上海虹口合肥市清安登高保洁服务有限公司“5·17”一般死亡高处坠落事故调查报告

编制单位：上海市虹口区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 7 月 23 日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）相关合同关系

（三）事故发生单位安全管理情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场情况

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

（三）其他因素排除

（四）事故间接原因

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

（三）其他安全生产违法行为的处罚

五、事故整改和防范措施

上海虹口合肥市清安登高保洁服务有限公司“5·17”一般死亡高处坠落事故调查报告

2026年5月17日8时40分许，新建路200号国华金融中心发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币214.5549万元。事故发生后，区委、区政府主要领导作出批示，要求查清事故原因，始终强化安全意识，落实安全责任，纳入高层建筑安全防范当中。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）《虹口区人民政府关于授权区应急管理局负责实施本区生产安全事故调查工作的决定》（虹府发〔2019〕第13号）等规定，由虹口区应急管理局牵头，虹口区投资促进办公室、虹口区住房保障和房屋管理局、上海市公安局虹口分局、虹口区总工会、北外滩街道办事处等单位成立事故“调查组”(以下简称“调查组”)，指定虹口区应急管理局副局长陆津同志为“调查组”组长，并邀请虹口区人民检察院参加，开展事故调处工作。

“调查组”坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问调查、资料查阅、检验鉴定、综合分析等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了相关单位及人员的责任，提出了整改和

防范措施建议。

经调查认定，上海虹口合肥市清安登高保洁服务有限公司“5·17”一般死亡高处坠落事故是一起因作业人员自身安全意识淡薄，安全员未履行好现场安全监护职责，发包单位未统一协调、管理，承包单位及其主要负责人未履行安全生产责任而造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.上海盛华锦融商业管理有限公司（以下简称“盛华公司”）。统一社会信用代码：91310109MA7CEBCW5W；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：人民币1000万元；成立日期：2021年11月23日；法定代表人：夏洪亮；住所：上海市虹口区水电路1388号701室（集中登记地）；经营范围：一般项目：企业管理咨询；物业管理；停车场服务；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作；票务代理服务；会议及展览服务；市政设施管理；农村生活垃圾经营性服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水污染治理；酒店管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；餐饮管理；代驾服务；养老服务（社区养老服务）；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许

可项目：城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.上海润森保洁有限公司（以下简称“润森公司”）。统一社会信用代码：91310109768797416 5；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：人民币 3000 万元；成立日期：2004 年 11 月 16 日；法定代表人：冯琳；住所：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层 F 座 718C 室；经营范围：一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；白蚁防治服务；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；病媒生物防制服务；环境保护监测；环境应急治理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；销售清洁用品，家居护理用品，日用化学产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

“润森公司”持有上海市市容环境卫生行业协会签发的《上海市保洁企业综合服务能力等级证书》（证书编号：JG20250009，类别和等级：建构筑物内外清洗保洁壹级），发证日期：2025 年 4 月 21 日，有效期至：2028 年 4 月 20 日。

3.合肥市清安登高保洁服务有限公司（以下简称“清安公司”）。统一社会信用代码：91340111MA2XHYQR2A；类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本：人民币 100 万元；成立日

期：2021 年 4 月 6 日；法定代表人：戴某；住所：合肥市包河区繁华大道 18 号中泰科技园研发中心大楼 416 室；经营范围：一般项目：建筑物清洁服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；承接总公司工程建设业务；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

“清安公司”持有华评信标（北京）认证服务中心签发的《高空外墙清洗服务企业资质证书（一级）》（证书编号：HPXB2025XY07633；有效期限：2025 年 7 月 14 日至 2028 年 7 月 13 日）。

（二）相关合同关系

1.外墙清洗服务关系——“盛华公司”和“润森公司”

2026 年 4 月，“盛华公司”（甲方）与“润森公司”（乙方）签订了《外墙清洗服务合同》《外墙清洗服务安全协议》，双方约定：2026 年 4 月 16 日至 2027 年 4 月 15 日，乙方向甲方提供国华金融中心的外墙清洁服务，共计 53600 平方米；甲方负责对乙方作业进行安全监督、检查与指导；乙方负责安排现场主管一名，安全员二名，技工四名以上，现场工作人员应经过专业培训，并具备足够经验；在高空作业过程中出现任何人员伤亡事故，乙方自行承担全部责任；乙方保证有足够的技术力量安全操作有关机械设备；乙方应全面履行合同，不得部分履行、拒绝履行、履行延迟、瑕疵履行、不得以任何形式分包、转包合同、否

则甲方有权立即解除合同，由此引起的一切损失和责任均由乙方承担等。

2. 外墙清洗服务关系——“润森公司”和“清安公司”

“清安公司”仅有员工1名，即法定代表人戴某。戴某与“润森公司”长期合作，承包“润森公司”在虹口区的保洁服务项目。

2026年4月，“润森公司”（甲方）和“清安公司”（乙方）签订了《外墙清洗服务合同》《安全协议》，双方约定：2026年4月10日至2026年6月15日，乙方向甲方提供国华金融中心的外墙清洁服务，共计53600平方米；施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议；乙方指派王某杰同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派（空白）同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定；甲方为乙方高空员工购买高空雇主责任险及相应的公众责任险等。

3. 用工关系

2026年3月，“润森公司”（甲方）和李某东（乙方、死者）签订了《临时用工服务协议》，双方约定：乙方为甲方提供国华金融中心的临时高空保洁服务；乙方作为高空作业保洁人员必须提交上海市应急管理局签发的高空作业证；报酬为人民币620元每日，日结。

“润森公司”还与国华金融中心外墙清洗服务项目的其他3

名高空作业保洁人员，即朱某、齐某庆、刘某让签订了类似的临时用工服务协议协议。经调查，由于戴某的“清安公司”赔付能力有限，且双方签订的《外墙清洗服务合同》有约定“甲方（“润森公司”）为乙方（“清安公司”）的高空作业保洁人员购买高空雇主责任险及相应的公众责任险，所以“润森公司”与上述这些高空作业保洁人员（含李某东）签订临时用工服务协议的目的是为办理保险，4名作业人员实际由戴某管理。

2026年5月，戴某与李某东口头约定：李某东进入国华金融中心开展保洁作业。李某东持有上海市应急管理局签发的《特种作业操作证》（证号：T320322198703l6****，作业类别：高处作业，有效期限：2023年6月2日至2029年6月1日）。

2026年5月15日,戴某指派王某杰担任本项目的现场安全员，但其因病直至5月17日才到岗工作。王某杰持有上海闵行区国泰消防安全培训学校签发的《安全生产管理人员安全培训合格证书》（证号：5108231973080531****）。

4.设备租赁关系

2026年4月25日，“清安公司”进入国华金融中心开展保洁作业。2026年5月10日，因先前使用的物业登高平台损坏，“润森公司”和沭阳坤盛机械设备有限公司签订了《设备租赁合同》，约定租赁一台桅柱式高空作业平台（以下简称“高空作业平台”）。该“高空作业平台”型号：GTWY10，产品编号：QY22020713-9，生产厂家为山东七运集团有限公司，租赁期限一个

月。

查阅“高空作业平台”说明书《桅柱式高空作业平台操作手册》（适用于GTWY系列）第7页标明：机器不能在不平坦地面、不稳定表面或其他危险情况下使用。在保证地面平整、支撑腿调平后才能起升平台。

2026年5月16日、17日，“清安公司”使用该“高空作业平台”开展作业。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.“盛华公司”

2023年11月，“盛华公司”编制印发了《国华金融中心安全生产应急管理制度及操作规程》，建立了国华金融中心项目上的安全生产责任制、安全隐患排查治理制度、安全风险管控制度、安全培训管理制度等20项安全生产制度。

在国华金融中心外墙清洗项目上：根据《外墙清洗工作特殊作业安全技术交底记录表》，2026年4月23日，“盛华公司”技术负责人林某韵等人向戴某进行了关于高空作业注意事项、安全员设置、作业区域隔离等19项内容的安全交底。2026年5月16日上午，“盛华公司”查验了作业人员的特种作业操作证。2026年5月17日，“盛华公司”安排工作人员负责B栋大堂人员进出管理和秩序维护工作，并在保洁作业区域放置立牌和栏杆，禁止无关人员靠近。

2.“润森公司”

“润森公司”建立了本单位的安全生产管理制度，包括培训制度，安全检查制度，物品、化学品安全管理制度，设备设施安全管理制度，应急流程等，但并不全面，未能涵盖《上海市安全生产条例》所规定的生产经营全过程、各环节，存在制度漏洞。

在国华金融中心外墙清洗项目上：“润森公司”未对“清安公司”及作业人员开展过安全生产教育培训，未指派安全联系人，未进行过安全检查。

3.“清安公司”

“清安公司”建立了《高空作业安全管理措施》，规定了高空作业要持证上岗、设专人监护、作业前要进行安全教育、配戴好劳动防护用品等内容。“清安公司”未建立其它如：安全生产全员责任制、教育培训制度、安全风险防控制度、隐患排查制度等安全生产管理制度，存在制度漏洞。

在国华金融中心外墙清洗项目上：根据《高处作业安全技术交底记录表》，2026 年 4 月 23 日，戴某向作业人员朱某、刘某让、齐某庆、李某东等人进行了关于高处作业注意事项、“十不准”等内容的安全交底。2026 年 5 月 16 日，戴某以晨会的形式对作业人员开展安全培训，主题是施工前检查使用工具，正确穿戴劳动防护用品，规范使用机器设备等。2026 年 5 月 17 日，戴某在家制作其他项目的资料，未来到作业现场，安全员王某杰首次到场，晨会由王某杰组织，培训主题同 16 日。

（四）事故发生经过

经现场勘察、调查询问、调阅监控，事故发生经过如下：

2026 年 5 月 17 日 7 时许，根据戴某安排，4 名高空作业人员李某东、朱某、齐某庆、刘某让和 1 名安全员王某杰到达国华金融中心 B 栋大堂。

7 时 15 分，上述 5 人佩戴好安全帽等劳动防护用品，举行晨会后，将大堂门外的“高空作业平台”拉至大堂作业区域。朱某送齐某庆、刘某让去楼顶作业，后返回大堂外，用伸缩杆开展玻璃外侧清洗作业。李某东留在大堂内，站在“高空作业平台”操作台面上开展玻璃内侧清洗作业。王某杰在地面操作“高空作业平台”升降，同时负责现场看护。

8 时许，国华金融中心工作人员到达大堂开展人员进出管理和秩序维护工作，并在保洁作业区域放置立牌和栏杆，禁止无关人员靠近。

8 时 33 分，李某东完成了大堂前两面玻璃清洗后回到地面，与王某杰合力将“高空作业平台”拉至近门第三面玻璃清洗的作业区域。王某杰提醒这个位置地方小，“高空作业平台”的支撑腿无法完全撑开，应该加装吸盘吸住上方玻璃以保持平稳。李某东表示不需要，准备继续作业。王某杰此时未操作“高空作业平台”升起。

8 时 35 分，李某东让返回大堂的朱某操作“高空作业平台”，但“高空作业平台”在升起过程中卡住。李某东遂让王某杰再次帮忙操作。

8 时 36 分，李某东在“高空作业平台”支撑腿未撑开的情况下，站在高度约 10.2 米的作业平台上清洗玻璃。王某杰拍摄李某东作业照片后，在前台看手机，与朱某聊天，未仔细观察作业情况。李某东作业时，“高空作业平台”存在晃动情形。

8 时 40 分，“高空作业平台”向进出闸机的方向倾覆，正在“高空作业平台”上作业的李某东随之一同坠地。

（五）事故现场情况

2026 年 5 月 17 日 13 时 30 分，区应急管理局行政执法人员抵达事故现场，状态如下:

1.事发地点为上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 幢 1 层室内门厅西南处。“高空作业平台”经公安机关同意后已被搬离至通州路 88 号路边南侧人行道上，事发区域地面未见湿滑、水渍等（见图 5）；

2.落地幕墙有四层框架，以顶部为第一层，底部为第四层的顺序，地面距第一层框架约 13.4 米，地面距第二层框架约 10.2 米，地面距第三层框架约 5.9 米，二至三层框架内大门西侧第三块玻璃上有清洗擦拭痕迹，广告牌西侧地面有红色压痕，压痕距大门西侧第三块南向玻璃约 1.2 米，距西南向第一块玻璃约 1.8 米，距西南脚柱边缘约 1.5 米，AED 除颤仪放置柜后背处有划痕，底座有压痕（见图 2）；

3.该“高空作业平台”为红色，铭牌有磨损，可见处显示:“液压升降作业平台，型号: GTWY10，产品编号: QY22020713-

9，台面尺寸：650*650，外形尺寸：1420*780*1970mm,额定压力：12MPA,配套动力：220V，额定载荷：130KG。”查见公司 LOGO：七运，该升降平台多处警示标识破损模糊;

4.该“高空作业平台”机身注明：“危险：……在保证地面平整、支撑腿调平后才能起升平台……平台起升前请调平支撑腿，使升降平台保持水平后使用。禁止在起升位置及升降过程中移动升降平台。以免导致机器翻倒并造成人员伤亡和严重的设备损坏……操作机器前，请阅读、理解并遵守这些安全规则和操作说明。”等字样（见图 6）;

5.该“高空作业平台”由电力驱动，有配电箱。底部外形尺寸长约 1.43 米，宽约 0.7 米，人员操作台面尺寸为 0.65 米*0.65 米。升降平台底部有 4 个支撑杆，支撑杆长约 0.63 米，最大伸展角度约 143° 。平台底部距离人员操作台面（金属柱）约 8.8 米，人员作业区域四周有护栏，护栏高约 1.07 米，护栏上挂有一遥控器，遥控器有“▲”“▼”按钮;

6.现场闸机一共 3 个,B 幢低区 0 号闸机刷卡读取设备损坏，1 号闸机金属外壳有凹痕。电梯厅内地面有碎玻璃，经辨认为 0 号闸机刷卡读取设备摄像头的透明玻璃（见图 3）;

7.现场西南侧服务台及广告牌未见损坏,根据人员操作台面的倾倒位置（0 号闸机玻璃拦门西侧交界处），结合“高空作业平台”伸缩金属柱伸开长度约 8.8 米，模拟还原事发时“高空作业平台”的大概位置范围（见图 7）。



图 1 事故当日开工照片



图 2 事故前作业照片



图 3 事故发生现场照片



图 4 高空作业平台支撑腿状态



图 5 高空作业平台被搬至通州路



图 6 高空作业平台机身安全规则和操作说明

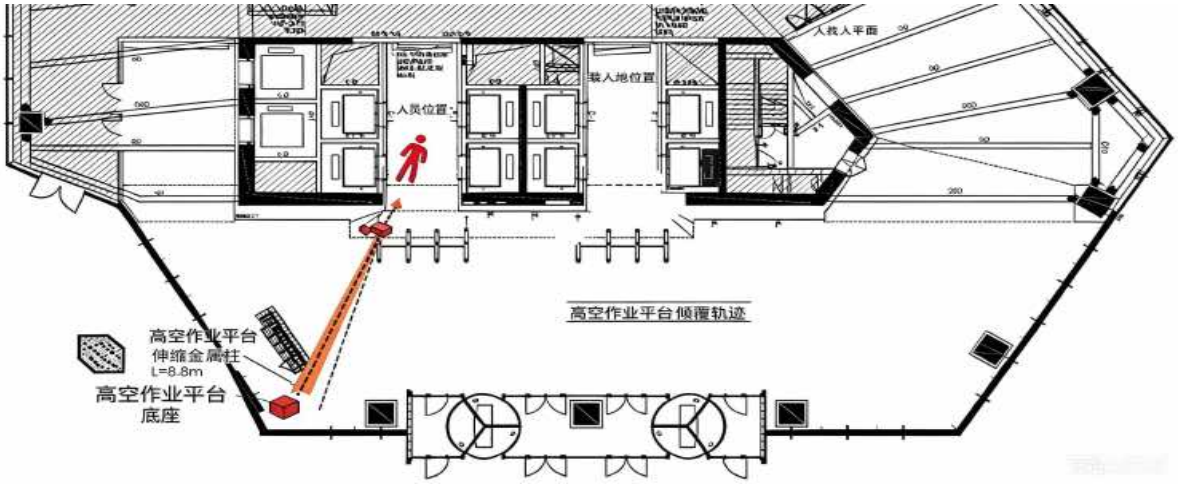


图 7 高空作业平台倾倒现场示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者李某东，男，39 岁，江苏籍。

根据“清安公司”提供的《生产安全事故直接经济损失统计估算表》，事故医疗费用 1049 元，丧葬及抚恤费用 300000 元，补助及救济费用 1690000 元，因事故需要维修费用 154500 元，直接经济损失共计 2145549 元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 5 月 17 日 8 时 40 分，事故发生后，在场工作人员立即在“国华金融中心安保工作群”中上传事故情况和照片，并电话上报保安负责人陆某龙，同时“盛华公司”物业安管经理殷某电话上报物业总监。

8 点 43 分，陆某龙赶到事故现场。

8 点 49 分，陆某龙拨打了 110，北外滩派出所民警接报后赶赴现场。

13 点 08 分，区应急管理局接报。

13 点 30 分，区应急管理局赶到事故现场及上海市第一人民医院，并通知区住房保障和房屋管理局、北外滩街道办事处等相关部门到场。

核实情况后，区应急管理局按规定将事故信息上报区政府、市应急管理局，并在应急管理部生产安全事故统计信息直报系统内完成直报。

（二）事故现场应急处置情况

9 点 40 分，物业总监赶到现场，经公安机关同意后，安排人手对现场进行清洗，并将“高空作业平台”移动到通州路，且未改变其事发时状态（升起幅度，支撑腿状态等）。

（三）医疗救治和善后情况

8 点 43 分，王某杰拨打了 120。

8 时 48 分，救护车到场，医护人员进行现场急救。

9 时 07 分，救护车将李某东送往上海市第一人民医院，陆某龙陪同。

10 时 38 分，李某东经抢救无效死亡。

2026 年 5 月 19 日，经北外滩街道居民委员会人民调解委员会调解，李某东家属和“润森公司”签订了《人民调解协议书》，双方约定：此次赔偿款总数为人民币 199 万元整，为本次李某东人身伤亡赔付的一揽子最终方案。6 月 25 日，李某东家属已收到所有赔偿款，双方达成《谅解书》。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即上报事故情况，拨打 120、110。公安部门、救护车迅速到场。区应急管理局到场前，企业出于自身运营需要，且经公安机关同意后清理现场，致已无法还原事故现场。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：作业人员李某东站在“高空作业平台”操作台面开展高处作业时，“高空作业平台”支撑腿未撑开，接地面积过小，难以保持平稳。作业过程中，“高空作业平台”重心偏离过大，以致整体发生倾覆，作业人员随之坠亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.司法鉴定科学研究院出具的《司法鉴定意见书》中“法医病理学诊断”一栏载明：1、头部损伤：（1）口、鼻腔及双侧外耳道积血；（2）枕部正中偏左侧头皮擦挫伤伴挫裂创，鼻背部皮肤挫伤；2、右上臂下段后侧皮肤青紫，右肘伸侧皮肤擦挫伤。“鉴定意见”一栏载明：李某东符合高坠致头部损伤死亡。

2.上海市第一人民医院出具的《居民医学死亡证明书》中“直接死亡原因”一栏载明：重度颅脑外伤。

（三）其他可能因素排除

经现场勘查、调查询问，李某东死亡排除其他因素影响。

（四）间接原因分析

1.作业人员自身安全意识淡薄。作为持有《特种作业操作证》的高处作业人员，李某东安全意识淡薄，对使用“高空作业平台”开展高处作业的安全风险明显不重视。回顾整个作业过程，一是“高空作业平台”机身和说明书中已经注明“支撑腿调平后才能起升平台”“未经支撑，严禁升高”等安全规则和操作说明，二是安全员已经提醒作业区域小，升降平台支撑腿无法撑开，三是作业时该“高空作业平台”已经发生晃动，李某东仍盲目自信，

间接导致事故发生。

2.安全员未履行好现场安全监护职责。作为持有《安全生产管理人员安全培训合格证书》的安全员，王某杰现场监护不力。在发现升降平台支撑腿未撑开时，仅作简单口头提醒。在作业人员坚持下依旧操作“高空作业平台”升起，未实际有效制止和纠正其违反操作规程的不当行为，消除隐患。其次，在作业人员开展高处作业的过程中，其分心聊天、看手机，未及时观察到“高空作业平台”晃动等不安全状态，未实际履行安全员职责，间接导致事故发生。

3.“清安公司”及其主要负责人未履行安全生产责任。“清安公司”未建立健全安全生产管理制度，未开展隐患排查治理，戴某也未履行公司主要负责人对安全生产工作的职责。同时，作为项目实际负责人，戴某对承包项目管理不力，租赁“高空作业平台”后，未能准确辨识该“高空作业平台”本身性能能否与实际作业内容相匹配，未将相关安全注意事项作为教育培训重点内容，未能保证作业人员熟悉升降平台的安全操作规程，间接导致事故发生。

4.“润森公司”未切实履行统一协调管理责任。“润森公司”承接“盛华公司”外墙清洗服务项目后，将该项目转包给清安公司完成，期间按合同和协议要求，为清安公司作业人员购买了保险，但未对清安公司管理和作业人员开展安全生产进场教育，未对作业过程开展检查，未及时发现清安公司使用升降平台作业过

程中违反升降平台说明书和操作规程的安全隐患。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员（1人）

李某东，国华金融中心外墙清洗项目作业人员。安全意识淡薄，不服从安全员的管理，违反操作规程，对事故发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故责任人员的行政处罚（2人）

戴某，“清安公司”法定代表人。未履行“清安公司”主要负责人对安全生产工作的职责，同时作为该外墙清洗项目实际负责人，对承包项目管理不力，对该起事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[2]的规定，建议虹口区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]的规定给予行政处罚。

王某杰，国华金融中心外墙清洗项目安全员。现场监护不力，未实际制止和纠正作业人员违反操作规程的行为，未观察到升降

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

平台晃动等不安全状态，对该起事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项[4]的规定，建议虹口区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的规定给予行政处罚。

2.对事故责任单位的行政处罚（1家）

“清安公司”，事故发生单位。未建立健全安全生产管理制度，未开展隐患排查治理，未能保证作业人员熟悉升降平台的安全操作规程，对该起事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]、第四十一条第二款[7]、第四十四条第一款[8]的规定，对该起事故负有责任。建议虹口区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[9]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[10]的规定给予行政处罚。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万以上70万元以下的罚款。

（三）其他安全生产违法行为的处罚（1家、1人）

1.“润森公司”及其总经理王某生

王某生系“润森公司”总经理，是该公司主要负责人。“润森公司”未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未履行与“清安公司”签订的《外墙清洗服务合同》《安全协议》中的安全责任，未对“清安公司”及作业人员开展安全生产教育培训，未指派安全联系人，也未进行过安全检查，以包代管。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[11]的规定，建议虹口区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[12]的规定给予行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）强化作业人员安全意识和操作规范。

作业人员必须严格落实岗位安全责任，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，在作业过程中正确佩戴和使用劳动防护用品，坚决做到“四不伤害”。作业前必须对作业环境、设备设施和操作流程进行充分的风险辨识，对设备安全警示标识及操作手册中的禁止性规定应熟记并严格执行。同时，作业人员应服从现

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

场管理人员的正确指挥，对发现的违章指挥或冒险作业要求，有权拒绝执行，并及时向本单位或上级监管部门报告，切实将安全主动权掌握在自己手中。

（二）强化现场安全管理人员履职能力。

安全员必须全过程在岗监护，不得在作业期间从事与监护无关的活动，对作业人员违反操作规程的行为必须立即制止和纠正，对设备存在的不安全状态必须立即停止作业并采取有效措施消除隐患。生产经营单位应加强对安全管理人员的专业培训，确保其熟悉所负责项目的设备操作规程、危险因素及应急处置措施，具备及时发现和消除事故隐患的能力，并持证上岗、定期参加继续教育。每日作业前，安全员或现场负责人必须针对当天的作业内容、环境变化和设备使用等进行有针对性的安全交底，并留存书面或影像记录，保证每一名作业人员清楚了解作业风险和防范措施，从源头上杜绝违章冒险作业。

（三）强化发包单位的统一协调管理责任。

发包单位必须严格遵守合同约定，不得将承揽的外墙清洗项目转包给不具备安全生产条件或相应资质的单位，确需分包的应依法分包并签订专门的安全生产管理协议，明确双方安全管理职责。同时，发包单位要切实履行对承包单位安全生产工作的统一协调、管理职责，定期进行安全检查，发现安全问题及时督促整改，不得仅以购买保险、签订临时用工协议等方式替代应尽的安全管理义务。在项目进场前，发包单位必须严格审查承包单位的

安全生产资质、特种作业人员操作证等，确保人证合一，并建立审核档案，对承包单位的作业人员进行入场安全教育和考核，合格后方可上岗，作业过程中加强检查，及时发现安全隐患并督促整改，真正将统一协调管理责任落到实处。

（四）强化承包单位安全生产主体责任落实。

承包单位必须依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，建立健全覆盖全员、全过程、全岗位的安全生产责任制和规章制度，并确保有效运行。同时，必须对从业人员进行三级安全教育，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉安全操作规程，掌握设备的安全操作技能，了解事故应急处理措施，尤其对新设备、新工艺必须开展专项培训和考核。承包单位还应建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对作业场所、设备设施和作业活动进行全面的危险源辨识与风险评估，每次作业前必须对设备的完好性、支撑腿、防护栏、紧急停止装置等进行检查确认，发现隐患立即消除，并保证安全生产条件所必需的资金投入，为作业人员配备符合标准的防护用品，购买足额的安全生产责任保险，制定针对高处坠落、设备倾覆等事故的现场处置方案并定期演练，切实筑牢安全生产的最后一道防线。