凤城蓝旗丹东玉华食品有限公司
“5·23”一般爆炸事故
调查报告

凤城市政府事故调查组

2026年7月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位概况.....2

（二）玉华公司与施工队签订合同情况.....4

（三）事故发生单位安全管理情况.....5

（四）事故发生经过.....6

（五）事故现场情况.....7

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....11

（七）其他情况.....12

二、事故应急处置及评估情况.....12

（一）事故信息接报及响应情况.....12

（二）事故现场应急处置情况.....13

（三）医疗救治和善后情况.....13

（四）事故应急处置评估.....14

三、事故原因分析.....14

（一）直接原因分析.....14

（二）其他可能因素排除.....15

四、有关责任单位存在的主要问题.....15

（一）事故单位.....15

（二）有关监管部门.....17

（三）地方党委政府.....17

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....17

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....17

（二）建议移送司法机关处理的人员.....17

（三）对有关公职人员的处理建议.....18

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....19

（五）其他处理建议.....20

六、事故整改和防范措施.....20

（一）严格施工和危险作业安全管理.....20

（二）强化属地政府履职效能.....21

（三）联合开展涉氨制冷企业问题隐患排查整治.....21

凤城蓝旗丹东玉华食品有限公司“5·23”一般爆炸事故调查报告

2026年5月23日8时58分许，位于凤城市蓝旗镇的丹东玉华食品有限公司发生一起爆炸事故，造成1人死亡、1人重伤（于6月22日死亡），直接经济损失约310万元。

事故发生后，丹东市政府主要领导高度重视，要求凤城市要全力组织救治伤者，做好家属安抚等相关工作，组成调查组查明事故原因，立即组织相关专家尽最大努力抢救伤者，要举一反三，在全市持续做好隐患排查与整治，确保社会安全稳定。凤城市委、市政府立即启动应急响应，相关部门迅速赶赴事故现场，全力以赴做好事故救援和善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经凤城市人民政府批准，成立凤城蓝旗丹东玉华食品有限公司“5·23”一般爆炸事故调查组(以下简称事故调查组)，事故调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市消防救援局、市市场监督管理局、蓝旗镇人民政府为成员单位，全面开展事故调查工作，并邀请市纪委监委、安徽省祁门县人民政府派人参加。同时，聘请涉氨制冷、消防、危化等行业专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、专家论证

等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了事故整改和防范措施。

调查认定，**凤城蓝旗丹东玉华食品有限公司“5·23”一般爆炸事故是一起因企业违法发包、无资质施工队伍违法挂靠资质承揽工程、作业人员违规动火作业切割含有残留氨气混合物的管道，引燃爆炸性混合气体，造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.丹东玉华食品有限公司（以下简称“玉华公司”），设备管道电缆卖方。统一社会信用代码：91210682701609273Y，住所：凤城市蓝旗镇蓝旗村五组，法定代表人：蔡运龙，实际控制人：王玉华，注册资本：1000万元，成立日期：1999年7月26日，主要经营范围：制造:罐头、饮料、板栗罐头、板栗酱;水果、蔬菜速冻；坚果加工；粮食收购；经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

2.临时施工队（以下简称“施工队”），设备管道电缆买方。郎艳利、吴洪财、孙中林、黄路雨4名自然人合伙购买玉华公司的设备管道电缆，并雇佣王忠文、张振祥、颜权、管彦

华、高清华、王朋东、何玉伟、高永波、康荣福、齐广轩等10名施工人员组建临时施工队进行拆除等作业。施工队未与雇佣的施工人员签订劳动合同，亦未为雇佣的施工人员购买保险。

4名合伙人基本情况如下:

（1）郎艳利，男，48岁，身份证号码:210204197803201016，现住址:辽宁省铁岭市清河区张相镇孟家屯村八组，施工队负责人之一。2026年5月12日，代表施工队与玉华公司签订《设备管道电缆买卖合同》（以下简称“买卖合同”），合同价款23万元整，中介费用2万元整，合计花销共计25万元整，本人未出资。

（2）吴洪财，男，56岁，身份证号码:220603197109101070，现住址:吉林省白山市江源区湾沟镇和平街三委三十组，施工队负责人之一，出资12.5万元。

（3）孙中林，男，51岁，身份证号码:320325197503087516，现住址:辽宁省鞍山市铁西区瑞达小区3单元602，施工队负责人之一，出资10万元。

（4）黄路雨，男，46岁，身份证号码:210311198006092112，中共党员，现住址:辽宁省鞍山市睿达阳光新城小区27号楼2单位602，施工队负责人之一，出资2.5万元。

3.安徽鑫亨建筑工程有限公司（以下简称“鑫亨公司”），施工队施工资质的挂靠单位。统一社会信用代码:

91341024336694675M，住所：安徽省黄山市祁门县祁山镇新城区美丽家园商住楼10幢（13号），法定代表人：高科文，注册资本：4000万元，成立日期：2015年4月14日，主要经营范围：建筑工程、冶金工程、建筑安装工程、钢结构工程、炉窑工程、市政公路工程、绿化工程、土石方工程、水利工程、河坝工程、土建工程施工；建筑劳务分包；门窗加工、制作、安装；桥梁、烟囱、建筑物、机械设备拆除；石油化工危险品设施、火电设施、水电设施、变电设施安装、拆除；电力设备、机电设备、起重设备、机械设备安装、拆除、租赁；矿产品、五金、机电设备、发电设施、变电设施、电力机械设备、建材、钢材、石油化工产品（不含危险化学品）销售；可再生资源回收、加工、销售。《建筑业企业资质证书》（证书编号:D234793962），资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级，有效期至2028年6月21日。《安全生产许可证》（编号：（皖）JZ安许证字[2020]021330），许可范围为建筑施工，有效期：2020年11月18日至2026年11月17日。

（二）玉华公司与施工队签订合同情况

2026年4月末，黄路雨通过他人了解到玉华公司要出售厂区内的设备管道电缆，并联系孙中林、郎艳利合伙对该项目现场进行踏勘。之后，郎艳利邀请吴洪财加入项目合作，4人决定

合伙购买玉华公司的设备管道电缆。

2026年5月11日，郎艳利通过中间人胡家森获取到鑫亨公司的《授权委托书》（以下简称“委托书”）、《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》（扫描件）。委托书载明：委托人高科文现委托郎艳利在丹东玉华食品有限公司拆除，受托人在上述事项内所签署的有关文件资料及提供的手续，均是委托人真实意思的表达，本委托人均予以承认并承担相应的法律责任。本委托书自签署之日起20天内有效，委托书签署日期为2026年5月2日。

5月12日，郎艳利与玉华公司签订《设备管道电缆买卖合同》，明确了合同标的及价款、可拆除的废品范围、拆除施工与现场修复、安全环保与责任、付款及进场、拆除期限与逾期处理、违约责任、争议解决和其他等事项。郎艳利向王玉华提供了委托书和鑫亨公司资质，并表明为挂靠施工。

鑫亨公司主要负责人高科文称委托书及相关资质证书是用于施工队进行招投标，并未授权施工队使用资质进行施工作业。经调查，委托书有两份，第一份盖有高科文旗下“黄山市科文再生资源有限公司”印章，因与鑫亨公司资质证书不符，郎艳利要求胡家森重新出具委托书；第二份委托书，经胡家森与高科文沟通后，同意由胡家森将鑫亨公司其他文件上的印章转为电子章进行加盖，郎艳利重新填写了委托书内容，胡家森重新加盖了印章，印章无编码。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.玉华公司。该公司于2017年停产。2017年委托东港市制冷有限公司对设备管道内液氨进行抽除，但玉华公司未能提供液氨排空记录及氮气置换记录，无法证明管道内液氨已彻底排空。2021年11月10日，向市市场监督管理局提交《特种设备停用报废注销登记表》，停用设备18项（立式冷凝器3台、低压循环储氨器3台、油分离器2台、经济器1台、油冷却器1台、集油器1台、辅助储氨器1台、中间冷却器3台、储氨器2台、承压蒸汽锅炉1台），市市场监督管理局当日批准同意。

2.施工队。无施工资质，未对从业人员进行安全教育培训，未制定应急救援预案及采取相应的安全防护措施，施工前未开展危险源辨识和评估，未制定拆除施工方案，未开展动火作业审批。

3.鑫亨公司。允许施工队挂靠资质，但对施工队资质使用情况和施工情况不掌握，对本次施工安全没有开展任何监督管理。

（四）事故发生经过

据玉华公司院内监控视频和相关人员询问笔录，事故发生经过如下:

2026年5月15日，施工队进场开始拆除作业。事发前，地上一层西北侧地上氨压缩机房内的氨压缩机、储氨器、低压循环储氨器、油分离器、立式冷凝器等设备的进、出管道与设备

已被分割断开拆除。10名雇佣人员中，王忠文、颜权、高清华、管彦华、王朋东为电焊工，张振祥、何玉伟、高永波、康荣福、齐广轩为力工。

2026年5月23日6时许，王忠文携带焊枪等工具进入半地下冷藏库内西侧冷藏间，使用气割切割墙壁上的氨制冷管道。随后，颜权进入该房间收拾杂物，并在王忠文切割几分钟后，闻到房间内充满一股氨水味道。与此同时，张振祥、管彦华在地上一层西北侧切割设备连接管道。

7时30分许，张振祥、管彦华在完成地上一层切割工作后，进入半地下冷藏库内东侧冷藏间拆除墙壁上电缆。随之，颜权也从西侧冷藏间去到东侧冷藏间拆除电缆。此时，西侧冷藏间内仅有王忠文一人在继续进行气割作业。

8时58分许，颜权听到“嗖”的声音，看到西侧冷藏间门口喷出火焰，便大喊“快跑”。随后，颜权凭记忆顺着东北角楼梯逃出半地下冷藏库，管彦华跟着颜权从楼梯逃出，张振祥跟在管彦华身后逃到半地下冷藏库门口被困，王忠文未逃出。

（五）事故现场情况

1.事故发生场所建筑及设施布置情况。发生事故场所为玉华公司厂院内一处厂房，建筑结构为钢筋混凝土结构，地上一层为废弃厂房，地下一层为废弃半地下冷藏库。半地下冷藏库整体南北长约24.6米，东西长约51米，建筑面积约1200平方米，仅东北角一处楼梯可进入，共有2个冷藏间，2个货梯间。

2个冷藏间位于半地下冷藏库南部呈东西排列，西侧冷藏间通风状况不良，原有的通风设施没有启用。2个货梯间分别位于半地下冷藏库北部，房间内各有一处通往地上的天井（见图1）。

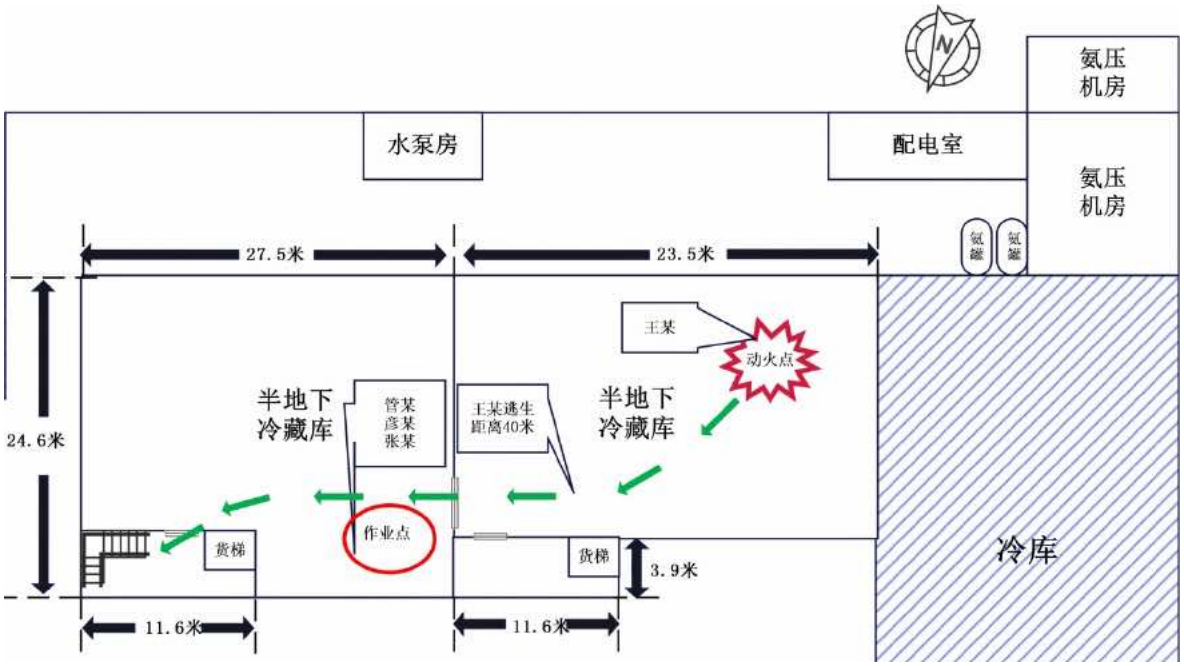


图1 事故发生场所构造图

2.爆炸后事故现场情况。事故发生后，两个冷藏间顶棚及墙壁保温材料呈黑色，表面附着珍珠状颗粒物，地面附着珍珠状颗粒物，地面及颗粒物表面为黑色烟熏痕迹（见图2）；墙壁开关损毁（见图3）。



图 2 冷藏间地面、棚顶保温材料过火后碳化后的颗粒



图 3 东侧冷藏间的墙壁开关损毁情况

西侧冷藏间门口处割炬气源管线损毁（见图 4）；北墙、西墙墙壁金属管道已拆除（见图 5）；地面处放置切割后的金属管道（见图 6）；西南角处地面发现焊枪一把，周围有一处直径为 1 米的圆形区域，该区域内无灰尘及珍珠状颗粒物；在焊枪西侧有一明显脚印，脚印处可清晰可见原有冷库地面。东侧冷藏间地面发现有喷水工具（见图 7），墙壁管道完整未发现切割痕迹。



图 4 西侧冷藏间门口处割炬气源管线损毁



图 5 冷藏间氨制冷管道与系统管道断开



图 6 落地后的氨制冷排管弯头被切割



图 7 东侧冷藏间地面现场的喷水工具

东北角楼梯口处发现一个液氧储罐和一个液化丙烷储罐（见图 8、9），两个储罐出气管线通过半地下冷藏库西北部货梯间天井直达西侧冷藏间西南角焊枪处，其他部位未发现用火痕迹。



图 8 楼梯出口穿堂门外的液化丙烷钢瓶，救援时被移动至此处





图 9 切割用的液氧钢瓶、液化丙烷钢瓶

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

（1）死者王忠文，男，57岁，身份证号码:211224196808253211；身份证地址：辽宁省昌图县篇鹭树镇篇鹭树村民委七组165号，在本次事故中死亡。

（2）伤者张振祥，男，66岁，身份证号码:220603195912010910；身份证地址：吉林省白山市江源区湾沟镇和平街一委十一组，在本次事故中受伤，于6月22日医治无效死亡。

2.直接经济损失情况

参照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86），

评估事故直接经济损失为310万元。

（七）其他情况

5名电焊工持证情况如下:

1.王忠文，持有《特种作业操作证》，作业类别为焊接与热切割作业，有效期为2024年12月5日至2029年7月25日。

2.颜权，持有《特种作业操作证》，作业类别为焊接与热切割作业，有效期为2021年10月28日至2027年10月27日。

3.高清华，持有《特种作业操作证》，作业类别为焊接与热

切割作业，有效期为2020年9月18日至2026年9月17日。

4.王朋东，持有《特种作业操作证》，作业类别为焊接与热切割作业，有效期为2024年6月13日至2030年6月12日。

5.管彦华自述持有《特种作业操作证》，但经中华人民共和国应急管理部《特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台》未查询到相关信息。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年5月23日9时3分，吴洪财拨打110报警电话、119火警电话，丹东市消防救援支队指挥中心接警后，立即调派凤华街消防救援站、蓝旗政府专职队、白旗政府专职队，共计4辆消防车、20余名消防救援人员赶赴现场，支队、大队全勤指挥部遂行出动。凤城市政府主要负责同志率领相关部门赶赴现场开展应急处置，凤城市相关单位按规定进行了逐级上报。

（二）事故现场应急处置情况

9时9分，蓝旗政府专职消防救援队到达现场，经侦查，现场为玉华公司废弃厂房起火，建筑结构为钢筋混凝土结构，地上一层为废弃厂房，地下一层为废弃半地下冷藏库，冷库内有2人被困。侦查发现冷库内有毒烟气浓重，未见明火。蓝旗镇政府专职队立即组成一个救援组，铺设一支水枪阵地展开救援。

9时16分，蓝旗镇政府专职队在半地下冷藏库楼梯口处发现

并营救出第一名被困人员张振祥，由120送往丹东消防烧伤创伤医院救治。

10时34分，凤华街消防救援站到达现场，3人携带一支水枪掩护进入厂房地下搜索被困人员。

10时40分，丹东消防救援支队全勤指挥部到达现场。

10时50分，凤华街消防救援站在半地下冷藏库通往地上的楼梯下部踏步处营救出第二名被困人员王忠文，由120送往凤城市中心医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

王忠文因伤势过重，经抢救无效于5月23日11时10分宣告死亡。张振祥伤势较重，在丹东消防烧伤创伤医院抢救，于6月22日医治无效死亡。

事发后，蓝旗镇由党委书记、镇长分别牵头成立2个维稳专班，分别对接伤者和死者家属，积极协调医院和殡仪馆妥善安排伤者和死者。对于死者家属方面，耐心细致做好疏导工作，引导家属走法律途径，稳控家属情绪。对于伤者及家属方面，积极协调卫健部门开展绿色通道，全力救治伤者，稳控家属情绪。组织机关干部、镇内企业及村组，为伤者义务献血6400毫升。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，蓝旗镇人民政府和市直有关职能部门接到事故信息后及时响应，应急处置工作有序开展，救援行动迅速有

效，善后处置稳妥到位。

三、事故原因分析

经现场查勘和调查分析，造成此次事故的直接原因是：王忠文在使用气割切割已拆卸到地面的氨制冷管道时，未对管道内残留氨气混合物进行清洗处置，作业前未开展通风、可燃有毒气体检测。管道内残留氨气混合物逸出后与空气混合，形成爆炸性混合气体。气割作业产生的高温火焰（约2600℃）及火花引燃混合气体并发生局部爆燃，进而引燃聚氨酯保温材料。

（一）直接原因分析

1.残留可燃气体来源。涉事氨制冷排管在2017年停产后虽抽出液氨，但管道内的液氨并未彻底排空，且未进行氮气置换。管道内残留的氨气混合物在长期封闭状态下持续存在。

2.爆炸性混合气体形成。西侧冷藏间为半地下密闭空间，原有通风设施未启用，空间相对密闭、无有效通风。管道内残留氨气混合物逸出后，与空气混合达到爆炸极限浓度（氨气在空气中的爆炸极限为15%～28%，引燃温度为651℃）。现场西南角地面焊枪位置周围形成直径约1米的无灰尘覆盖圆形区域，与焊枪位置吻合，佐证该处为爆燃中心点。

3.点火源作用。王忠文使用气割工具对管道进行切割，气割火焰温度约2600℃，远高于氨气引燃温度651℃。高温火焰及切割火花直接作用于从管道切口逸出的爆炸性混合气体，引发局部爆燃。

4.火势蔓延。爆燃产生的高温火焰引燃冷藏间内大量聚氨酯保温材料，产生大量有毒浓烟，导致王忠文未能及时逃生、张振祥在逃生途中被困。

（二）其他可能因素排除

经现场勘查和调查询问，排除人为故意破坏、突发自然灾害等其他因素引发事故可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.玉华公司。在项目发包方面，明知施工队是挂靠鑫亨公司的资质，并不具备安全生产条件，仍将设备管道电缆拆除项目发包给该施工队[1]，且在合同未约定各自的安全生产管理职责[2]、未对施工队的安全生产工作统一协调、管理、未向施工队提供准确的管道历史资料和书面的安全技术交底。在涉氨管道管理方面，自2017年停产后未对遗留氨制冷系统进行安全处置，未能提供液氨已排空及进行氮气置换的记录，2021年办理特种设备停用备案时未向监管部门报告管道内仍存在残留危险介质的事实，导致爆炸危险源长期存在。

2.施工队。郎艳利等4名合伙人在无任何施工资质[3]、未取得

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3] 《中华人民共和国建筑法》 第二十六条第一款：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其

安全生产许可证[4]的情况下，违法承揽拆除工程。施工队未建立任何安全生产管理制度，未制定拆除施工方案和安全技术交底，未开展危险源辨识和评估；未对作业人员进行安全教育培训[5]，动火作业前未履行审批手续[6]，未进行可燃气体检测、未安排安全管理人员现场监护。施工队4名合伙人中无一人具备安全生产管理能力，对动火作业的危险性缺乏基本认知和有效管控。

3.鑫亨公司。违规出借本单位建筑业相关资质和安全生产许可证，为施工队违法承揽工程提供便利条件。

（二）有关监管部门

1.凤城市市场监督管理局。在受理玉华公司特种设备停用备案后，未对设备停用状况进行现场确认。

2.凤城市应急管理局。对辖区内长期停产涉氨制冷企业底数掌握不清。

（三）地方政府

蓝旗镇人民政府。未将停产涉氨制冷企业纳入有效监管范围，未按照丹东市委编委印发的《关于推动用好乡镇（街道）

资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[4] 《安全生产许可证条例》第二条第二款：企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国消防法》第二十一条：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

履职事项清单的具体措施（试行）》文件要求，发挥好乡镇“吹哨”作用，对停产企业长期存在的事故隐患缺乏有效监管[7]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

王忠文，施工队雇佣焊工，安全意识淡薄，在使用气割切割氨制冷管道前未对管道内残留危险介质进行检测和处置，未采取通风措施，在密闭空间内冒险作业，其违规动火的行为是造成此次事故的直接原因，对本次事故负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，建议不追究相关责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.郎艳利，施工队负责人之一。无资质承揽拆除工程，未对从业人员进行安全教育培训，未制定拆除施工方案，未办理动火作业审批手续。对事故发生负有责任，建议移送司法机关处理。

2.吴洪财，施工队负责人之一。无资质承揽拆除工程，未对从业人员进行安全教育培训，未制定拆除施工方案，未办理动火作业审批手续。对事故发生负有责任，建议移送司法机关处理。

3.孙中林，施工队负责人之一。无资质承揽拆除工程，未对从业人员进行安全教育培训，未制定拆除施工方案，未办理动

[7][] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处……应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

火作业审批手续。对事故发生负有责任，建议移送司法机关处理。

4.黄路雨，施工队负责人之一。无资质承揽拆除工程，未对从业人员进行安全教育培训，未制定拆除施工方案，未办理动火作业审批手续。对事故发生负有责任，建议移送司法机关处理。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.徐岩，女，中共党员，蓝旗镇人民政府副镇长。落实安全生产“一岗双责”不到位，对分管工作人员落实日常巡查职责领导、督促、检查不到位，对本单位履行职责不规范的问题负有领导责任。建议由纪委监委机关按照有关规定予以处理。

2.张伟，男，中共党员，蓝旗镇人民政府经济发展办公室副主任。督促和指导企业落实安全生产主体责任不到位，对辖区停产企业日常巡查不到位，未及时发现事故隐患并上报。建议由纪委监委机关按照有关规定予以处理。

3.范巍，男，中共党员，现任凤城市市场监督管理局特种设备安全监察室主任。对辖区内特种设备停用的涉氨制冷企业巡查管理不足。建议凤城市市场监督管理局对其提醒谈话。

4.李佳霖，男，中共党员，凤城市市场监督管理局白旗所所长。对辖区内特种设备停用的涉氨制冷企业巡查不足。建议凤城市市场监督管理局对其提醒谈话。

5.邹俊道，男，中共党员，凤城市应急管理局副局长。对分

管科室业务工作督促指导不足。建议凤城市应急管理局对其提醒谈话。

6.曾芳，女，中共党员，凤城市应急管理局制造业安全监督管理室主任。对辖区内长期停产的涉氨制冷企业底数掌握不全面。建议凤城市应急管理局对其提醒谈话。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.王玉华，玉华公司实际控制人。未督促、检查施工队的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议凤城市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[8]的规定，给予行政处罚。

2.玉华公司。将拆除项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，且在合同未约定各自的安全生产管理职责，未对施工队的安全生产工作统一协调、管理、未向施工队提供准确的管道历史资料和书面的安全技术交底，对本次事故负有主要责任。建议凤城市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[9]的规定，给予行政处罚。

3.高科文。鑫亨公司法定代表人。未督促、检查施工队的安全生产工作，对事故发生负有责任。建议凤城市应急管理局依

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[10]的规定，给予行政处罚。

4.鑫亨公司。公章及资质管理混乱，允许他人以本单位名义承揽工程并存在出借资质证书的违法行为，违反了《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第九条第二款[11]和《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款[12]的规定，对事故发生负有责任。建议凤城市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[13]的规定，给予行政处罚。

（五）其他处理建议

1.建议蓝旗镇人民政府向凤城市人民政府作深刻检查;

2.建议凤城市市场监督管理局、凤城市应急管理局向凤城市人民政府作出检查。

六、事故整改和防范措施

（一）严格施工和危险作业安全管理。各生产经营单位要严格外委施工资质审查，对承包单位的安全生产条件和相应资质

---

[10][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11][] 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第九条：本办法所称挂靠,是指单位或个人以其他有资质的施工单位的名义承揽工程的行为。前款所称承揽工程,包括参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动。

[12][] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[13][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

进行实质性审查，不得将项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的单位或个人；要严格执行危险作业审批和现场管理制度，动火作业前必须按规定办理审批手续，进行安全条件确认和可燃气体检测，清除现场易燃、可燃物，配备消防器材，安排专门人员进行现场安全管理，特种作业人员必须持证上岗，严禁使用无证或人证不符人员从事电焊、气焊、气割等作业；要加强安全教育培训和风险辨识，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

（二）强化属地政府履职效能。蓝旗镇人民政府要认真吸取事故教训，举一反三，切实履行安全生产属地管理责任，对本辖区管理企业尤其是停产停用企业安全生产工作加强监督管理，杜绝漏管、失管问题发生。各乡镇（街道）要针对事故暴露出的问题，开展一次全面排查整治，切实摸清停产停用企业底数，针对停产停用企业安全管理、外委施工资质审查、动火作业审批、安全教育培训、应急救援处置等关键环节，采取“四不两直”方式加强检查，切实消除监管盲区。

（三）联合开展涉氨制冷企业问题隐患排查整治。市场监管部门和应急管理部门要联合其他行业部门和各乡镇（街道）对全市涉氨制冷企业（含长期停产停用企业）开展一次全覆盖排查整治，确保“底数清、情况明、无遗漏”。市场监管部门要督促特种设备企业认真执行《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2026），进一步加强特种设备使用单位监管，在设备停用和

注销时依法办理相关手续。应急管理部门要将涉氨制冷企业人员持证上岗、危险作业审批等纳入日常执法检查重点，对排查出的重大事故隐患实行“清单管理、滚动销号”，对发现的违法违规行为依法严肃查处，切实提升企业本质安全水平。