东莞市大岭山镇“5·26”较大中毒事故调查报告

东莞市大岭山镇“5·26”较大中毒事故调查组

2018年7月

目 录

一、基本情况..... 4
（一）事故单位基本情况..... 4
（二）事故车间基本情况..... 5
（三）浆池基本情况..... 7
（四）华业公司建（构）筑物改建、扩建情况..... 7
二、事故发生经过和应急处置情况..... 8
（一）事故发生经过..... 8
（二）事故应急救援处置情况..... 9
（三）应急处置评估..... 12
三、事故伤亡情况及直接经济损失..... 12
（一）死亡人员情况..... 12
（二）受伤人员情况..... 13
（二）事故直接经济损失..... 14
四、事故原因及性质认定..... 14
（一）直接原因..... 14
（二）间接原因..... 16
（三）相关单位履职情况..... 17
（四）事故性质..... 19
五、 事故责任认定及处理建议..... 20
（一）建议移送司法机关处理的人员（1人）..... 20
（二） 建议给予党纪处理的人员（4人）..... 21
（三）建议给予政务处理的人员（2人）..... 22
（四）建议给予行政处罚的单位和人员..... 23
（五）建议免于处理人员（4人）..... 23
（六）其他处理意见..... 24
六、事故防范和整改措施..... 25

东莞市大岭山镇“5·26”较大中毒事故调查报告

2018年5月26日9时30分许，位于东莞市大岭山镇大沙村委会下虎山的东莞市华业鞋材有限公司发生一起气体中毒事故，造成4人死亡、5人受伤，直接经济损失约为人民币621.54万元。

事故发生后，林少春常务副省长批示：尽快查清事故原因，妥善做好死者善后工作。东莞市委市政府高度重视，梁维东书记、肖亚非市长、白涛常务副市长先后做出批示，要求全力做好伤者救治和善后工作，控制相关责任人，查明事故原因，严肃追究有关企业、人员责任，举一反三，堵塞安全管理漏洞，坚决防止类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，东莞市人民政府迅速成立了由卢汉彪副秘书长为组长，市安监局局长李建武同志为常务副组长，市纪委监委、安监局、公安局、环保局、卫计局、总工会及大岭山镇政府有关人员参加的东莞市大岭山镇“5·26”较大中毒事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。同时，聘请了有毒气体、环境监测等方面的专家参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况


东莞市华业鞋材有限公司（以下简称华业公司），统一社会信用代码：91441900773094790X，成立日期：2005 年 4 月 11 日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），地址：东莞市大岭山镇大沙村委会下虎山，法定代表人：李向明，注册资本：人民币陆佰万元，营业期限：长期，经营范围：研发、生产、销售；鞋材制品、绝缘板及汽车配件、技术转让、货物进出口；实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2017年8月份，华业公司安全生产管理人员刘敬超辞职，相关职责由邓北担任。10 月 20 日，华业公司法人、执行董事、经理由李伟雄变更为李向明，监事由李向明变更为邓玉娟，变更后的股东结构为李伟雄持股 80%、李向明持股 20%。变更法人后，李伟雄长期在国外生活，并未参与华业公司的日常管理。

法人代表李向明，男，汉族，1974年8月出生，广西北流市人。

（二）事故车间基本情况

事故发生在华业公司二车间4号皮浆池内，该车间主要生产纸（皮）浆，使用收购的废纸板、皮料边角料等制浆涂布湿抄加工成鞋材中底板和插腰板。二车间与其他车间相对间隔布置，属棚式建筑，长54米、宽37.6米、高7.2米，按车间纵轴依次布置分为废纸原料区（长54米、宽21米）、制浆区（长54米、宽8.5米）、涂布湿抄制纸区（长54米、宽8.1米），制浆区上顶棚设有下沉式矩形通风天窗，东侧有山墙隔离，西侧原料区无山墙。二车间设有生产线1条，主要生产设施有叉车1台、机械输送带1台、打浆缸1座、压力筛2台、研磨机3台、浆池9座、涂布湿抄机1台、成型罐1台。二车间岗位定员12人，车间主管1人、班长2人、叉车工1人、打磨浆工2人、成型罐作业1人、码纸工5人。

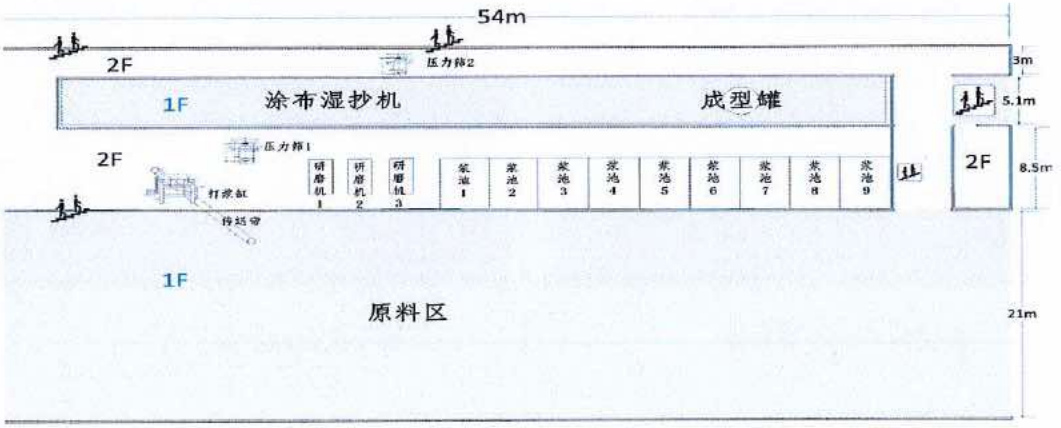

二车间示意图



二车间（事故车间）



原料区



皮料边角料



皮浆池和涂布湿抄区



皮浆池和涂布湿抄区



4 号皮浆池上层平台

（三）浆池基本情况

二车间内共有浆池共9座，由棚内砖混建筑第一层改建而成，所有浆池均为有限空间。1、2、5、7、8、9号为在用纸浆池；3、4号皮浆池和6号纸浆池因产能不足已停用约1个月。浆池均为密闭水泥池，规格约为长5米、宽3米、高2.2米，池底为斜坡式，斜坡底部设有高出浆管和两个平时密闭的低位排水管，浆池上方设有入口，尺寸约为长0.8m、宽0.8m，入口平时以活动格栅覆盖。

4号浆池为皮浆液（以下简称事故浆池），浆池入口设有约1米的水泥墙垛围护，主要是将动物皮制品磨成浆液。事故发生时浆池内约有200升浆液存量。

（四）华业公司建（构）筑物改建、扩建情况

华业公司通过大岭山镇城建办公开招投标，于2014年7月与东莞市大岭山镇大沙下虎山股份经济合作社签订合同，租用原东莞市世华化工厂6500m^2厂房和7000m^2空地，租期为15年。经查，华业公司先后在租用空地上自行修建了3500m^2的钢结构铁皮厂房，对原厂房屋顶铁皮进行更换，并对事故车间所在的厂房进行了改建，于2014年年底前修建完成并投入使用。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

5月26日上午9点30分左右，刘荣东（磨浆工）在二车间作业时，发现姚善平（二车间湿抄乙班代理班长）昏倒在4号浆池内，便立即呼喊附近作业人员救人。听到呼喊后，黄俊瑜（二车间湿抄班甲班班长、生产部安全管理人员），唐红万（码纸工）、曾四长（打浆工）、邓北（生产负责人、安全主任）、王伟（叉车工）、廖书柳（机修工）、吕志杰（机修班长、安全生产管理人员）、何仲吕（机修工）、韦志磊（机修工）、李向明（法人、安全生产负责人）、杨平（晾纸工）、马飞龙（翻纸工）、刘关兵（保安队长）等人先后赶到4号浆池救人。黄俊瑜、邓北、吕志杰在未采取任何防护措施的情况下先后进入4号浆池内救人，随即晕倒。其他人员通过采用落地风扇、空压机气动软管向浆池口吹风、砸开浆池底部抽浆管和排浆管并用鼓风机向池底鼓风等方式实施救援，王伟、廖书柳、唐红万、李向明、刘荣东因吸入有毒气体短暂昏迷。其间，廖书柳、韦志磊、何仲吕曾先后打拨119、120电话求救。消防、医护人员赶到现场后，将4号浆池内晕倒的姚善平、黄俊瑜、邓北、吕志杰四人移出，并将浆池外吸入有毒气体的人员送到医院救治。

姚善平、黄俊瑜、邓北、吕志杰四人经医院抢救无效死

亡，王伟、廖书柳、唐红万、李向明、刘荣东等5人经市第六人民医院（市职业病防治中心）救治伤愈后现已出院。

（二）事故应急救援处置情况

1.应急救援情况

东莞市及大岭山镇各有关部门在获悉事故情况后，立即赶赴事故现场，开展应急救援处置工作，对事故现场进行了勘察和保护。根据有关规定，大岭山镇迅速启动了《大岭山镇生产安全事故应急救援预案》，该镇镇委镇政府主要负责同志立即赶赴现场，并组织应急、安监、公安、消防、卫生医疗等相关单位开展事故应急救援和处置工作。市安监局李建武局长，康仁非副局长，值班领导吴春国副调研员以及有关科室负责人第一时间赶往事故现场了解情况，指导开展事故应急救援处置工作。

2. 事故接报处置情况

（1）公安消防部门：5月26日10时39分，大岭山消防大队接到市公安消防支队指挥中心调度命令后，迅速出动19名指战员和1台抢险救援车、3台水罐泡沫车；10时44分，到达事故现场。经现场勘察和询问，在确认4名男子被困在华业公司二车间4号皮浆池内后，消防大队立即安排人员穿戴好防化服和空气呼吸机进入浆池展开施救，并同时做好现场人员疏散和安全警戒工作，避免事故扩大。10时52

分，救出第一名被困人员；11 时 09 分，救出全部被困人员。

（2）卫生医疗部门：10 时 44 分，大岭山人民医院接东莞市 120 指挥中心指令后出车，先后派出的两辆救护车分别于 11 时 00 分、11 时 20 分到达现场，分别于 11 时 10 分、11 时 20 分接诊 2 名被困人员。东莞台心医院 10 时 46 分接市 120 指挥中心指令出车，于 11 时 08 分到达现场，接诊 1 名被困人员。东莞市人民医院普济分院 11 时 07 分接到市 120 指挥中心指令出车，于 11 时 23 分到达现场接诊 1 名被困人员。接诊时，被困人员已基本无生命迹象，呼吸心跳停止。现场医护人员立即对救出的被困人员采取心肺复苏、胸外按压、予静注肾上腺素、予电除颤等抢救措施。11 时 53 分，4 名被困人员经抢救无效死亡。13 时 13 分，市第六人民医院（市职业病防治中心）接市安监局报告后，院长钟新光立即向市卫生计生局汇报，市卫计局叶向阳局长指示立即启动应急机制，应急救援小组立即奔赴现场开展毒物识别、采样和现场调查工作。5 月 28 日，市第六人民医院（市职业病防治中心）对该企业二车间及二车间周围作业员工 16 人，进行了应急职业健康检查，发现 5 人仍有不适症状，随即收治留院观察。

（3）安监部门：11 时 08 分，大岭山安全监管分局接到大岭山镇消防大队转来警情后，立即安排值班应急人员赶赴现场。11 时 30 分许，应急值班人员到达事故现场，了解事

故情况，全力协助救援工作。11 时 45 分许，安监分局全体人员到位，根据事故现场情况形成事故简报上报市安监局。市安监局接报后，立即向市委市政府总值班室、市委办信息综合室和省安监局值班室报告事故情况。

（4）公安部门：10 时 39 分，接市公安局转来警情后，大岭山镇公安分局大沙巡查组于 10 时 48 分到达事故现场，组织警力在现场迅速拉起警戒带，采取措施保护现场，做好现场秩序维持、疏散厂内员工、防止其他人员进入等工作。

（5）大岭山镇政府：10 时 39 分许，大岭山镇政府接到事故报告后，镇应急办迅速将事故情况向市委市政府总值班室报告。当天下午，大岭山镇分别组织召开党政人大领导班子联席会议和安全生产现场会议，成立事故处置领导小组，明确事故处置及善后安抚工作任务分工。

（6）环境保护部门：13 时许，大岭山环保分局接镇安监部门电话通知后，迅速组织监察执法人员赶往现场参与应急处置工作。14 时左右，市环保局组织环境应急专家赶赴现场，迅速对现场开展环境应急监测，并对企业环保手续和环境污染防治措施运转情况进行检查，指导开展现场环境应急处置工作。

3. 善后处置情况

事故发生后，大岭山镇公安分局第一时间控制了华业公司法人代表、安全生产负责人李向明。

5月28日，市第六人民医院（市职业病防治中心）对该企业二车间及二车间周围作业员工16人，进行了应急职业健康检查，发现5人仍有不适症状，随即收治留院观察治疗，现已治愈出院。

截至目前，华业公司、社保、商业保险对4名死者的善后赔偿工作已基本完成，华业公司已有31名工作人员（事发时该公司有员工50余人）在协商解除劳动合同关系后离职，剩下部分行政、保安、后勤工作人员仍在正常上班。事故发生以来，未发生群体上访等事件。

（三）应急处置评估

经评估，华业公司在事故发生后组织应急救援不当、盲目施救，造成事故伤亡扩大；大岭山镇及时启动应急响应，市、镇各有关部门应急处置得当，信息上报及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）死亡人员情况

事故造成4人死亡，具体情况如下（按死亡顺序排列）：

1.姚善平，男，汉族，1976年4月出生，湖南省龙山县人，二车间湿抄班乙班代理班长。

2.黄俊瑜，男，汉族，1994年3月出生，广西北流市人，

二车间湿抄班甲班班长、生产部安全管理人员。

3.邓北，常用名邓盛，男，汉族，1983年3月出生，广西北流市人，华业公司生产负责人、安全生产管理人员。

4.吕志杰，男，1983年4月出生，汉族，广西北流市人，华业公司机修班班长，安全生产管理人员，配合邓北开展安全生产管理工作。

经医疗机构死因鉴定，上述4名死者均被诊断为职业性急性重度硫化氢中毒。

（二）受伤人员情况

王伟、廖书柳、唐红万、李向明、刘荣东

1.王伟，男，1990年7月出生，汉族，四川省武圣县人，一车间叉车工。

2.廖书柳，男，1977年1月出生，状族，湖南省江华瑶族自治县人，机电维修工。

3.唐红万，男，1968年11月出生，汉族，湖南省龙山县人，码纸工。

4.刘荣东，男，1966年2月出生，汉族，湖南省新化县人，二车间磨浆工。

5.李向明，男，1974年8月出生，汉族，广西北流市人，华业公司法人代表、安全生产负责人。

（二）事故直接经济损失

经统计，核定事故直接经济损失约为人民币 621.54 万元。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，聘请技术专家对事故现场进行了详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

1.违章进入含有硫化氢气体的皮浆池。姚善平违反华业公司制定的有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业审批制度、安全操作规程，违背“先通风、再检测、后作业”原则，在未佩戴劳动防护用品、无监护人员的情况下，进入含有硫化氢气体的 4 号皮浆池，导致事故发生。

具体分析如下:

（1）硫化氢产生的化学反应基础和环境条件

按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全监管总局令第 59 号）的规定，4 号皮浆池为典型的有限空间。在潮湿密闭浆池中，皮浆液中含有碳、氢、

氧、氮、硫等元素的动物蛋白和木质纤维纸浆液中含有的有机质腐败降解，形成了沼气酵解过程，生成了甲烷、二氧化碳、少量氨和硫化氢等气体；皮浆液的动物蛋白相对含硫量更高，更易产生硫化氢；浆池使用的循环回水中残存的硫化物高达220mg/L，也为浆液酵解产生硫化氢提供了充裕的物质基础；4号皮浆池已经停用一个月，为酵解提供了足够的时间，事故发生前的持续高温天气也加速了发酵过程。

（2）中毒临床症状特征分析

本次事故中，4号皮浆池内空气中存在产生硫化氢的化学反应基础和环境条件，事故伤亡人员有硫化氢接触机会；进入浆池内的4人很快死亡，池口参与救援人员吸入逸出气体表现为突然意识丧失晕倒，均出现中枢神经系统和呼吸系统损害为主的临床表现；多次对模拟类比6号浆池现场采样检测发现，硫化氢最高浓度为40mg/m^3（为职业接触限值4倍），以上几点均符合《职业性急性硫化氢中毒诊断标准》（GBZ31-2002）、《急性硫化氢中毒事件卫生应急处置技术方案》（卫办应急发〔2011〕94号）中关于硫化氢中毒事故的确认标准。

2.盲目施救。事故发生后，安全生产管理人员（黄俊瑜、邓北、吕志杰）和主要负责人（李向明）未及时实施本单位的有限空间作业应急救援预案，且在未做好自身防护、佩戴必要的呼吸器具和救援器材的情况下盲目施救，造成事故伤亡扩大。

（二）间接原因

东莞市华业鞋材有限公司安全生产主体责任不落实，主要负责人及安全管理人员安全意识淡薄，安全生产管理混乱。

1.有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业审批制度、安全操作规程不落实。二车间湿抄班乙班代理班长姚善平、磨浆工刘荣东、打浆工李茂庆、叉车工王伟在未办理有限空间作业审批、违背“先通风、再检测、后作业”原则，在未佩戴劳动防护用品、无监护人员的情况下进入浆池内进行有限空间作业；事故发生前，随意填写《有限空间作业审批表》，应对执法部门监督检查。

2.生产安全事故隐患排查治理制度不落实，隐患排查治理工作流于形式。企业自 2016 年 2 月起直至事故发生前共填写了 100 余份《生产经营单位安全生产自查表》，仅排查出车间、仓库存在 2 处安全隐患，未曾排查出企业管理人员违反有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业审批制度、安全操作规程，任意安排人员进行有限空间作业等生产安全事故隐患，有限空间作业人员违章冒险作业长期存在。

3.未按要求定期开展有限空间作业应急救援演练，事故发生后未实施本单位的有限空间作业应急救援预案，主要负责人及安全管理人员安全意识淡薄，盲目施救。未有效组织有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员定

期进行演练，未确保相关人员掌握应急预案内容，具备相应的应急处置能力。事故发生后，主要安全生产管理人员黄俊瑜、邓北、吕志杰未第一时间实施本单位的有限空间作业应急救援预案，且在未做好自身防护、佩戴必要的呼吸器具和救援器材的情况下盲目施救，造成自身死亡。同时，邓北、李向明先后要求不了解有限空间作业危害、有限空间作业应急预案内容、不具备相应的应急处置能力的码纸工唐红万、打浆工曾四长、叉车工王伟、晾纸工杨平、翻纸工马飞龙等人开展应急救援，最终导致多人受伤。

（三）相关单位履职情况

1.大岭山镇大沙村安全办（以下简称安全办）

作为华业公司安全生产属地监督部门，大沙村安全办未按照《关于印发<大岭山镇安全生产工作职责>的通知》（岭委办[2015]4号）的要求切实履行属地安全生产监管职责，协助大岭山镇安监分局开展执法检查工作走过场，未及时将华业公司纳入有限空间作业监管台账，未按要求对华业公司有限空间作业开展监督检查；贯彻落实《东莞市安全生产监督管理局关于印发<东莞市2018年冶金等行业企业有限空间作业条件确认专项整治工作方案>的通知》（东安监管〔2018〕97号）不力，未按要求摸清辖区内有限空间作业企业底数和基本情况，未将相关文件下发到各企业，并要求各企业如实

填报；未如实上报有限空间作业企业名单。

2.大岭山镇大沙村村委会

未严格落实《关于印发<大岭山镇安全生产工作职责>的通知》（岭委办[2015]4号），指导、督促村安全办履行安全生产监督管理职责不力。

3.东莞市安全生产监督管理局大岭山分局

作为对大岭山镇内冶金等行业企业有限空间作业安全负有监督管理职责的部门，东莞市安全生产监督管理局大岭山分局对事故单位和有限空间作业主要开展了以下工作：**一是**根据年度执法计划，按照要求对华业公司开展执法检查，督促企业落实安全生产主体责任。2016年、2017年华业公司均被纳入分局年度执法重点企业名单。2016年5月19日，分局执法人员对华业公司进行安全生产执法检查，排查出11处安全隐患，其中有限空间作业安全隐患4处，现场制作《现场检查记录》和《责令限期整改指令书》，于7月18日对企业进行复查，复查合格后向企业发出《整改复查意见书》。2017年7月21日，分局巡查员对华业公司进行"回头看"执法检查，对再次排查出来的5处安全隐患，现场制作《大岭山镇安全生产巡查文书》，于8月29日对企业进行复查，复查合格后向企业发出复查文书。经查，执法档案中有华业公司整改后提交的《整改复查申请书》、有限空间安全管理制度、有限空间作业方案、有限空间辨识表及台帐、培训记

录、职业健康体检报告、职业病危害告知书及复查照片等资料。2018年，华业公司未纳入分局年度执法计划。**二是**按照属地监管、分级负责的原则，认真组织开展冶金等行业企业有限空间作业专项整治，集中排查整治工贸企业有限空间作业安全隐患。2016年以来，大岭山分局共印发涉及有限空间作业整治相关文件20份，13次在全镇安全生产工作会议及分局局务会议上部署有限空间作业监管相关工作，共出动监督检查人员542人次，对147家涉及有限空间作业企业进行监督检查，排查有限空间作业事故隐患588处，发出各类执法文书237份。先后举办4期有限空间作业专题培训班，对全镇安监系统执法检查人员、企业主要负责人、安全生产管理人员共计640人进行培训。

存在的不足：一是未落实《东莞市安全生产监督管理局关于印发<东莞市2018年冶金等行业企业有限空间作业条件确认专项整治工作方案>的通知》（东安监管〔2018〕97号）的要求，将华业公司纳入辖区内有限空间作业监管台账。**二是**对大沙村安全办工作指导不力，未及时发现大沙村安全办未将华业公司纳入有限空间作业监管台账、未按要求对华业公司有限空间作业开展监督检查的问题。

（四）事故性质

调查认定：东莞市大岭山镇“5·26”较大中毒事故是一起违章进入有限空间、盲目施救而引发的较大生产安全责

任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中国共产党纪律处分条例》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《行政机关公务员处分条例》和《生产安全事故调查报告和调查处理条例》等有关规定，建议对大岭山镇“5·26”较大中毒事故有关责任人员及单位作如下处理:

（一）建议移送司法机关处理的人员（1人）

李向明，作为华业公司法人代表、安全生产负责人，对企业安全生产工作全面负责。李向明安全意识淡薄，不清楚自身安全生产职责，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除企业管理人员违反有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业审批制度、安全操作规程，任意安排人员进行有限空间作业的和有限空间作业人员违章冒险作业长期存在的生产安全事故隐患；在接到事故报告后，未及时制止现场盲目施救行为，未立即组织实施本单位的有限空间作业应急救援预案；要求不了解有限空间作业危害、有限空间作业应急预案内容、不具备相应的应急处置能力的人员开展救援；且在未做好自身防护、佩戴必要的呼吸器具和救援器材的情况下盲

目施救，最终造成自身中毒晕倒。李向明对事故的发生负有责任，建议由司法机关对其进行立案侦查。

（二）建议给予党纪处理的人员（4人）

1.殷进维，男，1976年8月出生，东莞市大岭山镇人，中共党员，东莞市大岭山镇大沙村党工委书记、主任，主持党工委、村委会全面工作。殷进维作为大岭山镇大沙村安全生产工作第一责任人，对本村安全生产工作负全面领导责任。殷进维未正确履行职责，对大沙村安全生产工作领导不力，指导、督促安全办履职不力，对事故发生负有主要领导责任。根据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十五条规定，建议给予殷进维党内严重警告处分。

2.殷沛林，男，1965年12月出生，东莞市人大岭山镇人，中共党员，东莞市大岭山镇大沙村党工委委员、安全办主任，对本村安全生产工作负综合监管领导责任。殷沛林未全面落实冶金等工贸行业有限空间作业企业安全生产监督职责，对大沙村安全办工作领导不力，对安全办未将华业公司纳入有限空间作业监管台账、未按要求对华业公司有限空间作业开展监督检查问题失察，对事故的发生负有主要领导责任。根据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十五条规定，建议给予殷沛林党内严重警告处分。

3.殷庆辉，男，1975年10月出生，东莞市大岭山镇人，中共党员，大沙村安全办副主任（2016-2017年曾担任安全

办主任），协助殷沛林开展安全生产监督管理工作。殷庆辉未正确履行职责，协助开展大沙村冶金等工贸行业有限空间作业企业安全生产监督不力，疏于对安全办的管理，对事故的发生负有重要领导责任。根据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十五条规定，建议给予殷庆辉党内警告处分。

4. 叶鸿超，男，1978 年 10 月出生，东莞市大岭山镇人，中共党员，华业公司原厂长，大岭山镇大沙村安全办 C 组组长，负责大沙村下虎山所有企业、小作坊、小商铺日常巡查。叶鸿超工作失职，未按规定履行属地监管职责，未将华业公司纳入有限空间作业监管台账，未按要求对华业公司有限空间作业开展监督检查，未能及时排查华业公司存在的事故隐患，对事故的发生负有直接责任。根据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十五条规定，建议给予叶鸿超党内严重警告处分，由大岭山镇政府责令大沙村委会对叶鸿超作出辞退处理。

（三）建议给予政务处理的人员（2 人）

1.黄康海，男，1982 年 6 月出生，东莞市大岭山镇人，群众，大岭山镇大沙村安全办巡查员，负责大沙村下虎山企业、小作坊、小商铺日常巡查。黄康海工作失职，未按规定履行属地监管职责，未将华业公司纳入有限空间作业监管台账，未按要求对华业公司有限空间作业开展监督检查，未能及时排查华业公司存在的事故隐患，对事故的发生负有直接

责任。建议大岭山镇政府责令大沙村委会对黄康海作出辞退处理。

2.叶伟波，男，1987年9月出生，东莞市大岭山镇人，中共党员，大岭山镇安全监管分局执法监察股负责人（未正式任命）。作为统筹执法监察和统计工作负责人，叶伟波对大沙村安全生产工作疏于指导协调和监督检查，未及时发现大沙村未将华业公司纳入有限空间作业企业台账、进行有效监督的问题。根据《行政机关公务员处分条例》第七条规定，建议给予叶伟波行政警告的处分。

（四）建议给予行政处罚的单位和人员

1. 东莞市华业鞋材有限公司。鉴于东莞市华业鞋材有限公司对事故的发生负有责任，建议市安全监管局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对其实施行政处罚。

2. 李向明。鉴于李向明对事故的发生负有责任，建议市安全监管局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对其实施行政处罚。

（五）建议免于处理人员（4人）

1. 姚善平，二车间湿抄班乙班代理班长，在事故发生前违规进入事故浆池，导致自身死亡。姚善平对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不对其作出处理。

2. 黄俊瑜，二车间湿抄班甲班班长、生产部安全管理人

员，在发现姚善平晕倒在事故浆池后盲目救援，导致自身死亡。黄俊瑜对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不对其作出处理。

3. 邓北，华业公司生产负责人、安全生产管理人员，在发现姚善平、黄俊瑜晕倒在事故浆池后盲目救援，导致自身死亡。邓北对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不对其作出处理。

4. 吕志杰，安全生产管理人员，配合邓北开展安全生产管理工作，在发现姚善平、黄俊瑜、邓北晕倒在事故浆池后盲目救援，导致自身死亡。吕志杰对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不对其作出处理。

（六）其他处理意见

1.叶衍华，男，1972年12月出生，东莞市大岭山镇人，中共党员，大岭山镇安监分局职业健康股股长，负责统筹职业健康、粉尘涉爆和有限空间作业工作。叶衍华对有限空间作业统筹工作疏于监督、管理，未严格落实《东莞市安全生产监督管理局关于印发<东莞市2018年冶金等行业企业有限空间作业条件确认专项整治工作方案>的通知》（东安监管〔2018〕97号）关于“在动员部署和摸排建档阶段（2018年3月31日前），进一步摸清有限空间作业企业底数和基本情况，进一步查漏补缺”的要求，严格审查大沙村安全办上报的有限空间作业企业名单，上报大岭山镇《冶金等行业有限空间作业监管台

账》时，未将华业公司纳入。建议由大岭山镇监察室对其进行诫勉处理。

2.建议大岭山镇政府对大岭山镇安监分局和大沙村村委会主要负责同志进行约谈，分析冶金等工贸行业有限空间作业安全监管存在的突出问题，研究采取有力措施加以改进；责令上述两个单位向大岭山镇政府作出深刻检查。

3.建议责令大岭山镇政府向市政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

4.2017 年 1 月至 2018 年 6 月，大岭山镇共发生建筑施工生产安全事故 11 起，占该镇工商贸事故总数的 57.89%，且多数事故是在违法建设过程中发生的。针对华业公司存在的建（构）筑物大面积违规改、扩建情况，建议大岭山镇政府迅速组织相关部门开展违法建设专项整治。

如监察机关在后续调查中发现以上或其他人员涉嫌渎职犯罪的，则按照司法程序进行处理。

六、事故防范和整改措施

（一）扎实有限空间作业条件确认专项整治工作

吸取事故教训，扎实推进冶金等行业企业有限空间作业条件确认专项治理工作，查漏补缺，摸清我市冶金等行业企业有限空间作业的底数和安全管理现状，将冶金等行业企业有限空间摸排、检查工作与日常监督执法、各类专项治理、安全生产大检查等工作结合起来，并将有限空间作业条件确

认工作融入安全生产标准化建设、隐患排查治理体系建设、冶金等行业较大危险因素辨识管控计划等工作中，多管齐下，不断巩固和提升冶金等行业有限空间作业安全管理水平。

（二）加强监督执法，强化有限空间作业安全监管

有关部门要加大执法检查力度，工贸行业要按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》和《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》等有关规定，严厉查处有限空间作业违法违规行为，严格落实“四个一律”执法措施和安全生产领域失信联合惩戒“黑名单”制度，强化执法震慑力。督促企业对有限空间进行辨识建档，在醒目位置设置安全警示标志，建立并落实作业审批制度，落实各项安全防范和应急措施。

（三）大力开展宣传教育培训，杜绝违章作业、盲目救援行为

各镇街（园区）要认真组织开展本辖区有关企业安全管理人员有限空间作业专题安全培训。要充分利用各种宣传媒介，大力宣传有限空间作业安全知识，着力提升冶金等行业安全监管人员有限空间作业监管水平，进一步提高冶金等行业企业从业人员安全风险辨识和防范能力，提升有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员的安全意识和安全技能。定期开展事故应急演练，提高作业人员的应急处置能力，确保事故发生时，现场救援人员能冷静应对、

规范处置，防止因救人心切、盲目入内施救，导致不必要的伤亡。同时，利用微信、网站、报纸、电视等各种媒体，对有限空间作业事故进行通报，不断扩大有限空间作业安全宣传途径和范围，普及有限空间作业安全常识，严禁盲目施救。

（四）夯实基层保障，加大技术支持，着力解决安全监管“最后一百米”的问题

市一级要通过购买安全生产技术服务，委托第三方服务机构开展重大隐患和红色风险点危险源的评估、核定、治理和管控。镇街（园区）要通过加大财政投入力度进一步配齐安全监管队伍，并提高队伍的专业装备水平、待遇水平和培训教育水平，全面提升基层监管效能。村（社区）要通过推行“安全办+安全顾问”巡查监管模式，进一步推动解决监管人手不足、水平不够的问题。

东莞市大岭山镇“5·26”较大中毒事故
调查报告签名表

日期：2018年7月6日

成员	签名		备注
	同意	不同意	
卢汉彪（市政府副秘书长）			
李建武（市安监局）			
苏观森（市监察委）			
陈武勇（市安监局）			
廖春林（市环保局）			
何国斌（大岭山镇政府）			
岳国庆（市监察委）			
林　圣（市公安局）			
梁连根（市环保局）			
陈炳照（市安监局）			
周家胜（市安监局）			
陈圣坚（市安监局）			
梁国栋（市安监局）			
张春伟（市安监局）			
唐昌行（市安监局）			
李卫东（市总工会）			
马　争（市卫计局）			
刘苑梅（大岭山镇监察室）			
何伟文（大岭山镇党政办）			
袁海钿（大岭山公安分局）			
何浩江（大岭山安监分局）			

