索 引 号：	D2321--2024-0004		分 类：	公共监管	
责	永丰县应急管理局		发文日期：	2024-02-05 11:25:19	
标 题：	永丰县中乡乡凤凰坑硅石矿“12·7”冒顶事故调查报告				
公开方式：	主动公开	公开时限：	常年公开	公开范围：	面向全社会
有效性：	有效		浏览：		

永丰县中乡乡凤凰坑硅石矿“12·7”冒顶事故调查报告

下载

永丰中村江西佰丰实业有限公司永丰县中村乡凤凰坑硅石矿“12·7”一般冒顶片帮事故调查报告

永丰县政府事故调查组

2024 年 1 月25日

目 录

一、事故基本情况..... 5

（一）事故发生单位概况..... 5

（二）事故发生单位安全管理情况..... 5

（三）事故发生经过. 6

（四）事故现场情况. 7

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8

（六）其他情况.....8

二、事故应急处置及评估情况.....8

（一）事故信息接报及响应情况..... 8

（二）事故现场应急处置情况.....9

（三）医疗救治和善后情况.....9

（四）事故应急处置评估.....9

三、事故的原因分析..... 10

（一）直接原因.....10

（二）间接原因. 10

四、有关责任单位存在的主要问题.....11

（一）凤凰坑硅石矿.....11

（二）中村乡人民政府.....12

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见.....13

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员. 13

（二）对事故有关责任人员的处理建议..... 14

（三）对事故责任单位的处理建议. 15

（五）建议追责问责的单位. 15

六、事故主要教训.....16

七、事故整改和防范措施.....18

永丰中村江西佰丰实业有限公司永丰县中村乡凤凰坑硅石矿“12·7”一般冒顶片帮

事故调查报告

2023年12月7日8时许，江西佰丰实业有限公司永丰县中村乡凤凰坑硅石矿（以下简称凤凰坑硅石矿）60021采场在排险作业过程中，上方顶板岩石坠落，发生一起冒顶事故，造成1人死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，以下简称《条例》）和《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规，经永丰县人民政府批复同意，成立了由县应急管理局牵头，会同县公安局、县总工会和中村乡人民政府同时邀请国家矿山监察局江西局、县监委派员参加的凤凰坑硅石矿“12·7”冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），对事故进行了全面调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问当事人和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对责任单位和责任人的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，凤凰坑硅石矿“12·7”冒顶片帮事故是一起因清理顶板浮石造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

凤凰坑硅石矿隶属于江西佰丰实业有限公司，江西佰丰实业有限公司，成立日期：2010年10月13日，统一社会信用代码：913608******97877Y，法人代表：涂叠，采矿许可证证号：C360800******7130132284，采矿权人：江西佰丰实业有限公司，开采方式：地下开采，生产规模：50.00万t/a，有效期限：捌年，自2018年12月5日至2026年12月5日，开采深度由660m至300m标高；矿山主要负责人彭时真，安全生产许可证号：（赣）FM安许可证字〔2021〕M1777号，安全生产许可证许可范围：硅石矿19.5万吨/年，平硐开拓，+600m中段地下开采，有效期限：2021年3月31日至2024年3月30日。

凤凰坑硅石矿配有“五职矿长”、采矿、地质、测量、机电等专业技术人员 9 名，矿山成立安全生产委员会，内设安全环保科、生产技术科、机电运输科、综合办公室、采掘队，设有主要负责人1名、安全管理人员2名，均取得安全生产知识和管理能力考核合格证且在有效期内；现有员工61人。

（二）事故发生单位安全管理情况。

凤凰坑硅石矿技术管理存在问题，在启动60021采场回采前，虽然制定了回采施工组织方案并经总工、生产副矿长、安全副矿长和技术人员审核、矿长审定，但把关不严，没有按照矿山制定的60021回采工程施工组织方案要求执行，按照3人一个班组派岗作业；安全培训上存在的问题，对新进员工安全培训质量不高，新进员工的培训课时未达到72学时的要求。公司内部对矿山主要负责人进行了调整但安全生产许可证上未及时进行变更。

（三）事故发生经过


2023年12月7日7时20分许王文俊、邓如刚、汪世兵、熊昌勇四人穿戴好下井装备后通过+600m平硐进入60021采场，进入采场后王文俊、邓如刚、汪世兵、熊昌勇拿着排险杆在采场南翼2号装矿穿部位开展敲帮问顶进行排险作业，中途熊昌勇被生产副矿长黄光明叫到+600m中段2号天井段交流工作，结束后熊昌勇在返回60021采场2号装矿穿时看到3号装矿穿附近有块浮石需要处理，遂叫王文俊把排险杆扔给他，熊昌勇拿到排险杆后单独在60021采场3号装矿穿附近排险，8时许王文俊听到熊昌勇喊了一声，便看到熊昌勇被顶板上冒落的石头砸中，受伤倒在矿堆上。

（四）事故现场情况

60021采场于2023年11月20日启动回采，刚完成采场拉底扩帮不久，位于+600m运输巷南北分界处南翼第一个采场，目前放矿至2号-3号装矿穿之间。12月7日当日，熊昌勇站在60021采场，3号装矿穿（距离+600中段运输巷约17.7米，距离巷道底板约1米，距巷道顶板约1.8米，距3号穿口3.3米）的位置，王文俊，邓如刚，汪世兵在60021采场南翼2号装矿穿依次站位 距离熊昌勇约6.4米。

60021 采 场 3 号 穿 口 事 发 地 点



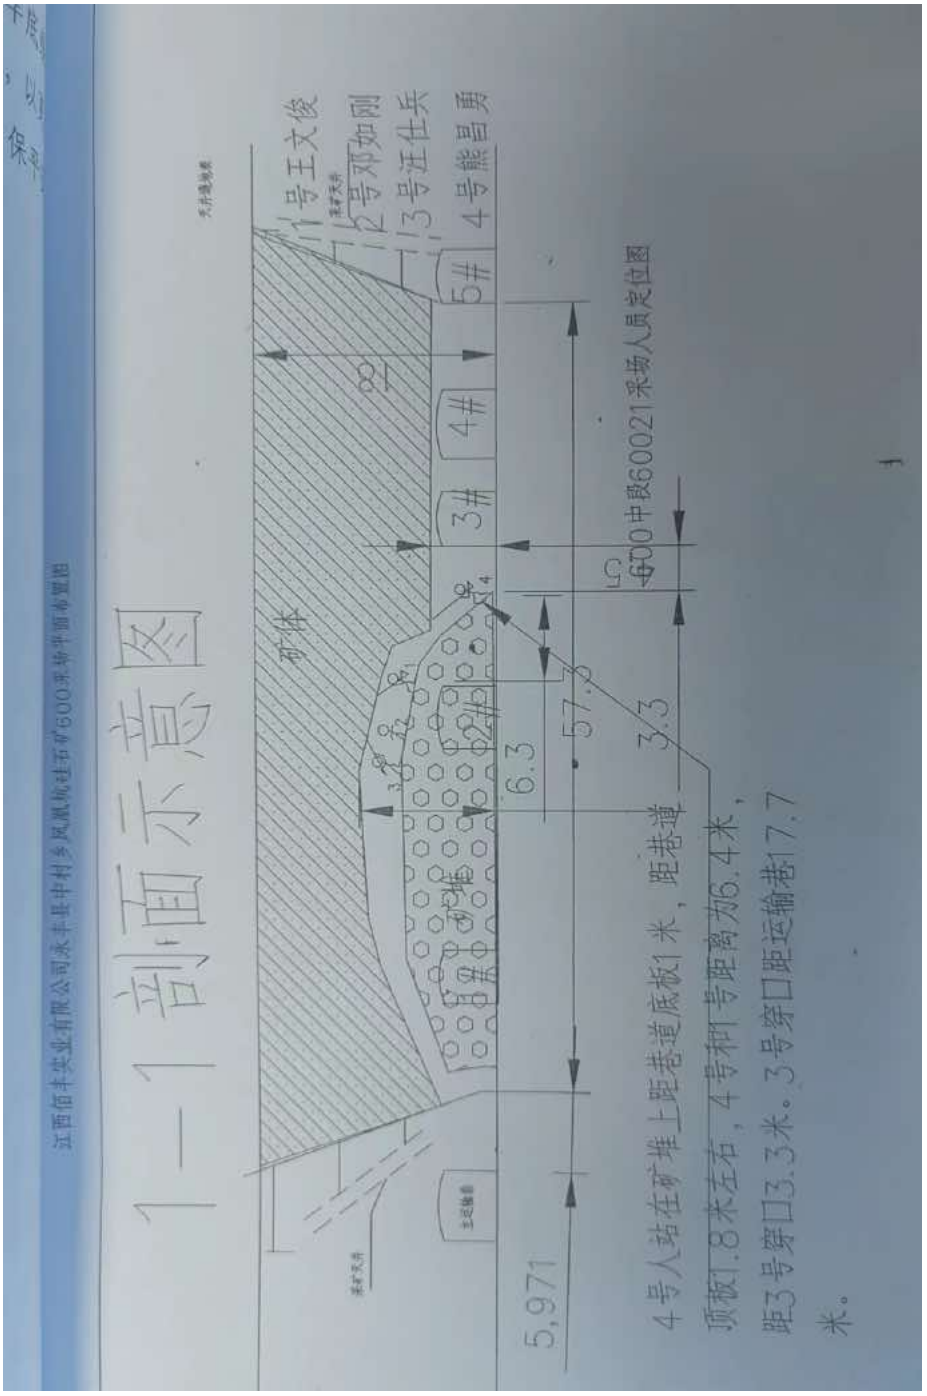

60021采场人员站位图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定，事故造成直接经济损失人民币206万元（未含事故处罚金额）。

（六）其他情况。

1.天气情况

2023年12月7日0时至24时，永丰县天气为晴，最高气温 23° C，最低气温 6° C，东北风 1-3级。

2.地震监测情况

根据江西省地震台网综合地震信息发布及反馈系统查询显

示，2023年12月7日0时至24时，永丰县行政区域内无地震活动记录。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年12月7日上午8时许，王文俊听到声响后看到熊昌勇倒在矿堆上，身上压着部分矿石，立马叫上邓如刚、汪世兵一起跑到熊昌勇身边，将压在其头上的矿石清理，8时15分许邓如刚用600平硐井下电话向调度室报告井下人员受伤情况。8时17分许，安全副矿长李芳松接到报告后立即赶往事发现场查看受伤人员情况期间拨打了县医院“120”急救电话，8时30许李芳松安排调度室向在外出差开会的矿山主要负责人彭时真报告人员受伤情况。9时28分许彭时真向县应急管理局报告事故信息。9时30分许，永丰县应急管理局分管领导带领相关人员赶赴凤凰坑硅石矿，其间永丰县应急管理局主要负责人先后向永丰县委、县政府报告了事故情况。10 时 35 分许，永丰县应急管理局先后向吉安市应急管理局和国家矿山监察局江西局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

8时25分许熊昌勇被王文俊、邓如刚、汪世兵等人合力背出矿井，并抬上了开往医院的车子上。中村乡人民政府、永丰县应急管理局、永丰县公安局、永丰县人保财险公司工作人员先后赶往事发现场。

（三）医疗救治和善后情况

9时20许装载熊昌勇等人的矿山车辆行驶至石北公路济民段时与县人民医院120救护车相遇，医生现场对熊昌勇开展急救，熊昌勇经抢救无效死亡。中村乡人民政府成立善后处置工作组，接待安稳死者家属。江西佰丰实业有限公司与死者家属签订《赔偿协议书》，赔偿款于2023 年12月12日全部赔偿到位。死者均已火化安葬，家属

思想情绪稳定，社会舆情平稳。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，永丰县应急、公安、保险公司、乡镇等相关职能部门协调联动紧密、处置迅速得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查，凤凰坑硅石矿+600M中段顶板岩层裂隙比较发育，结构欠稳定，爆破作业后容易引起顶板石块松动，本次事故的直接原因是现场作业人员违反60021采场单体设计和施工组织方案，未按照施工方案要求从南到北方向依次推进排险作业，熊昌勇在60021采场2号装矿穿未完成排险作业的情况下直接到3号装矿穿附近进行排险作业，导致本起事故发生。

（二）间接原因

1. 未严格按照施工组织方案开展回采作业。凤凰坑硅石矿60021采场回采工程施工组织方案于2023年11月16日经“五职矿长”和专业技术人员审定，方案中明确了每班组作业人员数为3人和撬毛作业严禁单人作业，但是在实际执行中凤凰坑硅石矿在60021采场回采作业中安排4人组成一个班组。

2. 作业现场安全管理不到位。未汲取本单位2022年8月22日冒顶事故教训，在60021采场排险作业中存在违章作业，任由熊昌勇单独一人在3号装矿穿附近撬毛排险而未制止，班组长王文俊在现场没有起到现场监管职责。

3. 矿山地质方面技术管理薄弱。根据地质资料显示凤凰坑硅石矿的工程地质条件属中等偏复杂类型，矿山未按要求进行地质编录、测量等工作，未对采空区的危险有害因素进行辨识、评价并制定相应的风险管控措施，导致防范措施不到位。

4. 矿山主要负责人督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对矿山制定的安全管理制度落实不到位，矿山安全管理人员未及时排查作业现场存在的隐患，及时制止和纠正从业人员违反安全管理规定和岗位安全操作规程的行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）凤凰坑硅石矿

1. 未有效落实安全生产主体责任、安全生产管理制度、安全

生产岗位责任制。公司内部对矿山主要负责人进行了调整但安全生产许可证上未及时进行变更。违反矿山施工组织方案，为了增加矿石产量由原本3人一个班组调整为4人一个班组。

2. 未严格落实矿领导带班下井制度。经查阅凤凰坑硅石矿矿井出入人员登记表记录，当日60021采场作业人员下井时间为7时30分，但当日带班下井矿领导李芳松直到8时许，还在矿山调度室查看上一班组的调度记录，未严格按照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（原国家安全监督管理总局令第34 号）[1]规定落实与工人同时下井、同时升井的要求。

[1]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 34号）第四条规定：矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。

3. 对新进员工安全培训教育不到位。经查证60021采场班组王文俊、邓如刚、熊昌勇、汪世兵4人的“一人一档”资料，其4人的安全教育培训课时均未达到《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监督管理总局令第3 号）规定的：“新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时”[2]的要求，也未针对顶板安全管理及隐患排查开展有效培训，致使从业人员缺乏安全意识和必要的安全操作知识、技能。

4. 未有效落实顶板专项检查工作要求。2023 年3月7日，永丰县矿山安全专业委员会办公室下发《关于开展非煤矿山顶板和边坡管理专项检查工作的通知》[3]，凤凰坑硅石矿虽然对顶板进行了检查，但检查重形式、走过场，没有按照通知要求，在井下检撬帮顶板作业时由两人同时进行，做到一人照明及监护，一人进行检撬。

（二）中村乡人民政府

中村乡人民政府落实安全生产属地管理责任不到位，贯彻上级有关安全生产工作决策部署流于形式；对辖区内矿山企业安全

[2]《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监督管理总局令第3 号）第十三条：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。

[3]永丰县矿山安全专业委员会办公室《关于开展非煤矿山顶板和边坡管理专项检查工作的通知》要求：井下检撬帮顶板作业时是否是两人同时进行，是否做到一人照明及监护，一人进行检撬，是否存在在没有照明及监护下单人进行检撬作业。

隐患排查治理和宣传教育指导督促不力，尤其是对矿山企业排查安全风险和隐患等工作督促不力。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员

熊昌勇，凤凰坑硅石矿凿岩工，未严格按照采场单体设计和施工组织方案要求违章冒险作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于直接责任人在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故责任人的处理建议

1. 彭时真，凤凰坑硅石矿主要负责人，未依法认真履行安全生产工作职责，及时督促、检查本单位的安全生产工作，建立健全并落实全员安全生产管理制度，组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划，对事故的发生负有主要领导责任。其行为违反《安全生产法》第二十一条第一、三、五项规定[4]，建议由永丰县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项规定[5]，对其实施行政处罚。

[4]《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[5]《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

2. 涂叠，江西佰丰实业有限公司法人代表，总经理。未建立健全并落实企业全员安全生产责任制，未组织制定并实施年度安全生产教育和培训计划，未督促检查企业安全生产工作，未认真履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，其行为违反《安全生产法》第二十一条第一、三、五项规定[4]，建议由永丰县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[5]，对其实施行政处罚。

3. 李芳松，凤凰坑硅石矿安全副矿长、安全管理人员，负责矿山的安全生产工作，未依法认真履行安全生产工作职责，未严格落实领导带班下井制度，未及时制止冒险作业行为。对作业现场安全管理不到位，对事故的发生负有领导责任，其行为违反《安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项[6]，第二十六条第一款[7]和《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 34号）第四条的规定[1]。建议由永丰县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条规定[8]，对其实施行政处罚。

[6]《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[7]《安全生产法》第二十六条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[8]《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.倪鹏，凤凰坑硅石矿总工程师，负责矿山采掘施工方案，矿山单体设计安全整体的规划，年度安全生产计划、产量的制定等，作为采场回采工程施工组织方案制定者，未能有效对从业人员开展安全技术交底，使从业人员熟练掌握采场回采的施工要求，对该起事故负技术管理责任。责成凤凰坑硅石矿按照矿山内部管理规定对其进行处理，处理情况报县应急管理局备案。

4.王文俊，凤凰坑硅石矿60021采场凿岩班组长，未严格按照凿岩工安全操作规程有关要求，履职不到位，对事故的发生负有监护责任。责成凤凰坑硅石矿按照矿山内部管理规定对其进行处理，处理情况报县应急管理局备案。

（三）对有关事故责任单位的处理建议

江西佰丰实业有限公司未落实企业主体责任，未严格按照批准的施工组织方案组织人员开展回采作业，对从业人员的安全生产教育和培训不严不实，未结合矿山实际开展教育培训。其行为违反《安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条规定[9]，建议由永丰县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第

[9]《安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

一款第（一）项[10]规定，对其实施行政处罚。

（四）建议追责问责的单位

中村乡人民政府落实安全生产属地管理责任不到位，对辖区内矿山企业安全隐患排查治理和宣传教育指导督促不力，责成永丰县中村乡党委、政府向县委、县政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）贯彻落实安全发展理念不牢

事故单位没有正确处理安全与发展的关系，没有坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的安全生产红线，抓安全生产工作重部署、轻落实，重制度、轻执行，重台账、轻现场。对采场单体设计执行不严，对现场作业人员安全管理不到位，企业发展与安全管理不同步，导致重大风险没有及时消除。

（二）主体责任落实不到位，违规冒险作业屡禁不止。

矿山全员安全生产岗位责任制不到位，关键岗位人员安全生产责任缺失，安全要求与生产环节存在脱节。对排险作业安全风险意识淡薄、措施不力，没有充分吸取同类冒顶片帮事故教训。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，切实加强非煤矿山安全生

产管理，严格落实企业安全生产主体责任，促进全县非煤矿山领

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

域安全发展，严防同类事故再次发生，提出如下整改和防范建议：

（一）凤凰坑硅石矿要立即停产整顿，深刻分析事故原因，全矿区开展隐患排查，对矿体风化严重、结构不稳定区域要制定专项整改方案，并报应急管理部门备案同意。

（二）全县所有矿山企业要进一步落实主体责任。一是要进一步加大安全生产投入，改善安全生产条件，通过实施“机械化换人、自动化减人”等手段，提升企业本质安全水平；二是严格落实领导带班下井制度，带班领导要切实履职，带头讲安全，严禁“三违”行为；三是要强化现场管理，在进场作业时要落实现场安全确认制度，每一个作业面除带班领导巡查外，还要有班组长在现场，切实加强现场安全管理；四是要开展重点领域隐患排查治理。地下矿山要重点抓好片帮冒顶、采空区、动火作业等治理，尤其是吸取此次事故教训严格抓好松石浮石检查处理、顶板支护监测管理。露天矿山要重点抓好高陡边坡治理，防止高处坠落事故发生，切实把事故隐患消灭在萌芽状态。五是要强化从业人员安全教育培训，根据各自矿山的实际情况常态化开展风险辨识、安全教育，包括现场隐患的辨识、员工不安全行为的辨识等，增强员工安全意识。

（三）全面落实党委、政府领导责任和部门监管责任。全县各级党委、政府和相关部门，要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，深入学习《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片，强化事故警示教育，督促广大党员干部知责于心、担责于身、履责于行。各地各部门要落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》的要求，定期对辖区内矿山企业开展检查，把防范化解非煤矿山领域系统性重大安全风险摆在更加突出的位置，树牢底线思维，聚焦非煤矿山领域的基础性、源头性、瓶颈性问题，以更严格的措施落实专项治理、综合治理，在治理中见实效、保平安。