泸州隆黄铁路胡市大桥段“11·1”一般高处坠落事故调查报告

隆黄铁路胡市大桥段“11·1”一般高处坠落事故调查组

2023 年 12 月

目　录

一、事故相关情况 1

（一）项目基本情况 1

（二）事故发生单位情况 2

（三）合同约定情况 3

（四）事故现场情况 3

（五）人员伤亡及直接经济损失情况 5

二、事故发生经过和应急处置情况 6

（一）事故发生经过 6

（二）事故应急处置及评估情况 6

三、事故原因 7

（一）事故直接原因 7

（二）事故间接原因 7

四、事故责任划分及处理建议 8

（一）免予责任追究人员 8

（二）对事故有关责任单位行政处罚建议 8

（三）对相关责任人员处理建立 8

五、事故防范措施建议 8

2023年11月1日15时33分，泸州市龙马潭区胡市镇隆黄铁路大桥段施工过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失***余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，泸州市龙马潭区人民政府成立了由区政府办公室、区纪委监委机关、区应急管理局、区交通运输局、区公安分局、胡市镇、区总工会等相关单位派员参加的隆黄铁路胡市大桥段“11·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组），全面负责事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查询问、查阅资料、综合分析等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议和整改防范措施建议。

调查认定，泸州隆黄铁路胡市大桥段“11·1”一般高处坠落事故是一起因作业人员违规作业、企业风险辨识不到位和未有效监督导致的生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）项目基本情况

隆黄铁路隆昌至叙永北段建设单位为四川隆叙宜铁路有限公司[1]，总包单位是由四川公路桥梁建设集团有限公司[2]作为牵头

1 四川隆叙宜铁路有限公司，法定代表人：李某某，统一社会信用代码：915***，注册资本***，公司成立日期：2019年12月19日，注册地址为：叙永县***，经营范围：公共铁路运输等。

人与联合体成员中铁四局集团有限公司[3]、中铁十二局集团电气化工程有限公司[4]组成的联合体，监理单位为武汉桥梁建筑工程监理有限公司[5]。

总包单位成立了四川公路桥梁建设集团有限公司隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程项目指挥部（以下简称指挥部）和5个分部。指挥部以与分部签订合同的形式将建设任务交由特定的分部负责。龙马潭区和江阳区境内段（线路里程DK45+450～DK73+850）由二分部负责，其中胡市特大桥10#墩由二分部发包给四川宏明志强建筑劳务有限公司进行施工。

（二）事故发生单位情况

四川宏明志强建筑劳务有限公司(以下简称宏明志强公司)，法定代表人：翟明海，统一社会信用代码：9151***，类型：有限责任公司（自然人独资），成立于2017年12月18日，注册资本：***万元，住所：成都市双流区***，经营范围：建筑劳务分包、建筑工程等。《建筑业企业资质证书》编号：D***,资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2023年2月7日;

---

2 四川公路桥梁建设集团有限公司，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：1998年4月16日，统一社会信用代码：915***，注册资本：***，法定代表人：王某某，注册地址：成都市高新区，经营范围：铁路工程等。《建筑施工企业资质证书》编号：D***，范围：公路工程施工总承包特级等，有效期2023年12月31日。

3 中铁四局集团有限公司，法定代表人：刘某，统一社会信用代码：913***，经营范围：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产等。《建筑施工企业资质证书》编号：D***，范围：铁路工程施工总承包特级等，有效期2023年12月31日。

4 中铁十二局集团电气化工程有限公司，法定代表人：辛某某，统一社会信用代码：911***，经营范围：建设工程施工、建设工程设计等。《建筑施工企业资质证书》编号：D***，范围：铁路电气化工程专业承包一级等，有效期2023年12月31日。

5 武汉桥梁建筑工程监理有限公司，法人代表：钟某某，统一社会信用代码：914***，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：1993年2月16日，注册资本：***万元，地址：硚口区，经营范围：铁路工程、桥梁工程建设监理等。《工程监理资质证书》证书编号：E***，范围：铁路工程监理甲级等，有效期至2024年12月4日。

《安全生产许可证》编号：（川）JZ 安许证字[2018]***，许可范围为：建筑施工，有效期：2021 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 21 日。

（三）合同约定情况

1.四川隆叙宜铁路有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司(联合体牵头人)、中铁四局集团有限公司(联合体成员)、中铁十二局集团电气化工程有限公司(联合体成员)签订了《隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程施工总价承包合同》，约定了隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程 LXYSG-01 标段的施工建设中，承包公司负责加强现场监控，确保运输、施工和人身安全。

2.指挥部与二分部签订了《四川公路桥梁建设集团有限公司隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程 LXYSG-01 标项目施工分包实施协议》，约定二分部负责对该项目分部的安全承担风险与责任。

3.二分部与宏明志强公司签订了《隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程项目指挥部二分部 DK53+928.73（胡市镇特大桥）~DK56+063.00（泸州沱江铁路特大桥 0#~10#墩）施工工程劳务合作合同》，约定宏明志强公司应配备相应安全管理人员，对现场监督检查，督促作业人员遵守安全操作规程和技术标准，及时制止并纠正违规行为，作业前详细说明有关安全施工的技术要求。

4.四川隆叙宜铁路有限公司与武汉桥梁建筑工程监理有限公司签订了《隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程施工监理

（LXYJL-02 标段）合同》，约定监理公司负责隆黄铁路隆昌至叙永段监理。

（四）事故现场情况

事故地点位于隆黄铁路项目胡市特大桥 10#墩南侧，10#墩已完成 23#块浇筑。胡市沱江特大桥 10#墩 23#块底面与沱江河面距离约 55m，桥面有一台型号为 JM10T 的卷扬机（铭牌显示额定速度为 9m/min）和一个千斤顶。10#墩南侧挂篮上安装有防坠器、悬臂吊，挂篮转梯位于东侧，转梯底部平台比桥面底板平台矮 0.5m，转梯底部平台和桥面底板平台南侧设置有高 1.2m 的护栏。

钢绞线分上下两组已穿过桥梁腹板，腹板两侧的钢模板相距 1.35m，下面组钢绞线距离桥面底板平台 2.95m，已安装有一个锚具和一个限位板。钢绞线正下方的螺纹钢上搭建有一个由两块木板水平放置的临时作业平台，木板长 2.3m 米、宽 0.22m，两块木板间相距 0.5m，离桥面底板平台高 2.15m，木板南侧边缘与桥面底板平台南侧的护栏相距 1.3m。临时作业平台上有一根安全带，安全带挂于防坠器钢索上，下方有一个钢直梯。



图 1 10#墩南侧作业面

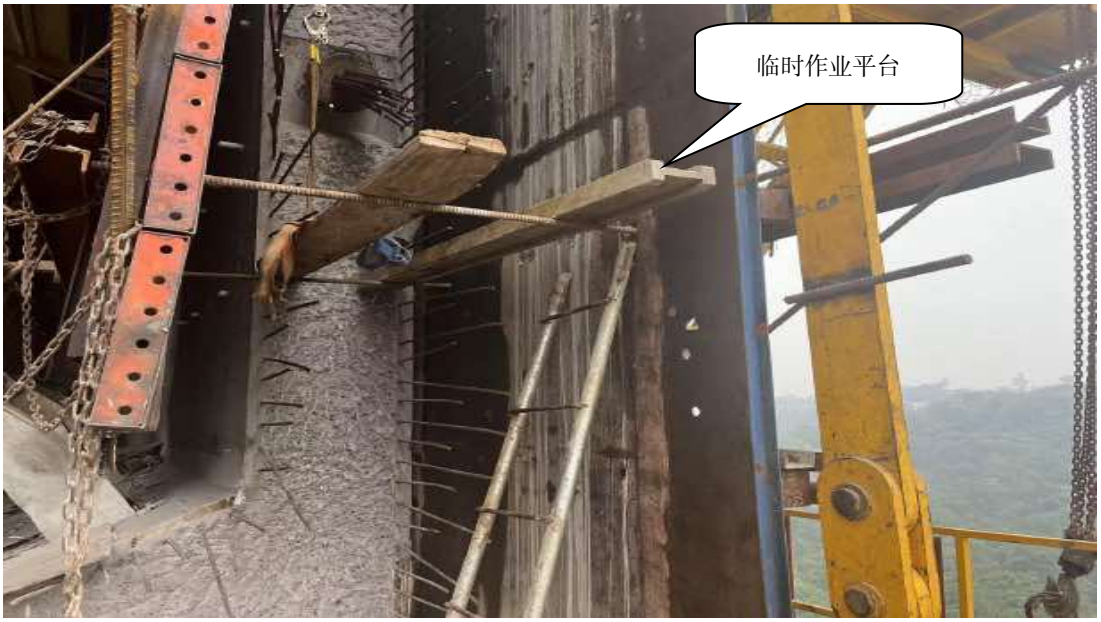


图 2 临时作业平台



图 3 桥面底板作业平台护栏情况

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

死者王某，男，汉族，身份证号：***，户籍地址：四川省泸州市江阳区。经司法鉴定，王某系右侧额部受伤致颅底骨折等颅脑损伤后溺水死亡。

该事故造成直接经济损失为***余万元。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 11 月 1 日 14 时 32 分，王某和费某洪来到 10#墩桥面。

14 时 38 分，费某洪先下至桥面底板平台，用木板在钢模板间搭建临时作业平台。

14 时 45 分，王某来到桥面底板平台，穿戴好安全带后上到临时作业平台开始作业。王某先对钢绞线末端处进行切割，切割完成后费某洪操控悬臂吊先后吊运锚具和限位板，协助王某安装。

15 时 33 分，锚具和限位板安装完成后，费某洪去到桥面准备吊运千斤顶，王某解开安全带站在临时作业平台边缘避让将从顶部吊运的千斤顶。

15 时 33 分 40 秒，王某坠落沱江。

（二）事故应急处置及评估情况

1.事故报告和先期处置情况

转梯上的费某洪听到落水声后呼叫王某未收到回应，也未看见王某，随后电话报告了陈某伟。陈某伟向项目部进行了报告，并安排工人沿河开展搜寻。

16 时 20 分，项目经理联系了渔政部门和泸州江渝水上救助有限责任公司，并向有关部门进行了报告。随后，相关单位陆续到达现场，渔政部门相关人员驾船到达现场搜救。

2.事故救援和善后情况

11 月 1 日 19 时，泸州江渝水上救助有限责任公司专业搜救人员到达现场开展勘查。因江面宽、江水浅，落水点靠近河中心且河床淤泥较深，江底情况不明，现场无适合搜救作业的船只，经救援人员和医护人员等研判王某不具备生还可能，搜寻中断。

11 月 2 日 9 时 20 分，搜救人员再次开展水下搜寻工作。

11 时 20 分，王某被打捞上岸，经法医勘验后，现场救护车将王某遗体送至殡仪馆。

救援期间公司及时对王某的家属进行安抚。搜寻结束后的次日，公司对王某家属进行了赔付。

3.事故应急处置评估

事故发生后，相关公司及时组织人员进行搜救，并报告相关部门和联系了专业搜救队伍；相关部门接到事故报告后第一时间赶到事故现场维护现场秩序、组织搜救和协调善后工作。事故信息报送及时准确，应急救援响应及时、处置有序得当，未发生次生事故，目前无不良社会影响，各项工作有序开展。

三、事故原因

事故调查组经现场勘查，询问当事人，调阅档案资料后认定事故原因如下：

（一）事故直接原因

事故直接原因是：临时作业平台坠落半径超过了底板平台的防护范围[6]；王某在临时作业平台上解开安全带后失稳坠落沱江。

（二）事故间接原因

宏明志强公司未严格落实企业安全生产主体责任，未监督从业人员按照规则佩戴、使用安全带[7]；风险辨识不到位，未发现

6 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）附录 A(规范性附录)高处作业高度计算方法 A.1 可能坠落范围半径的规定 R 根据 h_b 规定如下：a） 当 $2m \leqslant h_b \leqslant 5$ m 时，R 为 3 m；

7 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

临时作业平台坠落半径超过了底板平台上的防护范围[8]。

四、事故责任划分及处理建议

（一）免予责任追究人员

王某，钢绞线张拉作业人员，在临时作业平台上未正确使用安全带[9]，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对事故有关责任单位行政处罚建议

宏明志强公司未严格落实企业安全生产主体责任，对事故的发生负有管理责任，建议由区应急局依法处理。

（三）对相关责任人员处理建立

费某洪，10#墩南侧作业面班组长，安装的临时作业平台坠落半径超过了底板平台的防护范围，建议由宏明志强公司依规处理。

五、事故防范措施建议

为了从此次事故中深刻汲取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

一是宏明志强公司应加强安全风险分析，及时发现和管控现场危害因素；采取安全防护措施，保证作业现场安全生产条件；监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；加强对员工的安全生产教育和培训，提高从业人员安全意识，督促

8 《四川省安全生产条例》第二十八条第一款　生产经营单位应当按照安全生产风险分级管控制度，定期开展安全生产风险评估和危害辨识，按照国家和省有关规定排查安全生产风险，并将安全生产风险区分为不同等级严格管控。

9 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

严格遵守公司管理制度。

二是建设单位、总包单位和监理单位应加强安全生产工作统一协调、管理和现场管理，定期开展安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；同时，加强对现场违规违章作业的监督考核，按照管理制度、合同约定对相关单位和人员进行处理，并对处理结果进行通报公示。

三是属地政府、行业主管部门及有关部门及时将事故情况通报相关生产经营单位；加强安全生产宣传，督促指导相关生产经营单位做好风险分级管控和事故隐患排查治理，加强安全生产教育和培训，监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。