# 泸县四川某运业有限公司“4·23”一般车辆伤害事故调查报告

泸县人民政府事故调查组

2026 年 7 月

# 目 录

**一、事故基本情况**.....- 2 -

（一）采伐合伙人、相关单位及个人情况。.....- 2 -

（二）林地租用、树木买卖情况。.....- 4 -

（三）采伐相关手续办理情况。.....- 5 -

（四）木材运输便道及采伐运输情况。.....- 6 -

（五）事故车辆和驾驶人员情况。.....- 7 -

（六）事故货车载重情况。.....- 8 -

（七）事故发生经过。.....- 8 -

（八）事故现场勘查情况。.....- 9 -

（九）人员伤亡和直接经济损失情况。.....- 11 -

（十）有关监管部门履职情况。.....- 12 -

（十一）天气情况。.....- 13 -

**二、事故应急处置及评估情况**.....- 13 -

（一）事故信息接报及响应情况。.....- 13 -

（二）事故现场应急处置情况。.....- 14 -

（三）医疗救治和善后处置情况。.....- 14 -

（四）事故应急处置评估。.....- 15 -

**三、事故原因分析**.....- 15 -

（一）直接原因。.....- 15 -

（二）检验检测和鉴定情况。.....- 15 -

（三）其他可能因素排除。.....- 16 -

（四）间接原因。.....- 16 -

**四、事故有关责任单位存在的主要问题**.....- 17 -
（一）有相关责任单位。.....- 17 -
（二）有关监管部门。.....- 18 -
**五、调查发现的其他问题**.....- 18 -
**六、对有关事故责任人员和责任单位的处理建议**.....- 18 -
（一）建议免于责任追究的人员。.....- 18 -
（二）建议移送司法机关处理的人员。.....- 18 -
（三）对有关监管单位和监管人员的处理建议。.....- 19 -
（四）对事故有关责任单位及人员的处理建议。.....- 19 -
**七、调查发现的其他问题处理建议**.....- 20 -
**八、事故防范及整改措施建议**.....- 20 -
（一）吸取事故责任教训，筑牢安全发展理念。.....- 20 -
（二）增强属地责任，守住安全生产底线、红线。.....- 21 -
（三）强化部门监管，健全全链条监管体系。.....- 21 -
（四）落实企业主体责任，提升本质安全水平。.....- 21 -

# 泸县四川某运业有限公司“4·23”一般车辆伤害事故调查报告

2026年4月23日20时10分许，四川某运业有限公司驾驶员胡某平驾驶川E7X77X重型自卸货车在喻寺镇某村某组知青点（小地名）便道上载运树木时，车辆发生侧翻滚，造成驾驶员死亡及车辆受损的车辆伤害事故，直接经济损失149万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，县政府成立由县安委会副主任、县应急管理局局长任组长，县应急管理局、县总工会、县公安局、县自然资源和规划局、县交通运输局、喻寺镇人民政府组成的泸县四川某运业有限公司“4·23”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），邀请县检察院派员参加，县纪委监委机关同步成立事故追责问责审查调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查询问、调阅资料、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡、直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员有关问题的处理建议以及整改防范措施建议。

经调查认定，泸县四川某运业有限公司“4·23”一般车辆伤害事故是一起因驾驶员在伐木运输便道上驾驶车辆操作不当，临时

树木运输便道未经专门规划设计，相关单位管理不到位造成的生产经营性运输事故。

## 一、事故基本情况

（一）采伐合伙人、相关单位及个人情况。

**1.使某哈[1]、阳某宏[2]、黄某明[3]，采伐作业合伙人。**2026年1月，使某哈电话联系阳某宏和黄某明，商量合伙采伐喻寺镇某村林木（使某哈占5%、阳某宏占40%、黄某明占55%）。

黄某明提供主要资金，指派会计李某负责结算劳务、运输费用；阳某宏提供部分资金和负责树木防盗监护；使某哈负责组织采伐工人实施树木采伐、装车、运输和修建运输便道。2月25日，阳某宏与使某哈签订《采伐劳务及运输服务合同》，合同约定树木砍伐劳务单价：120元/吨，运输单价25-100元/吨（按运输路程而定）。

**2.四川某运业有限公司。**统一社会信用代码：91510521MX62XRXH6X，成立时间：2020年2月27日，注册资本：叁仟伍佰万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：泸县某镇某村，办公地址：泸州江阳区某大道某段某号，法定代表人：郑某群，经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输（罐式容器）等。《道路运输经营许可证》（川交运管许可泸字510521X0000X号），有效期至2026年6月30日。

---

[1][?] 使某哈，男，彝族，38岁，身份证号码：5111X3X98X041X181X，住址：马边彝族自治县某乡某村某组某号。

[2][?] 阳某宏，男，汉族，31岁，身份证号码：51102X199503X9X41X，住址：四川省威远县某镇某村某组某号。

[3][?]黄某明，男，汉族，55岁，身份证号码：51102X197102X70X9X，住址：四川省威远县某镇某村某组某号附某号。

公司设有安全环保科、车管科、财务科、行政办公室。总经理、安全生产第一责任人为郑某群；副总经理、安全生产第二责任人为张某莉；安全环保科科长、安全生产第三责任人为张某超；安全员为郭某，以上人员均取得道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明，且在有效期内。公司现有货运车辆31辆，其中23辆为公司自主经营，8辆为挂靠经营，挂靠费3000元/辆/年的标准收取。

公司建立有全员岗位责任制，制定了安全生产隐患排查制度、安全培训教育制度、车辆技术档案制度、车辆维护周期制度、驾驶员记分管理制度、安全风险分级管控制度、安全生产举报奖励制度等34个安全管理制度。

公司制定有2026年度驾驶员安全教育培训计划，驾驶员每月在“驾运宝”平台进行培训学习，建立有安全教育培训档案。2026年2月12日至14日，四川某运业有限公司对事故货车驾驶员胡某平进行了岗前安全教育培训并考核合格上岗。

公司委托泸州某科技有限公司对所有车辆实施动态监控，泸州某科技有限公司发现违法违章行为时，及时提醒车辆驾驶员，同时向四川某运业有限公司管理人员发送预警信息，公司对违章驾驶人员进行批评警告、罚款等处理。

2025年10月至2026年3月，公司开展安全教育培训会6次、召开安全会议7次、现场安全告诫36车次、排查车辆21车次、排查从业人员5次、排查线路2次，发现并督促整改安全隐患9条，

交通违法处理111起。

**3.泸县喻寺镇某村村民委员会，林地所有权人。**统一社会信用代码：5451052X345X1X21XX，类型：村民委员会，注册地址：四川省泸州市泸县喻寺镇某村某组，法定代表人：张某。

设村级林长 1名、副林长 1名，配备护林员 5名， 负责对辖区内3500余亩林地开展日常巡护、隐患排查、火情监测等工作，组建1支30人的村级森林防火应急队伍，常态化备勤。2026年开展防火专项巡查48次，清理防火隔离带及隐患带总长8公里，累计劝导群众200余人次，收缴野外火种、易燃物品20件，开展村级应急队员森林防灭火应急培训3场次，召开村级防火专题会4场，入户宣传全覆盖全村893户，张贴防火令公告600余张，发放宣传单400余份，对某村某组林木采伐点检查4次。

**4.孙某秀，采伐权属人。**女，汉族，62岁，身份证号码：5103X219640X15X62X，住址：四川省富顺县某镇某村某组某号，无工作单位。

（二）林地租用、树木买卖情况。

**1.林地租用情况**

2005年4月1日，泸县喻寺镇原某村村委会将原茶场及部分荒地经营权发包给古某森、古某平，签订有租赁合同。

2009年6月23日，古某森、古某平将原茶场及部分荒地经营权转让给刘某成、郭某霞，签订有转包协议。

2019年4月2日，刘某成、郭某霞将原茶场及部分荒地经营权

转让给刘某、孙某秀、孙某，签订有林地租用合同。

**2.林木买卖情况**

2026年1月28日，孙某超（孙某的父亲）、刘某通过微信商定将原茶场及部分荒地上林木折价转让给孙某秀，明确买卖价格。

2026年3月28日，孙某秀（出卖方）与潘某权[4]签订林木买卖合同，明确采伐边界、买卖价格、安全责任等。同日，潘某权（出卖方）与使某哈签订林木买卖合同，由使某哈组织林木采伐作业，明确采伐边界、买卖价格、安全责任等。

（三）采伐相关手续办理情况。

**1.采伐限额情况**

2026年1月7日，泸县自然资源和规划局下发《关于预分解下达2026年森林采伐限额的函》，下达喻寺镇森林采伐限额为2000立方米。

3月11日，泸县喻寺镇人民政府向泸县自然资源和规划局提交《关于申请林木采伐限额的函》。

3月16日，泸县自然资源和规划局作出《关于同意泸县喻寺镇增加集体商品林主伐限额的函》，喻寺镇新增主伐限额300立方米，限额来自于县级预留统筹。

3月17日，泸县自然资源和规划局作出《泸县人工林采伐伐前公示》。

**2.采伐许可证办理情况**

---

[4][?] 潘某权，男，汉族，41岁，身份证号码：510521X98512X2X55X，住址：四川省泸县某镇某村某组某号。

2026年3月，四川某工程咨询有限公司编制《采伐设计》[5]。

3月24日，潘某权分别向泸县喻寺镇自然资源所和泸县自然资源和规划局提交采伐申请表、林权权属证明、林权所有人身份证明和《泸县牛滩镇、奇峰镇、石桥镇、喻寺镇2026年采伐作业设计》（以下简称采伐设计）等资料，为孙某秀代办采伐许可证。

3月26日，泸县自然资源和规划局同意喻寺镇某村孙某秀采伐申请。

3月27日，泸县自然资源和规划局颁发《林木采伐许可证》[6]。

（四）木材运输便道及采伐运输情况。

2026年3月27日，使某哈出资，组织挖掘机工程设备及施工队伍进场，修建了路面为砂石泥土的木材运输便道，宽约3.3米，长约700米。

2026年3月底，使某哈联系两辆车，运费按签订的《采伐劳务及运输服务合同》约定计算；使某哈委托孙某林[7]联系三辆车（含川E7X77X车辆），分别与驾驶员口头约定运费为100.00元/吨，起点为喻寺镇某村某组，终点为宜宾某港。

（五）事故车辆和驾驶人员情况。

**1.事故车辆情况**

---

5[?] 喻寺镇共2个伐区5个小班，采伐小班海拔为307-427m，设计面积为24.8878hm²，树种为巨桉。伐区采伐蓄积为1743m³，出材993m³。

6[?] 《林木采伐许可证》编号：5105210X221X26XX2X00X、5105210X221X2XX32X00X。

7[?] 孙某林，男，汉族，56岁，身份证号码：51052X19X90607X25X，住址：四川省泸县喻寺镇某村某组某号。

川E7X77X重型自卸货车(以下简称事故货车),登记所有人:四川某运业有限公司，使用性质：货运，品牌型号：乘龙牌L23X50M3CCX，车辆识别代码：LNXALL089TR50X80X，发动机号码:S07LSX00391X,注册日期:2026年2月10日;核定载人数：3人，总质量：25000kg，整备质量：9100kg，核定载质量:15705kg,外廓尺寸:7200×2450×3200mm,检验有效期至2027年2月。《道路运输证》(川交运管许可泸字5105211X4X7X号),发证日期2026年2月11日。

2025年12月,该车由胡某平全资购买;2026年2月10日,胡某平与四川某运业有限公司签订《营运汽车上户协议》[8]。

该车购买至事故发生，共有违法行为2次，均未处理。

**2.事故车辆驾驶员情况**

胡某平,男,40岁,机动车驾驶证号:51052X1985X102X25X,住址：泸县喻寺镇某村X组X号；准驾车型：B2D，有效期限2021年12月8日至长期。2025年12月26日,取得泸州市交通运输局核发的《道路运输从业人员从业资格证》，从业资格类别为经营性道路货物运输驾驶员，有效期至2031年12月25日。

2026年2月19日，四川某运业有限公司与胡某平签订《驾驶员聘用协议》。近三年,胡某平共有违法行为9次,1条违法行为未处理。

---

8[?]《营运汽车上户协议》约定由胡某平自主经营,自负盈亏,独立核算,自行承担全部民事、刑事和行政法律责任。

（六）事故货车载重情况。

2026年4月24日，由喻寺镇人民政府组织，相关单位参与共同见证，川AJX86X车辆装载事故货车事故趟次的树木到泸县某建材有限公司过磅称重显示：毛重19530kg，皮重9120kg，净重10410kg。

（七）事故发生经过。

根据相关询问笔录、医院急诊、尸表说明、车辆鉴定，结合现场勘验情况，还原事故发生经过如下。

2026年4月23日8时许，使某哈通过孙某林联系胡某平,让他到某村某组原茶厂林场林地运输采伐的树木。

17时40分许，胡某平驾驶事故货车到达喻寺镇某村某组原茶厂林场林地知青点（小地名）。

18时许，现场工人开始为事故货车装载采伐的树木。

20时许，树木装载完毕。

20时10分许，胡某平驾驶装载树木的事故货车沿运输便道行驶过程中（距离泥石路防火隔离带交叉路口200m处），车辆右前轮驶入道路外侧松软路面，外侧路面发生塌陷，车辆侧翻滚至斜坡底部。

（八）事故现场勘查情况。

事故发生点位于喻寺镇某村某组知青点（小地名）。运输便道长约700m,宽约3.3m，松软砂石泥土路面，路表干燥，无照明和

监控设备，事故段纵坡度5.61°。事故段运输便道内侧山壁脚处有三根从事故车辆掉落的树木，路面上有两段较为清晰的车轮压印，一段长9.5m，一段长1.3m，便道外侧边缘有一段长4.6m的塌陷路面，无明显的刹车痕迹；树木不规则散落在便道右侧斜坡面上，面积约为245m$^2$；事故货车位于便道右侧坡底部，车轮着地，车头向南，车尾向北，车辆左前轮距塌陷路面37m，车辆左后轮距塌陷路面38m，发动机未熄火处于工作运转状态，灯光开启，车辆挡风玻璃破碎脱落，驾驶室主副驾驶门关锁变形、玻璃碎落；胡某平躺于坡下方防火隔离带（泥石路）边上，距车辆右前轮10.4m处，面向车身，呈侧卧状，嘴、鼻出血，地面有一滩0.2m×0.1m不规则血迹。详见图1、图2、图3、图4。

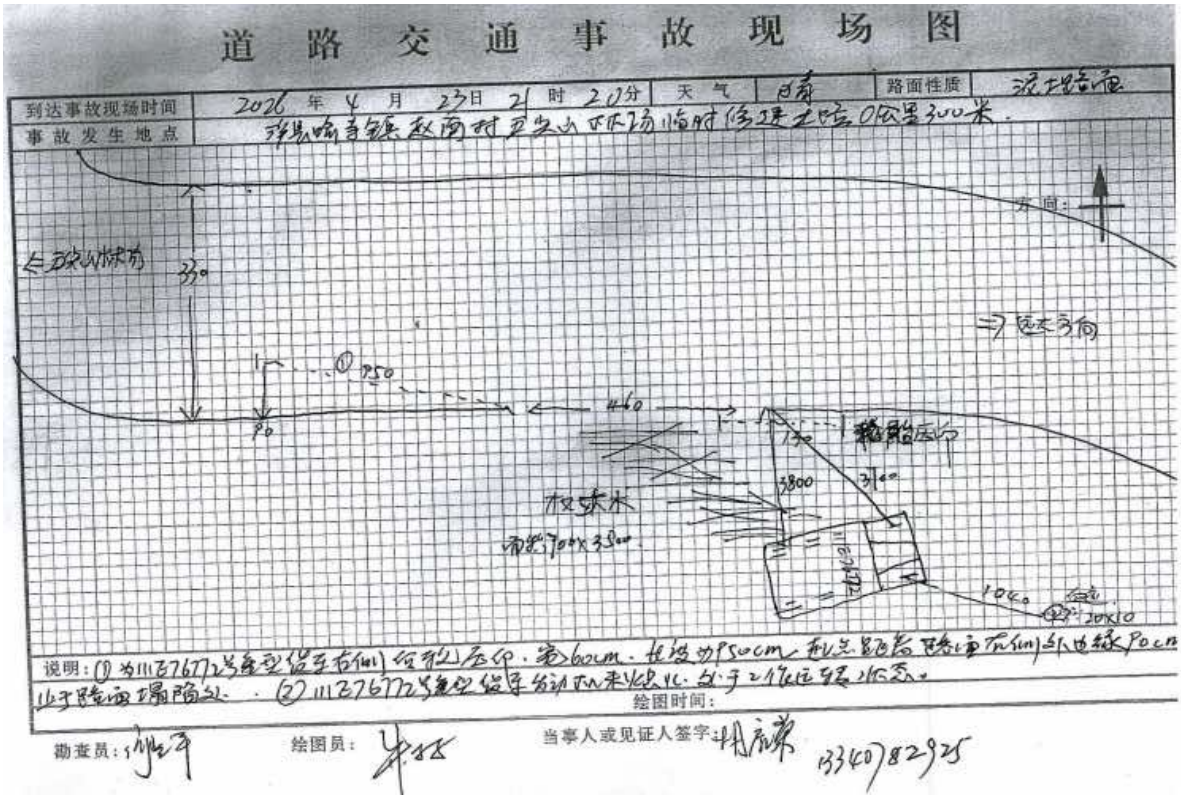



图 1：泸县公安局喻寺派出所现场勘验图




图 2：事故现场图片




图 3：事故现场图片




图 4：事故现场图片

（九）人员伤亡和直接经济损失情况。

此次事故造成胡某平1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721—1986）统计，死者赔偿金、丧葬费及抚恤费用约138万元，车辆损失价值约11万元，事故造成直接经济损失合计约149万元。

（十）有关监管部门履职情况。

**1.县自然资源和规划局。**2025年10月以来，镇、村级和国有林场林长累计巡林12879次；规范审批管理，严格审批流程核发林木采伐许可证215份，核定采伐蓄积14071.3304立方米；近半年，累计抽查采伐区20个、木材经营加工场所10家次、野生动物驯养场所4处、使用林地点位7处，排查安全隐患15条，植物破坏问题1个、超范围占地问题1个，所有问题隐患均完成闭环整改。

**2.县交通运输局。**2025年7月以来，每月召开全县道路交通安全例会，组织开展道路运输企业主要负责人安全生产专题培训2期，开展各类帮扶指导42次，检查企业625家次，出动执法人员2136次，发现隐患150条，行政处罚84条，处罚金额共17.32万元。近一年来，县交通运输局对四川某运业有限公司开展安全执法检查、帮扶指导和调研指导各1次，组织四川某运业有限公司参加会议6次。

**3.喻寺镇人民政府。**近一年，组织召开安全生产和应急管理相关会议20余次，开展各类安全生产检查350余家次，发现并整改

隐患568条，其中整治重大隐患35条；召开森防院坝会20余场次，张贴防火令3000余张，投放宣传物料10000余份；组建30人森防半专业队伍，开展森防演练3次，装备器材操作培训20余次；推进“三个千万工程”，走访14525户，整改问题隐患223条，排查小微单位473家，整改隐患26条，摸排“千山万水”点位17个，整改隐患3条。2025年3月至今，研究涉林安全工作6次，党委会学习林业相关法律法规1次，与业主签订安全责任书12份，开展检查72次，发现隐患11条，已整改完毕。

（十一）天气情况。

根据县气象局对气象监测数据显示：2026年4月23日，喻寺镇平均气温20.7℃，最高气温28.8℃，日照时数10.7小时，无降雨，无雷电过程发生。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

事故发生后，挖掘机操作手官某发现了侧翻的事故车辆，立即电话报告使某哈，并拨打120急救、110报警电话，使某哈随即组织人员开展前期施救和维护现场秩序。

2026年20时50分，泸县喻寺派出所接到110指挥中心接转警情，遂即安排值班民警前往现场处置。

21时03分，喻寺镇政府值班室接到县综合联动指挥中心电话，值班领导率值班人员、某村村委会相关人员赶赴现场处置。

22时32分，县自然资源和规划局接到县总值班室电话，立即向喻寺镇人民政府值班室和泸县公安局喻寺派出所核实情况，并派员到现场协助处置事故。

23时00分，县应急管理局接县总值班室电话；23时06分，通过QQ向市应急局值班室报告事故情况；4月24日8时30分，主要领导率相关人员赶赴现场开展事故调查。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，县委县政府高度重视，县政府立即启动事故应急处置预案，喻寺镇党政主要领导立即率相关部门负责同志赶赴现场，组织指挥应急救援处置工作，县政府相关领导率县应急管理局、县自然资源和规划局、县公安局、县交通运输局等相关单位赶赴现场，按照职责开展现场勘查、事故调查、善后处理和社会稳控等工作。

（三）医疗救治和善后处置情况。

**1.医疗救治情况**

2026年4月23日20时30分，喻寺镇中心卫生院接市120急救指挥中心电话；20时33分，急诊医务人员前往事故现场；20时57分，120救护车到达事故现场，急诊医务人员对伤者开展现场救治；21时44分，将胡某平转至泸县人民医院急诊科救治；22时22分，泸县人民医院宣布胡某平死亡。随后，遗体被送往泸县殡仪馆存放。

**2.善后处理情况**

喻寺镇人民政府成立善后工作组，组织采伐作业相关负责人、某村村委会、死者所在单位及相关部门等，积极开展死者家属接待、情绪安抚、赔付协商等善后工作。5月2日，死者安葬，家属情绪稳定，当地社会秩序井然。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，县委县政府、喻寺镇人民政府和有关部门（单位）响应及时、行动迅速、保障到位、救援有序，未发生次生事故，当地社会秩序稳定。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因。

经现场勘查、调查取证、司法鉴定、技术分析等，事故直接原因为：驾驶员胡某平驾驶事故车辆在未经专门规划设计的运输便道上开展运输时，操作不当致使车辆右前轮驶入道路外侧松软路面，导致车辆发生侧翻滚，驾驶员在车辆翻滚中受伤，经抢救无效死亡。

（二）检验检测和鉴定情况。

**1.血液检验**

2026年4月29日，四川菲斯特司法鉴定所出具司法鉴定意见书（川菲司鉴所〔2026〕理鉴字第505号），鉴定意见：送检胡某平血样中未检出乙醇。

**2.涉毒筛查**

2026年4月29日，泸县禁毒大队对胡某平毛发进行毒物筛查，

胡某平毛发毒品检测为阴性。

**3.尸表说明**

泸县公安局刑事侦查大队技术中队对胡某平进行尸表检查，出具《关于胡某平死亡情况的说明》：其损伤呈现典型的外轻内重的特征，未见确切缢痕缢沟，锐器创、火器创、烧烫伤，电机伤等，可排除他人以机械性暴力加害致死，损伤特点符合交通事故、高坠等损伤特征。

**4.车辆鉴定**

2026年4月27日，泸州科正司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（泸科正司鉴〔2026〕车鉴字第58号），鉴定意见：事故货车转向系、制动系及照明信号装置所检项目性能符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关安全技术条件；该车未见改装现象。

（三）其他可能因素排除。

1.根据泸县气象局提供的气象证明，事发当日无雷雨天气，排除天气情况引发事故。

2.通过泸县公安局喻寺派出所接处警、现场勘查、排查走访、询问当事人等情况，排除刑事案件。

（四）间接原因。

1.事故相关单位及人员安全管理缺失。采伐作业合伙人（使某哈、阳某宏、黄某明），未与采伐权属方签订专门的安全生产管理协议，未对采伐作业的运输车辆和驾驶员进行有效管理，未按采

伐设计要求进行采伐作业，未检查发现并消除树木运输便道局部路基边沿松软易垮塌的事故隐患。孙某秀，采伐权属人，未与采伐作业方签订专门的安全生产管理协议，未落实专人负责现场安全管理，未定期进行安全检查；泸县喻寺镇某村村民委员会，林地所有权人，安全巡查、检查不到位。

2.属地政府和有关部门安全监管不到位。安全发展理念树立不牢，统筹发展和安全有差距，落实党政领导干部安全生产责任制不到位，未及时发现事故相关单位主体责任不落实等问题。

**四、事故有关责任单位存在的主要问题**

（一）有相关责任单位。

1.采伐作业合伙人（使某哈、阳某宏、黄某明），未与采伐权属方签订专门的安全生产管理协议，未对采伐作业统一协调管理，未落实专人负责现场安全管理；未对树木运输车辆驾驶员进行安全交底；未落实采伐作业设计要求，未经专门规划设计，擅自新建临时性的树木运输便道；未对采伐作业施工及车辆装载运输情况开展安全检查；未检查发现并消除树木运输便道局部路基边沿松软易垮塌的事故隐患；在坡急路窄的运输便道上，未设置明显的安全警示标志。

2.泸县喻寺镇某村村民委员会，对所有权林地上开展的林木采伐、运输等作业安全巡查不到位，未及时发现并制止使某哈新建未经规划设计的临时性树木运输便道的行为。

（二）有关监管部门。

1.喻寺镇人民政府，履行属地安全生产监管职责不到位。对喻寺镇某村某组（知青点）孙某秀林木采伐作业点，未有效进行监管；未发现采伐作业合伙人未经专门规划设计，擅自新建临时性的树木运输便道的问题。

2.县自然资源和规划局，履行行业安全生产管理职责不到位。未有效指导和督促喻寺镇某村某组（知青点）孙某秀林木采伐作业点进行的林木采伐工作；未发现采伐作业合伙人未经专门规划设计，擅自新建临时性的树木运输便道的问题。

**五、调查发现的其他问题**

四川某运业有限公司，编制的《风险辨识与分级管控清单》中未对在坡急路窄且临边路基松软的运输便道上的安全风险进行辨识及制定相应的管控措施。

**六、对有关事故责任人员和责任单位的处理建议**

（一）建议免于责任追究的人员。

胡某平，事故车辆驾驶员，驾驶事故车辆在路基松软的伐木运输便道上开展运输时，操作不当致使车辆右前轮驶入道路外侧松软路面，导致车辆发生侧翻滚，经抢救无效死亡，对事故发生负主要直接责任。鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

（二）建议移送司法机关处理的人员。

使某哈，采伐作业组织者、实施人。未落实专人负责现场安全管理；未对树木运输车辆驾驶员进行安全交底；未落实采伐作业设计要求，未经专门规划设计，擅自组织新建临时性的树木运输

便道；未对采伐作业施工及车辆装载运输情况开展安全检查；未检查发现并消除树木运输便道局部路基边沿松软易垮塌的事故隐患；在坡急路窄的运输便道上，未设置明显的安全警示标志。对事故发生负主要管理责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关调查处理。

（三）对有关监管单位和监管人员的处理建议。

责成喻寺镇人民政府、县自然资源和规划局向泸县人民政府作出深刻书面检查。

喻寺镇人民政府相关人员监管履职方面的问题，移交中共喻寺镇纪律检查委员会进行调查处理。

县自然资源和规划局相关人员监管履职方面的问题，移交县纪委监委会派驻县自然资源和规划局纪检监察组进行调查处理。

（四）对事故有关责任单位及人员的处理建议。

1.使某哈、阳某宏、黄某明，履行安全生产主体责任不到位，对事故发生负管理责任，建议由县自然资源和规划局处理。

2.泸县喻寺镇某村村民委员会，履行林地所有权人安全管理责任不到位，对事故发生负管理责任，建议由喻寺镇人民政府处理。

3.孙某秀，履行林木采伐权属人管理职责不到位，对事故发生负管理责任，建议由县自然资源和规划局处理。

**七、调查发现的其他问题处理建议**

四川某运业有限公司编制的《风险辨识与分级管控清单》中，

未对在坡急路窄且临边路基松软的运输便道上的安全风险进行辨识及制定相应的管控措施。建议由泸县交通运输局进一步调查处理。

**八、事故防范及整改措施建议**

此次事故暴露出我县林业安全生产领域管理不到位，采伐权人责任落空，采伐作业人主体责任不落实、现场管理混乱、安全操作规程和培训教育缺失，属地和行业管理存在漏洞等系列重大隐患和突出问题。为进一步加强林业生产等领域安全管理，压实相关主体责任，夯实相关部门（单位）监管职责，全面加强安全生产工作，提出以下防范整改措施。

（一）吸取事故责任教训，筑牢安全发展理念。

各镇（街道）、有关部门要以案为鉴，深刻吸取事故惨痛教训，全面开展警示教育，细化工作举措，防止同类事故再次发生。要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，进一步提高做好安全生产工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉，树牢“人民至上、生命至上”理念，强化底线思维、红线意识，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要主动跳出事后处置的惯性思维，树立关口前移的治理理念，创新安全监管模式，运用数字化排查、智慧化预警、网格化管控等手段，把排查整治风险隐患贯穿生产经营全过程，实现风险早识别、早预警、早化解，构建主动防控、精准治理的安全新格局。

（二）增强属地责任，守住安全生产底线、红线。

各镇（街道）要进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任，层层压紧压实党政领导责任，坚决防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。要进一步厘清与县级部门派驻机构安全监管责任，督促项目实施的单位、个人落实清单制管理要求，把防范化解重大安全风险摆在更加突出的位置；要严格落实“四清单一承诺”机制，推动安全生产责任落地落实。

（三）强化部门监管，健全全链条监管体系。

各有关部门要按照“三管三必须”、“谁主管谁负责”和“谁审批谁负责”的原则，要切实强化安全监督检查、行政指导和许可事项的事前事中事后监管。要督促企业、相关业主落实全员安全生产责任制，进一步完善内部管理制度、操作规程、应急处置方案等；加强对主要负责人、安全管理人员的安全教育培训；加强对被许可人资质、生产条件等进行全面审查，审慎审批；要督促有关企业、项目具体实施人严格按照国家标准、操作规范进行作业施工，保障项目实施稳定、安全、可靠。

（四）落实企业主体责任，提升本质安全水平。

各有关企业要切实履行安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制。切实加强安全培训教育和应急预案培训演练，提升职工应急处置能力，对外聘人员要进行安全技术交底，落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强对重点岗位、关

键环节的危险因素开展辨识并制定管控措施，要督促施工人员严格按照安全生产操作规程、作业设计和专业规划等进行施工。

泸县四川某运业有限公司“4·23”一般车辆伤害事故调查组

2026年7月21日