虎门镇“11•12”一般起重伤害事故调查报告

2020年11月12日19时许，位于虎门镇怀德社区新沙埔工业区新下路9号的东莞市林越厨具有限公司仓库，发生一起一般起重伤害事故，事故造成1人死亡,1人轻伤，直接经济损失约人民币120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2020年11月13日，经市人民政府批准，成立了由虎门镇委副书记伦楚能任组长，镇应急、公安、监察、人社、工会、市场监管等多个部门派员组成的虎门镇“11•12”一般起重伤害事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、证人证言、检测鉴定、调查取证和综合分析等，查明了事故发生经过、人员伤亡和直接经济损失情况，分析了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任方、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了相关防范措施，现将有关情况报告如下：

事故基本情况

（一）事故单位、人员、升降机情况

1.事故单位基本情况

东莞市林越厨具有限公司，位于东莞市虎门镇怀德社区怀德路313号厂房一栋第一层，自然人投资或控股，法定代表人：罗小华，2014年05月09日成立，注册资本：人民币伍万元，经营范围：产销厨具。统一社会信用代码：91441900303985679W,工厂占地1000多平米，有工作人员140多名，事故发生地是东莞市林越厨具有限公司的一个存储仓库，位于虎门镇怀德新沙埔工业区新下路9号。

2.事故相关人员情况

（1）法定代表人。罗小华，女，39岁，江西省宜春市人，身份证号：xxxxx，政治面貌：群众，文化程度：高中，民族：汉，现住址：东莞市虎门镇怀德社区怀德路313号公司宿舍，户籍地址为：江西省宜春市宜丰县澄塘镇钩下村钩下50号，2014年5月东莞市林越厨具有限公司成立后，任法人至今。

（2）事故死亡人员。程家宝，男，汉族，47岁，政治面貌：群众，河南省罗山县人，身份证号:xxxxx，住址：河南省罗山县东铺乡陈大寨村程桥组，2019年3月入职东莞市林越厨具有限公司，与公司签订有劳动合同，有购买社保，工资平均每月约1万5千元人民币，任职仓储物流经理。

（3）事故受伤人员。吴再平，男，侗族，33岁，政治面貌：群众，贵州省榕江县人，身份证号:xxxxx，住址：贵州省榕江县寨蒿镇维新村二组，2014年2月入职东莞市林越厨具有限公司，与公司签订有劳动合同，有购买商业保险，工资平均每月约7千元人民币，任仓库部的装货组长。

（4）涉事人员。周良，男，壮族，30岁，政治面貌：群众，广西靖西人，身份证号:xxxxx，住址：广西靖西市武平镇六合村足等屯44号，2019年7月入职东莞市林越厨具有限公司，与公司签订有劳动合同，任职普工。

（5）涉事人员。曾鸣，男，汉族，41岁，政治面貌： 群众 ,广西容县人，身份证号：xxxxx，住址：广西容县自良镇云松村木强队30号，2019年11月入职东莞市林越厨具有限公司，与公司签订有劳动合同，任职普工。

（6）涉事人员。陈明，男 ，汉族，49岁，政治面貌：党员，

云南保山市人，身份证号：xxxxx，住址：云南省保山市隆阳区杨柳乡马湾村委会马湾2组，2019年5月10日入职东莞市林越厨具有限公司，与公司签订有劳动合同，任职收货员。

（7）涉事人员。陶龙华,男,汉族，48岁，政治面貌：群众，福建武平人，身份证号：xxxxx，住址：福建省武平县中山镇老城村西门路024号，2016年3月入职东莞市林越厨具有限公司，与公司签订有劳动合同，任职配货员。

3.涉事升降机基本情况

涉事升降机全称：DLS吊链升降作业平台（以下简称升降机），额定载重：450Kg，起升高度：3400mm,电源电压：380V，配套动力：4kw，台面尺寸：2100×2400mm,出厂日期：2018年7月29日，生产厂家：中山市浩翔机械制造有限公司。涉事升降机属东莞市林越厨具有限公司所有，日

常管理与维护是由该公司负责。经事故调查组发函至东莞市市场监督管理局虎门分局核实：根据《特种设备名录》（国家质检总局2014年第114号文），起重机械范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机，涉事升降机额定载重0.45t,故不属于特种设备。

（二）现场勘查情况

事故现场位于东莞市林越厨具有限公司仓库内升降机处。事发升降机正面是网孔铁护栏二扇门，其余三边有网孔铁护栏围住。升降机吊笼左右两侧安装有高约2.2m铁栏杆，还用高约1.0m的木板防护，正、对两面没有围蔽。事故现场及升降机情况见图1。



图1事故现场及升降机

事发前，叉车被升降机与楼面卡住后，陶龙华发视频向程家宝经理汇报，要求他派人来修理，以免影响备货。叉车被卡情况见图2。



图2事发前叉车被卡情况

叉车被卡住后，在同一楼层作业的周良过来帮忙，他走到一楼提升机开关按钮处，将上下开关都按了一遍，提升机没有反应。分析现场视频显示，提升机吊笼是没有反应，但升降机液压螺杆明显已经下降到底部。也就是升降机吊笼没有下降，是因为被叉车卡住的原故。其实此时升降机吊笼是处于不受控制的悬空状态。



图3周良到一楼升降机开关按钮处将上下开关都按了一遍

叉车被升降机与楼面卡住后，程家宝、吴再平用钢钎去撬升降机吊笼与楼面卡住叉车的缝隙。使用的钢钎事发后一条留在二楼平台，一起跌落在升降机吊笼内。事发后钢钎分布情况见图3、图4。

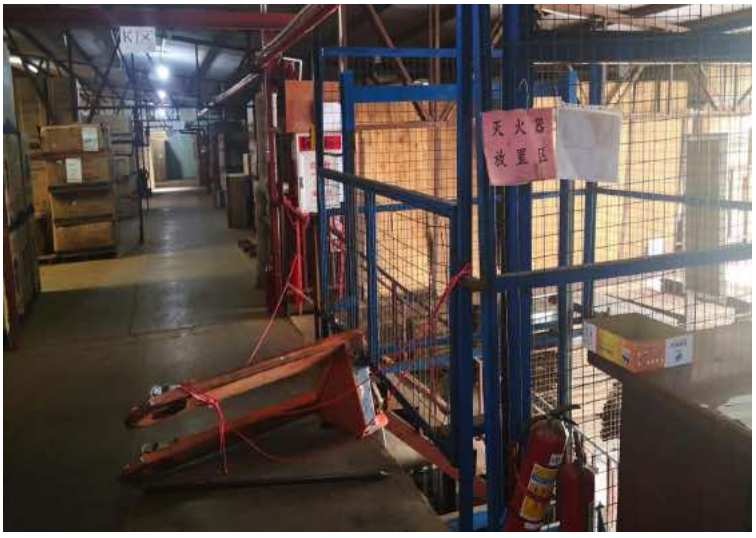


图3事发后一条钢钎留在二楼平台



图4事发后另一条钢钎坠落在一楼升降机吊笼内

事发后，升降机吊笼呈自由落地式坠落，与升降机联运的闸门也从高处坠落，砸在二人的头上。据伤者吴再平回忆，升降机闸门砸下来时，他弯了一下腰，受伤程度较小，仅缝了三针；而程家宝被砸正中更严重，头部开裂。事故后二楼升降机平台前的情况见图4。



升降机闸门

图5事故后二楼升降机平台前的情况

程家宝跌落在升降机内左侧，从二楼平台到一楼地面的高度约3.4m。程家宝坠落位置见图6红圈处。



图6程家宝跌落在升降机内左侧红圈处

（三）事故类型及伤害技术分析

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）对此次事故进行辨识。结果如下：

1.事故类别：起重伤害。

2.伤害分析：

（1）受伤部位：颅脑与胸部；

（2）受伤性质：冲击；

（3）起因物：升降机；

（4）致害物：升降机闸门，站立面；

（5）伤害方式：撞击，由高处坠落平地；

（6）不安全状态：升降机处于非正常状态；

（7）不安全行为：操作错误、忽视安全。

3.伤害程度：1人死亡、1人受伤。

综上所述，专家组认为：升降机被卡死的事故发生后，包括程家宝、吴再平二位管理者在内的有关人员没有重视，既没有意识到处理过程中存在的风险，也没有进行危险性分析和制定处理方案。前期处理的曾鸣与周良，按自己所想到的办法没有处理成功，却在二楼和一楼分别将升降机的按钮上下都按了一遍，使升降机液压螺杆下降到底部，导致升降机吊笼处于不受控制的悬空状态，升降机吊笼随时可能坠落。程家宝、吴再平、陈明三人再来处理时，没有去检查升降机的状况，也不考虑升降机的承受力，只想到用钢钎撬的方法进行处理，没有成功后，程家宝、吴再平站在楼面与升降机吊笼结合处，用脚用力去踹升降机和被卡住的叉车，这种极其错误和危险操作，致使升降机吊笼松动而坠落，导致与升降机联运的闸门也从高处砸落到二人头上，二人被砸后又失去重心坠落到一楼，双重伤害导致一死一伤的生产安全事故。

二、事故发生经过及应急救援情况

(一)事故发生经过

2020年11月12日17时22分许，仓库备货员曾鸣在一楼把手动叉车（下称叉车）拉进升降机，按下上升启动开关，然后从旁边的步梯走上二楼。叉车在随升降机上升过程中手柄倾倒歪出吊笼，当吊笼上升到二楼时，叉车手柄与楼面碰撞，导致叉车翻转180°摔在二楼的楼面上，手柄卡在楼面与吊笼之间缝隙，升降机被卡死。曾鸣过去按了升降机的下降按钮，升降机没有反应。周良看到叉车被卡住了，过来帮忙，他走到一楼升降机开关按钮处，将上下开关都按了一遍，升降机没有反应。周良找来一条木棍，与曾鸣一起撬卡住的叉车，撬了一会儿没有撬动。曾鸣就用手机联系仓库装货组长吴再平，告诉他叉车被升降机卡住了，让他帮忙处理，周良离开了。过了一会儿，吴再平到现场，曾鸣与他说了情况后就去备货了。吴再平看了一下情况也下班离开了。

饭后，备货员陶龙华在公司群里说叉车卡死升降机不能使用，运送货物很不方便，要求找人维修处理。仓储部经理程家宝找到吴再平、陈明一起过去处理。程家宝、吴再平先是蹲在地上观察升降机卡住叉车的情况，接着找来二根撬棍（下称钢钎），用力去撬卡住的叉车，撬了一会没有反应，吴再平有事离开了。

19时许，吴再平再次返回二楼升降机口，与程家宝一起站在楼面与升降机吊笼结合处，用脚去踹升降机和被卡住的叉车，突然，升降机吊笼坠落，发出“嘭”的一声巨响，与升降机联运的闸门也从顶部坠落，砸在二人的头上，跟着二人失去重心坠落到一楼升降机底部。陈明迅速跑下一楼，将跌落在升降机靠入口处的吴再平扶起来，坐靠在升降机右侧边。程家宝跌落在升降机内左侧处，头向上仰，头下有血，没有动静。听到巨响的法人代表罗小华、人事主管钟海等人迅速来到出事地点，在现场的钟华友拨打了“120”急救电话，程家虎、张海波打电话通知程家宝的家属。此时，程家宝头部流血，口流血吐泡沫，没有反应，情况看起来很严重。吴再平则坐靠在升降机右侧，神智清醒。等了几分钟后，救护车还没有到，钟海担心程家宝的情况不能拖太长时间，立即拨打北栅医院的电话，告知事故的紧急情况，同时安排盛后继开公司的车，将吴再平立即送往北栅医院治疗。10分钟后，救护车到达现场，抢救中医生说程家宝已经休克，瞳孔放大，立即转送到北栅医院继续抢救。

事故过程分析：依据现场勘察、视频和有关人员的笔录，还原事故过程分析：仓库备货员曾鸣将叉车拉进升降机吊笼，因吊笼正、对二面都没有围蔽或遮挡，叉车手柄歪倒出对面吊笼界，上升过程中与二楼楼面边缘相撞，反转180度摔在二楼楼面，叉车手柄卡在升降机与楼面之间，同时将升降机卡死。升降机被卡死的事故发生后，曾鸣与周良先进行处理，分别在二楼和一楼将升降机的按钮上下都按了一遍，使升降机液压螺杆下降到底部，而升降机吊笼因被叉车卡住不能下降，导致升降机吊笼处于不受控制的悬空状态。

程家宝、吴再平、陈明三人再来处理时，没有发现升降机吊笼处于不受控制的悬空状态。程家宝、吴再平用钢钎撬不动后，二人站在楼面与升降机吊笼结合处，用脚用力去踹升降机和被卡住的叉车，致使升降机吊笼突然坠落，与升降机联运的闸门也从高处坠落，砸在二人的头上，加速二人坠落。二人被砸后失去重心坠落到一楼升降机底部，坠落高度3.4m。吴再平在升降机闸门砸下来时弯了一下腰，砸的没有那么严重，仅缝了三针，坠落导致胸部及腰部损伤，经抢救无生命危险。程家宝被砸的正中，致使头部开裂和快速的坠落，受伤更严重，导致重度颅脑损伤而抢救无效死亡。

(二)应急处置救援情况

1.应急处置情况：2020年11月13日0时15分许，程家宝经医院抢救无效死亡。虎门应急管理分局接到虎门公安分局电话报告事故，接报后，镇委镇政府高度重视，应急管理分局执法人员、公安分局相关人员、市场监督管理分局人员和属地村委会有关人员立即赶赴现场进行应急处置，排查事故隐患，同时妥善保护事故现场以及相关证据，并积极开展事故善后工作，事故处理各项工作平稳有序开展，其中并未引起社会不稳定因素。

2.应急处置评估意见：经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

3.善后处理情况：事故发生后，各方积极与死者家属沟通协商，做好相关善后处理工作。事故其它各项善后工作平稳有序开展。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，1人受伤。

死者程家宝，男，汉族，47岁，政治面貌：群众，河南省罗山县人，身份证号:xxxxx，住址：河南省罗山县东铺乡陈大寨村程桥组，2019年3月入职东莞市林越厨具有限公司，任职仓储物流经理。《居民死亡医学证明（推断）书》认定死亡原因为：重度颅脑损伤。

伤者吴再平，男，侗族，33岁，政治面貌：群众，贵州省榕江县人，身份证号:xxxxx，住址：贵州省榕江县寨蒿镇维新村二组，2014年[illegible]入职东莞市林越厨具有限公司，任仓库部的装货组长。吴再平刚送到医院时呼吸困难，经治疗后没有生命危险，头部受伤之处缝了三针，现在康复之中。

（二）直接经济损失

经统计，事故直接经济损失约为人民币120万元。

四、事故原因、性质与安全生产措施落实情况

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行了勘查，收集和掌握了大量的第一手材料,基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

1.升降机处于非正常状态。曾鸣与周良在升降机吊笼被叉车卡住后，分别将二楼和一楼升降机的按钮上下都按了一遍，使升降机液压螺杆下降到底部，导致升降机吊笼处于不受控制的悬空状态。升降机吊笼停留在二楼平台仅靠叉车手柄卡住，随时有可能坠落。

2.程家宝、吴再平操作错误、忽视安全、盲目蛮干。程家宝、吴再平先是用钢钎撬卡住的叉车，后又站在楼面与升降机吊笼结合处，用脚用力去踹升降机和被卡住的叉车，这种违反安全常识的做法极其错误和危险，是导致升降机吊笼坠落而发生伤害事故的直接原因。

（二）事故间接原因:

1.东莞市林越厨具有限公司没有教育和督促从业人员严格执行本单位2017年2月17日制定的《电梯使用安全规则》第三条第1项“操作者必须熟悉设备的一般结构和性能，严禁超性能使用。”、第四条第2项“操作人员先查看触头和门锁的作用，试使用吊厢运动时断开货梯应急是否立即停止。”和《升降台安全操作规范》第1条“升降台操作人员须经过必要的操作培训才可以进行升降台操作。”、第4条“易于滚动的物料，必须挡紧或捆扎妥当才可以进行升降作业。”；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；公司没有针对升降机事故应急处置开展演练指导，导致包括仓储部经理程家宝在内的人员都不知道如何正确处理此次事件，对事故的结果影响较大。

2.东莞市林越厨具有限公司对升降机安全管理存在缺陷。依据《简易升降机安全规程》（GB28755-2012）第6.1.4.1.3“货厢门应设电气联锁装置,在正常操作的情况下,如果有一个货厢门或多个门扇的货厢门中的任何一个门扇开着,则货厢应不能启动或继续运行。”的规定，该公司升降机吊笼没有围蔽，以及升降机开启与一楼防护门没有连锁的隐患长期存在。表明东莞市林越厨具有限公司对升降机潜在危险因素排查不足，对安全管理存在疏忽。

3.东莞市林越厨具有限公司对程家宝及吴再平安全生产教育和培训不到位，没有保证员工具备必要的安全生产知识，未熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，没有掌握安全操作技能，不了解事故应急处理措施，没有知悉自身在安全生产方面的权利和义务。公司培训教育流于形式，内容缺乏针对性。

（三）安全生产措施落实情况

事故调查人员对东莞市林越厨具有限公司事故现场、存储仓库、安全生产档案和公司法定代表人罗小华履行职责情况进行了检查、询问，并制做了笔录。东莞市林越厨具有限公司法定代表人罗小华建立、健全了本单位的安全生产责任制；制定有安全生产规章制度和操作规程；制定有安全生产教育和培训计划；制定有本单位的生产安全事故应急救援预案；能及时、如实报告生产安全事故，履行了作为公司负责人的职责。但东莞市林越厨具有限公司对从业人员安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，未熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故应急处理措施，不知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未能有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未将事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（四）事故性质

经事故调查组认定，虎门镇“11·12”一般起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）责任认定

1.东莞市林越厨具有限公司对从业人员安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，未熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故应急处理措施，不知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未能有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未将事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报；未

教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，导致事故发生。在事故认定上，东莞市林越厨具有限公司负有责任。

2.程家宝、吴再平操作错误、忽视安全、盲目蛮干，俩人先是用钢钎撬卡住的叉车，后又站在楼面与升降机吊笼结合处，用脚用力去踹升降机和被卡住的叉车，这种违反安全常识的做法极其错误和危险，直接导致升降机吊笼坠落而发生伤害事故。在事故认定上，程家宝、吴再平负有责任。

（二）处理建议

1.东莞市林越厨具有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其实施行政处罚。

2.程家宝、吴再平操作错误、忽视安全、盲目蛮干，导致事故发生，对事故发生负有责任。鉴于程家宝在事故中死亡、吴再平受伤，不再追究程家宝、吴再平的事故责任。

3.事故涉及其他法律责任，如果在后续的调查中，纪检监察等部门发现其他违法违纪行为，再进行调查处置。如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

1.升降机械设备出现故障在所难免，作为作业人员应报告主管，委派专业人员进行维修或处理，而不是擅自处理，以免故障扩大或演变成事故，产生更严重的后果。

2.升降机是不能用脚去踹，作业时不能站在物体的结合部位（如楼面与升降机吊笼结合部位）以及有物体可能坠落的下方，这都是安全常识，我们任何时间都应铭记于心。

3.东莞市林越厨具有限公司应制定针对升降机的事故应急处置预案，定期开展升降机事故应急处置演练。一旦发生类似事故，才能指导员工正确操作和依据规定的程序处理。

4.东莞市林越厨具有限公司应认真吸取本次事故的深刻教训，定期开展隐患排查，消除作业场所安全隐患（比如升降机吊笼没有围蔽，以及升降机开启与一楼防护门没有连锁）。加强安全生产教育和培训，促使从业人员掌握本职工作所需的安全知识与技能，全面增强事故预防和应急处理能力。

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-