黔南贵定盘江段贵平高速
六标二工区“11·8”一般车辆伤害
事故调查报告

2023年11月8日8时许，贵定县盘江镇贵平高速六标二工区发生一起车辆侧翻，造成1人死亡，1人受伤（两侧小腿软组织受伤），直接经济损失167万元。11月9日，黔南州安全生产委员会下发了《关于对贵定县盘江境内贵平高速六标段车辆侧翻事故挂牌督办的通知》（黔南安函〔2023〕3号），要求贵定县人民政府组织开展事故调查，11月13日，贵定县人民政府成立由县应急管理局、县公安局、总工会、人社局、住建局、县公安交通管理局和县司法局等单位组成事故调查组对事故开展调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、查询有关资料，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

经调查认定，“11·8”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.重庆**有限公司。**统一社会信用代码

9150011605987*****，类型：有限责任公司，法定代表人：廖*，成立日期：2013 年 01 月 10 日，住所：重庆市*******，经营范围：普通货运，汽车租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物流信息咨询服务、仓储（不含化危品）、货运代理；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司持有重庆市江津区交通局颁发的《道路运输经营许可证》，证书编号：渝交运管许可字 500381008169 号，证件有效期至 2024 年 12 月 8 日。经营范围：普通货运。

2.贵州**集团有限责任公司。**统一社会信用代码 9152000021***** ，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期 1997 年 11 月 6 日，法定代表人：王**，住所：贵州省********，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（公路工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质（以上项目具体内容以资质证为准），公路工程试验检测综合乙级（限公司试

验检测中心）；在公路工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路工程试验检测综合乙级、市政公用工程施工总承包贰级、公路交通工程专业承包等级许可的工程项目范围内开展相应的工程项目管理业务；爆破与拆除工程专业承包贰级，可承担项目合同额不超过企业注册资本金5倍，且C级及以下的大爆破工程和B级及以下复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破工程及其他爆破与拆除工程施工；起重设备安装工程专业承包贰级，可承担项目合同额不超过企业注册资本金5倍的1000千牛·米及以下塔吊等起重设备、120吨及以下起重机和龙门吊的安装与拆卸；本系统企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业境内国际招标工程及生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；经营机械设备、建筑设备租赁，机械设备、建筑设备的销售和维修；水利水电工程施工；港口与航道工程施工；建筑装修装饰工程施工；地基与基础工程；消防工程；钢结构、建筑机电安装工程；建筑幕墙工程。

该公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D15206****；有效期至2028年

12 月 22 日；资质类别及等级：公路工程施工总承包特级、可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务、建筑工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级、公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级。贵州省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（黔）JZ 安许证字〔2005〕010***，有效期 2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日，许可范围：建筑施工。

3.招商****（重庆）有限公司。**类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：吴**，统一社会信用代码：9150010820282*****，注册资本：贰仟万圆整，成立日期：1996 年 9 月 17 日，住所：重庆市******，经营范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，各等级公路、桥梁、隧道工程、通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务，特殊独立隧道项目、特殊独立大桥项目的监理业务，市政公用工程监理乙级，市政（道路、桥梁、隧道）一类施工图设计文件审查，公路水运工程试验丙级、项目管理及其相关项目的技术咨询服务（以上经营范围按资质证书核定期限从事经营）。

该公司持有交通运输部颁发的《公路水运工程监理企业资质证书》，证书编号：交监公甲第 197-2006 号，资质等级：公路

工程甲级，有效期自：2023 年 3 月 21 日至 2028 年 3 月 20 日，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。

（二）事故发生单位安全管理情况

2023 年 4 月 11 日，建设单位贵州贵平高速公路有限公司与中标施工单位贵州****集团有限责任公司签订了《合同协议书》，由贵州****集团有限责任公司承担 G7522 贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段项目 T6 合同段施工，合同起讫桩号为：K35+900~K47+320，路线全长 11.42km。2023 年 10 月 16 日，贵州****集团有限责任公司贵阳至平塘高速公路 T6 合同段项目经理部与重庆****有限公司签订了《砂石料、渣石运输合同》，同时签订了专门的《运输安全协议》，约定了各自的安全管理职责和承担的安全责任，重庆吉丰运输有限公司主要运输货物为砂石料、渣石，运输地点为贵定县沿山镇新路口至贵平六标四工区、二工区拌合站，按过磅计价，最终结算数量及金额以实际发生额对应的对账结算单为准。2023 年 4 月 22 日，贵州贵平高速公路有限公司与招商******（重庆）有限公司签订《G7522 贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段施工监理合同》，由招商中宇工程咨询（重庆）有限公司承担该项目的监理工作。

安全管理职责：**一是重庆****有限公司**。在该工程项目要设置安全管理机构，配备管理人员。对驾驶人员相关资质进行资格审查。进入施工现场后，必须服从施工单位施工现场安全管理的各项规定。负责做好作业人员入场前安全教育和专业培训工作。

负责对进场一般操作辅助工进行入场安全教育培训，并形成教育记录和签字手续等。**二是贵州****集团有限责任公司**，在该工程成立项目部，设置安全管理机构，配备管理人员。制定施工现场安全生产管理各项制度，规范现场安全管理，协调施工单位与各劳务等单位之间的关系。编制工程总施工组织设计及分项施工中危险源预案及适应本工程特点的安全技术措施；并及时进行审批。对运输单位施工现场操作人员进行安全交底工作。监督检查运输单位存在的安全隐患，提出批评和限期整改意见。督促和协助劳务单位做好施工现场安全管理，进一步消除施工现场安全隐患等。**三是招商******（重庆）有限公司**，主要负责 GPZJ2 标段范围内的所有工程（含主线、互通及其连接线、改路工程等）包含路基、桥涵、隧道（含消防）、排水、防护、边坡绿化、房建（含消防）、沿线设施、环保及水保等工程的施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段等施工监理工作。

（三）事故车辆及驾驶员情况

事故车辆号牌号码：渝 DT8***，车辆类型：重型自卸车；车辆识别代号：LZGCL2X43LX15****，发动机号码：1420J08****，注册日期：2020 年 11 月 24 日，发证日期：2020 年 11 月 25 日，强制报废期止：2035 年 11 月 24 日，所有人：重庆****有限公司，住址：重庆市江津区********，品牌型号：陕汽牌 SX32505****，核定载人数：2 人，整备质量：12500kg，

核定载质量：12370kg,外廓尺寸 9150×2550×3450mm，使用性质：货运。

苏*，男，贵州省施秉县******，渝 DT8***重型自卸货车驾驶员，2008 年 9 月 4 日苏*初次取得机动车驾驶证，档案编号：522623197404l*****；准驾车型：B2，有效期限：2014 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 4 日，发证机关：贵州省黔东南州公安局交通警察支队。2011 年 3 月 8 日，苏*初次取得从业资格证，从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员，有效期限至：2029 年 3 月 8 日；发证机关：黔东南州交通运输局。


（四）事故发生经过

2023 年 11 月 8 日凌晨 00 点，重庆****有限公司重型自卸货车驾驶员苏*，驾驶陕汽牌重型自卸货车（渝 DT8***）从贵平高速 T7 标砂石场载了一车细砂到贵平高速 T6 标二工区拌合站准备过磅，由于过磅的工作人员已经下班休息，苏*就将驾驶的重型自卸货车停靠在地磅旁边休息，车头朝北面，车尾朝南面，车身与地磅平行。07 时 20 分左右，贵平高速 T6 标项目二工区库房管理人员黄*、罗**相继到达库房办公室，07 时 30 分左右，贵平高速 T6 标项目二工区地磅管理人员周*到达磅房（磅房与库房办公室相邻），07 时 50 分左右贵平高速 T6 标项目部电工崔**到达库房办公室填写物资申报材料。08 时许，苏*驾驶改装加高的重型自卸货车以倒车的方式违规倒车进入地磅进行过磅称重，过程中，货车右后轮超出引坡道，造成货车右后轮悬空状态，

导致车辆侧翻，压倒距离地磅2.7m的库房办公室和磅房办公室，车上货物（细沙）瞬间充满库房办公室和磅房办公室，致使正在填写材料申报单的崔**全身被埋于细砂中，过磅员周*下半身被细砂掩埋，事故导致崔**受伤经贵定县人民医院抢救无效死亡，周*双腿受伤。

（五）事故现场情况

事故地点为贵平高速公路T6项目部二工区落北河服务区工地内，事故当日小雨转晴，无阳光，湿度75%，东风，地面为砂石路面，湿润。库房面向西面，长30m，宽12m，共计360㎡，库房内西北角设置了库房办公室（6m*4m）和磅房办公室（4m*3m），两个办公室之间用铁板隔离，库房办公室内北面靠西墙角和东面靠南墙角分别设置了两道进出门，在靠南面墙壁居中并列相对安放有四张办公桌，有两张办公桌坐椅背靠东面，另两张办公桌的坐椅背靠西边，库房管理人员黄*、罗**坐在背靠东面的两张办公桌前，崔**坐在背靠西北面的办公桌前，磅房办公室内西面靠南墙角设置了一道门，西面居中安放有一张办公桌，磅房管理员周*面向西坐于办公桌前。地磅安装在平行库房2.7m西面，设置为单向进出口，进出口朝北向，该地磅总长15.8m（含7.2m长3.05m宽的引坡道），高于地面0.54m。事故发生后，库房办公室、磅房办公室塌陷，细砂充满了两个办公室内，导致崔**全身被埋于细砂中，周*下半身被埋，黄*和罗**两人均从库房办公室东面靠南墙角的门跑出。

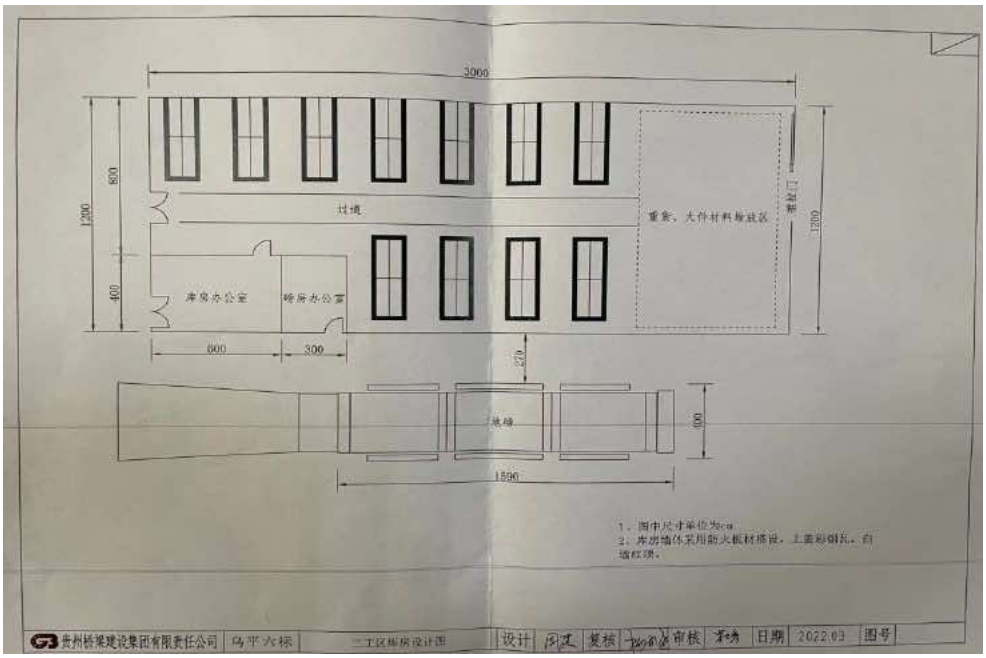

（库房、地磅地平面设计图）



（现场方位示意图）



（现场平面示意图）



（事故发生地现场图）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成一人死亡一人受伤，死者崔**赔偿166万元，伤者周*住院治疗费9000余元。

（七）其他情况

事故发生当天为小雨转晴，时值早上，无阳光，气温18℃。目前无舆论和热点关注情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年11月8日上午08时许发生事故，现场吊车驾驶员刘**立即向贵平六标二工区工区长史**报告事故，史**接到报告后立即向贵平六标项目部安全科负责人冯*和项目部常务副经理刘**报告，刘**接到事故报告后，立即赶到现场开展救援，同时安排项目部安全科冯*安排人员拨打120进行救援，08时20分左右江**拨打了120急救电话。08时35分左右，被埋人员崔**被救出，项目部立即安排了车辆将崔**送往贵定县人民医院进行救治，同时项目部拨打110报警，09时00分左右，贵定县盘江镇派出所民警到达事故现场，对事故现场进行警戒，同时对事故现场勘查和处置。10时50分，贵定县公安局向贵定县应急管理局书面报告事故，贵定县应急管理局接报后立即向贵定县人民政府和黔南州应急管理局进行汇报，同时联合相关部门到事故现场进行核实和处置。

（二）事故现场应急处置情况

2023 年 11 月 8 日上午 08 时 00 分发生事故，现场吊车驾驶员刘**立即向贵平六标二工区工区长史**报告事故，史**接到报告后立即向贵平六标项目部安全科负责人冯*和项目部常务副经理刘**报告，同时安排相关人员和挖机等设备到现场救援。08 时 15 分左右，事故现场的库管员黄*等人将被埋人员周*救出，并送往贵定县人民医院进行救治。期间（刘**接到事故报告后，立即赶到现场开展救援，同时安排项目部安全科冯*和江**拨打 120 进行救援，08 时 20 分左右江**拨打了 120 急救电话）。08 时 35 分左右，被埋人员崔**被救出，项目部立即安排了车辆将崔**送往贵定县人民医院进行救治，路途中遇到赶往现场的 120 急救车辆，并将崔**转交 120 进行抢救，途中崔**经抢救无效死亡，期间项目部拨打 110 进行事故报告，09 时 00 分左右，贵定县盘江镇派出所民警到达事故现场，对事故现场进行警戒。10 时 50 分，贵定县公安局向贵定县应急管理局书面报告事故，贵定县应急管理局接报后立即向贵定县人民政府和黔南州应急管理局进行了汇报，同时，县应急管理综合行政执法大队大队长刘*同志带领局相关人员到现场进行处置，并联系贵定县交通运输管理局和盘江镇派出所到现场处置。到达现场后，刘*同志了解伤员情况，要求企业必须全力抢救伤员，并安排县交通运输局副局长段**牵头，县交通运输局相关同志和企业相关负责人作好与死者、伤者家属的安抚工作；安排盘江镇派出所陈*华同志牵头，盘江镇派出所相关人员作好现场警戒，勘查，调取相关现场监控

和对汽车驾驶人员笔录。

（三）医疗救治和善后情况

崔**经贵定县人民医院抢救，诊断为因窒息、多发伤死亡。周*，经贵定县人民医院救治，无大碍，于当天出院。崔**死亡后，贵州****集团有限责任公司贵平T6项目经理部、重庆****有限公司立即对死者家属进行安抚，2023年11月10日，贵平高速公路T6项目经理部与死者家属签定了《一次性补偿协议》，补偿死者家属一次性工亡补助金、供养亲属抚恤费和丧葬费等共计166万（壹佰陆拾陆万圆）。2023年11月10日，对死者崔**进行火化和安置，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场人员在事故发生后第一时间拨打110、120应急救援电话，贵定县公安局盘江派出所执法人员第一时间到达事故现场，对事故现场进行警戒，同时对事故现场勘查和处置。贵定县人民医院接报后立即赶往现场抢救伤员。整个救援行动开展有序，救援过程中无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡，本次事故应急救援工作处置及时、妥当。事故发生后，贵定县人民政府高度重视，相关职能部门救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，事故善后处置得当，贵定县应急管理局按规定时限上报事故信息。

三、事故原因分析

（一）排除灾害、案件等因素可能

根据贵定县公安局“关于崔**死亡的调查结论”（贵公治亡查字〔2023〕第61号），经法医鉴定、现场勘察、现场走访等工作，崔**死亡不属于刑事案件。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

《黔南中正司法鉴定所司法鉴定意见书》（黔司鉴245227000700100***），鉴定意见：1.渝DT8***号双桥车（事故前）转向系安全技术状况合格。2.渝DT8***号双桥车（事故前）车身外廓尺寸、制动系、行驶系安全技术状况不合格。贵州省贵定县医疗集团总院急救中心《居民死亡医学证明(推断)书》，死者崔**因窒息，多发伤死亡。

（三）直接原因分析

事故的直接原因是：苏*驾驶改装货车，违规[1]倒车过磅，导致车辆侧翻，造成周*受伤，崔**死亡。

（四）间接原因分析

1.重庆**有限公司。**重庆****有限公司在贵平T6项目上未落实企业安全生产主体责任，未配备相关安全管理人员[2]，未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度[3]，对从业人员安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等均

---

[1]2023年10月16日，贵州桥梁建设集团有限责任公司贵阳至平塘高速公路T6合同段项目经理部与重庆吉丰运输有限公司签订的《运输安全协议》第三条乙方安全责任第13项规定，因乙方施工车辆主要从事运输服务，车辆在过磅过程中必须正面上磅，严禁倒车上磅，上磅后慢速停车并熄火过磅。所有驾驶人员不得酒后驾车及疲劳驾驶。[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

未如实记录，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程[4]，未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录[5]。

2.贵州**集团有限责任公司贵平 T6 项目部。**贵州****集团有限责任公司作为贵平 T6 项目部总承包方，在贵平 T6 项目上，对重庆****有限公司安全管理监督欠缺，对开展危险源辨识和评估工作不细，对现场的安全管理缺失（事发时现场未设置限速等字样的警示标志）。

3.招商****（重庆）有限公司。**在监理过程中，现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.重庆**有限公司。**重庆****有限公司，在贵平 T6 项目上未落实企业安全生产主体责任，未配备相关安全管理人员，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对从业人员安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等均未如实

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

记录，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录。

2.贵州**集团有限责任公司，**在贵平T6项目工程成立项目部，设置安全管理机构，配备管理人员。制定施工现场安全生产管理各项制度，规范现场安全管理，协调施工单位与各劳务等单位之间的关系。编制工程总施工组织设计及分项施工中危险源预案及适应本工程特点的安全技术措施；并及时进行审批。对运输单位施工现场操作人员进行安全交底工作。监督检查运输单位存在的安全隐患，提出批评和限期整改意见。督促和协助劳务单位做好施工现场安全管理，进一步消除施工现场安全隐患，但贵州****集团有限责任公司作为贵平T6项目部总承包方，在贵平T6项目上，对重庆****有限公司安全管理监督欠缺，对开展危险源辨识和评估工作不细，对现场的安全管理缺失（事发时现场未设置限速等字样的警示标志）。

3.招商****（重庆）有限公司。**对承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划等进行了审定签字；同时做好施工安全监理日记和有关的监理记录，在监理过程中，现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

（二）有关监管部门

贵定县交通运输管理局。按照2017年黔南州人民政府州长办公会议纪要《关于明确铁路在建项目等行业领域安全监管部门

的会议纪要》（黔南府议〔2017〕12号），明确州、县（市）交通运输部门为州内公路建设项目(含国家规划建设的过境高速公路)的行业监管责任部门，贵定县交通运输管理局按照工作职责，对辖区内贵平高速公路在建项目开展了日常安全生产检查、巡查、服务等工作，但未及时将贵平高速公路T6项目安全生产检查纳入2023年度贵定县交通运输管理局监督检查计划内，事故发生前未及时发现安全隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关单位的处罚（处理）建议

1.重庆**有限公司。**在贵平T6项目上未落实企业安全生产主体责任，未配备相关安全管理人员，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对从业人员安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等均未如实记录，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录。对事故负有主要责任，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[6]相关规定拟给予叁拾贰万元（¥320000.00）人民币的行政处罚。

2.贵州**集团有限责任公司。**在该工程项目上，履行了相关职责职能，但在贵平T6项目上，对重庆吉丰运输有限公司安

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

全管理监督欠缺，对开展危险源辨识和评估工作不细，对现场的安全管理缺失（事发时现场未设置限速等字样的警示标志），对事故负有一定责任。建议贵州桥梁建设集团有限责任公司对在该起事故中涉及的相关人员作出处理，并将处理情况报贵定县人民政府。

3.招商****（重庆）有限公司。**在该工程项目建设中，履行了相关的监理职责，在监理过程中，现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患，对事故负有一定责任，建议招商******（重庆）有限公司对现场监理依照相关规定作出处理，并将处理情况报贵定县人民政府。

4.贵定县交通运输管理局。虽然对辖区内贵平高速公路在建项目开展了日常安全生产检查、巡查、服务等工作，但未及时将贵平高速公路T6项目安全生产检查纳入2023年度贵定县交通运输管理局监督检查计划内，事故发生前未及时发现安全隐患，对事故负有监管责任。建议贵定县人民政府对贵定县交通运输管理局进行约谈。

（二）建议给予行政处罚人员

廖*，女，群众，重庆****有限公司法定代表人，作为单位主要负责人，在贵平高速T6项目工程上，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未配备安全人员，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未

组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患。对事故负有重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[7]相关规定，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十五条[8]相关规定给予上一年收入陆万圆（¥60000.00 元）百分之四十的罚款，处人民币贰万肆仟元（¥24000.00）人民币罚款。

苏*，男，群众，重型自卸货车（渝 DT8***）驾驶员，苏*驾驶改装货车，违反《运输安全协议》要求倒车过磅，对事故负有直接责任，建议重庆****有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[9]之规定对苏*予以处理，并将处理情况报贵定县人民政府。

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。[10]《黔南中正司法鉴定所司法鉴定意见书》（黔司鉴245227000700100007），鉴定意见：2.渝 DT8328 号双桥车（事故前）车身外廓尺寸、制动系、行驶系安全技术状况不合格。

针对苏*所驾驶改装[10]货车（渝 DT8***）的情况，建议移交贵定县交通运输管理局依据相关规定进行处理，并将处理结果报送至贵定县人民政府。

段，男，中共党员，现任贵定交通运输管理局副局长，作为分管安全生产工作领导，虽然已组织对辖区内贵平高速公路在建项目开展了日常安全生产检查、巡查、服务等工作，在日常组织检查中，未及时发现并消除安全隐患，建议其向贵定县人民政府作书面检讨。

六、事故主要教训

（一）事故企业未认真落实安全生产主体责任

重庆****有限公司，在贵平 T6 项目上未落实企业安全生产主体责任，未配备相关安全管理人员，未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对从业人员安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等均未如实记录，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录，导致本次事故发生。

（二）对企业的督促管理欠缺

贵州****集团有限责任公司，在贵平 T6 项目上，对重庆****有限公司安全管理监督欠缺，对开展危险源辨识和评估工作不细，对现场的安全管理缺失事发时现场未设置限速等字样的警示标志。

（三）现场监理不细发现问题不及时

招商******（重庆）有限公司，在该工程项目建设中，现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

（四）安全监管部门督促监管不细

贵定县交通运输局，未及时将贵平高速公路 T6 项目安全生产检查纳入 2023 年度贵定县交通运输管理局监督检查计划内，事故发生前未及时发现安全隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）重庆**有限公司，**要举一反三，切实依法履行企业安全生产主体责任，要建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，及时组织制定并实施本单位安全生产规章制定和操作规程，扎实开展安全生产规章制度和操作规程教育培训，提升员工安全生产能力素质，要加强施工现场安全生产管理，及时消除事故隐患，提升安全生产管理水平。结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改资金、时限、责任人和措施，认真整改，并将相关工作情况报贵定县人民政府。

（二）贵州**集团有限责任公司，**要举一反三，要进一步增强安全意识和责任感，严格落实总承包单位的主体责任，对分包单位要加强安全生产统一协调、管理，增加过磅车辆引导指挥人员，强化安全检查，发现安全问题及时督促整改。同时结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改时限和整改责任人，认真整改，并将相关工作情况报贵定县人民政府。

（三）招商****（重庆）有限公司，**要汲取事故教训，举一反三，切实依法履行监理职责，加强对现场监理的管理，及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

（四）贵定县交通运输局，要汲取事故教训，进一步增强责任感，加大对辖区内道路施工工程项目的检查和巡查力度，加大日常检查范围，加大服务和指导工作，加大督促企业落实安全生产主体责任，确保工程项目施工安全。

（五）认真组织开展安全生产大检查活动。县域相关建筑施工行业、在建工程项目，要吸取此次事故教训，举一反三，强化行业监管，认真组织开展本行业领域安全大检查，特别是车辆非法改装的检查，结合重大隐患专项整治行动，排查和整治一批企业重大隐患，认真开展好打非治违常态化工作，结合即将开展的安全生产治本攻坚三年行动要求，认真开展安全生产相关工作，杜绝安全生产事故的发生。

黔南贵定盘江段贵平高速六标二工区“11·8”

一般车辆伤害事故调查组

2024 年 5 月 14 日