河南中祺陶瓷有限公司“6·14”一般机械伤害事故调查报告

2025年6月14日，河南中祺陶瓷有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。造成直接经济损失约96万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，汝州市人民政府于2025年7月2日组织市应急管理局、市公安局、市总工会、市工信局、蟒川镇人民政府等部门成立“河南中祺陶瓷有限公司‘6·14’事故调查组”（下称“事故调查组”）开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘察、调查取证、调阅资料、人员问询、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质，以及属地政府及相关部门在安全监管方面存在的问题，明确了事故单位和有关人员、地方政府、相关部门及其有关人员的责任及履职尽责情况，并针对管理方面存在的问题提出了事故防范整改措施和建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位概况

河南中祺陶瓷有限公司成立于2014年3月5日，注册资金壹仟万圆整，地址位于汝州市产业集聚

区纬八路，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：卓加生，统一社会信用代码：91410482094455080Q，经营范围：内外墙砖、地砖，陶瓷产品及建材包装物、陶瓷原材料加工制造、研发、销售；特种陶瓷制品制造（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

河南中祺陶瓷有限公司设置有行政部、人事部、安全部、销售部、财务部、生产部，生产部分生产一部和生产二部，其中又设立的有窑炉班组、压机班组、釉线班组、成品班组等。

（二）事发部位具体情况

事故发生具体位置位于河南中祺陶瓷有限公司生产二部五线车间压机班组工位第二支线提升机与传送带下方铁架间隙处。

河南中祺陶瓷有限公司生产二部五线车间设有一条高档外墙砖全自动化生产线，配备前置联锁装置，各班组均设置有生产线开关（开关控制前置生产线）及声光报警器，生产线启动前有5秒声光报警。生产线压机班组包含三条支线。每条支线一名操作人员，主要工作就是观察设备运转情况，并且在发现生产线有坏砖的情况下，在侧方用专用工具（自制铁耙）清理坏砖；每条支线配备一台全自动化辊轮传输提升机，提升高度60公分至传送带，提升机下至最低处与传送带下方铁架有20公分间隙，侧边安装有防护


栏，预留了一个50公分宽的维修通道，维修通道仅供厂内维修人员在生产线停线维修使用。



图一 事故发生位置




图二 压机操作工使用的自制铁耙

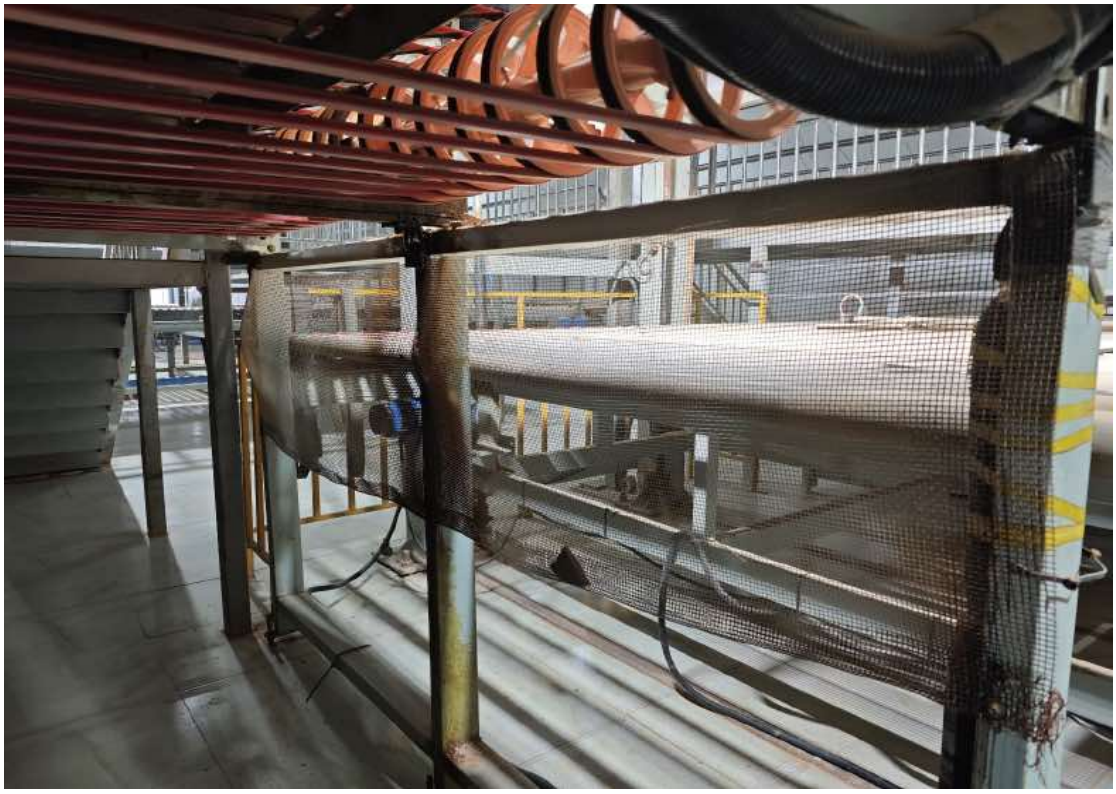


图三 提升机与传送带间隙（防护网为事故发生后安装）



图四 压机工位上方声光报警器位置

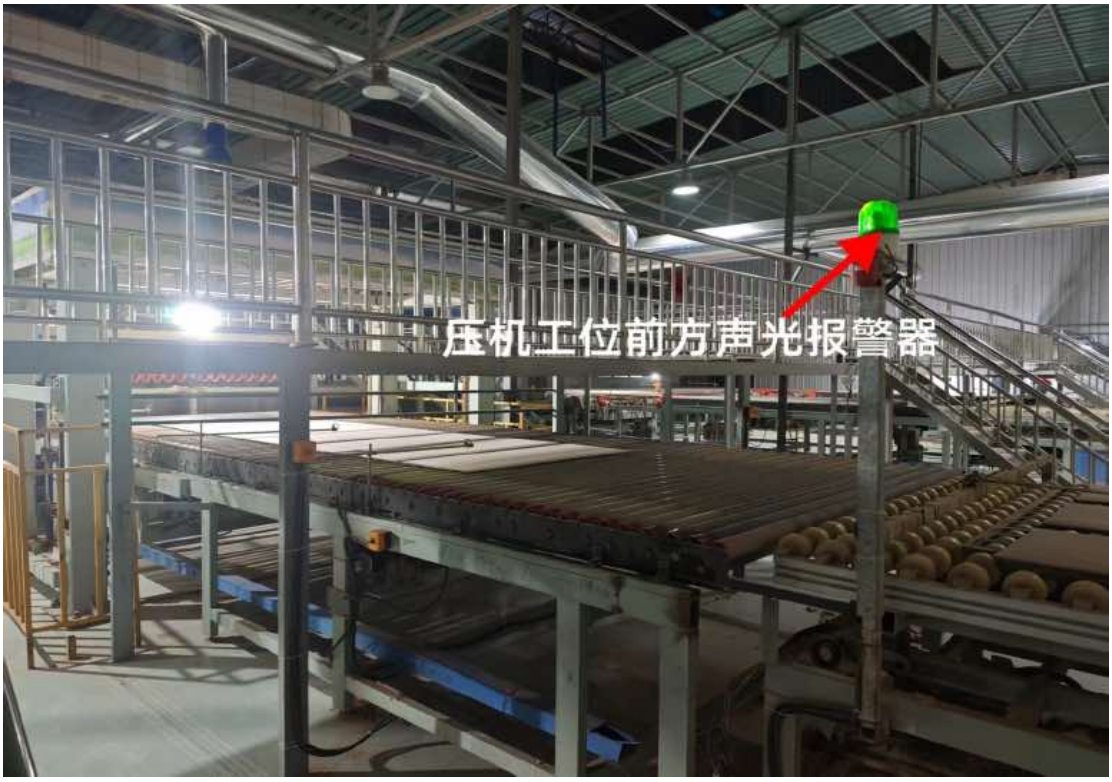

图五 压机工位前方声光报警器位置

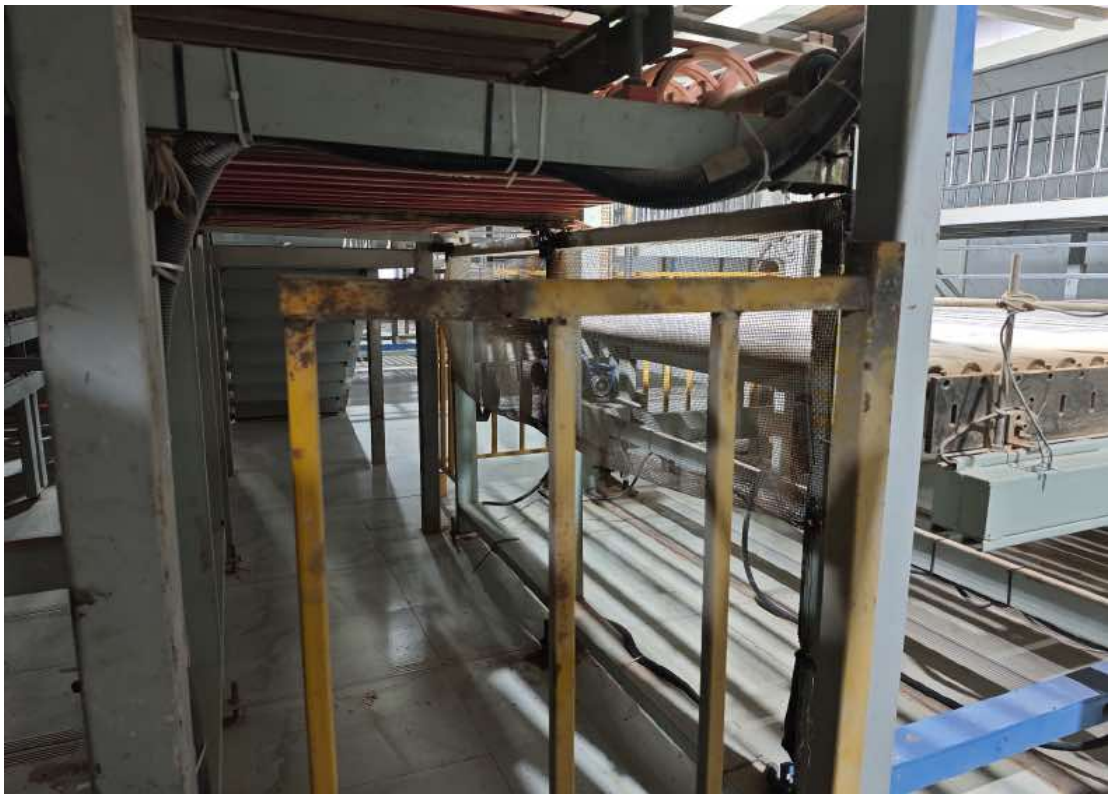

图六 压机工位侧方维修通道及侧门

二、事故发生经过及事故应急处置情况

（一）事故经过

根据现场勘查及对现场相关人员的调查询问，通过分析认定事故发生情况:

2025年6月14日下午4时许，釉线二线因破损砖块堆积过多，操作工赵大妮停机进行清理。釉线三线操作工黄文萍在烘干前工位协助清理。此时压机班组工位也存在大量破损砖块，压机班组人员同步进行清理作业。压机班组操作工刘光旭违规打开提升机侧边维修门，俯身进入提升机区域清理砖块。

黄文萍在未全面确认生产线周边安全状况（其视线无法观察到刘光旭所在位置）的情况下，启动了釉线二线运行开关。生产线启动前，声光报警器发出5秒预警，但刘光旭未在预警期间撤离至安全区域。生产线运行后，提升机上升，将刘光旭挤压在设备中。

压机主管苏吉诺发现后立即呼喊并奔向现场，黄文萍闻声紧急停机。二人赶到后，发现刘光旭被挤压在提升机上。

（二）应急处置情况

听到苏吉诺呼喊之后，周边工人都赶到现场，黄文萍摸着刘光旭的头喊他名字，其尚有微弱反应（能摇手，并呻吟着）。苏吉诺与薛超飞拆卸提升机滚轮将刘光旭救出，薛超飞于17时14分拨打120急救电话。公司总经理钟正军、生产副总翟少傲、厂长郭光宇相继赶到现场指挥。现场人员见刘光旭面色苍白、意识不清、出现失禁现象，不

敢随意移动，将其安置于阴凉处并垫高头部，其一直两腿乱蹬，神志不清，喊着没反应。

约20分钟后，救护车抵达，医护人员初步检查后将其送往汝州市第一人民医院。随后因伤势过重，刘光旭于当日22时转至郑州大学第一附属医院，最终于6月15日13时左右经抢救无效死亡。

（三）死亡人员基本情况

刘光旭，男，住址：河南省汝州市小屯镇史庄8组，身份证号：410**********911，河南中祺陶瓷有限公司压机班组操作工。

（四）事故上报情况

2025年6月20日，汝州市应急管理局接举报：河南中祺陶瓷有限公司压机工刘光旭被压机压死。局领导高度重视，安排专人进行核查。经对相关人员初步调查，核查情况属实，汝州市应急管理局于2025年7月2日上报至平顶山市应急管理局和汝州市人民政府。

根据《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第四项规定：隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。河南中祺陶瓷有限公司自2025年6月14日事故发生至6月20日汝州市应急管理局接到举报期间，并没有向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，属于瞒报。

（五）善后处理情况

事故发生后，汝州市委、市政府高度重视，指导企业稳妥处理善后事宜。河南中祺陶瓷有限公司已与死者家属达成赔偿协议，善后工作基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查认定，造成此次事故的直接原因为压机班组工人刘光旭违规打开提升机侧边栅栏门趴到提升机上（存在提升机机械伤害风险）工作，黄文萍启动生产线开关后，声光预警5秒，在预警期间刘光旭未退出到安全区域，生产线运行之后，提升机往上提升将刘光旭挤压致死。

（二）间接原因

1、河南中祺陶瓷有限公司未按照《中华人民共和国安全生产法》的规定落实安全生产主体责任，安全防护设施不完善，提升机与传送带间隙未加装防护网;

2、日常安全教育培训不到位，职工安全意识淡薄;

3、员工操作规程制定不合理，生产线启动前未对整条生产线运行环境进行确认;

4、压机班组实行每班12小时工作制，工作时间过长，导致工人上班期间易疲劳、注意力不集中，在预警期间未能退出到安全区域。

四、事故性质认定

经调查分析认定，河南中祺陶瓷有限公司“6·14”一般机械伤害事故是一起**一般生产安全责任事故**。

五、对事故责任人及责任单位的责任认定及处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.对事故企业相关人员的处理建议

（1）刘光旭，男，河南中祺陶瓷有限公司压机班组操作工，遇难者。其违规打开提升机侧边栅栏门趴到提升机上（存在提升机机械伤害风险）工作，生产线启动后，声光预警5秒，在预警期间刘光旭未退出到安全区域，生产线运行之后，提升机往上提升将其挤压致死。对事故发生负直接责任，鉴于本人在事故中死亡，免予追究其刑事责任。

（2）黄文萍，女，河南中祺陶瓷有限公司釉线班组操作工。启动生产前未对生产线周边情况进行安全确认，作业过程中未尽到应有的安全职责。对事故发生负有直接责任，建议河南中祺陶瓷有限公司对其开除处理。

（3）薛超飞，男，河南中祺陶瓷有限公司压机班组班组长。实施班组级安全培训教育不到位；现场安全防范措施设置不到位。对事故的发生负有间接责任，建议河南中祺陶瓷有限公司依据公司内部规定对其进行罚款。

（4）苏吉诺，男，河南中祺陶瓷有限公司压机主管。组织开展车间级安全教育培训不到位；组织对车间作业环境和危险因素排查不全面、不到位，未排查出生产线提升机存在的机械伤害安全风险和隐患；车间安全防护不到位。对事故的发生负有间接责任，建议河南中祺陶瓷有限公司

依据公司内部规定对其进行罚款。

（5）翟少傲，男，河南中祺陶瓷有限公司副总经理，对生产二部的安全生产工作负全面责任。组织开展厂级安全教育培训和督促车间级和班组级安全培训教育实施不到位；到班组和工作现场指导检查安全生产及事故隐患排查工作不力。对事故的发生负有领导责任，建议河南中祺陶瓷有限公司依据公司内部规定对其进行罚款。

（6）丁清山，男，河南中祺陶瓷有限公司安全部部长，主要负责协助总经理抓好公司安全生产工作。对公司的安全生产工作检查不深入；推动双重预防工作机制建设不到位；督促公司各层级组织开展安全教育培训不力。对事故的发生负有领导责任，建议河南中祺陶瓷有限公司依据公司内部规定对其进行罚款，不得再担任河南中祺陶瓷有限公司安全部部长职务。

（7）钟正军，男，河南中祺陶瓷有限公司总经理，公司安全生产第一责任人，负责公司全面工作。未健全公司全员安全生产责任制；组织实施安全生产教育和培训计划不严格；组织制定安全操作规程不完善；督促、检查公司安全生产工作不到位，开展事故隐患排查治理不彻底，未发现、管控和消除事故场所存在的风险和隐患，瞒报生产安全事故。对事故的发生负有领导责任，建议汝州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条规定对其进行行政处罚。

2.对相关单位和部门责任人员处理建议。

蟒川镇人民政府

（8）闫智锋，男，中共党员，蟒川镇人民政府应急办主任。履行辖区工贸行业安全生产监督管理工作不力；开展安全生产检查和隐患排查治理不深入；未发现河南中祺陶瓷有限公司存在的安全生产责任制、安全生产教育和培训不到位等问题；对辖区内生产经营单位安全生产工作情况掌握不全面。对事故的发生负有管理责任，鉴于在事故调查中能够认识到自己的错误并积极配合调查工作，依据《中国共产党纪律处分条例》第十九条之规定，建议对其责令检查。

汝州市应急管理局

（9）杨小坡，男，中共党员，汝州市应急管理局汝南执法中队负责人。日常执法检查不深入、不细致，存在执法不严的情况；未发现河南中祺陶瓷有限公司存在的安全生产责任制、安全生产教育和培训不到位等问题；推进执法区域企业建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不力。对此次事故的发生负有管理责任，鉴于在事故调查中能够认识到自己的错误并积极配合调查工作，依据《中国共产党纪律处分条例》第十九条之规定，建议对其责令检查。

（二）对事故单位的处理建议

河南中祺陶瓷有限公司安全生产主体责任落实不到位，未认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《河南省生产安全事故报

告和调查处理规定》等有关安全生产法律法规规章，安全生产教育和培训不到位；安全操作规程不健全；安全防护措施不到位；部分岗位作业人员工作时间过长，影响工作安全性和可靠性。事故发生后瞒报生产安全事故。建议汝州市应急管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，依法对河南中祺陶瓷有限公司进行行政处罚。

六、防范措施及建议

（一）河南中祺陶瓷有限公司要深刻汲取此次事故惨痛教训，举一反三、查漏补缺，认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关安全生产法律法规规章，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，完善安全生产规章制度和操作规程，加强安全生产教育和培训，进一步提升职工安全意识和应急处置能力，扎实推进双重预防工作机制，全面排查整治各类风险隐患，进一步提升安全管理水平。

（二）蟒川镇人民政府要深入贯彻落实安全生产法律法规、方针政策及上级党委、政府和相关部门安全生产工作的安排部署，扎实开展安全检查、隐患排查和专项整治等工作，定期分析、布置辖区安全生产工作，严格执行年度安全生产监督检查计划，完善安全生产相关基本制度，规范管理安全生产基础档案资料。

（三）汝州市应急管理局要强化全市安全生产综合监督管理职责，进一步加大指导协调、监督检查政府有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）安全生产工作力度，督促、指导安全生产责任落实落细。认真抓好本行业领域安全生产监督检查工作。加强安全生产宣传教育和培训，提高全员安全意识。扎实推进辖区安全生产双重预防体系建设提质扩面，进一步提升生产经营单位管理基础。规范执法行为，提升执法水平，做到执法必严、违法必究。

河南中祺陶瓷有限公司“6·14”

一般机械伤害事故调查组