池州市贵池区贵航金属制品有限公司“2024·9·22”一般高处坠落事故调查报告

2024年9月22日16:50，池州市贵池区贵航金属制品有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失110万元。

事故发生后，市委市政府高度重视，主要负责同志要求各地各部门深入开展隐患排查，特别是建筑领域，要针对违章操作开展专项治理。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等法律、法规和文件规定，9月23日，市政府成立了由市应急管理局牵头的事故调查组（以下简称事故调查组），对池州市贵池区贵航金属制品有限公司“2024·9·22”一般高处坠落事故进行提级调查。事故调查组由市应急管理局分管负责同志任组长，贵池区政府分管负责同志任副组长，市公安局、市住建局、市人社局及市总工会工作人员任成员，邀请市纪委监委派员参加，并选派了工贸和建筑施工领域专家，为事故调查提供技术支撑。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位和部门的资料，对相关人员进行了调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情

况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，该起事故是一起**作业人员违规操作，企业违法发包、安全管理不到位，属地有关部门监管不到位**造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故企业概况

1.企业基本情况

池州市贵池区贵航金属制品有限公司（以下简称贵航金属），统一社会信用代码：913**********F86；类型：有限责任公司；公司成立于2000年8月9日，注册资本叁亿捌仟伍佰万圆整，位于安徽省池州市高新技术产业开发区前江产业园前江工业大道8号，占地1170余亩，现有员工800名。经营范围包括黑色金属冶炼、延压加工及销售（国家禁止生产的除外）；生产性废旧金属回收。2024年8月16日，该企业厂房维修过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

2.企业安全管理机构概况

（1）贵航金属管理机构概况

李*辉任总经理，全权负责企业日常生产经营，郑*文任行政副总经理，分管公司安全生产工作，两人均未取得安全生产管理人员安全知识和管理能力考核合格证。下设工程部、人事部、质检部（杨*斌兼任三部门部长）、生产部（郑*利任部长）、外联部（郑*文任部长）、销售部（李*惠任部长）、结算部（占*萍任部长）、安环部（尹*才任部长）、技术部（李*涛任部长）、采

购部（陈*煊任部长）、轧钢 1#车间、轧钢 2#车间（陈*任轧钢厂厂长）、炼钢车间、钢渣破碎车间（马*梅任炼钢及钢渣厂厂长）。

（2）贵航金属安全管理机构设置及人员配置概况

公司设安环部，负责公司日常安全环保工作，尹*才任部长（持有金属冶炼安全专业中级注册安全工程师证书，并注册在贵航金属），安环部下设安全科和环保科，安全科共 4 人，郑*钊任科长（持有金属冶炼安全类别初级注册安全工程师注册证书，并注册在贵航金属），配有 3 名专职安全员张*、林*清、吴*云，均取得了安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。

（二）事故相关单位情况

成都杰瑞达建筑工程有限公司（以下简称杰瑞达公司），统一社会信用代码：915**********N91，法定代表人：李*杰。公司成立于 2016 年 3 月 3 日，注册资本壹仟万元，住所：成都市武侯区祥云路 1169 号 1 栋 5 层 528 号。经营范围包括建筑工程设计、施工；装饰装修工程设计、施工；钢结构工程设计、施工；销售；钢材、建材、电线电缆；园林建设；园林绿化；市政工程设计、施工；房地产开发；公路工程，桥梁工程，玻璃幕墙安装。

杰瑞达公司李*杰担任主要负责人，杨*涛任现场负责人，设有安全管理组织机构，李*杰担任组长，杨*涛担任副组长，组员由阚*然、张*胜、张*博组成，均未取得安全生产管理人员安全知识和管理能力考核合格证。

杰瑞达公司未取得建筑工程新建、扩建、改建和拆除等级资质证书，除主要负责人李*杰外，其余 18 名人员均为临时聘用人员，在贵航金属公司从事报废设备、钢结构破碎拆除工作。

（三）事故车间概况

贵航金属公司钢渣破碎车间，车间厂房呈南北走向，2009 年建造，为单层轻钢结构厂房，檐口高度 12.46 米，门式钢架结构，墙面、屋面板均为轻质彩钢板，因屋面、墙面瓦、檩条老化腐蚀严重长期漏雨，贵航金属计划拆除破旧彩钢瓦（对屋面和墙面的彩钢瓦进行拆除），并安装新的彩钢瓦。

（四）合同签订情况

2010 年杰瑞达公司曾与贵航金属有过合作，杰瑞达公司李*杰与贵航金属公司工程部部长杨*斌认识。2023 年，李*杰直接与杨*斌对接项目承包合同相关事项。2023 年 10 月 7 日，贵航金属和杰瑞达公司签订《拆除承包合同》，双方约定杰瑞达公司以单包，包工不包料方式对贵航金属老厂房设备、钢结构拆除（约 800 吨左右），按实际拆除设备过磅交货量结算，贵航金属验收后 10 日内付清工程款，合同自签字盖章后生效，合同签订之日起开工。2023 年 10 月 18 日，双方签订了《相关方安全环保协议书》，约定“甲方必须编制安全环保施工措施，并在乙方作业活动前，对其进行相关规章制度、安全环保知识教育和安全技术交底”等安全管理内容，自签订之日至 2024 年 10 月 17 日有效。2024 年 6 月，杰瑞达公司开始对贵航金属钢渣破碎车间进行屋面彩钢瓦拆除作业。

（五）现场勘查情况

1.事故现场勘查情况

（1）事故企业建设项目位于池州高新技术产业开发区前江产业园区内（见图1）。



图 1 事故发生地点示意图

（3）事故车间为钢渣破碎车间，车间厂房呈南北走向，2009年建造，为单层轻钢结构厂房，檐口高度12.46米，门式钢架结构，墙面、屋面板均为轻质彩钢板（见图2-1、2-2）。经现场勘查，局部彩钢板已锈蚀损坏，钢构件局部锈蚀，现场北侧局部屋面板已拆除（见图3-1、3-2），发生事故的区域已用围栏和隔离带封闭。

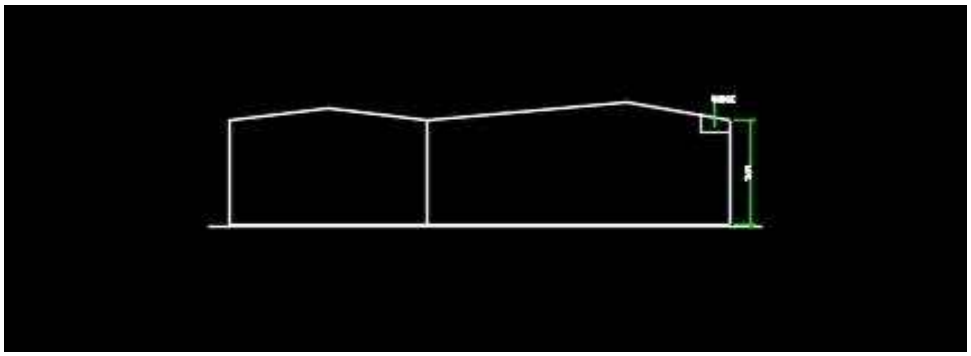


图 2-1 事故发生现场立面图

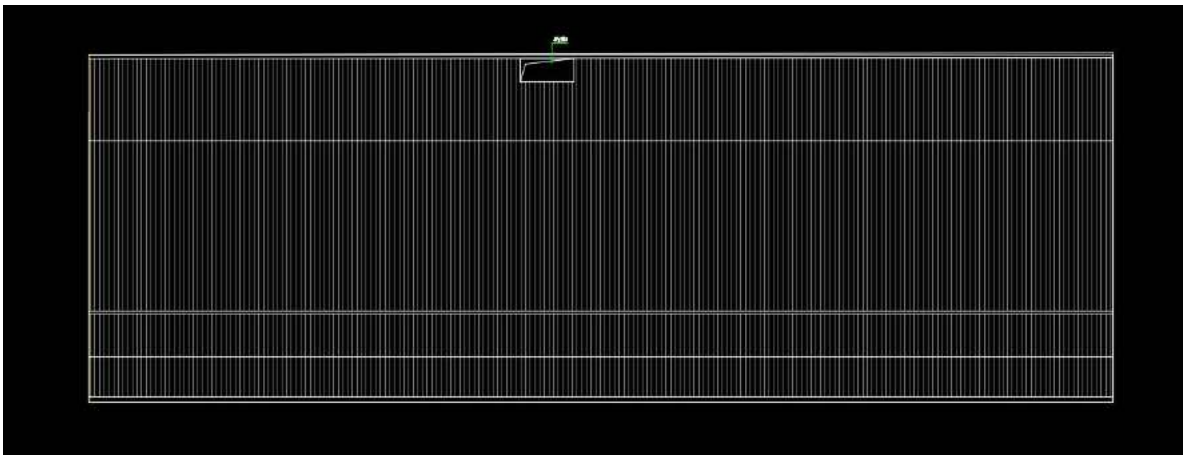


图 2-2 事故发生现场平面图



图 3-1 事故发生现场局部图



图 3-2　钢渣车间事故现场

注：红色线条为掉落的檩条原来位置、蓝色方块为正在拆除的屋面瓦位置、黄色星号为作业人员位置。

（3）事故现场屋面檩条锈蚀严重，事故檩条为钢渣破碎车间东侧自北向南第11根钢梁附近东侧第二根檩条。经现场勘查，事故掉落檩条一端螺栓孔已经锈蚀变大，另一端螺栓孔已经因锈蚀严重导致拉裂（见图4）。



图4 事故檩条两端图

（六）事故发生前属地政府部门监管情况

1.池州高新区规划建设局，按照《池州高新区安全生产工作任务分工》（池高新〔2023〕161号），依法负责对工程项目的建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、勘察设计、建设监理等安全生产监督管理工作。2024年3月1日，池州高新区（前江产业园）发生一起建筑施工高处坠落事故，造成1人死亡。

2.池州高新区应急和生态环境局，按照《池州高新区安全生产工作任务分工》（池高新〔2023〕161号），组织实施园区安全生产巡查、考核、约谈、大检查、专项整治、专项督查和综合督查等工作。负责工贸行业安全生产监督管理及安全生产基础工作。

3.池州高新区前江管理处，按照《池州高新区安全生产工作任务分工》（池高新〔2023〕161号），统筹协调督促管理各局室派驻人员开展对口业务的安全生产工作；落实属地安全生产监管职责，统筹各局室派驻人员开展安全生产隐患排查整治，安全生产宣传教育活动。

为深刻吸取贵航金属“2024.8.16”事故教训，2024年9月2日，池州高新区前江管理处印发《关于开展“中秋、国庆”节前安全环保及厂容厂貌大排查大整治工作的通知》（前园字〔2024〕14号）。按照分工安排，9月9日，前江管理处成立了以汪*顶为组长、规划建设局质量安全主管殷*、应急和生态环境局工作人员王*红和相关领域专家陈*旺、陈*刚、王*、高*洪为组员的检查组，对贵航金属开展安全隐患检查，检查发现“贵航金属南北侧旧厂房拆除工程既无备案手续，也未有专业施工（拆除）资质单位进行拆除”问题，但前江管理处、规划建设局、应急和生态环境局后续未严格督促企业落实整改。

（七）天气情况

根据牛头山服务区气象观测站监测数据，9月22日下午贵池区高新区前江产业园周边无降水。

二、事故发生及抢救经过

（一）事故发生经过

2024 年 9 月 22 日，杰瑞达公司临时聘用人员郭*权和李*好拆除钢渣破碎车间屋面瓦。上午，班组长杨*涛召开早会，安排李*好、郭*权在钢渣破碎车间厂房现场进行屋面瓦拆除作业，工作任务是拆除厂房屋面瓦，杨*涛负责地面现场监护（事发当时不在现场）。随后，李*好、郭*权通过软梯爬上厂房顶部，再通过屋面钢梁走到作业地点进行拆瓦。中午 11:30 左右，两人下班，先后从厂房顶爬下。13:00，两人再次登上厂房顶作业。16:50 左右，郭*权（佩戴三点式安全带，双钩套在脚踩的檩条上）在厂房东侧自北向南第 11 根钢梁东侧第二根檩条上卸下固定屋面瓦的螺丝时，因檩条锈蚀严重，固定檩条两端的孔眼被拉裂，檩条从屋架上脱落，固定在该檩条上的安全带也随之滑落，郭*权直接坠落在地面。

(二)人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

本次事故共造成 1 人死亡，无人员受伤。死亡人员信息如下:

郭*权，男，湖北省襄阳市人，身份证号码：420**********119。

2.事故直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)计算，本次事故共造成直接经济损失 110 万元。

(三)应急救援和善后处置情况

1.应急救援情况

16:50 许，同时在厂房大梁上进行屋面瓦拆除作业的李*好在听到“轰隆”一声后，发现郭*权所踩的檩条脱落，郭*权掉落至车间

地面。李*好立即打电话向李*杰报告情况。李*杰喊上杨*涛赶到事故现场，发现郭*权面朝下趴在地面，头朝东，现场人员将郭*权翻过来平躺在地上，此时郭*权嘴巴微动、眼皮微动。李*杰当即联系贵航金属派车准备将伤者送医救治，同时拨打120。17:10许，贵航金属派车辆将郭*权送安庆市第一人民医院进行抢救，途遇安庆市第一人民医院120救护车，随即120救护车将郭*权接至安庆市第一人民医院救治。经医院抢救无效，郭*权于18:31死亡。

2.善后处置情况

事故发生后，贵池区政府高度重视，积极做好遇难者善后和家属安抚等工作。经调解，9月24日，杰瑞达公司与遇难者亲属签订了赔偿协议，并于当日全部支付了赔偿金。善后工作有序稳妥、社会秩序稳定，未发生舆情事件。

3.信息接报情况

9月22日16:58，杰瑞达公司李*好向主要负责人李*杰报告，李*杰随后电话向贵航金属安全员张*报告事故情况。

接报后，贵航金属安全员张*和安全科长郑*钊赴现场查看情况，了解现场情况后，将具体情况向安环部长尹*才报告。17:45，尹*才微信向李*杰了解抢救情况，17:52，李*杰回复C型钢断了，17:56，尹*才电话向行政副总郑*文报告，郑*文接报后立即向总经理李*辉报告事故情况。李*辉接报后，让郑*文处理好善后，但未向属地监管部门报告事故情况。

9月23日1:55，牛头山派出所接到郭*权家属报警，民警赶到企业，勘察事故现场，了解事故情况。5:01，牛头山派出所所长周*通过微信将相关信息报送至池州高新区前江管理处主任汪*顶。

汪*顶通过微信向高新区党工委副书记、管委会副主任林*（负责前江产业园工作）和高新区党工委委员、管委会副主任王*敏（分管应急管理工作）汇报，并向牛头山派出所所长了解具体情况，5:30，安排应急和生态环境局工作人员王*红赴企业现场核实。6:00，王*敏看到汪*顶报送的信息后，立即致电汪*顶了解具体情况，随后，通过信息和电话向高新区党工委书记、管委会主任方*生报告，同时将信息转发给高新区应急和生态环境局局长盛*忠，安排盛*忠将事故信息报至贵池区应急管理局。方*生接报后安排王*敏赴现场对相关情况进一步核实，并分别向贵池区区委书记、区长汇报。盛*忠接到事故信息后立即电话向贵池区应急管理局报告，并与王*敏一同赶往事故现场。

9月23日8:30，池州高新区应急和生态环境局核实具体情况后，向贵池区应急管理局书面报告事故信息。

9月23日10:16，贵池区应急管理局以事故快报形式向市应急管理局报告事故信息。

9月23日10:25，市应急管理局以事故快报形式，将事故情况分别上报至省应急管理厅、市委、市政府。

4.评估结论

事故发生后，贵航金属未按照规定向属地部门上报事故信息。贵航金属应急救援和善后工作有序稳妥。

池州高新区接报后应对处置得当。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

杰瑞达公司临时聘用人员郭*权踩在檩条上进行屋面瓦

拆除作业，固定檩条两端的孔眼被拉裂，檩条从屋架上脱落，郭广权随檩条掉落在地面。

（二）间接原因

1.郭*权安全意识淡薄，未取得登高作业证从事登高作业，在高12.46米的钢构厂房屋面作业时，安全带未固定在牢固的支撑物上。

2.贵航金属安全风险意识缺乏，未吸取“2024.8.16”物体打击事故教训，将厂房拆除维修工程发包给不具备资质的外包单位；对外包单位缺乏有效管控，现场安全管理不到位；未明确具体的安全保障措施，未严格按照《相关方安全环保协议书》在承包方作业活动前编制安全环保施工措施，安全技术交底不到位；对属地监管部门检查提出的问题隐患未落实整改。

3.杰瑞达公司无相应等级资质承揽工程，聘用无登高作业证人员从事登高作业；未对施工作业现场进行风险辨识，凭个人经验违章指挥；未安排现场安全监护人员，现场安全管理不到位；未制定落实有效防护措施，未对登高作业人员进行安全教育。

4.池州高新区前江管理处、规划建设部门、应急和生态环境部门履行安全监管职责不到位。

（三）人为破坏等因素排除情况

经公安部门现场勘查，结合医院出具证明，排除人为故意、自然灾害、突发致命性疾病等因素引起事故发生的可能性。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故企业存在问题

1.贵航金属未认真落实安全生产主体责任，未深刻汲取本单位8.16事故教训，再次发生同类型事故;主要负责人、分管负责人不具备企业生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；对外包单位疏于监管，违法发包,将老旧厂房设备、钢结构拆除维修工程发包给不具备专业建筑施工资质的承包单位；安全管理不到位，对外包单位从业人员资格能力核查、安全教育培训、作业过程监管不到位；对属地有关部门9月9日检查发现的问题隐患未落实整改。事故发生后，贵航金属未按规定向属地安全监管部门上报，存在迟报现象。

2.杰瑞达公司不具备专业建筑施工资质，聘用临时人员对贵航金属报废设备、钢结构破碎拆除；主要负责人、现场负责人不具备企业生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；聘请未取得登高作业证的人员从事登高作业,未对郭*权进行安全培训教育即安排上岗作业。对钢结构厂房进行拆除屋面瓦作业时，未对钢结构厂房进行安全生产风险评估和辨识，未编制施工方案。

（二）有关部门存在问题

1.池州高新区前江管理处，未认真吸取“2024.3.1”高处坠落和“2024.8.16”物体打击事故教训，未严格督促贵航金属落实隐患整改，落实安全生产监管职责不到位。

2.池州高新区规划建设局，未认真吸取“2024.3.1”高处坠落和“2024.8.16”物体打击事故教训，对高新区企业存在工程违法发包失察，未严格督促贵航金属钢渣破碎车间厂房拆除工程履行备案手续，落实隐患整改。

3.池州高新区应急和生态环境局，组织隐患排查整治不深入，督促企业整改落实不到位，履行安全生产监管责任不到位。

4.池州高新技术产业开发区管委会，吸取事故教训不深刻，属地安全生产监管责任落实不到位。

五、责任认定和处理建议

（一）免予追究责任人员（1 人）

郭*权，杰瑞达公司临时聘用人员。对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员（6人）

以下有关人员的任职、分工等均为时任职务及分工。

1.杨*涛，杰瑞达公司现场负责人。不具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；现场安全监护不到位；未有效及时排查生产安全事故隐患；未及时制止违反操作规程的行为，对事故发生负有直接管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项、第二十七条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由池州市应急管理局对其进行行政处罚。

2.李*杰，杰瑞达公司法人代表、主要负责人。公司安全生产第一责任人，不具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；未编制施工作业方案聘用临时人员冒险作业，未及时消除生产安全事故隐患；对员工安全生产教育不到位、登高作业人员未持证上岗等问题失察失管，对事故发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项、第二十七条第一款的规定，依据《中华

人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由池州市应急管理局对其进行行政处罚。

3.杨*斌，贵航金属工程部部长。将项目发包给不具备相应资质的外包单位，对外包单位管理不力，对事故发生负有直接管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由池州市应急管理局对其进行行政处罚。

4.尹*才，贵航金属安环部部长。对外包单位疏于监管，隐患排查治理不及时不到位，对属地监管部门检查提出的问题隐患督促整改不力；未及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业的行为，对事故发生负有主要管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由池州市应急管理局对其进行行政处罚。

5.郑*文，贵航金属副总经理，分管安全生产管理工作。不具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；对外包单位安全生产统一协调管理不力，对外包单位未编制施工方案作业、登高作业人员未持证上岗作业、属地监管部门检查提出的问题隐患未及时整改失察失管，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有直接领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第二十七条第一款和第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由池州市应急管理局对其进行行政处罚。

6.李*辉，贵航金属总经理。公司安全生产第一责任人，不具

备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；履行安全生产领导职责不力，未及时、如实报告生产安全事故，对事故发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第七项、第二十七条第一款和第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款之规定，建议由池州市应急管理局对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位（1家）

池州市贵池区贵航金属制品有限公司，未吸取“2024.8.16”物体打击事故教训，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的单位；对外包单位安全生产工作统一协调、管理不力，安全技术交底不细不深，安全管理流于形式；拒不执行池州高新区前江管理处检查提出的隐患整改要求，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款的规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由池州市应急管理局对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议（1家）

成都杰瑞达建筑工程有限公司,不具备相关资质承接老厂房、钢结构拆除工程；企业主要负责人和现场负责人均不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；未安排专人进行现场管理，安排未按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格的人员进行登高作业；未按照监管部门要求落实安全隐患整改，对事故发生负有直接责任，建议贵池区依法依规对杰瑞达公司及其主要责任人实施建筑业市场禁入。

（五）有关公职人员和单位的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方政府及有关部门公职人员履职方面的问题，依规依纪依法进行问责处理。

六、主要教训

（一）业主单位对外包单位安全管理不到位。贵航金属将老厂房设备、钢结构拆除工程发包给无资质的外包单位开展报废设备、钢构破碎拆除作业；在外包单位施工作业前，未按照双方协议编制安全环保施工措施，安全技术交底不到位，安全风险辨识不到位；未严格督促承包单位编制施工作业方案，对外包单位现场安全检查不到位，安全生产统一协调管理不到位。对外包单位开展员工安全教育培训不到位等问题隐患失管。

（二）属地政府有关部门监管不到位。池州高新区前江管理处、池州高新区规划建设局、池州高新区应急和生态环境局未严格按照“三定”规定和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”以及有关文件要求，认真履行各自安全监督和管理职责，安全生产体制、机制、法制以及监管力量、方式、手段与当前严峻复杂的安全生产形势不相适应，日常安全监管工作存在盲区，对检查发现的问题未有效督促企业落实整改，未有效形成监管合力。

七、事故防范措施和建议

（一）贵航金属公司要充分吸取两起事故教训，全面梳理本单位安全生产管理状况，全面查找安全生产薄弱环节。一要建立完善现代企业安全管理制度，完善各项安全生产规章制度和操作规程，加强对重点场所、重点部位、重点岗位和重点时段的安全管理，及时发现并彻底解决各类安全问题隐患。企业主要负责人、分管负责

人要履行法定职责，加强安全生产知识学习，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证，确保具备企业生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。二要强化外包单位管理。严格外包单位资质审核，强化项目发包、建设、运行全过程安全管理，全面辨识各环节主要安全风险，管控住外包作业中潜在的安全风险，科学、合理地制定施工方案，强化外包单位作业人员安全教育培训和作业现场安全管理，杜绝同类事故不再发生。三要有效深入开展隐患排查。要举一反三，按照安全生产治本攻坚三年行动和各类专项整治要求，认真落实防范机械伤害、高处坠落和物体打击事故三十条硬措施。要对照行业领域重大事故隐患判定标准，深入开展隐患自查自改，并按照“五落实”要求全力整改企业自查和监管部门检查发现的安全隐患，实现隐患闭环管理。

（二）池州高新区各有关部门要切实落实安全生产治本攻坚三年行动攻坚任务，要进一步加大精准执法力度，要把外包单位和劳务派遣人员作业安全管理情况作为执法检查重要内容，加强对在建项目、装饰装修类工程安全监管，加大对无资质违规施工类行为的查处力度。要紧紧抓住企业主要负责人这个“关键少数”履行安全生产法定职责情况，重点严查不履行安全管理职责的企业主要负责人、抗拒执法屡罚屡犯的企业、存在重大事故隐患整改不到位的企业、“三同时”落实不到位的企业，采取有效措施督促企业落实安全生产主体责任。要紧盯重大安全风险集中的重点行业领域、安全监管不到位的“小散远”单位等，切实把责任措施落细落实，切实做到不安全不生产。要进一步加大《安全生产法》和《刑法修正案（十一）》

执行力度，强化行刑衔接，加强事前预防，发挥执法震慑，提高企业非法违法成本。

（三）池州高新区要严格落实属地管理责任，正确认识和处理好发展与安全的关系。要深刻吸取辖区内近期几起事故教训，举一反三，深入分析本地区安全生产工作存在的问题，进一步明确部门安全监管任务和职责分工，从完善安全监管体制、机制和源头上防范化解重大安全风险。要督促有关部门严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，形成监管合力，消除监管盲区。要加大隐患排查治理力度，对检查发现的问题要全面督促企业落实整改，形成隐患闭环管理，确保安全生产。

（四）贵池区要深刻吸取事故教训，深刻剖析近 5 年来辖区各类生产安全事故特点，开展有针对性的安全生产“小切口”专项整治。要认清形势、正视问题、找准差距，进一步压实属地责任，采取有效措施督促高新区从监管体制机制上查找问题，增强池州高新区西区安全监管机构、人员，做到人事相符。要进一步压实部门监管责任，细化厘清各部门安全监管职责。要进一步督促企业落实主体责任，实现安全生产由“被动应付”向“主动防范”转变。要聚焦事故暴露出的薄弱环节和问题不足，扎实开展外包外协作业专项整治，按照“谁的企业谁管理、谁的资质谁负责”的原则，明确职责，包保到人，坚决杜绝包而不管、以包代管、管而不严。要结合正在开展的安全生产治本攻坚三年行动，深入开展隐患排查治理，有针对性的治理建筑施工领域违章操作问题。要加大精准执法力度，对查出的问题隐患，要帮助企业制定整改措施，指导企业规范整改，

对存在重大安全隐患的、屡教不改的，要严厉打击，确保隐患动态见底清零。