枣强大营金诺再生资源有限公司“4·17”一般火灾事故调查报告

枣强县政府事故调查组

2025 年 7 月

目 录

一、事故发生单位概况 1
（一）事故单位基本情况.....1
（二）事故单位环评情况.....2
（三）事故单位生产工艺流程 2
（四）发生事故车间基本情况..... 2
二、事故发生经过及救援情况..... 4
（一）事故发生经过 4
（二）事故报告和救援情况.....5
（三）救援评估结论 5
三、事故直接原因 5
（一）冒险作业 6
（二）处置不当 6
四、有关责任单位存在的主要问题..... 6
（一）事故发生单位..... 6
（二）属地政府和监管部门.....7
五、对有关责任人员及责任单位的处理建议 8
（一）免予追究责任人员..... 8
（二）对有关公职人员的处理建议.....9
（三）对事故单位的行政处罚建议 9
（四）其他处理建议 9
六、事故主要教训 9
（一）企业落实安全生产主体责任不到位.....9
（二）乡镇党委政府对安全生产工作重视不足 10
（三）有关单位监管措施不到位 10
七、事故整改和防范措施建议 11
（一）切实落实企业安全主体责任 11
（二）坚决堵塞安全监管漏洞..... 11

（三）切实强化属地安全监管..... 11
（四）常态化开展隐患排查整治..... 12

2025 年 4 月 17 日 11 时 34 分，位于大营镇经济开发区的枣强金诺再生资源有限公司发生火灾事故，造成 1 人死亡，1 人受伤，直接经济损失 96 万元。

接到事故报告后，枣强县人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，于当日成立了由县长张赤峰同志任组长，县委常委常务副县长王士博、副县长兼县公安局局长董智勇任副组长，县政府督查室、县公安局、县财政局、县应急管理局、县发展改革局、县消防救援大队、县总工会、大营镇人民政府等有关单位派员参加的枣强大营金诺再生资源有限公司“4·17”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请有关专家参与事故调查。县纪委监委同时成立事故追责问责组，同步开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、询问谈话、视频分析、专家论证等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了属地党委政府、有关部门和单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定：该起事故是一起违规冒险作业，且处置不当而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位概况

（一）事故单位基本情况

枣强金诺再生资源有限公司(以下简称金诺公司),位于大营镇工业园区,法定代表人彭射祥,成立于2021年12月15日，统一社会信用代码91131121MA7EX6NPXJ，注册资金人民币100万元。注册经营范围为非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）、再生资源加工、再生资源销售。

金诺公司属于微型企业，包括法定代表人彭射祥在内，共有从业人员4人。其中,彭射祥为管理人员。该公司安全生产管理机制不健全，未制定安全生产有关制度和安全操作规程，未按规定对工人进行安全生产教育培训。

（二）事故单位环评情况

金诺公司作为重污染单位，属于环保重点关注单位。该公司于2021年11月编制环境影响评价报告，2022年1月10日审批通过,2024年1月20日通过竣工环境保护验收,其中包括1#、2#、3#熔炼釜和6#高温化制罐。后又于2025年初新建成4#、5#两台熔炼釜，该两台熔炼釜未履行环评手续。

（三）事故单位生产工艺流程

生产原料为动物废弃下脚料(例如皮毛加工过程中废弃的碎肉,养殖场、屠宰场废弃的动物肉类,等等),产品为动物油脂,副产品为油渣。生产工艺流程为：将动物废弃下脚料加入熔炼釜或高温化制罐,通过对熔炼釜或高温化制罐进行加热,得到油渣混合物,再经过固液分离、压榨，最终分别获得动物油脂和油渣。

（四）发生事故车间基本情况

金诺公司发生火灾的车间为轻钢结构，占地 1800 平方米，墙体、顶棚均为金属单板，车间内有动物油提炼设备 6 台，在车间内部西侧成排布置，由南向北编号为 1#至 6#（见图 1）。1#、2#、3#熔炼釜和 6#高温化制罐通过车间外的导热油锅炉提供的导热油进行加热。4#、5#两台熔炼釜采用生物质燃料（经粉碎加工后的农林废弃物，如秸秆、锯末、玉米芯等）加热。火灾发生位置为 4#熔炼釜，该设备为常压式，上进料的凹槽型设备，设备上部为原料，下部为加热装置，设备旁设有集油槽（见图 2）。

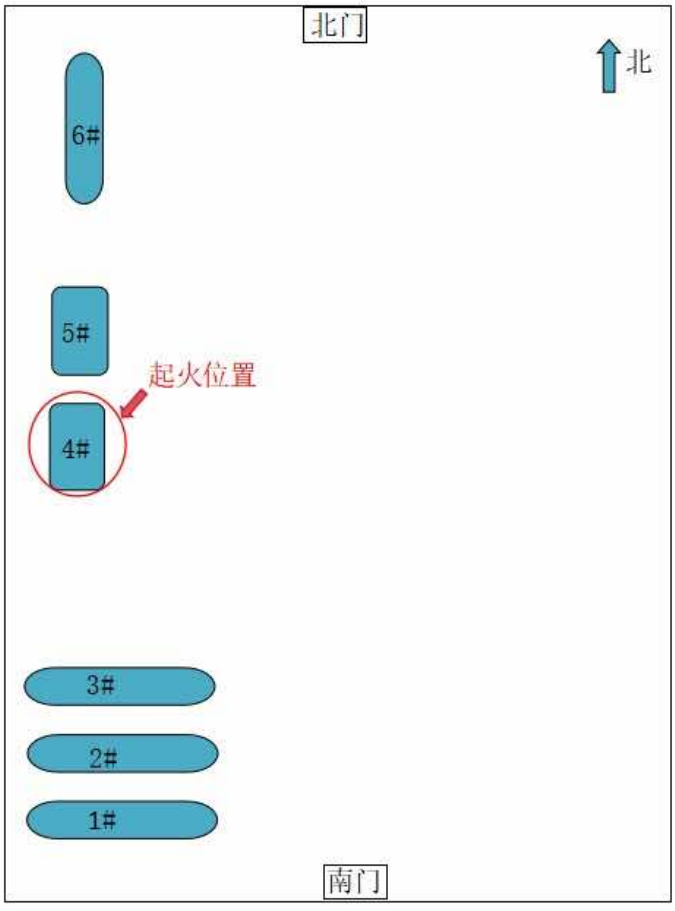


图 1



图 2

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 4 月 17 日上午，金诺公司进行油脂提炼工作。7 时 30 分许，向 5#熔炼釜内加入原料，开始提炼。9 时 40 分，彭射祥又向 4#熔炼釜内加入原料，然后离开车间，此时车间剩下三名工人马书京、崔志良、崔风群。4#熔炼釜在加入原料后，逐渐冒烟，直到 11 时 30 分许，马书京经过 4#熔炼釜时，发现设备内冒烟严重，就关闭燃烧机，然后离开车间去向彭射祥报告情况。11 时 34 分，4#熔炼釜内发生燃烧起火。随后，彭射祥来到车间，组织工人进行灭

火。马书京将设备电闸切断，并将风机关闭，然后和其他工人一起进行灭火。在灭火过程中，彭射祥用铲车向着火的 4#熔炼釜中加入大量原料，油火随即急剧飞溅而出，点燃周边的集油池内油料等可燃物，火势进一步扩大，车间内浓烟迅速形成，马书京、崔志良、崔风群立即跑向车间外面，彭射祥没有及时跑出车间，因窒息并受到火的炙烤而死亡。

（二）事故报告和救援情况

11 时 55 分，彭射祥的儿媳孙焕齐（不参与公司生产经营）拨打 119 报警，枣强县消防救援大队大营消防站在接到报警后立即到场，展开灭火和救援。13 时 10 分现场火势被扑灭，随后消防救援人员清理现场，在起火的反应釜旁边铲车驾驶座上发现了彭射祥已经被烧焦的尸体。

12 时 30 分，枣强县应急管理局收到县政府的信息通报，立即组织工作人员赶赴现场指挥救援，并在规定时间内将事故情况报告至衡水市应急管理局，后逐级上报。

（三）救援评估结论

经评估，该事故应急救援迅速，现场处置科学有序，有效控制并扑灭了火灾，最大程度减少了损失，未产生次生灾害和环境影响。

三、事故直接原因

经调查认定，事故直接原因是：彭射祥违规冒险作业，且处置不当，引发火灾。具体分析如下：

（一）冒险作业

4#熔炼釜2025年4月15日因发生煳锅冒烟被停用，在其底部烧焦物质未清理干净的情况下，4月17日又带病冒险投入使用，致使原煳锅部位形成局部过热，局部的高温超过油料燃点，引发着火。

（二）处置不当

彭射祥向已经着火的4#熔炼釜中加入大量原料，原料与设备内高温油料接触，原料表面瞬间汽化，造成严重的油火飞溅现象，点燃周边的集油池内油料等可燃物，火势进一步扩大，车间内浓烟迅速形成。彭射祥因吸入有毒害的浓烟造成窒息并受到火的炙烤而死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

金诺公司在未履行环评手续的情况下，非法新建两台熔炼釜，并投入使用，违反了《建设项目环境保护管理条例》第九条第一款[1]的规定；未制定安全生产有关制度和提炼设备安全操作规程，导致提炼作业无章可依，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[2]的规定；对已经发现的事故隐患置之不理，冒险使用存在故障的设备，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条

[1]《建设项目环境保护管理条例》第九条第一款：“依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

第二款[3]的规定；未对工人进行安全生产教育培训，导致工人安全意识淡薄，缺乏安全操作技能，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]的规定；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对于油脂提炼过程中存在的火灾等风险因素未进行有效辨识，未制定风险管控措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[5]、《河北省安全生产条例》第二十三条第一款[6]的规定。

（二）属地政府和监管部门

1.大营镇人民政府履行安全生产属地监管职责不到位，重部署轻检查，虽然明确了安全生产岗位职责，并多次召开了安全生产会议，但是仅仅停留在纸面上，未能做到层层抓落实，一线工作人员到企业开展检查时，未发现实质性问题，现场检查流于形式，2024 年以来，共对金诺公司进行过两次检查，并且对该公司存在的安全生产问题未能及时发现并纠正。另外，开展安全生产宣传培训的次数较少，导致企业负责人的安全生产意识不高。

2.大营镇环保所履行监管职责不到位，开展现场检查不认真，

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”

[6]《河北省安全生产条例》第二十三条第一款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，开展安全风险辨识并建立台账，确定安全风险等级，按照安全风险分级落实相应的管控措施。”

对金诺公司未进行环评非法建成的采用生物质加热的两台设备未及时发现，导致该设备非法存在并被自由使用，直至火灾发生。另外，通过调取金诺公司监控视频发现，该公司在作业过程中治污设施未正常运行，导致车间内聚集大量浓烟，为排浓烟多次敞开车间大门向空气中直接排放，该问题通过调取监控很容易被发现，大营镇环保所对此未及时发现，导致金诺公司长期违法生产。

3.衡水市生态环境局枣强县分局履行监管职责不到位，开展现场检查不认真，对金诺公司未进行环评非法建成的采用生物质加热的两台设备未及时发现，导致该设备非法存在并被自由使用，直至火灾发生。另外，通过调取金诺公司监控视频发现，该公司在作业过程中治污设施未正常运行，导致车间内聚集大量浓烟，为排浓烟多次敞开车间大门向空气中直接排放，该问题通过调取监控很容易被发现，衡水市生态环境局枣强县分局对此未及时发现，导致金诺公司长期违法生产。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

彭射祥，男，群众，金诺公司法定代表人、经理，未履行安全生产职责，冒险使用存在故障的设备，对事故的发生负有直接责任。鉴于彭射祥在事故中已经死亡，免于追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

事故追责问责组对相关单位负有责任的公职人员分别提出了

党纪、政务处分和组织处理建议。

（三）对事故单位的行政处罚建议

金诺公司未对工人进行安全生产教育培训，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]的规定，建议由枣强县应急管理局对该公司处50万元罚款。

（四）其他处理建议

1.建议衡水市生态环境局枣强县分局就该起事故向枣强县人民政府作出深刻书面检查。

2.建议大营镇人民政府就该起事故向枣强县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）企业落实安全生产主体责任不到位。金诺公司安全管理不到位，职责不明，制度缺失，安全基础薄弱，对已经发现的事故隐患处置不及时，对自身工艺存在的安全生产风险分析研判不足，安全生产工作形同虚设，主要负责人安全意识淡薄，对安全生产工作不重视，对法定的安全生产职责不落实，带头冒险作业，存在侥幸心理，缺乏基本的火灾处置常识，应急处置不当，最终导致该

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”

起事故的发生。

（二）乡镇党委政府对安全生产工作重视不足。大营镇党委政府对辖区内安全生产工作存在的短板认识不足，没有及时发现并采取有效措施。在之前一个阶段周边各地火灾事故频发的形势下，没有结合实际认真研究和排查本辖区火灾风险隐患，对本辖区的火灾风险重点领域、重点区域、重点环节研判不足，对生产工艺中火灾风险较高的企业没有引起足够重视。工作方法存在问题，重部署轻落实，开展监督检查和隐患排查的次数明显较少，面对一线工作人员业务水平普遍较低的情况，既未加强业务培训，又未依托有关技术专家开展工作，导致隐患排查的质量不高，对一些基础性问题也未能及时发现。

（三）有关单位监管措施不到位。在事故调查过程中发现，金诺公司长期不运行治污设施，违规排放大量污染物，对于这些问题，通过调取相关监控视频很容易被发现，衡水市生态环境局枣强县分局和大营镇环保所却均未及时发现，甚至在接到群众对该类问题的反映后，也未引起高度重视，未采取有效措施。金诺公司未经环评手续新上了两台生产设备，未被及时发现和制止，一直违规使用，最终其中一台设备起火并造成了本次火灾。衡水市生态环境局枣强县分局和大营镇环保所相关人员的工作作风不实不细，监管和检查流于形式，失之于宽，在很大程度上放纵了企业上述违法行为。

七、事故整改和防范措施建议

（一）切实落实企业安全主体责任。金诺公司要健全安全生产规章制度、责任制度和操作规程，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并按规定开展安全生产教育培训，坚决做好重点生产环节安全管理，及时消除事故隐患，避免再次发生事故。

（二）坚决堵塞安全监管漏洞。各有关部门要深刻汲取事故教训，切实履行自身职责，提高风险隐患排查整改质量，坚决守牢安全红线底线。衡水市生态环境局枣强县分局要严格履行工作职责，切实改进工作方法，深挖细查并严厉打击违法行为；要开展一次全面排查，对于各类未经环境影响评价和审批的设施、设备进行全面摸排，并依法依规采取相应的措施，从源头环节减少隐患、降低风险，避免事故发生。

（三）切实强化属地安全监管。各乡镇党委政府要切实提高风险意识，抓细抓实安全生产和消防安全工作，立足从根本上消除事故隐患，多措并举提升安全生产监管水平。大营镇要认真履行安全生产属地监管职责，对相关工作进行查漏补缺，尽快补齐工作短板；对辖区内生产经营单位加强培训，增强培训内容的针对性，提高培训效果，切实提升生产经营单位负责人的安全生产意识和管理水平；另外，进行全面的生产安全事故隐患排查、整治，督促辖区内生产经营单位认真落实安全生产主体责任，防止发生类似事故。

（四）常态化开展隐患排查整治。由枣强县安防办牵头，组织各

乡镇参与，进行地毯式全覆盖排查，在摸清监管企业底数的同时，开展隐患排查帮扶指导。严格按照《河北省深化落实安全生产治本攻坚三年行动常态化开展隐患排查整治工作措施》的通知，深化安全生产治本攻坚三年行动，督促辖区内各生产经营单位和相关部门认真落实常态化开展安全生产隐患排查整治工作七项措施，认真分析各行业、领域安全生产特点，排查存在的问题和薄弱环节，着力从根本上消除事故隐患，有效防范遏制事故的发生。