黔南贵定贵平高速 T8 合同段项目谷壤大桥“9·27”一般物体打击事故调查报告

黔南贵定贵平高速 T8 合同段项目谷壤大桥

“9·27”一般物体打击事故调查组

2025 年 5 月 20 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故工程概况.....2
（二）事故发生单位及相关单位概况.....2
（三）工程相关合同概况.....6
（四）事故设施及相关人员情况.....7
（五）有关单位安全管理情况.....8
（六）事故发生经过.....9
（七）事故现场情况.....10
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....12
二、事故应急处置及评估情况.....12
（一）事故信息接报及响应情况.....12
（二）事故现场应急处置情况.....13
（三）事故报告情况.....13
（四）医疗救治和善后情况.....14
（五）事故应急处置评估.....15
三、事故原因分析.....15
（一）直接原因分析.....15
（二）间接原因分析.....15
（三）排除灾害、案件等因素可能.....17
四、有关责任单位存在的主要问题.....17
（一）事故单位.....17
（二）有关监管部门.....17
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....18
（一）对有关单位的处罚（处理）建议.....18
（二）建议给予行政处罚人员.....19
六、事故整改和防范措施.....20

黔南贵定贵平高速T8合同段项目谷壤大桥“9·27”一般物体打击事故调查报告

2024年9月27日，在贵定县沿山镇贵平高速T8合同段项目谷壤大桥上发生一起一般物体打击事故，造成1人重伤。

2024年10月30日，伤者家属到贵定县应急管理局请求帮助伤者做好伤情鉴定、医疗费用和赔偿等工作。2025年2月5日，经贵州鉴识司法鉴定所鉴定伤者为1处重伤二级、1处轻伤一级，已构成一般生产安全事故等级。2025年2月10日，贵定县人民政府下发了《关于同意成立黔南贵定贵平高速T8合同段项目谷壤大桥“9·27”一般物体打击事故调查组的批复》（贵府函〔2025〕24号）（以下简称“事故调查组”），同意由县应急局、县公安局、县住建局、县市监局、县人社局、县司法局、县总工会等部门抽调人员组成事故调查组对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘验现场、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议，形成了《黔南贵定贵平高速T8合同段项目谷壤大桥“9·27”一般物体打击事故调查报告》。

经调查认定：黔南贵定贵平高速T8合同段项目谷壤大桥

“9·27”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1.工程名称

G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段T8合同段土建工程施工项目。

2.工程地址

贵阳至平塘(黔桂界)段T8合同段(贵定县沿山镇和平村)。

3.工程概况

G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段T8合同段起讫桩号为YK55+80/ZK55+795~K65+760，路线全长9.96km，公路等级为高速公路，设计速度为100km/h，沥青路面，有互通式立交1处；特大桥2座，合计2788m；大中桥5座，合计2001.5m；隧道0m/0座，以及其他构造物工程等。

（二）事故发生单位及相关单位概况

建设单位：贵州****有限公司。**该公司成立于2022年11月8日，统一社会信用代码：91522730********，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州**县******3楼,法定代表人：陈**。经营范围：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；机动车检验检测服务；特种设备安装改造修理；检验检测服

务；食品销售；燃气汽车加气经营；园林绿化工程施工等。

施工单位：贵州省****有限公司。**统一社会信用代码91520000******，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期1990年12月24日，法定代表人：计中彦，住所：贵州省贵阳市******。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建设工程施工；建设工程设计；园林绿化工程施工；地质灾害治理工程施工；土石方工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；施工专业作业；市政设施管理；水泥制品制造；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；建筑工程用机械销售；专用设备修理；机动车修理和维护；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；建设工程质量检测；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；特种设备出租；特种设备安装改造修理）

该公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D15*****；有效期至2023年12月31日（因法人代表正接受审查，无法人脸认证变更相关手续）；资质类别及等级：公路工程施工总承包特级、可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务，公路路面工程专

业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。持有贵州省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（黔）JZ 安许证字〔2005〕01******，有效期 2023 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，许可范围：建筑施工。

劳务单位：贵州***工程有限公司。**统一社会信用代码*********，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2021 年 5 月 12 日，法定代表人：欧*，营业场所：贵州省安顺市******，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。承接建筑、市政、道路、桥梁、通信、机电、隧道、园林绿化工程；工程项目管理；建设工程勘察；机械设备租赁；建筑装饰材料销售；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司持有关岭布依族苗族自治县住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D35*****，资质类别及等级：施工劳务不分等级，证件有效期至 2026 年 5 月 24 日。

监理单位：陕西****咨询有限公司。**类型：有限责任公司（自然人投资或控股得法人独资），法定代表人：张*，统一社会信用代码：**********，注册资本：2000.00 万元人民币，成立日期：1992 年 7 月 6 日，住所：陕西省西安市**********，

经营范围：一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；项目策划与公关服务；公路水运工程试验检测服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；软件开发；软件销售；新材料技术研发；建筑材料销售；政府采购代理服务；非居住房地产租赁；地质灾害治理服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；社会经济咨询服务；税务服务；节能管理服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路工程监理；建设工程监理；公路管理与养护；水利工程建设监理；建设工程设计；检验检测服务；安全评价业务；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

该公司持有交通运输部颁发的《公路水运工程监理企业资质证书》，证书编号：交监公甲第*******号，资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务，证件有效期自2023年5月22日至2028年5月21日。

（三）工程相关合同概况

2023年4月11日，发包人（贵州*****有限公司）与承包人（贵州省****集团有限公司）签订了《G7522贵阳至北海高速

公路贵阳至平塘（黔桂界）段 T8 合同段土建工程施工合同》，约定由贵州省****集团有限公司承担 T8 合同段施工任务。

2023 年 4 月 22 日，贵州*****有限公司与陕西****工程咨询有限公司签订了《G7522 贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段 GPZJ3 施工监理合同》，委托陕西*****咨询有限公司完成 GPZJ3 标段范围（含主线、互通及其连接线、改路工程等）内的施工标段范围内的所有工程包含路基、桥涵、隧道(含消防)、排水、防护、边坡绿化、房建（含消防）、沿线设施、环保及水保等工程的施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段等施工监理工作。

2023 年 3 月 2 日，贵州省*****集团有限公司贵阳至平塘高速公路 T8 合同段项目经理部（以下简称项目经理部）与贵州*****工程有限公司签订了《建设工程施工劳务分包合同》及《劳务分包安全管理协议》，明确了各自的安全生产责任。

2023 年 7 月 26 日，贵州*****工程有限公司与毕节市****设备租赁有限公司签订了塔机租赁合同，向毕节市*****设备租赁有限公司租赁 5 台 QTZ80 塔式起重机（包括涉事塔吊）。

毕节市*****设备租赁有限公司与贵州****工程有限公司口头协议，由贵州****工程有限公司负责 5 台 QTZ80 塔式起重机的安装。

（四）事故设备及相关人员情况

事故塔吊产品编号：20SYT01****，使用登记证编号：起31黔J0****，设备品种：普通塔式起重机，设备使用地点：贵定县沿山镇和平村，使用单位名称：贵州*****工程有限公司，使用单位地址：贵州省关岭县****，产权单位：毕节市****设备租赁有限公司。

李*，男，汉族，身份证：522423*******，家住贵州省黔西县******组，毕节市*****设备租赁工程有限公司股东，与法人代表漆*为夫妻关系，该公司实际由李*经营管理。

唐**，男，苗族，身份证：522629*****，家住贵州省******，2023年7月与毕节市****设备租赁有限公司李*达成口头协议承担塔吊驾驶员，持有特种设备安全管理和作业人员证（起重机司机，限塔式起重机），证件编号：522629*******。

王*，男，汉族，身份证：510525******，家住四川省*******，持有建筑施工特种作业操作资格证，黔NO.920230****，操作类别：建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机），2024年9月26日与唐**达成口头协议负责拆除事故塔吊。

明**，男，汉族，身份证：510525*******，家住四川省********，持有升降机操作证，证书编号：510525******。2024年9月26日与王*达成口头协议，以400元/天的报酬，一同拆除事故塔吊。

（五）事故有关单位安全管理情况

贵州省**集团有限公司。**在贵阳至平塘高速公路 T8 合同段成立了项目经理部，设置了办公室、质安部、机料部、工程部等管理机构，配备了项目经理、常务副经理、技术总工等相应的管理人员，明确了岗位工作职责，制定了安全教育培训制度、隐患排查整改制度、安全交底制度等安全生产管理制度，组织编制了机械设备安全操作规程等，负责编制施工组织设计、工程测量定位、技术交底，按时提供施工图纸，及时交付应供材料、设备等。

贵州****工程有限公司。**按照合同要求，贵州岩启邦建筑工程有限公司按照国家及行业现行的有关标准、规程、规范进行施工作业，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。在该工程项目应当要设置安全管理机构，配备安全管理人员，从业人员在上岗作业前，必须接受并参与甲方开展的入场安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底，新进场设备需保证证照齐全，性能可靠，本质安全，且为符合国家标准的非淘汰工艺设备，负责做好作业人员入场前班组级安全教育和培训工作，并形成教育记录和签字手续等工作。

陕西***咨询有限公司**。在贵阳至平塘高速公路建设项目设立了驻地监理办，在 T8 项目部现场配备一个监理组（1 名专监和 2 名监理员）。主要负责 GPZJ3 标段范围（含主线、互通及其连接线、改路工程等）内的施工标段范围内的所有工程包含

路基、桥涵、隧道（含消防）、排水、防护、边坡绿化、房建（含消防）、沿线设施、环保及水保等工程的施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段等施工监理工作。

2024 年 9 月 26 日，唐**与王*达成口头协议，9 月 27 日由王*带领明**等人到贵平 T8 项目谷壤大桥开展拆除塔吊工作。岗前，王*、明**等人未接受过安全教育培训及安全技术交底。

（六）事故发生经过

因施工进度，贵平 T8 项目谷壤大桥塔吊的使用单位（贵州****工程有限公司）法人代表欧*于 2024 年 9 月 3 日将该塔吊向贵定县市场监督管理局注销报停。9 月 25 日，微信告知毕节市*****租赁有限公司李*要求将注销报停塔吊拆除。9 月 26 日，塔吊驾驶员唐**与王*口头达成协议于 9 月 27 日将贵平 T8 项目谷壤大桥的塔吊拆除装车，9 月 27 日上午 10 时许，王*带领明**等人到达贵平 T8 项目谷壤大桥开展塔吊拆除工作，贵州****工程有限公司法人代表欧*未将拆除塔吊事宜向贵平 T8 项目部报备，且未对王*、明**等人开展岗前安全教育培训及安全技术交底。塔吊拆除时，王*等人负责塔吊解体，明**负责挂钢丝绳。15 时许，塔吊大臂已从塔身上放到桥面上，大臂前臂共 6 节，呈三角柱型状，每节之间有三个销子连接固定，下午 16 时许，王*和明**开展分解塔吊大臂前臂第一节与第二节，王*用大锤将连接处的销子敲出，由于怕销子掉到桥下，明**用水桶将敲出脱落的销子接住，王*先将靠地面的两个销子取出，再取（离地面

距离最远）第三个销子，第三个销子脱落后，第一节大臂的一端垂直掉落，砸在明**的双脚上，因惯性回弹，明**将双脚抽出，受伤后明**瘫坐在地，王*等人立即将他送往沿山镇底至村卫生室作简单包扎，后转凯里市 418 医院，贵阳华夏医院治疗，2024 年 9 月 27 日 23 时转贵州省人民医院救治。


（七）事故现场情况

事故地点为贵定县沿山镇贵平高速公路 T8 项目部谷壤大桥桥面，事故当日多云到晴，气温 17~32℃，偏南风风 1-2 级，地面为施工桥面，干燥。

（事故现场图）





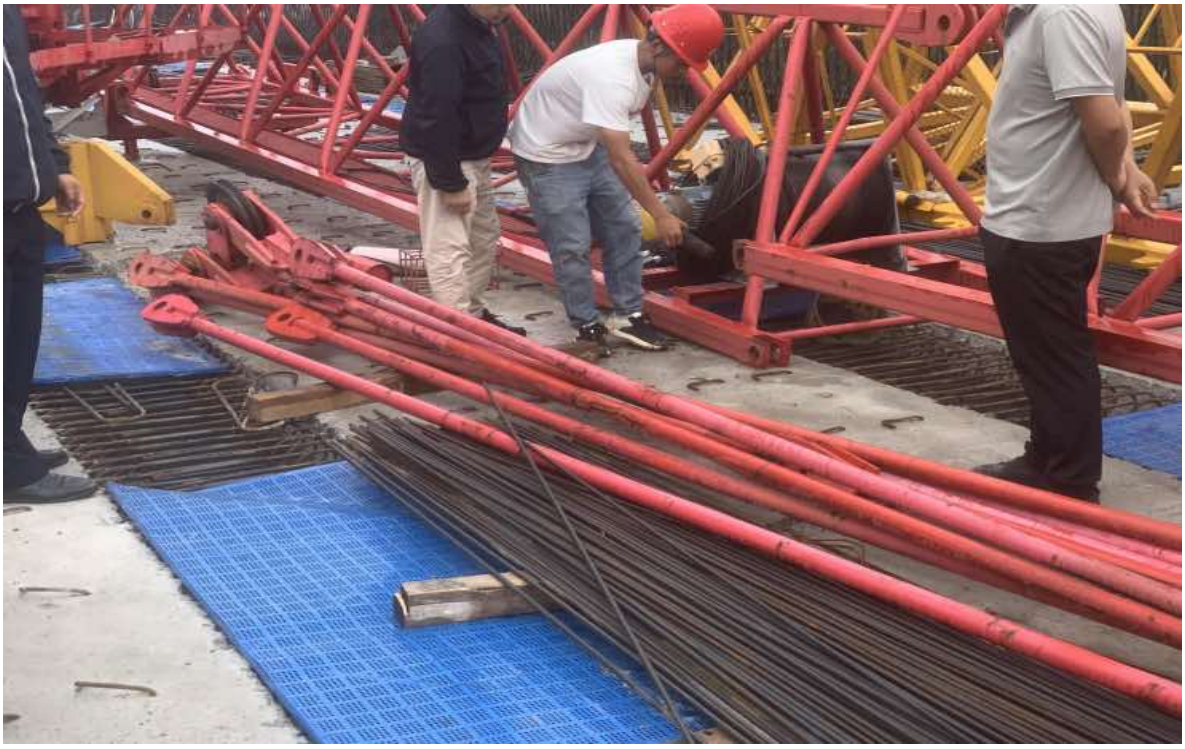

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人重伤二级，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币肆拾伍万壹仟捌佰元（¥451800.00）。（其中，医疗费 15.3 万元，工伤赔偿费 29.88 万元）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 10 月 30 日，明**亲属到贵定县应急管理局请求贵定县应急管理局帮助伤情做好鉴定、医疗费用和赔偿等工作。按照相关规定，贵定县应急管理局向贵州鉴识司法鉴定所申请对伤者伤情开展伤情鉴定。2025 年 2 月 5 日，经贵州鉴识司法鉴定所鉴定结果为 1 处重伤二级、1 处轻伤一级，已构成一般生产安

全事故等级。2025 年 2 月 10 日，贵定县人民政府批复成立了黔南贵定贵平高速 T8 合同段项目谷壤大桥“9·27”一般物体打击事故调查组，对该起事故开展调查。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 9 月 27 日事故发生后，王*等人立即将伤者明**送往沿山镇底至村卫生室作简单包扎，随即将伤者转到凯里市 418 医院治疗，418 医院建议到贵阳市华夏医院就医，2024 年 9 月 27 日 21 时 30 分左右将伤者送到贵阳华夏医院，贵阳华夏医院检查后，建议转移到贵州省人民医院，2024 年 9 月 27 日 23 时左右伤者明**转贵州省人民医院住院，并进行了第一次手术，2024 年 10 月 10 日，对其右脚大脚趾、二脚趾和三脚趾进行截趾手术，经治疗后于 2024 年 11 月 25 日出院。

（三）事故报告情况

2024 年 9 月 27 日 16 时左右发生事故。

2024 年 9 月 27 日 17 时，贵州省****集团有限公司贵阳至平塘高速公路 T8 合同段经理办公会议《关于贵州*****工程有限公司工人明**受伤相关事宜专题会议》，针对 2024 年 9 月 27 日，贵州*****工程有限公司上报的工人明**被塔吊大臂砸伤脚部，经项目经理部核实受伤人员为脚趾受损，无生命危险。会议议定：由质安科魏*跟踪督促劳务班组做好伤者后期治疗和治愈后工伤赔偿相关事宜。同时，伤者在治疗期间如有伤情恶化或其他特殊情况，立即向公司及其他相关部门上报该起事故。

2024年9月29日贵定县应急管理局接到群众举报。接报后，县应急管理局执法人员立即到贵平T8合同段了解事故和伤者治疗情况，并督促贵定县交通运输局、贵平T8项目部等相关单位做好伤者救治和善后工作。

2024年10月9日贵定县应急管理局到贵州省人民医院核查伤者受伤情况。

2024年10月11日贵定县应急管理局到贵平T8项目开展核查。

2024年11月25日伤者明**出院。

2025年1月7日，受伤者明**家属要求，贵定县应急管理局带领伤者明**到贵州鉴识司法鉴定所开展伤情鉴定。

2025年2月5日，贵州鉴识司法鉴定所出具鉴定鉴定结果，构成1处重伤二级、1处轻伤一级。

2025年2月10日，贵定县人民政府成立事故调查组开展事故调查工作。

（四）医疗救治和善后情况

经鉴定，明**外伤致右足致第1、2、3趾缺失、左足第1-4跖骨骨折。依照《人体损伤程度鉴定标准》5.9.3.k）、5.9.4.k）之规定，构成1处重伤二级、1处轻伤一级。2025年3月19日，伤者明宗付与贵平T8项目部达成赔偿协议共计29.88万（贰拾玖万捌仟捌佰元），至此善后工作结束。

（五）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场人员及时对伤者开展了有效救援处置并积极送医院治疗，救援过程中无次生衍生事故发生，本次事故应急救援工作处置及时、妥当。县应急管理局接报后，积极开展相关核查，并要求相关部门全力做好伤者治疗，事故善后处置得当。

三、事故原因分析

经事故调查组调查认定，事故的直接原因是：王*、明**等人在拆卸塔吊大臂时未采取支垫等安全防护措施，第一节、第二节塔吊大臂连接处的销子拆除后引起冲击[1]，导致第一节大臂的一端垂直落下砸中明**双脚脚背，造成明**受伤。

（一）直接原因分析

事故的直接原因是：**一是**桥面不平，降下来放置在桥面上的塔吊大臂与地面未完全接触，存在落差。**二是**王*和明**未对第一节、第二节塔吊大臂之间的落差位置采取支垫等防护措施，在第一节、第二节塔吊大臂连接处的销子拆除后引起冲击，导致第一节大臂的一端垂直落下砸中明**双脚脚背。**三是**拆卸人员明**双脚与塔吊第一节大臂未保持垂直安全距离。

（二）间接原因分析

1.贵州**工程有限公司。**在贵平 T8 项目上未落实企业安全生产主体责任，未设置安全生产管理机构，未配备安全管理人

[1]《塔式起重机安装、拆卸与爬升规则》（ GB/T 26471-2011 ）7.17 拆卸起重臂,平衡臂根部连接销轴前,应找准重心,采取措施防止连接销轴拆除后可能引起的冲击。

员[2]，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录。[3]在开展塔吊拆除时，未按照拆除方案施工，未向贵平高速 T8 项目部报备塔吊拆除相关事宜，未在施工现场配备安全管理人员，未明确拆卸负责人、拆卸主管、专业技术人员、安拆工、司索工等作业人员，未根据塔吊拆除专项方案向拆卸作业人员开展安全教育培训、安全技术交底及签字确认[4]。

2.贵州省*集团有限公司。**作为贵平 T8 项目总承包方，在贵平 T8 项目上，对贵州*****工程有限公司安全监督管理欠缺，对施工现场的安全巡查不到位。

3.陕西****咨询有限公司。**在监理过程中，巡视力度不够，现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业.....生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。[4]《塔式起重机安装、拆卸与爬升规则》（ GB/T 26471-2011 ）6.2.1 在安装、拆卸塔机的作业现场，安拆单位应配备下列人员，并确认操作人员能适合当时的现场工作:a)安拆负责人 b)安拆主管: c)专业技术人员:d) 专职安全生产管理人员:e)安拆工、司索工、信号工,电工和塔机司机等安拆作业人员。

（三）排除灾害、案件等因素可能

经调查组现场勘察、走访、调查询问等工作，明**受伤事故排除人为故意和突发灾害等因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.贵州***工程有限公司。**在贵平 T8 项目上未落实企业安全生产主体责任，未设置安全生产管理机构，未配备安全管理人员，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录。在开展塔吊拆除时，未按照拆除方案施工，未向贵平高速 T8 项目部报备塔吊拆除相关事宜，未在施工现场配备安全管理人员，未明确拆卸负责人、拆卸主管、专业技术人员、安拆工、司索工等作业人员，未根据塔吊拆除专项方案向拆卸作业人员开展安全教育培训、安全技术交底及签字确认。

2.贵州省**集团有限公司。**作为贵平 T8 项目总承包方，在贵平 T8 项目上，对贵州*****工程有限公司安全管理监督欠缺，对施工现场的安全巡查不到位。

3.陕西**咨询有限公司。**在监理过程中，巡视力度不够，现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

（二）有关监管部门

贵定县**局。**按照相关要求，将辖区内贵平高速公路在建项目纳入2024年度安全生产监督、服务和检查计划内，并按照计划，于2024年3月28日、6月18-19日，9月6日三次对贵平T8和同段开展了日常安全生产检查、巡查、服务等工作，发现的问题隐患已责令贵平T8项目部按期整改闭环。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关单位的处罚（处理）建议

1.贵州**工程有限公司。**在贵平T8项目上未落实企业安全生产主体责任，未设置安全生产管理机构，未配备安全管理人员，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录。在开展塔吊拆除时，未按照拆除方案施工，未向贵平高速T8项目部报备塔吊拆除相关事宜，未在施工现场配备安全管理人员，未明确拆卸负责人、拆卸主管、专业技术人员、安拆工、司索工等作业人员，未根据塔吊拆除专项方案向拆卸作业人员开展安全教育培训、安全技术交底及签字确认。对事故负有主要责任，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[5]相关规定进行立案查处。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

2.贵州省**集团有限公司。**作为贵平T8项目总承包方，在贵平T8项目上，对贵州**********工程有限公司安全管理监督欠缺，对施工现场的安全巡查不到位。对事故负有一定责任，建议贵州省****集团有限公司对在该起事故中涉及的相关人员作出处理，并将处理情况30日内报贵定县人民政府。

3.陕西****咨询有限公司。**在监理过程中，巡视力度不够，现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。对事故负有一定责任，建议陕西******咨询有限公司对现场监理依照相关规定作出处理，并将处理情况30日内报贵定县人民政府。

4.贵定县**局。**对辖区内贵平高速公路在建项目各标段均按照计划开展了日常安全生产检查、巡查、服务等工作，但在该起事故中，未及时发现并消除事故隐患，对事故负有一定监管责任。建议贵定县人民政府对贵定县****局进行约谈。

（二）建议给予行政处罚人员

欧*，男，群众，贵州*****工程有限公司法定代表人、主要负责人，在贵平T8项目上，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生

产工作，及时消除生产安全事故隐患；在开展塔吊拆除时，未按照拆除方案施工，未向贵平高速 T8 项目部报备塔吊拆除相关事宜，未在施工现场配备安全管理人员，未明确拆卸负责人、拆卸主管、专业技术人员、安拆工、司索工等作业人员，未根据塔吊拆除专项方案向拆卸作业人员开展安全教育培训、安全技术交底及签字确认。对事故负有重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（一）、（二）、（三）、（五）[6]相关规定，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十五条[7]相关规定给予上一年收入百分之四十的罚款。

六、事故整改和防范措施

（一）贵州**工程有限公司。**要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任，健全安全生产责任制，明确各岗位安全生产责任人、责任范围，建立健全安全管理体系，配备好安全管理人员，加大对现场安全隐患的排查整治；要加强从业人员的教育培训和安全交底，严格按照相关行

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

业规范的要求，设置可靠的施工安全防护设施，提高安全生产水平。结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改资金、时限、责任人和措施，认真整改，并将相关工作情况30日内报贵定县人民政府。

（二）贵州**集团有限公司。**要举一反三，进一步增强安全意识和责任感，严格落实总承包单位的主体责任，对分包单位要加强安全生产统一协调、管理，强化安全检查，发现安全问题及时督促整改。要认真吸取事故教训，牢固树立“生命至上、安全第一”的理念，坚持底线思维和红线意识，针对事故暴露出的问题，立即全面开展隐患排查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。同时结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改时限和整改责任人，认真整改，并将相关工作情况30日内报贵定县人民政府。

（三）陕西**咨询有限公司。**要切实履行建设工程监理职责，持续严格遵循建设工程安全监理工作程序,提高工程监理现场控制能力，规范施工现场安全管理，扎实做好安全生产隐患排查工作，第一时间提醒并督促现场管理人员及时消除隐患问题。

（四）贵定县**局。**要吸取事故教训，进一步增强责任感，加大对辖区内道路施工工程项目的检查、服务和巡查力度，加大日常检查范围，加大服务和指导工作，组织道路施工工程项目召开一次专项的警示教育会，深入剖析事故原因，督促相关单位吸取事故教训，督促企业落实安全生产主体责任。

（五）强化警示教育。各有关部门要加强事故警示教育，吸取此次事故教训，举一反三，深入开展物体打击安全宣传，切实提升生产经营单位安全生产管理意识，采取有效措施，加强现场安全管理，杜绝类似事故再次发生。

黔南贵定贵平高速T8合同段项目

谷壤大桥“9·27”一般物体打击

事故调查组

2025年5月20日