卧龙区安皋镇安皋村三组“10·16”
火灾事故调查报告

卧龙区安皋镇“10·16”火灾事故调查组

2025年12月

卧龙区安皋镇安皋村三组“10·16”火灾事故调查报告

2025年10月16日01时56分许，南阳市消防救援支队指挥中心接到报警，称位于南阳市卧龙区安皋镇安皋村三组的左某法自建房发生火灾。火灾烧损左某法家床、柜子、空调、棉被等，1人死亡。

根据《中华人民共和国消防法》第五十一条、国务院办公厅《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）第二十八条、卧龙区政府办《卧龙区火灾事故调查处理规定（试行）》（宛龙政办〔2022〕1号）第三条有关规定，卧龙区人民政府成立卧龙区安皋镇“10·16”火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），区长任组长，区政府办、区消防救援大队、卧龙区公安分局、区纪委监委、区教体局、区住建局、区民政局、区农业农村局、区卫健委、区应急管理局、安皋镇人民政府主要负责同志为组员，下设技术组、管理组、综合组。

事故调查组按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、检验鉴定等方式，查明事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人、责任单位的处

理建议和加强事故防范工作的措施建议。

经调查认定，**卧龙区安皋镇安皋村三组“10·16”左某法自建房火灾是一起因卧室床铺处遗留火种引燃周围可燃物而引发的火灾事故。**

一、着火建筑基本情况

发生火灾的自建房位于南阳市卧龙区安皋镇安皋村南京路153号，该自建房北侧、南侧均为村民自建房，西侧为南京路（如图1）。



图1 卧龙区安皋镇安皋村三组左某法家火灾现场地理位置图

发生火灾的自建房为砖混结构，坐东朝西，共二层，一层建筑面积为118平方米，二层建筑面积78平方米。一层由南向北依次为过道和左某科（死者父亲）、左某巴（死者母亲）共同居住房间；

二层为二室一厅一厨，左某法（死者）在北侧卧室居住（如图2）。



图2 卧龙区安皋镇安皋村三组左某法家自建房

发生火灾的房间位于地上二层，二层东部为平台，西部为房屋，房屋部分南侧为客厅，北侧为厨房。客厅大门朝东，从客厅大门进入室内，客厅西侧南北各一间卧室，分别是南卧室和北卧室（死者左某法居住）（如图3）。

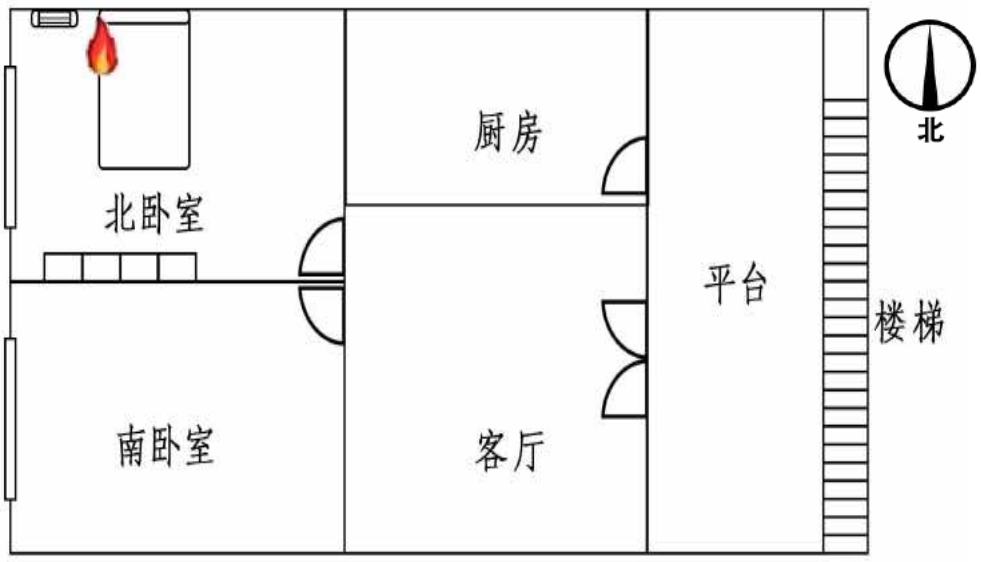


图3 卧龙区安皋镇安皋村三组左某法家自建房二层平面图

二、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）火灾当事人基本情况

左某法（死者），男，39岁，居民身份证号：411303********423X，户籍地：河南省南阳市卧龙区安皋镇安皋村南京路153号，现居住地：卧龙区安皋镇安皋村南京路153号左某法自建房，有吸烟、喝酒史。

（二）直接经济损失

此次火灾烧损左某法（死者）自建房二层北卧室内的床铺、柜子、空调等物品，1人死亡，直接经济损失约4400元。

三、火灾发生经过、应急救援情况

（一）火灾事故发生经过

2025年10月16日凌晨，邻居苏某敏听到左某法（死者）呼救，苏某敏下楼查看情况发现左某法家二楼在冒烟，左某法站在左某法家二层北卧室窗户的护窗上面向外呼救，苏某敏于1时55分拨打110报警。报警后苏某敏尝试去左某法家二楼救援，发现左某法家二楼房间门为锁闭状态，救援未果。安皋镇派出所三名值班民警2时11分到场，民警先去二楼救援，将锁闭客厅大门强力打开，进入室内又将左某法锁闭的卧室门强力打开，发现房间内被浓烟包围，无法施救，呼叫左某法，无回应，三人下至一楼找到扶梯，将扶梯搭在左某法卧室窗户下方，向其投递用水浸泡

后的湿衣服，后来火势变大，窗户玻璃炸裂，民警退下扶梯，2时19分安皋镇专职消防队到场展开扑救、2时35分信臣路消防站到场进行扑救，最终将火扑灭。

（二）应急救援及现场处置情况

2025年10月16日01时56分，南阳市消防救援支队指挥中心接到报警后，立即调派安皋镇专职队1车3人，信臣路消防站2车12人前往现场处理，2时19分消防救援人员到达现场，3时3分处置完毕。安皋镇党委政府、南阳市公安局卧龙区公安分局、卧龙区消防救援大队等力量接警后第一时间赶赴现场，全力开展救援处置工作。

四、事故原因

（一）起火原因

综合现场勘验、调查询问、监控视频认定起火时间为2025年10月16日01时45分许，起火部位位于南阳市卧龙区安皋镇安皋村三组的左某法家二楼北卧室处，起火点位于北卧室床铺西北角处，起火原因为起火部位处遗留火种引发火灾：

1.排除雷击引发火灾，理由：根据气象部门提供的数据，当日阴天无雷电。

2.排除生活用火不慎引发火灾，理由：起火部位周边无生活用火痕迹。

3.排除自燃引发火灾的可能性，起火部位周围未发现具备自燃性质的物品。

4.排除电气线路故障引发火灾，理由：起火部位处电气线路未见异常；电力部门提供的左某法家电流电压功率数据，未见异常波动。

5.排除外来火源引发火灾，理由：查看吴某建家一楼室外监控，火灾发生前无可疑人员进出左某法家；左某法家二楼客厅大门及北卧室门均为锁闭状态，被安皋派出所民警救援时强力打开。

6.不排除遗留火种引燃周围可燃物引发火灾的可能性，理由：（1）经调查了解，左某法有吸烟、喝酒习惯；（2）根据现场勘验，左某法家二楼北卧室堆有大量空酒瓶，多处发现烟头；左某法自建房二层卧室过火痕迹自床铺西北角处向周围蔓延，床铺西北角处床及被褥均为易燃可燃物，具备被遗留火种引燃的可能。

（二）延伸原因

1.燃烧产生有毒有害浓烟。浓烟中含有大量一氧化碳、氰化氢等有毒气体，极易导致人员中毒窒息，增加了火灾的危险性。

2.火灾发生在晚上，人员处于睡眠状态，反应迟钝，同时由于夜间视线不佳、烟雾弥漫，未能及时发现火势蔓延，延误逃生和救援的最佳时机。

3.居民消防安全意识淡薄。居民左某法有吸烟、喝酒的习惯，火灾现场存在大量烟头、酒瓶（如图4、图5）。房间内还存放大量易燃可燃物品，如衣物、纸制品、垃圾等，进一步加剧火灾风险（如图6）。



图 4 左某法卧室堆放的酒瓶



图 5 左某法卧室的烟头



图 6 左某法卧室堆放的生活垃圾

4.安皋镇政府在对安皋村开展群众性消防工作时尤其是辖区鳏寡孤独、纯老家庭、失能独居、智障残疾、酗酒独居等重点人群细化帮扶工作有待进一步加强。安皋村对重点人群消防宣传教育和对重点场所防火安全检查效果不强，发挥治安联防、保安巡防等群防群治队伍作用有待提高。

5.居民对火灾危害性认识不高，缺乏基本的火灾预防和应对措施，导致居民在日常生活中忽视火灾隐患，造成火灾事故的发生。

（三）产品质量情况

通过对起火场所的现场勘验，发现发生火灾的村民住宅场所未设置手提式干粉灭火器、独立式烟雾报警器等消防产品。

五、对事故有关责任人和责任单位的处理意见

（一）对相关责任人员的处理建议

1.许兆达，男，中共党员，安皋镇安皋村党支部委员、村委会副主任。对辖区群众及重点人群的宣传教育培训工作不到位。建议对其通报批评并责令其书面检查。

2.裴信亭，男，中共党员，安皋镇应急和安全监管办公室主任。对辖区消防宣传教育培训不到位。建议对其通报批评并责令其书面检查。

3.苌飞，男，中共党员，安皋镇党委委员、人大主席，分管辖区消防安全工作，分包安皋村。对安皋镇落实消防安全网格化管理、开展群众性消防工作部署、监督不到位，对分包行政村开展群众性消防安全工作指导、监督不力。建议对其通报批评并责令其书面检查。

（二）对相关责任单位的处理建议

1.建议安皋村委会向安皋镇人民政府作出书面检查，并由安皋镇人民政府对安皋村委会进行约谈。

2.建议对安皋镇人民政府予以全区通报批评，安皋镇人民政府向区政府作出书面检查，并由区消安委对安皋镇人民政府进行约谈。

六、事故防范和整改措施

该起火灾事故教训深刻，为有效遏制和防范类似事故发生，提出如下事故防范和整改措施：

（一）提高政治站位，增强安全紧迫感。各镇、街道（景区）、行业部门，特别是安皋镇政府要认真贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上。

要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任机制，切实做到知责、明责、履责、尽责。

（二）完善制度体系，压实责任链条。要坚持统筹发展和安全，压实压紧地方党政领导责任、部门监管责任和单位主体责任。各镇、街道（景区）要高度重视消防安全工作，深刻汲取此次火灾事故教训，要细化责任措施，健全消防安全治理体系，加强消防安全网格化管理，切实把消防安全责任措施压到基层末梢和岗位人头。

（三）强化精准宣传，提升安全意识。各镇、街道（景区）、行业部门，要大力开展消防安全宣传教育，结合火灾事故案例进行警示，紧盯鳏寡孤独、纯老家庭、失能独居、智障残疾、酗酒独居等重点人群，详细掌握底数，开展帮扶关爱。各镇（街道）消防安全服务中心人员，要加大巡查和检查力度，担起消防安全培训教育工作责任。要细化对重点人群的帮扶措施，帮助排查消除消防安全隐患，提醒严禁卧床吸烟、及时清理可燃物等注意事项，坚决遏制“小火亡人”事故。

（四）聚焦基层消防力量，加强乡镇专职队建设。要按照标准加强乡镇政府专职消防救援队建设，着力织密农村火灾防控网。各乡镇专职消防救援队要落实值班备勤制度，加强业务训练、加大演练力度，从最不利条件模拟实战；要强化装备器材维护保养，确保一旦发生火情，能够及时调派就近力量到场处置，做到灭早、灭小、灭初期。