九江德安江西省永晨五金制造有限公司“2.21”一般机械伤害事故调查报告

德安县人民政府事故调查组

目　录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

（六）事故应急处置及评估情况

二、事故直接原因

三、事故相关单位的主要问题

四、对事故责任单位及责任人员的处理建议

五、事故防范和整改措施的建议

2025 年 2 月 21 日 9 时 30 分左右，江西省永晨五金制造有限公司灌球车间在焊接灌球机裂缝作业过程中，发生一起机械伤害事故，造成一名作业人员死亡，直接经济损失约 163 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关规定，德安县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县高新区管委会、县科工局、宝塔乡政府派员参加的江西省永晨五金制造有限公司“2.21”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡及财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定，江西省永晨五金制造有限公司“2.21”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况。

1.事故发生单位情况。

(1)江西省永晨五金制造有限公司位于江西省九江市德安县宝塔工业园西区阳居路 10 号，公司于 2001 年 12 月 07 日注册成立，法定代表人为潘晨丽，注册资本 2000 万元人民币，统一社会信用代码为 91360426739154737Y，类型为有限责任公司（自然人

独资），经营范围：机械零件、零部件加工等。

(2)企业机构设置及人员配备、人员取证情况。

公司成立以董事长潘晨丽为安全生产第一责任人，徐礼永、李三毛、侯晋军等为组员的安全生产委员会,公司下设生产部、供销部、仓储部、综合部、财务部4个部门，其中生产部共32人，机修班3人，1人持有低压电工操作证，1人持有焊接与热切割作业证，公司现有员工42人。

(3)死者与事故企业签订劳务用工合同情况。

死者王贤满于2025年2月17日在江西省永晨五金制造有限公司工作，未与该公司签订劳务用工合同。

（二）事故发生单位安全管理情况。

江西省永晨五金制造有限公司安全管理情况。

该公司共设2条生产线（分别为1号车间和2号车间，其中1号车间含灌球车间），厂长李三毛负责车间生产，事故发生的车间为1号车间，该车间位于该企业东南角，为地上一层砖混结构厂房、层高10米，共有三间消音房，每间消音房设置1台灌球机。

灌球车间工艺流程为：将钢球倒出放置在灌球平台处--打开下料口放置好漏斗--将球倒入后锁好机器门--打开机器启动开关运行--运行完毕后移交至选球岗位--装车发货。

发生事故的设备为消音房作业平台靠左边处的灌球机，灌球机侧面为六边形，灌球机长约2.1米，宽约1.2米，高约1.2米，重量约为2.9T，为该公司生产制造，主要用于钢球分离。

（三）事故发生经过。

2 月 20 日上午 8 时左右，机修工刘开华发现灌球车间灌球机机体存在裂缝，晚上 10 时，刘开华向厂长李三毛汇报，按照李三毛工作安排，机修工王贤满负责对灌球机机体裂缝进行维修作业，刘开华负责操作线控开关进行对机体翻面，刘俊月在旁边进行灌球作业，9 时 05 分，王贤满站在灌球机机体上面对其裂缝处进行焊接作业，9 时 30 分，刘俊月突然听到灌球机启动声，发现王贤满从作业平台下料口处坠下，此时发现异常的刘开华趴在灌球机上面口子处未发现王贤满，立即从平台铁梯处跑下，打开消音房门，进入房间后发现王贤满头朝下、脚朝上，身体斜卡在灌球机与后面铁挡板缝隙之间。


（四）事故现场情况。

事故区域情况。

事故现场位于江西省永晨五金制造有限公司灌球车间，王贤满未按照检维修安全操作规程进行焊接作业，直接站在灌球机机体进行焊接作业，辅助作业的刘开华将灌球机线控开关放置作业平台，在作业过程中，刘开华左膝盖不慎触碰线控开关，导致灌球机启动，将王满卷入至灌球机侧面缝隙处。（见图）



事故发生设备处

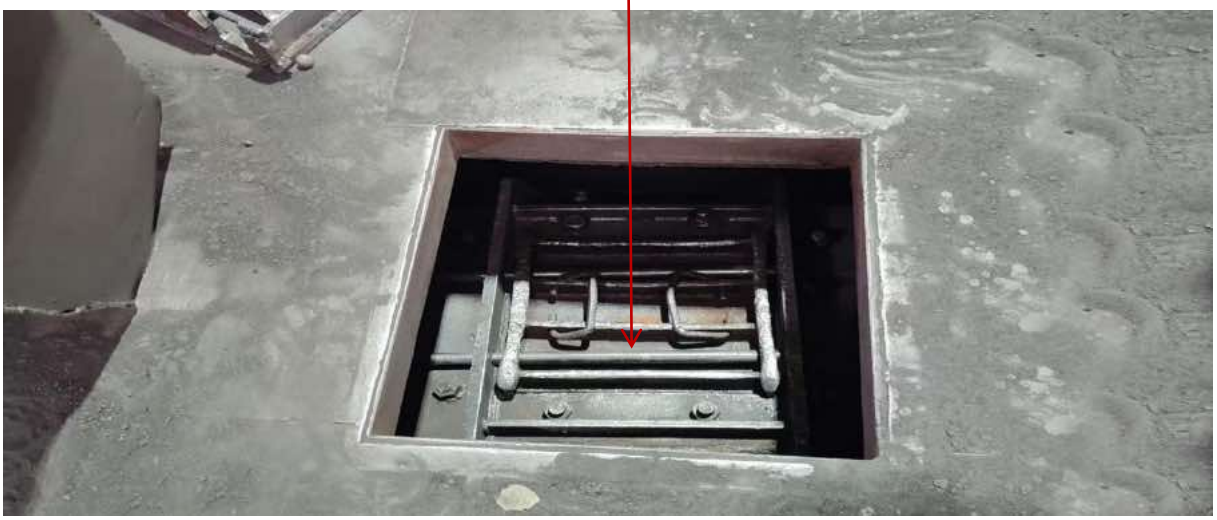

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。

事故造成一人死亡，具体情况如下：

王贤满，男，51岁，江西省九江市德安县车桥镇人，身份证号360426XXXXXXXX5410，江西省永晨五金制造有限公司机修工，伤亡情况：死亡。

2.直接经济损失。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故造成的直接经济约为人民币163万元。

（六）事故应急处置及评估情况。

1.事故信息接报及相应情况。

事故信息来源：2025年2月21日，德安县应急管理局11点22分接德安县公安局电话报告发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。接到报告后，德安县应急管理局立即组织人员前往现场，确认事故属实，并通过事故直报系统进行上报。

2.事故现场应急处置情况。

事故发生后，刘开华立即呼喊同在平台进行灌球作业的刘俊月去找李三毛汇报，接到汇报后的李三毛立即赶至事故现场，并电话告知徐礼永，9 时 35 分，接到汇报后的徐礼永、刘勇、侯晋军、徐礼国赶至事故现场进行察看，9 时 39 分，徐礼永组织侯晋军操作起重机吊运消音房顶盖钢板，9 时 44 分，徐礼国使用氧气切割机切割灌桶联动螺杆，9 时 50 分，候晋军操作起重机将灌球机从消音房内吊出，并放置距作业平台 5 米远处，10 时，徐礼永等人进入消音房内，将王贤满抬出放至地面木板上平躺，同时徐礼永拨打了“120”急救电话，10 时 09 分，“120”医务人员赶至

现场，在场医务人员立即对王贤满进行积极组织抢救，经医务人员现场抢救无效，宣布其死亡，10 点 30 分，徐礼永拨打“110”报警电话，10 点 43 分左右，“110”到达事故现场，并封锁现场，随即对现场进行勘察。

3.事故应急处置评估。

经综合评估，事故调查组认为，江西省永晨五金制造有限公司已启动应急响应，已开展事故应急救援处置，现场救援工作是由该公司现场人员第一时间组织开展。

4.善后处理情况。

事故发生后，经永晨五金公司与死者王贤满家属协商，双方达成赔偿协议，死者家属对此次事故的善后处理无异议。并签订赔偿协议。

二、事故直接原因

王贤满未按照检维修安全操作规程进行焊接作业，在检修前，

未关闭控制柜总电源，直接站在灌球机机体进行焊接作业，为方便校正灌球机焊接作业角度，在检修时，辅助作业的刘开华将灌球机线控开关放置作业平台，在作业过程中，刘开华左膝盖不慎触碰线控开关，导致灌球机启动，将王贤满卷入至灌球机侧面缝隙处，造成其挤压死亡。

三、事故相关单位的主要问题。

（一）江西省永晨五金制造有限公司

1.安全生产管理机制不健全。①公司未建立健全全员安全生产责任制和考核机制；②公司安全生产规章制度和重点岗位操作规程制定不完善；③公司虽制定年度安全生产教育和培训计划，但开展频次不够；④动火作业前未按照要求进行动火作业审批，未安排专人进行现场监护，特种作业人员（焊工）未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗作业。

2.双重预防机制履职不到位。①未制定具体检维修作业方案，整个检维修作业过程未做到统一协调指挥，作业前对作业人员安全技术交底不到位，未在作业前向从业人员说明危险因素，，造成作业人员；②对作业现场安全风险辨识及管控不到位，未有效落实安全生产巡查制度和生产安全事故隐患排查治理制度，对重点岗位作业巡检频次不够；③对现场作业的动态安全管理检查不力，未能及时发现并制止员工违章作业行为；④检维修作业时，未切断设备电源，在重点岗位处未设置“禁止合闸、有人作业”等安全警示标志，灌球机线控开关未设置紧急急停装置，并且放置不合理。

四、对事故责任单位及责任人员的处理建议 。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，事故调查组认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）对事故相关责任人员的处理建议。

1.建议免于追究责任人员。

王贤满，江西省永晨五金制造有限公司机修工。安全意识淡薄，不能正确有效地辨识作业场所存在的危险有害因素，在未切断控制柜总电源，就站在机体上端进行焊接作业，同时未取得焊工证，违规操作导致事故的发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.对事故相关责任人员的处理建议。

（1）刘开华，江西永晨五金制造有限公司抛丸工。在作业前未对作业现场危险因素进行正确辨识，在辅助作业过程中，左膝盖不慎触碰线控开关，导致灌球机启动对事故发生负有间接责任。建议公司按照其公司内部安全规定对其进行处理。

（2）李三毛，江西省永晨五金制造有限公司厂长。未有效组织实施公司级安全教育培训工作；检查车间安全生产状况不到位；未有效开展隐患排查治理工作，对事故发生负有管理责任。由德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

（3）徐礼永，江西省永晨五金制造有限公司总经理。未组织健全公司全员安全生产责任制；未有效组织实施公司安全生产教育培训工作；检查车间安全生产状况不到位，对事故发生负有领导责任。由德安应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

第九十六条的规定给予行政处罚。

（4）潘晨丽，江西省永晨五金制造有限公司董事长。对公司负有全面安全管理职责，安全生产管理职责履职不到位，未建立健全本单位安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程制定不完善；未严格组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真督促、检查本单位安全生产工作,对事故的发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项之规定，建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定给予其行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议。

1.江西省永晨五金制造有限公司。公司未制定具体检维修作业方案，整个检维修作业过程未做到统一协调指挥；安全生产规章制度和重点岗位操作规程制定不完善；公司虽制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，开展安全教育培训频次不够；作业现场设备设施及安全警示标志配备不够；特种作业人员（焊工）未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗作业，作业前对作业人员安全技术交底不到位，动火作业前未按照要求进行动火作业审批，未安排专人进行现场监护；未有效落实安全生产巡查制度和生产安全事故隐患排查治理制度，对重点岗位作业巡检频次不够；对现场作业的动态安全管理检查不力，未能及时发现并制止员工违章作业行为，对事故的发生负有重要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、

二十八条、第三十条、第三十五条、第四十四条的有关规定。建议德安县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之相关规定予以行政处罚。

五、事故防范和整改措施的建议。

为吸取事故教训，落实“四不放过”原则，切实做好今后的安全生产工作，防止类似事故发生，确保企业平稳安全运行，提出如下整改建议：

（一）强化防范，进一步落实企业安全生产主体责任。

江西省永晨五金制造有限公司要举一反三，认真查找和解决安全生产管理工作中的漏洞，夯实企业安全管理工作。一是要进一步建立完善以全员安全生产责任制为重点的安全管理制度及岗位操作规程；二是要相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专题安全培训教育；三是要系统开展排查隐患，建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患；四是要严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、高温金属熔融、检维修作业安全管理，加强作业监护和现场检查，特别是对异常工况检维修现场管理，采取断电挂牌上锁等可靠措施，方可作业。

（二）加强员工安全生产教育培训及特种作业管理。

江西省永晨五金制造有限公司一是加强对本单位从业人员岗位操作规程和安全技能的教育和培训，要认真执行安全教育培训有关规定，做到从业人员“三级”安全教育培训到位，对新进员工未经考核合格不安排上岗作业；二是特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作

业，并建立健全特种作业人员档案。

（三）开展“反三违”整治行动，杜绝“三违”现象发生。

江西省永晨五金科技有限公司要扎实开展“反三违”专项整治行动，主要负责人要亲自抓，厂长要具体抓，全体员工参与，公司要对法对标，重新梳理本企业的安全规章制度、责任制和岗位操作规程；组织开展全体员工学安规、遵安规的教育培训，提高员工的安全意识和红线意识，真正做到“不安全不作业”。公司要加强安全绩效考核，对“三违”进行严处重罚，不断夯实安全生产条件，杜绝“三违”现象，确保作业安全。

（四）进一步加强对园区企业监管力度。

县高新区管委会要依法加强对园区企业安全生产监督检查，加大对企业负责人及安全生产管理机构依法履行情况检查力度，督促企业建立健全各项安全规章制度及岗位操作规程，要按照安全生产治本攻坚三年行动要求，举一反三，迅速开展针对特种作业无证上岗等问题开展专项整治行动。