黔南瓮安天一矿业有限公司
老虎洞磷矿“7·16”一般坍塌（溃渣）事故
调查报告

黔南州政府事故调查组

2026 年 9 月 29 日

目 录

一、事故基本情况 4

（一）涉事单位概况 4

1.瓮安县天一矿业有限公司 4

2.中国华冶科工集团有限公司 4

3.长沙华星建设监理有限公司 5

（二）老虎洞磷矿有关情况 5

1.基本情况 5

2.安全管理情况 6

3.遇难者受教育培训情况 6

（三）事故区域情况 6

1.基本情况 6

2.清渣作业情况 8

（四）人员伤亡和直接经济损失情况 9

二、事故发生经过和应急处置情况 9

（一）事故发生经过 9

（二）抢险救援和应急处置情况 10

（三）事故报告情况 11

（四）迟报、谎报事故情况 12

（五）善后处理情况 12

（六）事故应急处置评估 12

三、事故直接原因 13

四、事故暴露的主要问题 13

（一）华冶公司 13

（二）天一公司 14

（三）瓮安县应急管理局 14

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议 15

（一）建议免予追究责任的人员（1 人） 15

（二）建议移送公安机关处理的人员（1 人） 15

（三）建议移交纪检监察机关追责问责人员（1 人）..... 16
（四）建议给予行政处罚的人员（11 人）..... 17
1.天一公司 17
2.华冶公司 21
（五）对事故有关责任单位的行政处罚建议 24
1.天一公司 24
2.华冶公司 25
（六）其他处理建议 25
六、事故防范和整改措施建议 26
（一）瓮安县应急管理局要强化安全发展理念，进一步提升矿山安全监管工作效能 26
（二）天一公司要深刻汲取事故教训，压实主体责任 26
（三）华冶公司要从严现场管控，杜绝违章作业 27

黔南瓮安天一矿业有限公司
老虎洞磷矿“7·16”一般坍塌（溃渣）
事故调查报告

2026年7月16日15时30分许，位于瓮安县银盏镇的瓮安县天一矿业有限公司老虎洞磷矿（以下简称老虎洞磷矿）发生一起坍塌（溃渣）事故，造成1人死亡、2人受伤，直接经济损失201.26922万元。

事故发生后，国家矿山安全监察局贵州局、贵州省应急管理厅以及州委、州政府高度重视，国家矿山安全监察局贵州局、贵州省应急管理厅立即派出工作组到现场指导应急处置和事故调查工作，州政府领导第一时间作出了批示要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）等有关规定，经州政府同意，州安委办牵头成立瓮安县天一矿业有限公司老虎洞磷矿事故调查组（以下简称事故调查组）对该起事故提级调查，事故调查组由州应急管理局、州公安局、州工业和信息化局、州总工会等部门组成。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措

施建议。

调查认定，**瓮安县天一矿业有限公司老虎洞磷矿“7·16”一般坍塌（溃渣）事故是一起因主竖井井底泥渣堆积堵塞，涉事企业对溃渣风险研判不足，违章清渣作业造成的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况

1.瓮安县天一矿业有限公司

老虎洞磷矿上级公司为瓮安县天一矿业有限公司（以下简称天一公司），为四川省属国有企业，成立于2006年10月21日，法定代表人：彭某。公司设有股东会、董事会，设置生产技术部、地质测量部、机电运输部、安全环保部、防治水办公室、工程管理部、选矿筹备工作组办公室、人力资源部、财务管理部、供销部、后勤保卫部、风控合规部、综合办公室、党群部、老虎洞磷矿等15个职能部门，在册员工127人。

2.中国华冶科工集团有限公司

老虎洞磷矿施工单位为中国华冶科工集团有限公司（以下简称华冶公司），为央企五矿集团下属子公司，成立于2008年9月18日，法定代表人：滕某某，持有《安全生产许可证》《建筑业企业资质证书》（矿山工程施工总承包特级）。2017年9月15日，华冶公司与天一公司签订合同，承建老虎洞磷矿第一标段工程。华冶公司成立了中国华冶科工集团有限公司瓮安项目部（以下简称华冶公司项目

部），项目经理张某某、技术总工秦某某、安全总监杨某、施工经理范某某、机电经理刘某；配备有技术、质量、安全、机电副总工程师各1人，安全员3人；设置有综合办公室、安全生产监督管理部、技术质量管理部、物资设备管理部、经营管理部5个职能科室，现有员工206人。

3.长沙华星建设监理有限公司

老虎洞磷矿监理单位为长沙华星建设监理有限公司（以下简称华星公司），为央企中国化工集团下属子公司，成立于1995年11月2日，法定代表人：孙某某，持有《监理资质证书》（矿山工程监理甲级）。2017年3月30日，华星公司与天一公司签订《建设工程监理服务合同》，在黔南州瓮安县派驻瓮安县天一矿业有限公司项目监理部（以下简称华星公司监理部）对老虎洞磷矿采选工程开展项目监理工作。华星公司监理部配备总监理工程师（项目经理）1人、矿山工程专业监理工程师4人、土建工程专业监理工程师1人、机电安装工程专业监理工程师1人、造价工程师1人、资料员1人。

（二）老虎洞磷矿有关情况

1.基本情况

老虎洞磷矿位于瓮安县银盏镇境内，2017年5月4日取得《采矿许可证》，2019年1月2日取得440万吨/年安全设施设计建设批复，基建期至2023年1月2日止，后经瓮安县应急管理局批准基建期延期至2026年5月2日，2026年5月15日取得重大变更设计建设批复，基建期至

2028年10月15日止。该矿井为手续齐全正常建设状态。

2.安全管理情况

天一公司法定代表人、董事长、老虎洞磷矿实际控制人彭某，总经理郭某某、副总经理邹某某。

矿长刘某某，总工程师袁某，安全副矿长周某，生产副矿长马某某，机电副矿长雷某，配备有生产、机电、通风、安全、地测、防治水、水文地质、自动化副总工程师等8人，专职安全员3人，专业技术员13人；设置有生产技术科、机电运输科、安全管理科、地质测量科、通风科、防治水科等6个安全生产职能科室，在册员工共计26人。

3.遇难者受教育培训情况

谢某某，男，1984年2月出生，初中文化程度，2025年2月1日入职华冶公司项目部，岗位为施工队长。2025年2月2日至2月10日，谢某某参加入职三级安全教育培训，培训学时72学时，考核结果（百分制）：91分，培训结果为合格。

（三）事故区域情况

矿井采用竖井开拓，目前布置有4条竖井，分别为主竖井、副竖井、1号进风井、回风井，四条竖井均已施工完成，正在开展平巷施工，事故发生前主竖井、副竖井已贯通，1号进风井、回风井尚未贯通。事故发生时井下布置有4个工作面，事故发生在+310m粉矿回收巷（如图1）。

1.基本情况

+310m粉矿回收巷与主竖井井底连通，粉矿回收巷设

计宽×高为 4m×2.9m，长度 125m，用于主竖井掉落粉矿、粉渣清理及排水。设有 2 个沉淀池，主要功能为粉矿回收。在粉矿回收巷距主竖井井筒 19.75m 处，设有长 8.5m 的联络巷与+310m 粉矿回收巷垂交，再通过专用回风井筒与+360m 中段连通，井筒设计直径为 2.2m，高度 50m，井内安设 1 台提升机供人员通过吊桶上下，主要功能为回风及安全出口。

事故发生时，主竖井泥渣高度约 25.5m，方量约 712m³，+310m 粉矿回收巷内有 5 人，具体为：华冶公司项目部施工队长谢某某、技术员王某某和天一公司副总经理邹某某站在专用回风井联络巷与+310m 粉矿回收巷交叉口处通过视频监控观察清渣情况；铲车司机吴某某、康某 2 人在副竖井马头门区域进行清渣作业。

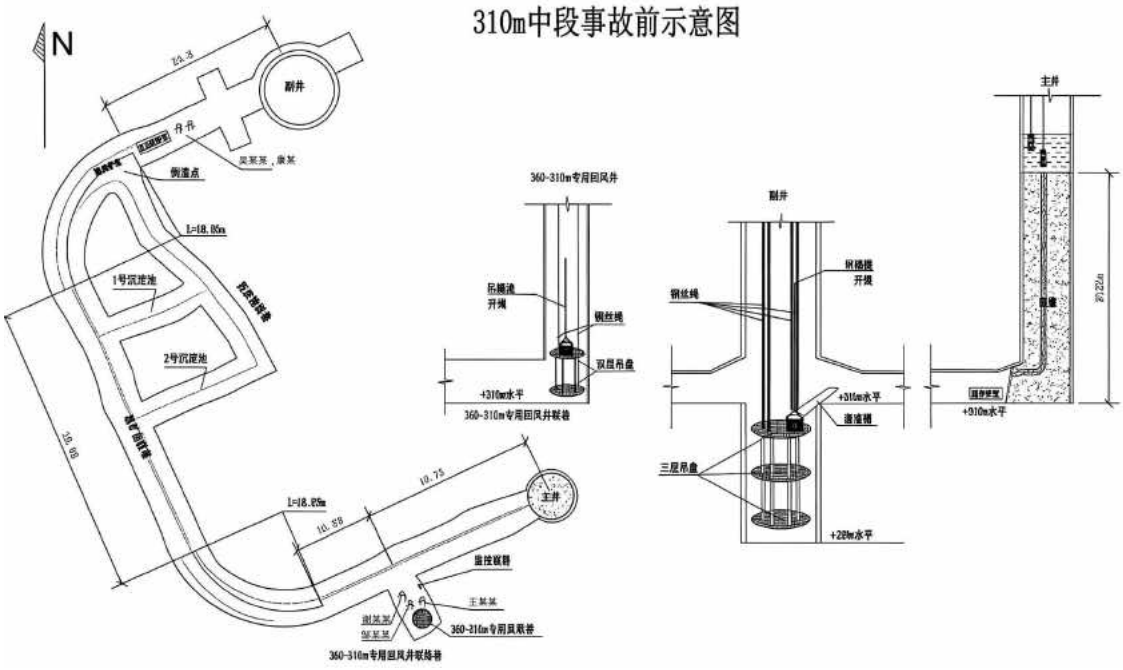


图 1　事故发生前 310 粉矿回收巷内人员位置示意图

2.清渣作业情况

2026年4月8日，老虎洞磷矿安全副总工程师、安全管理科科长蒋某某检查发现+310m粉矿回收巷2号沉淀池处有主竖井井底溢出的泥渣。4月30日，华冶公司项目部、天一公司联合审批通过《一标段副竖井+310中段粉矿回收巷淤泥清理专项措施》[1]，副竖井安装水管无法同步清渣，矿井决定延后实施清渣作业。6月初，+310m粉矿回收巷开始清渣作业[2]，此时主竖井井底经过废渣不断堆积未及时

[1] 4月30日审批通过的《一标段副竖井+310中段粉矿回收巷淤泥清理专项措施》：一、情况概况：（二）主要作业内容：（6）清收淤泥至粉矿回收巷主井处弯道口，观察井筒存渣下降及积水外溢情况。（7）根据外溢情况确定后续淤泥利用铲车出还是安装电耙耙泥。二、施工方法及施工工艺：（一）清淤前准备工作：①更换副竖井副提钢丝绳，钢丝绳预计5月2日到场后，更换新绳并同步检测。②缓慢下放副竖井吊盘至+310m水平后调平稳固。③人员下放并检测井巷内气体，无异常后恢复照明，随着清淤进度重新敷设照明。④通风：+310m中段360-310专用回风井因淤泥堵塞无法实现自然通风，在马头门位置重新安装一台FBYN05.0/11KW矿用隔爆型压入式轴流局部通风机配合Φ600mm的风筒将新鲜风供至工作面进行通风，风筒出风口距离工作面不得大于10m，作业现场配备气体检测仪对有毒有害气体进行监测。⑤监控及信号：将监控设施恢复并引入工作面，接入地面调度视频，将井下信号接通至地表，该信号及视频线原井筒内均有布置，接通即可，随时对施工作业进行观察。并配备无线对讲机，紧急情况下及时联络。⑥下放铲车至+310m中段，因该巷道原装载机故障较多，无法正常使用，协调进场一台装载机（ZL20E），通过副竖井主提下放至该巷道内。⑦安装溜槽：在+310m中段副竖井马头门处安装异性钢结构溜槽，该溜槽含活动槽，将淤泥通过溜槽装入副竖井主提4立方吊桶内。副竖井排水：随巷道清淤的进度同步将水沟清理干净，使巷道内积水经过水沟排至副竖井井筒内，清理至2号沉淀池时增加一台水泵将沉淀池内的积水抽到水沟排出。并通过副竖井井井底水泵抽至+400中段排水系统。⑧主井排水：在主井井底安装一台泥浆泵，严格控制主井井筒内积水，积水严格控制在封水面处。⑨+360中段通风井处施工挡墙，以防后续淤泥侵入该通风井。风险辨识与评估：随着清淤进度由带班领导及带班队长每班对支护巷道进行检查，任何人员不得进入存在隐患的巷道内查看。（二）清收+310m粉矿回收巷大巷淤泥：①施工方法：使用装载机（ZL20E）将巷道内的岩粉、淤泥装入副竖井吊桶内提升至地表储渣池。主井采用污泥泵将泥水至360水平。提升至井口的泥浆通过脱水固化后通过装载机装至20t矿卡运输到指定位置。②工艺流程：副竖井+310m马头门方向→+310m中段粉矿回收巷→主井侧弯道，主井井筒内淤泥清理至320m标高以下。等待观察后续渣泥和水的情况，确定方案→如泥水已从粉矿回收巷外流，判断无风险或者风险低继续利用原有装载机排泥。如果发现泥水不外溢，井筒内泥浆未动，安装电耙耙缓慢耙渣，将泥水逐步放出，消除风险。同时控制主井井筒内积水，清理期间每班安排专人抽排，并观测水位情况，控制积水不超过主井+320m标高封水面水泵可控范围内。如超出界限，及时通知+310m粉矿回收巷施工人员暂停作业。待降低至水位警戒线以下时，方可继续清理淤泥。→+310m马头门清通。如有任何异常人员及时撤离至副竖井马头门处硐室内。不得蛮干冒险作业。清理完后上报甲方上报生产技术部验收，确认清理结果。合格后方可停止清淤工作，并观察后续装载系统漏渣量。注：如需使用电耙使用需根据具体清淤情况，由施工单位和天一矿业生产技术部等部门共同现场确定布置点，具体型号随设备到货时精准确认。（三）灾害防治预案与避灾路线：（2）避灾路线①顶板及扑矿灾害避灾路线:就近选择马头门硐室进行避灾。②水、火灾避灾路线:巷道工作面一副竖井+310m马头门一吊桶一地面。③巷道工作面一360-310m专用回风巷井硐室一360-310m专用回风巷井一360m检修巷→360m马头门一吊桶一地面。

[2] 6月12日编制的《一标段副竖井+310中段粉矿回收巷淤泥清理专项措施》：一、情况概况：（6）副竖井+310m中段粉矿回收巷淤泥清理到+360m-+310m专用回风井处，井筒存渣下降泥水不外溢。（7）根据泥水外溢情况确定后续淤泥利用遥控装载机（WJ-2）。二、施工方法及施工工艺：(二)+310m粉矿

清理已堵塞。6月12日华冶公司项目部对专项措施进行更新,将清渣工具由ZL20E人工铲车和电耙更换为WJ-2遥控铲车，6月15日天一公司安全环保部向华星公司监理部发《工作联系单》，同日，华星公司监理部向华冶公司项目部发《工作联系单》，均要求执行临界作业管控[3]。6月下旬，+310m粉矿回收巷泥渣清理至与360-310m专用回风井联络巷（以下简称专用回风井联络巷）位置之后，刘某继续安排施工直至事故发生，未重新联合会商制定并审批专项措施。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查，该起事故造成1人死亡、2人受伤，直接经济损失201.26922万元。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年7月16日6时40分许施工队长谢某某和副队长王某某组织开班前会，7时许会议结束后谢某某安排铲车司机吴某某、康某从副竖井下井到+310m粉矿回收巷开展清渣作业。康某手动驾驶WJ-2铲车从1号沉淀池靠近副

回收巷淤泥清理+360m-+310m专用回风井处：②工艺流程:+360m-+310m专用回风井处按照要求安装监控设备，+360m-310m专用回风井下放吊盘到+310m作为人员紧急避险通道。作业人员必须站在+360m-+310m专用回风井联络巷里面通过监控视频操作遥控装载机(WJ-2)开始清理淤泥，若发现泥渣外溢，第一时间到+360m-310m专用回风巷吊盘撤离现场，判断无风险或者风险低继续利用遥控装载机(WJ-2)进行排泥。如果发现泥水不外溢，井筒内泥浆未动，每日早班安排人员作业，作业人员做好避险准备。同时控制主井井筒内积水，清理期间每班安排专人抽排，并观测水位情况，控制积水不超过主井泥渣表层2-3m封水面水泵可控范围内。如超出界限，及时通知+310m粉矿回收巷施工人员暂停作业。待降低至水位警戒线以下时，方可继续清理淤泥，直至+310m马头门清通。每班清淤后保持有2-3m的剩余泥渣作为临时挡墙，如有任何异常人员及时撤离至副竖井马头门处硐室内，不得蛮干冒险作业。

[3]《工作联系单》：六、执行临界作业管控。当巷道淤泥作业推进至与+360m贯通的专用回风井位置时，立即停止清淤作业，未经天一公司与华冶公司项目部共同会商、制定专项安全作业方案并审批通过前，严禁擅自恢复施工。

竖井的路口行驶至+310m 粉矿回收巷与专用回风井联络巷岔口,随后在专用回风井联络巷通过视频监控遥控驾驶 WJ-2 铲车进入作业面铲渣。铲渣后退回岔口改为手动驾驶，倒车退回 1 号沉淀池靠近副竖井的路口将渣石卸入沉淀池。吴某某手动驾驶另一辆 WJ-2 铲车将 1 号沉淀池的渣石转运至副竖井吊桶提升出井。9 时许，天一公司副总经理邹某某、施工队长谢某某从副竖井下井到+310m 粉矿回收巷观察清渣情况，随后到专用回风井联络巷内通过视频监控观察清渣情况。11 时许，华冶公司项目部技术质量管理部部长、当班带班领导王某某从副竖井下井到+310m 粉矿回收巷观察清渣情况，随后到专用回风井联络巷和邹某某、谢某某一起通过视频监控观察清渣情况。13 时许，吴某某和康某交换车辆，吴某某驾驶铲车到作业面铲渣后卸入 1 号沉淀池，康某驾驶铲车将 1 号沉淀池的渣石转运至副竖井吊桶提升出井。

15 时 30 分许，主竖井井底泥渣溃涌，在 1 号沉淀池卸渣的吴某某感到有一股风吹来，同时看到巷道照明设备熄灭，马上跳车跑向副竖井马头门信号硐室，边跑边呼喊康某，随后，二人经副竖井吊盘转移至副竖井东侧的马头门内，从副竖井升井；在专用回风井联络巷内观察的邹某某、王某某发现异常，立即跑到 360-310m 专用回风井内的吊盘躲避，在专用回风井联络巷内观察的谢某某被溃渣卷走失联。

（二）抢险救援和应急处置情况

7 月 16 日 15 时 30 分许，副竖井信号工徐某某听到副竖井口有响声，来到副竖井口看到副竖井提升钢丝绳出现较

大幅度的异常摆动，随即使用对讲机呼叫井下人员了解情况。40 分许，副竖井口把钩工翟某某向华冶公司项目部经理张某某电话报告井下有异常，张某某安排同在办公室的华冶公司项目部机电经理刘某去副竖井口核实情况。

15 时 50 分许，吴某某、康某升井后当即向在井口的刘某报告+310m 粉矿回收巷出现险情。刘某安排华冶公司项目部施工经理范某某下井到+310m 中段查看情况，范某某下井后使用对讲机反馈“邹某某、王某某 2 人未受伤”。

19 时许、20 时许，王某某、邹某某先后被救升井，随后被送至瓮安县人民医院治疗。涉事企业继续组织力量自行搜救失联人员谢某某。

7 月 17 日 18 时 30 分，天一公司董事长彭某向瓮安县应急管理局电话报告事故情况，接报后瓮安县立即启动应急预案组织救援，国家矿山安全监察局贵州局、省应急厅、黔南州政府接报后立即安排相关部门人员第一时间赶赴现场指导救援。

7 月 18 日 14 时 35 分，搜救人员在 1 号沉淀池岔口附近泥渣表面发现失联人员谢某某，15 时 19 分失联人员升井，15 时 43 分，失联人员谢某某经医疗部门认定无生命体征，随即送瓮安县殡仪馆，救援工作结束。

（三）事故报告情况

7 月 16 日 15 时 50 分许，铲车司机吴某某、康某升井后向华冶公司项目部机电经理刘某当面报告了事故情况。

16 时 30 分许，刘某向天一公司董事长彭某当面报告事故情况。

7 月 17 日 18 时 30 分，彭某向瓮安县应急管理局电话报告事故情况。

19 时 16 分，彭某向国家矿山安全监察局贵州局电话报告事故情况。

（四）迟报、谎报事故情况

事故发生后，老虎洞磷矿未按规定[4][5]报告，迟报事故。彭某组织相关人员统一口径，谎报事故发生时间[6]。

（五）善后处理情况

事故发生后，瓮安县政府和天一公司成立善后处理专班，2 名受伤人员住院治疗，于 2026 年 7 月 27 日康复出院；2026 年 7 月 22 日，华冶公司与遇难者家属签署赔偿协议，事故善后已得到妥善处理。

（六）事故应急处置评估

事故发生后，老虎洞磷矿未及时召请与其签订救护协议的矿山救护队参与救援工作，自行组织施救，直到 7 月 17 日 18 时 30 分、19 时 55 分才分别向瓮安县应急管理局、矿山救护队请求支援，虽未发生次生事故，但存在救援缓慢。

---

[4]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十六条第一款：发包单位在接到外包工程事故报告后，应当立即启动相关事故应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，并依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，立即如实地向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（三）项：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（三）故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报。

三、事故直接原因

主竖井井底长期废渣堆积，经涌水持续浸泡，形成泥渣，涉事企业违章组织清理+310m 粉矿回收巷泥渣过程中，持续扰动导致泥渣堆积体底部支撑结构发生破坏，极限平衡状态被打破，主竖井泥渣[7]失稳、整体涌入+310m 粉矿回收巷、专用回风井联络巷，谢某某位置靠近溃渣点难以及时避让，被溃渣卷走失联，致使事故发生。

四、事故暴露的主要问题

（一）华冶公司

1.落实双重预防机制不到位。制定的《一标段副竖井+310 中段粉矿回收巷淤泥清理专项措施》对主竖井泥渣突然整体涌入的风险研判不足，制定的安全措施没有针对性。

2.赶工期、抢进度。一是对废渣堆积演变到堵塞的风险重视不够，延后实施清渣作业，错过了提前化解风险的机会。**二是**矿山主竖井、副竖井贯通后，未按设计在+400m 中段配套建设水泵房、形成完整排水系统，便组织+400m 中段开拓巷道掘进施工[8]，导致事故抢险处置期间井下积水无法有效疏排。

3.组织施工不合理。在清渣作业推进至+360m 贯通的专用回风井位置后，未执行发包单位、监理单位发出的停止清渣作业的指令，在未重新制定并会审专项措施的情况下违章组织清渣作业，且主竖井井筒泥渣未降低至专项措施要求

[7] 泥渣：岩、矿体粉末与水混合物。泥渣（含泥渣上部积水）在主竖井堆积高度约 25.5m。

[8] 《国家矿山安全监察局关于严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理的通知》（矿安〔2021〕7 号）：六、形成全负压通风系统和两个直通地表的出口后，要尽快建设井下主要供电、排水系统，不得在供电、排水系统建成前进行其他中段工程施工。

的+320m标高以下以及作业现场未落实“无视频不作业”要求[9]。

4.安全管理体系未理顺。一是虽然配备有项目部经理，但是项目部实际控制人为机电副经理；+310m粉矿回收巷清渣作业班组谢某某、康某、吴某某3人为劳务公司人员，违规使用劳务派遣人员[10]。**二是**安全教育培训缺乏针对性，从业人员安全意识淡薄，安全意识未入脑入心，缺乏岗位风险辨识能力，违章指挥、违章作业，避险逃生的自救能力弱，人的不安全行为未能得到有效控制。

（二）天一公司

1.安全管理工作不到位。一是安全管理体系不健全。矿山处于上级公司直接管理，“五职矿长”履职有差距。**二是**外包管理不力。对外包单位监督检查不到位，未制止施工单位违章指挥、违章作业的行为，对外包单位违规使用劳务派遣人员问题失察。

2.应急救援处置不力。未及时召请与其签订救护协议的矿山救护队参与救援工作，自行组织施救，救援缓慢。

（三）瓮安县应急管理局

1.驻矿安监员履职有差距[11]。对矿山作业安排、事故

---

[9]《国家矿山安全监察局贵州局 省能源局 省应急管理厅关于切实加强矿山现场安全管理和重点时段安全管控工作的通知》（矿安黔〔2024〕49号）：（四）严格落实“无视频不作业”。矿山企业要按照“无视频不作业”要求，在井上下重要场所、采区上（下）部车场、采掘作业地点、巷道集中维护点、运输转载点、大型设备安装拆除运输及 3 人及以上临时作业地点（突发情况下应急抢险作业除外）安装视频监控，全程监控作业过程。

[10]《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》：（十七）强化安全基础管理。……取消井下劳务派遣用工，矿山企业或承包单位对欠薪应依法承担清偿责任。

[11]《瓮安县非煤矿山驻矿安全监管员管理和考核制度》：16.掌握矿井入井人员数量和分布情况、采掘作业工作面数量及位置，分析是否存在非法违法行为；24.督促非煤矿山企业按规定上报生产安全事故，及时向县应急局基础科报告。

发生等情况掌握不清，未能及时发现并纠正涉事企业谎报、迟报事故行为。

2.监管指导有差距。对事故矿山安全风险研判管控、隐患排查整治工作督促指导不到位。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员（1人）

谢某某，男，施工队长[12]，主竖井井筒泥渣未降低至+320m标高以下，指挥工人对+310m粉矿回收巷进行清渣作业，对事故发生负有直接责任，涉嫌犯罪，鉴于其在此次事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送公安机关处理的人员（1人）

刘某，男，中共党员，2026年4月20日任华冶公司项目部机电经理[13]、实际负责人[14]。未认真履行安全生产

---

[12] 《中国华冶科工集团有限公司瓮安项目部全员安全生产责任制》班组长安全生产职责：认真执行和遵守安全生产的各项规章制度、规范规程，领导本班组安全作业，对本班组安全生产负责；开好班前会，安排施工生产任务时，必须向作业人员交等安全注意事项；经常组织本班组员工学习安全操作规程和规章制度，做好新员工的班组教育，对不听劝阻的违章作业人员，可责令其停止作业；班前要对所使用的机具、设备、防护用品、施工环境、安全标牌进行安全检查，发现员工酒后上岗，情绪不稳定等情况时，应令其停止作业；有权拒绝上级违章指挥，遇有事故险情时，有权指挥作业人员立即撤离现场；作业时要经常注意检查施工现场存在的不安全因素，发现隐患及时处理，不能解决的要立即报请上级采取措施，保证安全方可继续作业；每周组织一次安全日活动，进行安全讲评，布置总结安全工作，预测预防事故苗头，处理好先安全后生产的关系；发生伤亡事故，要积极抢救伤员，保护现场，如实向领导提供事故发生的情况，分析事故原因，吸取教训，采取措施，改进工作；组织本班组安全生产竞赛和评比，及时表扬好人好事，学习推广安全生产的先进经验。

[13] 《中国华冶科工集团有限公司瓮安项目部全员安全生产责任制》机电经理安全生产职责：第一条 协助项目负责人履行机电设备运行与物资采购方面安全生产管理职责，对设备、设施安全运行负有组织实施、综合管理和日常监督的责任、对职责或授权范围内的安全生产、文明施工事项承担相应的管理和监督责任。第二条 贯彻各项安全生产、环境保护法律法规、标准规范和各项规章制度等要求。第三条 协助项目经理组织制定项目部安全生产责任制，建立健全各项安全生产制度。第四条 负责协助项目经理建立、实施并保持现场施工安全生产管理体系持续有效运行。第五条 监督落实设备设施运行、巡检、保养、检维修管理制度，组织职能部门对项目机械设备的进场核验、安装、拆除、使用、检测、维护保养工作，确保其始终处于安全可靠的运行状态。第六条 按照特种设备、矿山使用设备有关规定，委托专业检测、检验机构对特种设备定期检测、检验。第七条 监督落实设备设备拆除、报废管理制度，拆除、报废涉及作业许可的，执行危险作业许可闭环管理程序，并在作业前组织职能部门对相关从业人员进行培训和安全技术交底。第八条 现场进行设备设施试运行、检修作业应采取可靠的安全技术措施。第九条 协助项目负责人建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、落实安全生产标准化、信息化建设要求。第十条 负责组织开展安全隐患排查与专项检查工作，督促设备设施运行与操作方面安全隐患整改措施的落实。第十一条

管理职责，未有效督促实施项目部全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未理顺安全管理体系；落实双重预防机制不到位；施工安排赶工期、抢进度，7月初，刘某明知+310m粉矿回收巷清渣已超过专用回风联络巷位置，未执行《工作联系单》停工指令，在未重新制定并会审专项措施的情况下，违章组织清渣作业，对事故发生负主要责任。涉嫌犯罪[15][16]，建议移送公安机关立案查处。

依据《中国共产党纪律处分条例》第三十三条规定，建议华冶公司根据司法机关的生效判决、裁定、决定及其认定的事实、性质和情节，依照相关规定给予党纪、政务处分。

（三）建议移交纪检监察机关追责问责人员（1人）

落实本项目领导现场带班制度，检查安全生产情况，解决安全生产中存在的问题。第十二条 法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。

[14]《中国华冶科工集团有限公司瓮安项目部全员安全生产责任制》项目部经理安全生产职责：第一条 项目经理是项目部安全生产的第一责任人，对项目的安全生产全面负责。第二条 组建和领导项目安全领导小组、消防安全领导小组和应急救援领导小组，配备具备相应资格的专职安全管理人员，定期召开安全领导小组会议协调解决安全生产中存在的问题。第三条 负责国家、地方有关安全生产的法律法规、标准规范和政策及公司的安全责任制度在项目部的实施，并检查执行情况。第四条 负责建立和落实项目安全生产管理制度，结合项目人员配备分解落实项目安全生产责任制度。第五条 根据项目工程的实际情况，负责建立现场施工安全生产管理体系，建立健全双控预防机制。第六条 组织实施对作业人员的安全教育培训。在确定分包队伍时，必须组织审查其资质、安全生产保证体系和安全业绩。在签订合同时，应明确安全生产的权利与义务。第七条 负责落实安全技术措施费用，并组织按计划实施。监督物资部门采购安全物资的质量，防止和杜绝假冒伪劣产品流入施工现场。第八条 每周组织安全检查和隐患排查，针对潜在或存在的事故隐患制定相应的整改、预防措施，并组织实施。并督促限时整改，确保施工安全顺利进行。第九条 负责组织制定项目生产安全事故应急救援预案、配备应急救援器材。第十条 发生工伤事故，按应急预案组织抢救，组织或参加事故调查处理；按规定及时、如实上报和处理生产安全事故。第十一条 落实本项目领导现场带班制度，检查安全生产情况，解决安全生产中存在的问题。第十二条 法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。

[15]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

[16]《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款：实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：

（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

（二）造成直接经济损失一百万元以上的；

（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。

余某，男，群众，2026年4月瓮安县应急管理局派驻瓮老虎洞磷矿安监员。作为事故当天的驻矿安监员，未认真履行驻矿安监员工作职责，对矿山作业安排、事故发生等情况掌握不清，未能及时发现并纠正涉事企业谎报、迟报事故行为。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第（二）项[17]之规定，建议移送纪检监察机关查处。

（四）建议给予行政处罚的人员（11人）

1.天一公司

彭某，男，中共党员，2025年9月任天一公司法定代表人、董事长[18]、老虎洞磷矿实际控制人。未认真履行主要负责人安全职责，未有效督促落实全员安全生产责任制，对事故发生负领导责任。事故发生后，迟报事故；组织统一事故发生时间口径，谎报事故，对此问题负直接责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（七）项[19]、第八十三条第二款[20]以及《生产安全事故报告和调

[17] 《中华人民共和国公职人员政务处分法》 第三十九条：有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：（二）不履行或者不正确履行职责，玩忽职守，贻误工作的。

[18] 《瓮安县天一矿业有限公司全员安全生产责任制》党支部书记 董事长安全生产职责：一、依法合理组织安全生产建设活动，组织制定安全生产方针和目标，组织班子成员签订安全生产目标责任书，并予以考核。二、组织制定公司安全生产规章制度、操作规程。建立健全公司全员安全生产责任制，组织实施班子成员安全生产职责考核。三、确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人，落实“一岗双责”。四、组织制定本单位安全生产教育和培训计划；定期接受安全教育培训，持证上岗。五、保证本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定。六、组织制定“双重预防”机制，全面辨识评估和有效管控本单位安全风险；及时消除生产安全事故隐患。七、定期主持召开公司安全生产委员会、董事会等会议，听取和采纳工会、职工关于安全生产合理化建议，研究部署安全生产工作。八、落实责任推进安全生产标准化建设、安全文化建设和安全建设工作。九、组织制定本单位的生产安全事故应急预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展生产安全事故应急演练。十、及时、如实向瓮安县应急管理局报告生产安全事故，及时响应和启动相应等级的生产安全事故应急预案，组织事故抢险救援。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有

查处理条例》第四条第一款[21]、第九条第一款[22]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[23]、第一百一十条第一款、第二款[24]以及《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项[25]、第三十六条第（一）项[26]之规定，建议由黔南州应急管理局立案查处。

郭某某，男，中共党员，2026年6月任天一公司总经理[27]，公司安全生产建设第一责任人、安全生产委员会执行主任，参与矿山安全管理。未认真履行安全生产职责，作为

安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[21] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款:事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[22] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一款、第二款：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[25] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

[26] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

[27] 《瓮安县天一矿业有限公司全员安全生产责任制》总经理安全生产职责：一、依法合理组织安全生产建设活动，组织实施安全生产方针和目标，组织中层管理人员签订安全生产目标责任书，并予以考核。二、组织实施公司安全生产规章制度、操作规程、全员安全生产责任制，组织实施中层管理人员安全生产职责考核。三、组织建立安全生产管理机构并配备合格的安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能，并配备满足需要的安全技术人员。四、组织实施本单位安全生产教育和培训计划；定期接受安全教育培训，持证上岗。五、组织实施安全费用提取和使用计划，确保安全生产投入到位。六、组织实施“双重预防”机制，定期组织辨识本单位安全风险，管控重大安全风险；及时消除生产安全事故隐患，负责重大事故隐患治理；定期向从业人员通报事故隐患排查治理情况，落实重大事故隐患排查治理报告规定。七、定期主持召开公司安全生产委员会、总经理办公会等会议，研究决定安全生产工作人、财、物等重大事项。八、牵头并组织实施安全生产标准化建设、安全建设和职责范围的安全文化建设。九、组织实施本单位的生产安全事故应急预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展生产安全事故应急演练。十、及时、如实向上级公司报告生产安全事故，及时响应和启动相应等级的生产安全事故应急预案，组织人力、物力、财力实施抢险救援。

事故当天当班的带班领导[28][29]，对施工单位违章指挥、违章作业问题失察失管，对事故发生负重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由黔南州应急管理局立案查处。

邹某某，男，中共党员，天一公司副总经理[30]，公司安全生产委员会副主任，参与矿山安全管理，2026 年 4 月调整分工，分管安全、环保工作。未认真履行安全生产职责，作为现场安全管理人员，未制止和纠正施工单位违章指挥、违章作业行为，对事故发生负重要领导责任。在事故调查中作伪证，未如实供述事故发生时间。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项[31]、《生产安全事故报

[28] 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条：矿山企业领导带班下井时，应当履行下列职责：（一）加强对井下重点部位、关键环节的安全检查及检查巡视，全面掌握井下的安全生产情况；（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产；（三）遇到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

[29] 瓮安县天一矿业有限公司《领导带班下井管理制度》第十条：天一矿业、井巷主体工程承包单位项目部领导带班下井时，应当履行下列职责:（一）加强井下重点部位、关键环节的安全检查及检查巡视，全面掌握当班井下安全生产情况。（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。（三）遇到险情时，立即按规定组织撤人避险，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。（四）跟踪督促并闭环管理上一班交接的安全生产问题整改。

[30] 《瓮安县天一矿业有限公司全员安全生产责任制》安全副总经理安全生产职责：一、负责组织实施公司安全、环保、职业卫生、交通、消防、民爆、应急救援、技能鉴定、安全教育培训等安全生产综合管理和日常监督管理。二、每月组织召开安全环保例会，分析评估参建单位安全状况，督促落实管控措施，提交业务范围内的安全生产议案，参与研究解决重大安全生产问题。三、组织或者参与拟订业务范围内的安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案，并监督实施，组织实施业务范围内的专业安全生产标准化建设。四、组织或者参与公司安全生产教育培训，如实记录安全生产教育培训情况；检查督促施工单位安全生产教育培训实施情况；定期接受安全教育培训，持证上岗。五、组织实施“双重预防”工作机制，定期组织安全风险辨识评估，实施职责范围的较大安全风险分级管控，排查并督促事故隐患闭环治理，督促落实公司重大危险源、重大安全风险的安全管理措施。六、定期不定期检查现场安全生产状况，提出改进安全生产管理的措施或建议。七、及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。八、参与制定建设期间重大灾害预防措施和治理方案，督促落实公司安全生产整改措施。九、组织或者参与生产安全事故应急演练，协助主要负责人及时修订完善生产安全事故应急预案。十、及时、如实向公司主要负责人报告生产安全事故，督促落实事故防范措施。

[31] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

告和调查处理条例》第四条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[32]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项[33]之规定，建议由黔南州应急管理局立案查处。

刘某某，男，中共党员，2025年1月任老虎洞磷矿矿长[34]。未认真履行安全生产职责，未有效督促落实矿山全员安全生产责任制；对外包单位监督检查不到位，对外包单位违规使用劳务派遣人员的问题和违章指挥、违章作业的行为失察失管，对事故发生负重要领导责任。在事故调查中作伪证，未如实供述事故发生时间。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项以及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项之规

[32] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[33] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的。

[34] 《瓮安县天一矿业有限公司老虎洞磷矿和对门坡尾矿库全员安全生产责任制》矿长安全生产职责：坚持中国共产党的领导，践行“两个至上”理念，坚守底线、不越红线。矿长是老虎洞磷矿现场建设监管第一责任人，履行且不限于以下安全生产职责：一、组织健全并督促落实老虎洞磷矿全员安全生产责任制，督促施工单位实施安全生产标准化。二、组织建立并督促老虎洞磷矿安全生产规章制度和操作规程。三、组织编审和督促实施老虎洞磷矿安全生产教育和培训计划，建立健全安全培训档案。定期接受安全教育培训，持证上岗。四、编制并组织实施老虎洞磷矿安全生产费用提取和使用计划，督促施工单位按合同约定保证安全生产投入。五、组织老虎洞磷矿“双重预防”机制，有效管控本单位安全风险，及时消除生产安全事故隐患。六、组织实施领导带班下井管理制度和安全生产检查制度，加强爆破、动火、临时用电、吊装等危险作业监督管理。七、修订老虎洞生产安全事故应急预案，组织生产安全事故应急八、及时、如实向公司报告生产安全事故，及时响应和启动相应等级的生产安全事故应急预案，积极组织事故抢险救援。九、参与公司安全生产专题会议，提请解决重大安全风险防控和隐患整改资金投入、技术保障措施等问题。十、监督检查老虎洞磷矿承包单位安全生产资质、条件，督促承包人依法依约履行安全生产职责。

定，建议由黔南州应急管理局立案查处。

周某，男，群众，2026年6月任老虎洞磷矿安全副矿长[35]。未认真履行安全生产职责，对外包单位监督检查不到位，对外包单位违规使用劳务派遣人员的问题和违章指挥、违章作业的行为失察失管，对事故发生负重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项[36]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由黔南州应急管理局立案查处。

2.华冶公司

张某某，男，中共党员，2026年4月20日任华冶公司项目部经理。未认真履行安全生产职责，未有效落实项目部全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对违章指挥、违章作业的行为失察失管，对事故发生负有重要领导责任。在事故调查中作伪证，未如实供述事故发生时间。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项以及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

[35] 《瓮安县天一矿业有限公司老虎洞磷矿和对门坡尾矿库全员安全生产责任制》安全副矿长安全生产职责：坚持中国共产党的领导，践行“两个至上”理念，坚守底线、不越红线，安全副矿长是老虎洞现场监督管理直接负责人，履行且不限于以下安全生产职责：一、协助主要负责人履行安全生产管理职责，对老虎洞磷矿现场安全生产工作负综合管理和日常监督责任。二、督促公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案有效实施。督促施工单位实施安全相关专业安全生产标准化建设。三、参与公司安全环保会议，分析评估参建单位安全状况，参与研究解决重大安全生产问题。四、参与公司和矿组织的安全生产教育培训，督促施工单位实施公司安全生产教育培训计划和如实记录安全生产教育培训情况，定期接受安全教育培训，持证上岗。五、督促落实“双重预防”工作机制，排查并督促事故隐患闭环治理，督促落实老虎洞磷矿重大危险源、重大安全风险的安全管理措施。六、定期不定期检查现场安全生产状况，提出改进安全生产管理的措施或建议。七、及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。八、参与制定建设期间重大灾害预防措施和治理方案，督促落实老虎洞磷矿安全生产整改措施。九、参与编制并督促施工单位实施老虎洞磷矿生产安全事故应急预案，参与专项应急预案或现场处置方案演练。十、及时、如实向老虎洞磷矿矿长和公司安全副总经理报告生产安全事故，督促落实事故防范措施。

[36] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

五条、《生产安全事故报告和调查处条例》第三十六条第（五）项之规定，建议由黔南州应急管理局立案查处。

范某某，男，群众，2026 年 4 月 20 日任华冶公司项目部施工经理[37]。未认真履行安全生产职责，施工安排赶工期、抢进度，对清渣作业未落实“无视频不作业”和主竖井井筒泥渣未降低至+320m 标高以下的问题失察失管，对事故发生负重要领导责任。在事故调查中作伪证，未如实供述事故发生时间。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项以及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项之规定，建议由黔南州应急管理局立案查处。

杨某，男，中共党员，2026 年 4 月 20 日任华冶公司

[37] 《中国华冶科工集团有限公司瓮安项目部全员安全生产责任制》施工经理安全生产职责：第一条 协助项目经理抓好项目安全施工生产工作，积极改善劳动条件，为员工提供安全作业环境，对项目安全生产、文明施工工作负直接管理责任。第二条 依法依规组织施工生产，实施项目安全策划，落实施工组织设计（施工方案）和危大工程、大型临时设施及特殊施工设施施工方案中各项安全技术措施，监督履行验收程序，保证本项目安全生产投入有效实施。具备安全生产条件。第三条 组织开展安全生产标准化、安全文化和安全班组建设，监督各部门、岗位、分包单位落实安全生产责任制。第四条 统筹组织落实公司及本单位安全生产规章制度、操作规程，组织实施危险作业许可闭环管理和安全风险分级管控措施。第五条 组织划定项目安全风险责任网格区域，确定管理责任人对管理区域内安全设施、文明施工、职业病防护用品（具）及消防设施与器材进行管控。第六条 依法合理进行生产作业组织和管理，组织职能部门对设备设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进行安全风险辨识，采取相应的措施。控制作业行为安全风险。第七条 组织职能部门按规定开展隐患排查治理工作，实施隐患治理措施和方案，重大事故隐患及时上报，并按照职责分工实施监控治第八条 监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。第九条 监督项目及分包单位为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合规定的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。第十条 部署施工生产任务时，应同时部署在设备设施施工、吊装、检维修、爆破等作业现场设置警戒区域和警示标志；在施工作业、检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。第十一条 协助项目经理及时对伤亡事故、危险肇事事故的调查、分析和处理工作，做好因工伤亡及重大未遂事故发生时现场保护工作，并协助事故调查，拟定改进措施并落实整改。第十二条 负责对施工现场粉尘、有毒有害气体、建筑噪音、污水排放和建筑垃圾处理等主要环境因素控制措施情况的检查与纠正。第十三条 落实本项目领导现场带班制度，检查安全生产情况，解决安全生产中存在的问题。第十四条 法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。

项目部安全总监[38]。未认真履行安全生产职责，落实双重预防机制不到位；安全教育培训工作不到位；对清渣作业未落实“无视频不作业”和主竖井井筒泥渣未降低至+320m标高以下的问题失察失管，对事故发生负重要领导责任。在事故调查中作伪证，未如实供述事故发生时间。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（七）项[39]以及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项之规定，建议由黔南州应急管理局立案查处。

王某某，男，中共党员，任华冶公司项目部技术质量管理部部长[40]，负责工程验收、方案审批、质量管理工作。未

---

[38] 《中国华冶科工集团有限公司瓮安项目部全员安全生产责任制》安全总监安全生产职责：第一条 协助项目负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负有组织实施、综合管理和日常监督的责任，对职责或授权范围内的安全生产、文明施工事项承担相应的管理和监督责任。第二条 贯彻各项安全生产、标准规范和各项规章制度等要求。第三条 协助项目经理组织制定项目部安全生产责任制，建立健全各项安全生产制度。第四条 负责协助项目经理建立、实施并保持现场施工安全生产管理体系持续有效运行。第五条 负责组织制定现场施工安全生产管理体系的目标和指标，并在实施过程中监督检查。第六条 负责督促落实安全生产教育培训等活动。第七条 协助项目负责人建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实安全生产标准化、信息化建设要求。第八条 负责组织开展安全隐患排查工作，督促安全隐患整改措施的落实。第九条 组织职能部门与施工作业人员签订安全生产责任书，并监督实施。第十条 协助项目部建立并不断完善项目部应急救援预案，并组织对预案进行培训和演第十一条 负责督促落实各分包单位建立安全生产管理体系并保持有效运行。第十二条 负责监督对本工程项目实施过程的各项安全技术措施的实施。第十三条 对政府主管部门和业主及相关方提出的问题实施整改。第十四条 负责组织开展文明施工和安全质量标准化达标创建活动。第十五条 落实本项目领导现场带班制度，检查安全生产情况，解决安全生产中存在的问题。第十六条 法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。

[39] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[40] 《中国华冶科工集团有限公司瓮安项目部全员安全生产责任制》技术质量管理部部长安全生产职责：第一条 按照“管业务必须管安全”和“一岗双责”的安全工作原则，是本部门的安全生产第一责任人，负责本部门安全生产责任制的落实，对本部门业务范围内的安全生产工作负直接管理责任。第二条贯彻执行国家、地方有关质量、检验方面的安全生产法律法规、规范标准及集团、公司、项目部的安全生产管理规章制度。第三条 根据招标文件中列出的危大工程清单，结合项目工程技术难度、规模、安全风险等级、工期等要素，按照国家、地方兴于危大工程及超过一定规模的危大工程范围，补充完善危大工程清单。第四条 审查施工组织设计、重大施工方案，严格审查方案质量技术措施的可行性，并提出修正意见，杜绝因质量原因诱发质量安全事故。第五条 编制或修订工艺技术操作规程、工艺技术标准必须符合安全生产要求，不得以任何理由消减安全技术设备项目和安全技犬措施。第六条 编制施工组织设计、临时用电组织设计、专项风险评估报告、专项方案、重大危险源管控方案、专项应急预案、安全技术交底等资料。第七条 负责

认真履行安全生产职责，落实双重预防机制不到位；作为事故当天当班带班领导，对清渣作业未落实“无视频不作业”和主竖井井筒泥渣未降低至+320m标高以下的问题失察失管，现场未制止和纠正违章指挥、违章作业行为，对事故发生负重要领导责任。在事故调查中作伪证，未如实供述事故发生时间。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项、第（七）项以及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项之规定，建议由黔南州应急管理局立案查处。

（五）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.天一公司

未严格落实企业安全生产主体责任，安全管理工作不到位，应急救援处置不力，对事故发生负有重要责任。事故发生后，谎报事故，并在事故调查中作伪证。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[41]以及《生

检查管辖区域施工组织设计、临时用电组织设计、专项方策的贯彻、落实、执行情况第八条 协助项目负责人建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双首预防工作机制，落实安全生产标准化、信息化建设要求。第九条 负责管辖范围施工队安全技术交底工作与“安全文明工地”建设考核评价工作。第十条 参加伤亡事故和重大未遂事故的调查，从质量技术方面分析事故原因，提出处理意见，制定防范措施。第十一条 完成领导交办的其它安全工作。

[41] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项、第（五）项[42]之规定，建议由黔南州应急管理局立案查处。

2.华冶公司

未严格落实非煤矿山承包单位安全施工主体责任，落实双重预防机制不到位，施工赶工期、抢进度，未理顺安全管理体系，违章指挥、违章作业，井下清渣作业使用劳务派遣人员，对事故发生负有直接责任。在事故调查中作伪证。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项以及《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项之规定，建议由黔南州应急管理局立案查处。

（六）其他处理建议

瓮安县应急管理局，对事故矿山安全风险研判管控、隐患排查治理督促指导不到位，督促驻矿安监员认真落实驻矿监管职责不力。建议责成瓮安县应急管理局向瓮安县人民政府作书面检查。

肖某某，男，中共党员，2022年任驻矿中心主任。主要负责驻矿安监员的管理工作，督促驻矿安监员认真落实驻矿监管职责不力，建议责成肖某某向瓮安县应急管理局党委作出书面检查。

吴某某，男，群众，2026年4月27日瓮安县应急管理局派驻老虎洞磷矿安监员。未认真履行驻矿安监员工作职

[42] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项、第（五）项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的；

（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的。

责，对矿山作业安排的情况掌握不清。建议责成吴某夫向瓮安县应急管理局党委作出书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）瓮安县应急管理局要强化安全发展理念，进一步提升矿山安全监管工作效能

一是进一步压实驻矿安监员岗位职责，通过定期到矿听取汇报、查阅履职记录、现场核查核验等方式细化履职监督，督促驻矿安监员严守现场监管关口，做实风险隐患排查、违章行为制止和信息上报工作。**二是**组织专家对正常生产建设地下矿山开展一次全覆盖的帮扶指导，重点围绕重大风险管控、图纸图实相符、专项施工方案落实、外包工程管理、隐患排查治理、应急保障、建设矿山基建施工安全管控等方面开展技术服务，指出安全风险与问题，提出整改指导意见，督促企业逐项闭环整改，全面提升矿山风险防控能力。

（二）天一公司要深刻汲取事故教训，压实主体责任

一是严格落实全员安全生产责任制，厘清层级管理权限。全面规范矿山安全管理体系，明确董事长、总经理、总工、分管矿长、各级管理人员岗位职责，确保“五职矿长”履行法定安全管理职责。**二是**常态化开展风险研判。建立建设、施工、监理三方高风险作业联合研判、联合检查、联合管控机制，定期对井下重点风险点位开展联合排查。**三是**严格专项施工方案全过程管理。建立完善专项施工方案审查、审核制度，加强审查、审核把关，对方案不合理、措施难以实现预期目标的，要及时组织有关人员、有关部门重新制定

方案。**四是**严格领导带班下井及现场管控制度。带班领导、现场安全管理人员必须切实履行现场管控职责，全程监督高风险作业，对违章行为要当场制止、坚决停工。**五是**规范事故信息报告管理。全员学习《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，严格落实及时、如实、准确的事故报告制度，杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报事故行为。**六是**强化承包单位的资质与人员审查。对施工单位项目部负责人、专职安全管理人员、特种作业人员、技术人员以及入井作业员工的劳动关系、社保记录、执业资格进行重新核查，严禁使用劳务派遣人员或临时人员冒充承包单位正式职工。

（三）华冶公司要从严现场管控，杜绝违章作业

一是彻底扭转重进度、轻安全的思想。要严格执行金属非金属地下矿山相关规定和国家标准、行业标准，落实专项方案、风险管控各项要求，坚决杜绝施工安排不合理等行为。**二是**规范高风险作业组织管理。高风险作业必须提前开展专项风险辨识，配齐现场观测、视频监控、避险逃生、应急处置设施，固定专职监护人员，明确安全站位、避险路线、紧急停工条件。**三是**强化风险隐患排查治理。对进行新施工作业，拆除相应设施前，要排查受影响范围的风险隐患，及时采取有效措施防控、治理，不得出现风险隐患长期悬置、无人治理的问题。**四是**强化项目部技术、安全管理能力。压实项目经理、技术管理人员、专职安全员岗位职责，技术人员必须动态研判作业风险，及时提出停工、整改、方案更新建议；安全员加强监护，对违章指挥、冒险作业坚决制止，坚

决杜绝履职空转。**五是**强化安全教育培训。针对矿山存在事故特点，通过事故案例剖析、典型事故警示教育、安全技术交底、法规制度宣贯、岗位应急处置实战演练等方式，提升作业人员风险辨识、紧急避险、自救互救能力。