高新区（新市区）乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司“12·10”一般高处坠落事故调查报告

2024年12月10日17时02分许，乌鲁木齐城北大道与安宁渠路交会口新联农副产品综合市场内，乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司工作人员在蔬菜交易大棚区北侧B2大门处摘除和安装棉门帘的作业过程中，发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人死亡、1人受重伤。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、公安分局、司法局、市场监督管理局、建设局、人力资源和社会保障局、总工会、地窝堡乡人民政府及相关技术专家共同组成了高新区（新市区）“12·10”一般高处坠落事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况。经调查认定乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司“12·10”一般高处坠落事故，是一起因企业及作业人员违反法律法规、规章制度，引起一人高处坠落致死、一人高处坠落致伤的一般生产安全责任事故。现形成报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司营业执照，统一社会信用代码：9165010433****710H；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）城北大道3707号办公区2号中国（新疆）自由贸易试验区。法定代表人：刘清利；成立日期：2015年5月13日；经营范围：销售：农畜产品，日用百货，食品，五金交电；社会经济咨询，房屋租赁，清洁服务，物业服务，停车服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.乌鲁木齐昌融达利商贸有限公司营业执照，统一社会信用代码：9165010455****124U；公司类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）城北大道3707号办公区1号。法定代表人：乔昌峰；成立日期：2010年4月21日；经营范围：销售：建材，农畜产品，服装，日用百货，洗涤用品，五金交电，水暖配件；社会经济咨询，房屋租赁，卫生保洁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生相关单位关系

乌鲁木齐昌融达利商贸有限公司与乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司在2019年12月20日签订了物业委托管理合同，合同约定内容包括附属配套建筑和设施及构筑物的维修、养护与管理，包括：物业管理办公经营用房、商铺等。双方签订《安全生产管理协议》，协议约定了双方的权利与义务。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.乌鲁木齐昌融达利商贸有限公司建立有各岗位安全职责，建立有特种作业人员管理制度、高处作业管理制度等各项安全管理制度，建立有各项安全操作规程，制定有生产安全事故应急预案，有2024年安全生产费用使用计划和实际使用费用台账，有2024年安全生产培训计划和培训记录，有2024年安全生产隐患排查台账；2019年乌鲁木齐昌融达利商贸有限公司与乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司签订了《安全生产管理协议》。

2.乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司，未建立员工三级安全培训教育记录档案；无装载机等工程机械安全管理制度，无装载机安全作业操作规程；无安全帽、安全带等劳保防护用品的个人领用发放签字记录；无高处坠落生产安全事故应急预案演练记录。

3.高处作业现场安全管理情况：高处作业现场无警戒带、风险提示牌等安全警示标志；违规使用装载机载人高处作业，部门区域负责人违章指挥；装载机操作人员无证操作装载机作业；未对高处作业人员进行安全交底；高处作业人员无安全防护措施。

（四）事故发生经过

2024年12月10日下午，乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司维修部负责人李运通安排刘某乐、曹增民（死者）、杜军新（伤者）三人进行蔬菜交易大棚区北侧B2大门棉门帘更换作业。17点左右，李运通驾驶装载机来到作业地点B2大门内、外侧大门中间隔廊，操作装载机铲斗将曹增民（死者）、杜军新（伤者）两人举升至外侧大门上部门框内侧区域（高度约3.5米），刘某

乐在地面装载机左面一侧指挥协调，曹增民（死者）站在铲斗内右侧，杜军新（伤者）站在铲斗内左侧。17 点 02 分左右，曹增民、杜军新在铲斗作业位置调整过程中失稳坠落至水泥地面。

（五）事故现场勘验情况

1.事故发生地点位于城北主干道与安宁渠路交会口新联农副产品综合市场内。

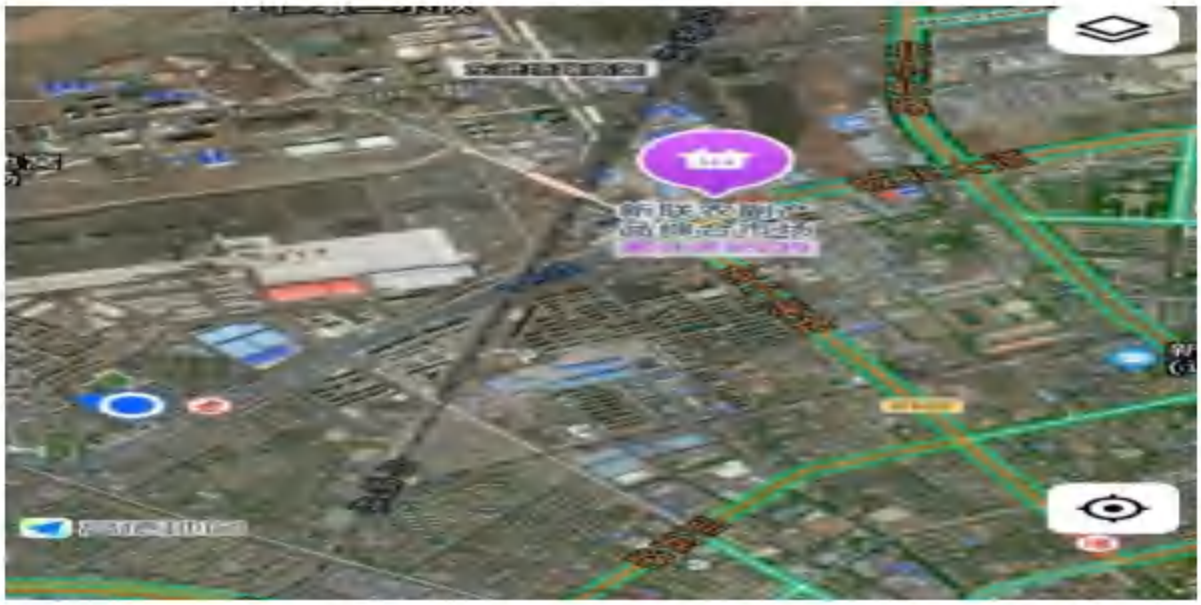


图 1 现场交通地理位置

2.事故发生在新联市场内蔬菜交易大棚区北侧 B2 大门，B2 大门由内侧门和外侧门组成，内侧门与外侧门相距 4.95 米，中间为隔廊；人员坠落地为外侧大门下方地面；地面为水泥地面，地面散布有部分冰雪。



图 2 事故发生地所处位置

3.事故所处作业面基本情况：

事故所处作业面位于 B2 大门处停放的装载机举升状态下的铲斗部位。内外大门门框上分别并列悬挂有 6 条棉布门帘，每条门帘长 5.2 米，宽 1.2 米，重 13.4 公斤；大门墙面建筑为砖混结构，隔廊为彩板框架结构，大门上部有金属框架；大门高 5 米，宽 6.1 米，无门扇；大门处未悬挂相关安全风险警示牌。

事发现场在蔬菜交易市场内部正对 B2 大门内侧有监控设备，市场行政楼上部斜对 B2 大门有监控设备，因门帘视线阻碍，均无法观察事发时现场情况。



图 3 事故所处作业面基本情况

4.现场作业装载机情况

现场用于人员登高作业的设备为一台柳工 855N 型号装载机，制造时间为 2014 年，车牌照为新 01 工 05021；外形长宽高尺寸 7860*3000*3500；现场目测大臂油缸与小臂油缸均无外泄迹象，操纵杆和手制动杆外观完好；铲斗长 2.9 米，宽 1.51 米，深 1.13 米；事发时装载机处于内外门中间隔廊，铲斗面向外侧门，铲斗举升高度约 3.5 米，2 名作业人员事发时处于举升悬停状态的铲斗内，准备摘取和安装门帘作业。铲斗由钢板焊制，铲斗作业部经过改装，斗齿换成整块钢板焊接安装，铲斗内侧底面钢板平整度较高，无坑洼凹面。



图 4 现场作业装载机情况

5.现场遗留物品基本情况

据现场目击人员陈述，人员坠落处地面有一同掉落的新门帘。

6.伤亡人员姿态及事发时现场状态

死者坠落位置为 B2 外侧门左部偏外地面，头朝东，仰卧。伤者坠落位置为 B2 外侧门中部偏外地面，头向北，仰卧。从作业面状况判断人员坠地高度约在 3.5 米。



图 5 伤亡人员姿态及事发时现场状态

7.其他情况说明

根据乌鲁木齐天气网预报，2024 年 12 月 10 日，当天最高温度-8℃，最低温度-10℃，多云。因事发现场处于蔬菜交易大棚大门入口处，内外温差形成气压差，气压差会形成由室外向室内的气流。铲斗内部及现场地面局部存在冰雪。

8.涉事人员持证情况

涉事装载机操作人员李运通无装载机相关操作证。

（六）事故造成的人员伤亡

伤亡人员情况

曹增民，男，汉族，55 岁，住址：新疆阿克苏市金银川镇，身份证号：4104231969****951X；2023 年 11 月 1 日与乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司签订劳动合同。在事故中死亡。

杜军新，男，汉族，56 岁，住址：乌鲁木齐市新市区地窝堡乡，身份证号：6205021968****4857，与乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司签订有劳动合同。在事故中受重伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 12 月 10 日 17 时 02 分许，登高作业现场地面指挥人员刘某乐在听到叫喊声后，发现曹增民（死者）和杜军新（伤者）坠落，躺在地上。刘某乐随即呼救，李运通、蔬菜一区习经理和现场保安闻声跑到现场，刘某乐在 17 时 03 分拨打了 120 急救电话，李运通随即电话通知了杨某和刘清利，杨某到场后于 17 点 30 分拨打了 110 报警电话。

随后，公安、应急、街道、社区在接报后均赶赴现场处置。在该起事故的上报过程中，事故现场人员，事故发生单位负责人均按要求上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

现场地面指挥人员刘某乐在听到呼叫后，发现曹增民（死者）和杜军新（伤者）坠落，躺在地上，立即大声向周围人报警呼救，并分别向两名受伤人员进行呼唤，问话判断伤情，同时拨打 120 急救电话和向医生询问急救措施，随后又找人拿来两床被子为伤者保温。

（三）医疗救治和善后情况

17 时 23 分左右，120 急救车赶到现场，经急救后将两名伤者拉至空军 474 医院救治。曹增民（死者）经医院救治后，于 2024 年 12 月 12 日 02 时 30 宣布死亡，死亡原因为闭合性颅脑损伤特重型；杜军新（伤者）腰部、左踝关节损伤、左胫骨远端

骨折[1]，住院治疗，于2025年1月4日出院。

接到事故报告后，高新区（新市区）管委会、区政府领导及街道办事处、区应急管理局、公安分局等相关部门领导和工作人员迅速到达现场了解事故经过，协调善后处置等工作，并按要求向上级部门汇报了情况。

事故赔付善后和救治工作有序开展，现场工人及家属情绪稳定，死者赔偿金已赔付到位。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员在保证不发生次生事故的情况下，能及时通知本单位主要负责人，逐级上报，刘某乐对伤者伤情研判正确，能及时呼救并及时拨打了120急救电话，应急处置得当。

区委、区政府及政府相关部门（应急管理局、公安分局、街道办事处）应急响应迅速，能够严格履行各自安全生产职责，到达事故现场后有序开展各项工作，善后处理得当，未造成不良社会影响。

三、事故原因技术分析

（一）事故直接原因

由现场人员笔录口供、受伤人员视频询问记录、现场勘查等信息综合推断，事故直接原因是登高作业现场未设置防坠落措施，工人曹增民（死者）和杜军新（伤者）采用装载机进行高处作业未采取戴安全帽、系挂安全带等安全防护措施。

[1]《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）3：有关轻伤、重伤划分说明 损失工作日1日≤轻伤<损失工作日105日 、105日≤重伤<损失工作日6000日 ；《事故伤害损失工作日标准》(GB-T15499-1995)4.2.2.36：骨折部位胫骨干损失工作日160天。

（二）直接原因分析

1.高处作业人员曹增民（死者）和杜军新（伤者）站在无固定和防护措施的装载机铲斗上进行高处拆装门帘作业是事故发生的直接原因之一。

2.高处作业人员未采取戴安全帽、系挂安全带等安全防护措施是事故发生的直接原因之一。

3.区域管理人员违规操作装载机载人高处作业是事故发生的直接原因之一。

（三）事故装载机相关部件检验检测和检定情况

事故现场用于举升作业人员的装载机大臂油缸及小臂油缸外观无泄漏迹象，排除铲斗失控动作等突发机械故障引发事故。







（四）其他可能因素排除

1.排除因物体打击等外力作用发生坠落，通过目击证人笔录和外部监控画面显示，人员坠落处有门帘，人员发生坠落时尚未

摘除旧门帘，铲斗内新门帘在事故发生时随人员一同坠落。

2.当天天气预报显示无地震发生，排除因地震引发高处坠落。

（五）间接原因技术分析

1.李运通、曹增民（死者）和杜军新（伤者）在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。

2.高处作业未按照企业《高处作业安全管理制度》规定进行办理高处作业安全许可证。

3.高处作业未组织进行现场风险辨识和安全交底。

4.高处作业现场未拉设警戒带、未设置风险警示牌。

5.乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司未尽到安全生产主体责任，未落实各级安全生产管理人员的相应管理责任，导致现场安全生产管理工作处于失控状态；未督促落实员工安全防护用品的发放和使用；未对作业现场进行风险辨识和制定防控措施；未认真排查治理安全隐患，未及时发现和制止违规使用装载机载人作业活动。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司未尽到安全生产主体责任。未建立员工三级安全培训教育记录档案；各级管理人员未落实相应安全管理责任，致使现场安全生产管理工作处于失控状态；未制定和培训装载机、登高车等工程机械管理制度及相应安

全操作规程，导致装载机使用管理处于失控状态；未按照企业高处作业管理制度规定流程实施高处作业；未督促落实员工安全防护用品的发放和使用；未认真排查治理生产经营现场的安全隐患；未及时发现和制止违规使用装载机载人作业活动；高处作业现场无安全警示标识；高处作业前未做风险辨识和风险、管控告知。

（二）监管部门

高新区（新市区）市场监督管理局制定了《新联市场安全隐患排查整治工作方案》，按方案开展了检查，日常检查有记录。制定了《高新区（新市区）市场监督管理局消防安全治本攻坚三年（2024-2026）实施方案》。

（三）地方党委、政府

地窝堡乡人民政府制定了《安全生产、消防安全检查方案》，开展了现场检查，对检查出的问题下达了《责令整改指令书》，多次约谈企业，要求企业整改存在的安全生产和消防隐患。组织辖区企业开展安全生产和消防安全培训。地窝堡乡人民政府和辖区企业签订了安全生产（消防安全）目标责任书。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1. 曹增民，男，乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司维修部人员，违章冒险作业，在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。违反《中华人

民共和国安全生产法》第五十七条[2]之规定。鉴于在本次事故中死亡，免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.刘清利，男，乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司总经理（法定代表人）。未落实本单位全员安全生产责任制，未实施从业人员三级安全培训教育；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、五项[3]，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]的规定，对乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司安全生产主要负责人刘清利进行行政处罚。

2.李运通，男，乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司维修部副经理，主要负责维修水暖班组管理工作，未履行安全管理职责，违章指挥，未经培训无证违规操作装载机载人高处作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项[5]、《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》（2017年

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位 安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5] 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安 全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

204号）第十九条[6]之规定。建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]的规定，对乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司安全生产管理人员李运通进行行政处罚。

3.杜军新，男，乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司维修部人员，违章冒险作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[8]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[9]的规定，由乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司给予批评教育。

4.乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司未履行企业安全生产主体责任，装载机作业人员未经专业培训和持有有效操作资格证、违章进行装载机载人高处作业；高处作业现场无风险告知牌和相应的警示标识；高处作业人员未经安全技术交底；未提供高处作业所需防护装备，未督促高处作业人员采取系挂安全带、佩戴安全帽等防护措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第

---

[6]《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》第十九条 大型工程机械设备驾驶证、操作证应当每年进行 1 次签注。签注时，大型工程机械设备驾驶人员应当向农机监理 机构提交县级以上医疗机构出具的有关身体条件证明、户籍所在 地公安派出所出具的安全背景审查资料。

[7]《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改 正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

二十八条第一款[10]、第三十五条[11]、第四十四条第一款[12]、第四十五条[13]的规定，对事故发生负有责任。建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[14]的规定，对乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司进行行政处罚。

六、事故主要教训

乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司安全管理存在漏洞，公司主要负责人及安全生产管理人员未认真落实安全生产职责，致使高处作业现场作业风险管控缺失。未能及时发现并制止违章作业行为，企业应完善安全管理制度、安全操作规程，并确保严格执行；作业现场无防坠落措施，防坠落措施本应是高处作业的基本保障，却未配备，高处作业应将安全防护措施落实到位，不能纸上谈兵；管理人员安全意识淡薄，违规冒险使用装载机载人高处作业；作业人员冒险在无防护设施的装载机铲斗上高处作业时，未系安全带且无防坠落措施，反映出对自身安全的极度漠视；

---

10 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全 操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面 的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

11 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生 产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

12 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

13 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

14 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

企业必须强化安全意识培训，让安全观念深入人心。

七、事故整改和防范措施

（一）乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司应建立健全公司安全管理组织架构，明确各级安全管理人员和从业人员的安全职责；完善和落实符合法律法规和企业现场实际要求的安全管理制度、安全操作规程；提高现场作业人员的安全意识和风险辨识、隐患排查的能力；加强对高风险作业行为和区域的制度管控，保障防护装备等必要的安全投入支出，完善和落实各项人员安全教育培训计划，完善员工安全生产教育和培训档案。

（二）乌鲁木齐昌融达利商贸有限公司应加强对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理。

（三）高新区（新市区）市场监督管理局按职责认真履行行业监管责任，对辖区监管范围内类似作业项目加大安全检查力度，协调、督促施工企业及时整改施工过程中存在的突出问题。

（四）地窝堡乡人民政府严格按照法律法规的要求发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，向当地人民政府或者有关部门报告。


附件：事故现场示意图

高新区（新市区）乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司

“12·10”一般高处坠落事故调查组

2024 年 1 月 27 日

附件：

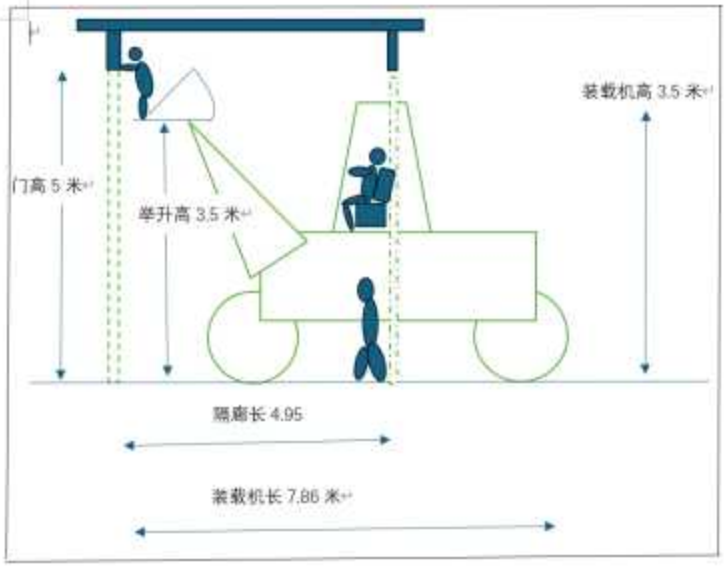

事故现场示意图