索 引 号：	756831373/202210-00015
信息分类：	事故通报
发布机构：	蚌埠市应急管理局
发布日期：	2022-10-13 10:09
名　　称：	【事故调查报告】蚌埠高新区“2022.7.11”物体打击一般事故调查报告
有 效 性：	有效
成文日期：	2022-10-13
文　　号：	
关 键 词：	事故报告

【事故调查报告】蚌埠高新区“2022.7.11”物体打击一般事故调查报告

发布时间：2022-10-13 10:09　来源： 蚌埠市应急管理局　浏览量：238 【字号：大 中 小】

2022年7月11日上午11时34分左右，蚌埠市高新区****冲压加工厂发生一起物体打击事故，现场一名工人在操作JB23-40型可倾式机械压力机加工工件时，滑块运行过程中导致异物飞出击中胸口，经送医抢救无效于7月11日下午3点20分左右死亡，事故直接经济损失约120万元。

为查清事故原因，明确事故性质，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，市政府成立了由市应急管理局、市总工会、市公安局、高新区管委会有关人员及2名安全生产专家组成的高新区“2022.7.11”物体打击一般事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请了高新区纪工委监察办同志参加事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、多方取证和分析论证，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了责任处理建议，并针对事故暴露出的薄弱环节，提出了防范措施建议。

一、事故有关情况

（一）事故单位基本情况

蚌埠市高新区****冲压加工厂成立于2014年7月25日，属于个体工商户，负责人：代*，经营场所：蚌埠市高新区大庆路356号（安徽海宁投资实业有限公司内），统一社会信用代码：92340300MA2QUMF97Y。经营范围：模具制造、机械加工、冲压件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

蚌埠市高新区****冲压加工厂自2014年起租赁安徽方显新型材料有限公司厂房一栋（约350㎡）、设备8台，其中冲床5台，剪床1台，台钻床1台，板料折弯压力机1台（废弃设备），从事模具制造、机械加工业务。现有员工3人，均未签订劳动合同，薪酬口头约定。

（二）出租厂房单位基本情况


安徽方显新型材料有限公司成立于2003年11月28日，注册地位于安徽省蚌埠市大庆路356号，法定代表人为段****。

公司经营范围：生产、销售各种玻璃深加工产品，粉末涂料产品。各种塑料管材、型材、新型门窗制品销售，研制、生产各种安全防盗产品，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经调查，该公司因经营不善，现有业务主要以出租厂房收取租金为主，此次发生事故的单位，蚌埠市高新区华雨模具冲压加工厂的生产厂房及设备全部租赁于安徽方显新型材料有限公司。

（三）现场设备情况

依据《开式压力机术语》（GB/T 23482-2009）,事发机械设备属于开式可倾压力机，即机身工作台可以与水平方向倾斜一定角度。

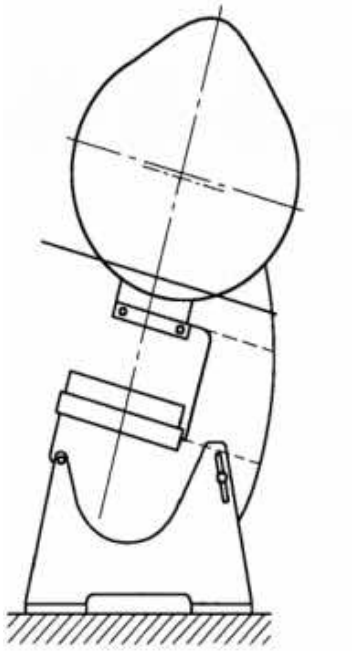

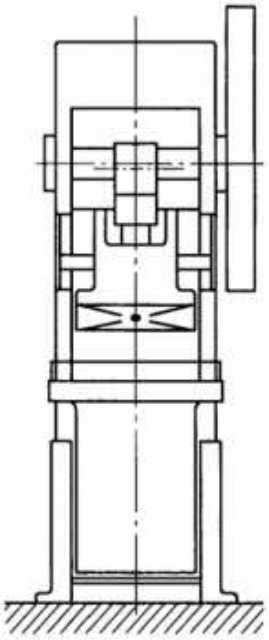





图1：压力机示意图　　图2：压力机现场图



图3：发生事故的压力机缺少设备铭牌

通过现场勘查，该压力机未张贴设备铭牌，无法查询设备生产厂家、规格型号和工作参数，现属于安徽方显新型材料有限公司所有。

依据事故单位提供的《设备操作维护规程》，该压力机的型号为：JB23-40型开式可倾压力机，从现场查看，该压力机为行程次数可调、滑块公称压力40吨。滑块行程参数、装模高度、最大倾斜角等基本参数均无法查阅。压力机外观陈旧、油污较多、工作台多个控制按钮缺少。如下图：

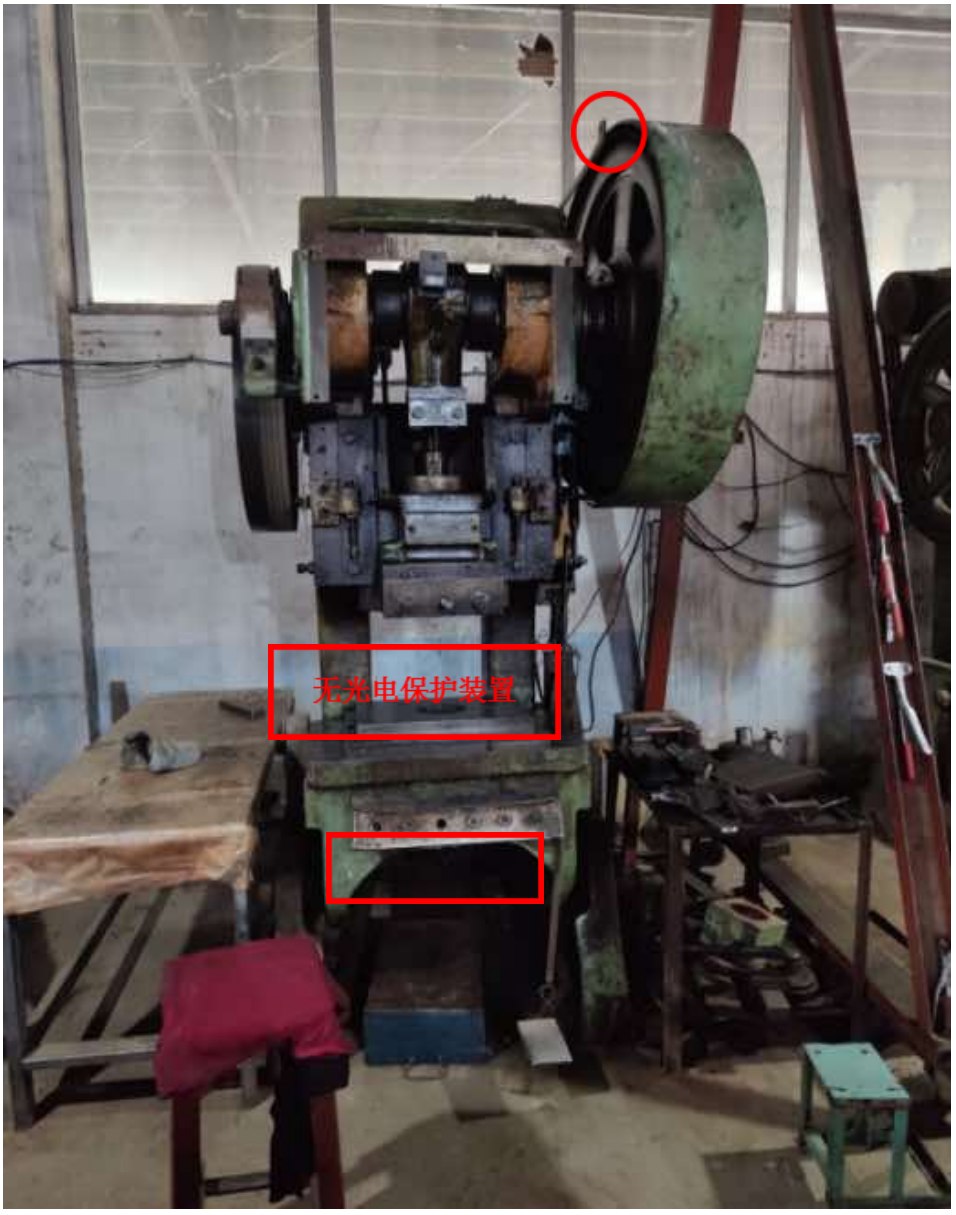

现场事故压力机存在的其他问题：

1、设备铭牌缺失，无法查询生产厂家、设备规格型号

2、设备陈旧，油污多


3、工作台部分控制按钮缺少（**无紧急停止按钮**）

4、飞轮防护罩缺少固定螺栓


5、缺少光电保护装置

图4：压力机存在问题图

（四）加工件基本情况

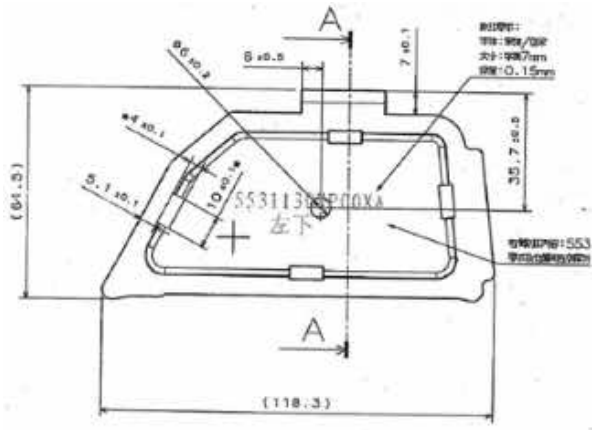

冲压半成品工艺图

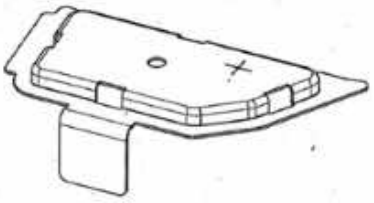

冲压成品工艺图



图 6：冲压工件成品

图5：工件半成品、成品示意图

（五）事故现场示意简图

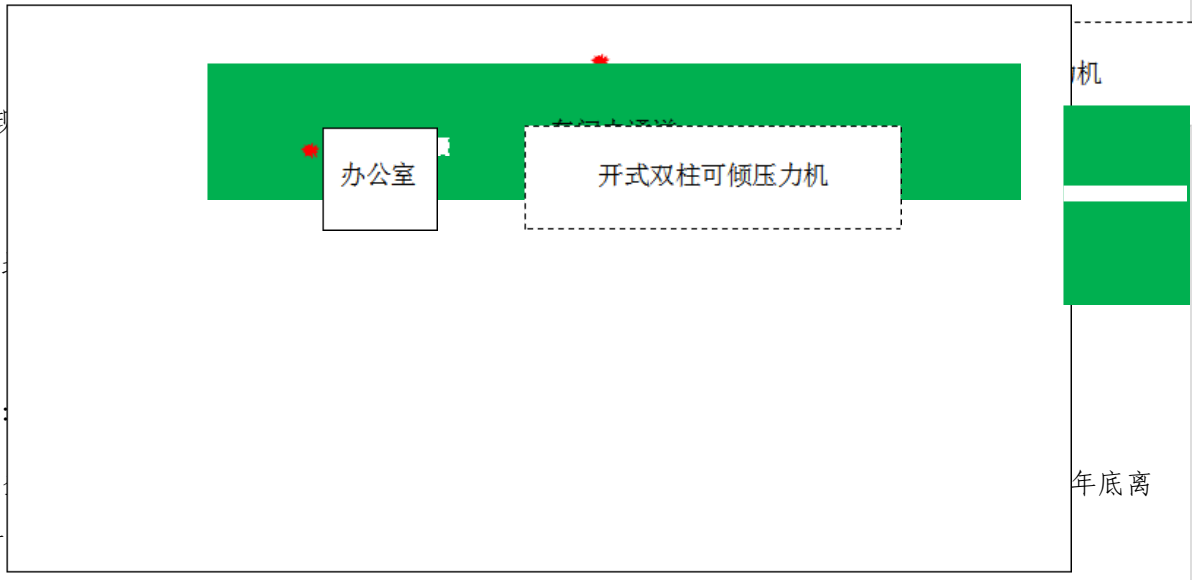


图7：事发现

事发

（六

姓名

据调

年底离职。2021年

（七）其他人员基本情况

姓名：代****，性别：男，身份证号码：340**********，蚌埠市高新区****冲压加工厂主要负责人，家庭住址：安徽省蚌埠市龙子湖区**********号。

（八）事故发生经过及救援情况

2022年7月11日上午11时34分左右，蚌埠市高新区****冲压加工厂当班操作工王****、胡****正在配合加工汽车零部件工件（见图5、图6）。胡****在操作JB23-40型开式可倾压力机，王****位于胡****左侧约2米处工作台上整理半成品，杨****在位于胡****右侧约2米处工作台上工作，王****突然听到胡****“啊”叫了一声，退到压力机南侧车间通道处。杨****同时听到机器异常声响，转身看到胡****双手捂住胸口，赶紧过来询问怎么回事。此时，工厂负责人代****也听到生产车间有机器异常响声，就从车间办公室走出来，看到胡****双手捂住胸口、半弯着腰、额头有渗汗珠。代兵通过简单询问胡****，刚开始胡****尚存意识，后来表示眼睛看不清。代****让其躺下，委托现场人员冯****（注：厂房合租人之一，共用场地和设备，非合伙关系）拨打120电话。胡****经医院抢救无效于7月11日下午15时20分许死亡。

二、事故原因分析和性质认定

（一）事故直接原因

操作人员胡****在操作压力机时压力机滑块运行过程中将工作台（模具）上的异物撞击飞出，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.蚌埠市高新区****冲压加工厂未按照《机械压力机安全使用要求》（AQ 7001-2007）、《机械压力机安全技术要求》（GB 27607-2011）相关要求制定设备安全操作规程，蚌埠市高新区****冲压加工厂提供的《J23-16型、JC23-63型、JB23-40型开式可倾、J23-80型开式可倾压力机及JB-125型可倾压力机操作维护规程》中，规定了“操作者须经培训合格后上岗”、“接班前”、“工作中”、“工作后”、“一级保养”等要求，其中“第四条、第2款”规定：工作后，清扫工作场地和设备上的杂物等，擦拭设备各部位，使机器清洁光亮，但未规定“压力机操作者在工作前应仔细检查工位是否布置妥当、工作区域有无异物，经确认无误后方可启动机械压力机”。设备安全操作规程不完善，与上述标准不相符。

2.蚌埠市高新区****冲压加工厂设备管理严重缺位，设备老旧问题突出，安全附件缺少，没有按规定维护保养。出事故的压力机无设备铭牌，无紧急停止按钮，未安装光电联锁保护装置。

从现场调查情况看，现场的各种机械设备（板料折弯压力机、J23-80型开式双柱可倾压力机、Z3050X16压力机、YA32-315F四柱液压机等）均存在老旧严重、表面积油污渍多、维护保养不良等问题。所有压力机（使用脚踏操作装置）都没有安装光电保护装置、双手操作安全装置；有的设备附带的照明设施损坏、有的设备控制按钮缺损、有的设备支座未固定、有的设备电源控制按钮存在改动现象等。

蚌埠市高新区****冲压加工厂未开展三级安全教育培训，未建立员工安全教育档案，未如实记录安全生产教育和培训情况；未按照相关标准制定设备安全操作规程，设备管理严重缺位；安全生产规章制度不健全，未组织制定隐患排查治理制度，未将事故隐患排查治理情况如实记录。

4.蚌埠市高新区****冲压加工厂主要负责人代****未建立并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定实施本单位安全生产教育培训计划，未组织开展生产安全事故应急演练。

5.安徽方显新型材料有限公司没有安全生产管理人员，日常安全管理工作由一名收账会计代管，安徽方显新型材料有限公司没有对承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理和定期进行安全检查。

6.高新区应急管理局人员配备不到位，安全生产职责分工不明确，对辖区企业安全监管不到位。

（三）事故性质

经事故调查认定：蚌埠高新区“2022.7.11”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

三、责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位（2个）

1.蚌埠市高新区****冲压加工厂未按照相关要求制定设备安全操作规程，设备管理严重缺位，安全管理基础薄弱，安全生产规章制度不健全，未组织制定隐患排查治理制度，未开展隐患排查治理，安全生产主体责任不落实，对这起事故承担主体责任。建议由建议由蚌埠市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定对其进行行政处罚。

2.安徽方显新型材料有限公司未对承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理和定期进行安全检查。建议由建议由蚌埠市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条的规定对其进行行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的个人（1人）

代****，蚌埠市高新区****冲压加工厂法人代表，未认真履行安全管理职责，导致发生生产安全事故，建议由蚌埠市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条的规定对其进行处罚。

（三）建议给予行政问责的单位

责成高新区应急管理局向高新区管委会作出深刻书面检查。

四、事故防范措施

针对事故暴露出来的问题，为了深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和减少类似事故发生，提出以下建议:

（一）蚌埠市高新区****冲压加工厂要吸取事故教训，落实安全生产主体责任，建立健全安全规章制度和操作规程，加强安全教育培训，规范建立安全培训、隐患排查等安全管理基础档案。加强设备安全管理，完善设备安全保护装置，加强设备定期检查和修理，压力机的安全保护装置和紧急制动装置要每半年检查一次。蚌埠市高新区****冲压加工厂要对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,加强从业人员安全防护,防范类似事故的发生。蚌埠市高新区****冲压加工厂要给公司员工签订劳动合同，并购买工伤保险。

(二)蚌埠高新区****冲压加工厂主要负责人应经过安全教育培训，具备本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

（三）安徽方显新型材料有限公司要认真吸取事故教训，在厂房租赁期间应加强对承租单位的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题，应当及时督促整改。安徽方显新型材料有限公司要配备安全管理人员，并定期开展相关工作。

（四）高新区应急管理局要结合此次事故暴露出的问题，进一步推进“厂中厂”、“家庭作坊”小工厂的安全监管，加强检查、服务及指导，进一步明确安全生产责任，督促有关单位切实履行安全生产法律责任，保障生产安全。

蚌埠高新区“2022.7.11”物体打击一般事故调查组

2022年9月6日

扫一扫在手机打开当前页