龙源吉安永新风电项目“4·24”一般物体打击事故调查报告

龙源吉安永新风电项目“4·24”
一般物体打击事故调查组

2024 年 6 月 20 日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故涉及项目基本情况 2

（二）事故涉及单位基本情况 2

（三）事故伤亡人员情况 3

（四）事故现场勘察情况 4

（五）砍伐证办理及项目合同签订情况 6

（六）人员伤亡和事故直接经济损失情况 6

二、事故发生经过和应急处置情况 6

（一）事故发生经过及施救过程 6

（二）应急救援情况及评估 8

（三）善后处理情况 9

三、事故原因和性质 9

（一）直接原因 9

（二）间接原因 9

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议 10

（一）对事故有关责任人员处理建议 10

（二）对事故有关责任单位的处理建议 11

五、 事故防范和整改措施 12

龙源吉安永新风电项目“4·24”一般物体打击事故调查报告

2024年4月24日8时45分许，龙源吉安永新风电项目位于永新县龙源口镇辛田村大塘山场（竹老冲）拟建升压站选址处，一名伐木工人进行伐木作业过程中被倾倒的树木砸伤，经永新县人民医院抢救无效后死亡。事故造成经济损失约66万元（不含行政处罚罚款金额）。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府成立由县应急管理局牵头，县发改委、县公安局、县总工会、县人社局、县林业局、龙源口镇人民政府等部门组成的龙源吉安永新风电项目“4·24”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范整改措施。

经调查认定，龙源吉安永新风电项目“4·24”事故是一起因作业人员未遵守安全操作规程，现场处置不当，而导致的一般

物体打击事故。

一、事故基本情况

（一）事故涉及项目基本情况

龙源吉安永新风电项目。项目建设规模：装机规模80MW，接入系统方案拟新建1座110kV升压站，建设一台90MVA主变，风电机组通过35kV集电线路接入升压站，通过升压站接入110kV仰山变电站。拟建设地点：永新县龙源口镇。建设单位：江西龙源新能源有限公司。该项目经省、市、县发展改革委等部门批复核准，目前正在进行林地许可手续办理审批，项目施工尚未进行招投标。

（二）事故涉及单位基本情况

1.湖北众一能源发展有限公司。统一社会信用代码：91421125MAD300YH9J；注册资本：100.00万人民币；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2023年10月30日；法定代表人：陈明；营业期限：2023年10月30日至2043年10月30日；住所：湖北省黄冈市浠水县竹瓦镇朱店村9-56号。经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建筑劳务分包，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，施工专业作业；一般项目：太阳能发电技术服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），新兴能源技术研发，电力行业高效节能技术研发，发电技术服务，电气设备销售。登记状态：存续（在营、开业、在册）。公司目

前尚未办理其他特许经营资质。

2.江西龙源新能源有限公司。统一社会信用代码：91360730MA35FH6E8X；注册资本：96,810.4107万人民币；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2015年11月18日；法定代表人：冯勇力；营业期限：2015年11月18日至不约定期限；住所：江西省赣州市宁都县小布镇（政府办公大楼102室）。经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；一般项目：风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，新兴能源技术研发，电气设备修理，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。登记状态：存续（在营、开业、在册）。

3.伐木林权权属单位：江西省永新县七溪岭林场。统一社会信用代码：91360830492581998U；注册资本：4,395.7万人民币；类型：全民所有制；成立日期：2015年11月18日；法定代表人：贺晓伟；营业期限：1990年8月16日至不约定期限；住所：江西省吉安市永新县城北工业小区。经营范围：许可项目：木材采运，林木种子生产经营，房地产开发经营；一般项目：人工造林，木材销售，林产品采集，竹材采运，园林绿化工程施工，森林经营和管护，林业产品销售，住房租赁。登记状态：存续（在营、开业、在册）。

（三）事故伤亡人员情况

尹某某，男，1962年5月11日生，住址：江西省吉安市永新县龙源口镇墩上村*******号，公民身份号码：

**********，未取得与伐木相关的资格证书。2024 年 4 月 24 日 8 时 45 分许，尹某某在进行伐木作业过程中，被倒下的树木砸伤，经县人民医院抢救无效死亡。

（四）事故现场勘察情况

2024 年 5 月 15 日 9 时 40 分许，事故调查组再次对事故现场进行勘验，情况如下：事故现场位于龙源口镇辛田村大塘山场（竹老冲），是江西龙源新能源有限公司龙源吉安永新风电项目 110kV 送出线路工程拟建设升压站用地，山场临近 G356 国道，三面环山。事故发生地点在一处种植有大量杉树的小山顶上，现场可见较多已被砍伐的林木及树桩，距离事故中心点 1.5 米处有一中间断裂的杂木。据现场巡检员卢欢现场指认，该断裂的杂木将尹某某砸伤致死。



图 1 事故发生地点

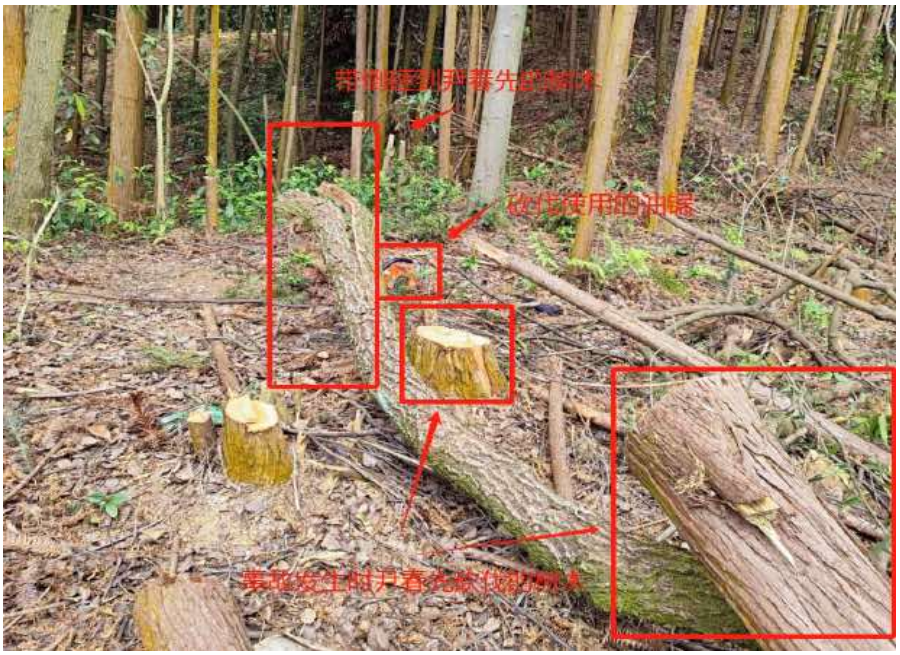




图 2-3 事故发生地点断裂杂木情况

（五）砍伐证办理及项目合同签订情况

1.江西省永新县七溪岭林场根据《永新县发改委关于协助永新龙源新能源有限公司推进龙源吉安永新风电项目事宜的函》，为推进前期勘察设计工作，按照有关规定办理了林木采伐许可证（永新县采字〔2024〕39号）。

2.龙源吉安永新风电项目尚未完成全部审批手续，因此尚未进行施工招投标，江西龙源新能源有限公司作为项目建设单位，未与湖北众一能源发展有限公司签订书面协议。

3.湖北众一能源发展有限公司与高远将于2024年1月25日签订《劳务分包合同》，高远将以总包干价款12000元承包将林木砍伐并运输至大塘分场储木场，并进行砍伐后的场地清扫。

（六）事故直接经济损失情况

该起事故造成直接经济损失约66万元（含死亡赔偿金、精神损害抚慰金、丧葬费、殡仪馆等全部经济损失）。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过及施救过程

2024年4月24日8时40分许，湖北众一能源发展有限公司现场巡检员卢欢与司机王孝华开车至事故地点山下，因山路陡峭难登且听到山上传来油锯砍伐林木的声音，便未上山查看情况。8时50分许，油锯声音停止，卢欢察觉异样，尝试拨打伐木工人尹某某电话却未接通，且事故地点较为偏远手机信号差，便一边呼喊尹某某一边上山查看情况，王孝华跟随其后。直到山

顶木头堆处才看到尹某某头朝东南方向倒在其中，头部左边地上流了一摊血，有一根木头横在胸口上方。卢欢于8时58分拨打了120急救电话，并安排王孝华下山寻找与尹某某合伙砍伐林木的高远将，告知高远将情况并让其帮忙通知尹某某家属。随后卢欢分别向公司施工负责人魏传兵、法定代表人陈明、股东罗连平电话报告情况。9时27分许，永新县人民医院医护人员赶到事发现场对尹某某进行抢救，经医生现场诊断确认尹某某已无生命体征。因现场医疗设备较为简陋，罗连平、卢欢要求将尹某某送至县人民医院抢救，便与医护人员共同将尹某某抬至山下救护车，于10时51分送至永新县人民医院急诊科抢救，经急诊科医生诊断，尹某某因外伤致头部流血，已无生命体征。县人民医院未办理入院手续，家属后将死者遗体转至永新县殡仪馆存放。

经调查，湖北众一能源发展有限公司根据江西省能源局发布的《关于江西省2022年风电、光伏发电项目竞争优选结果的公示》及《龙源吉安永新风电项目110kV送出线路工程审批核准信息公示》（采招网）等网络公示信息了解到龙源吉安永新风电项目纳规情况，并根据网上预留联系方式联系到龙源吉安永新风电项目驻永新负责人，了解了项目相关情况。为后期能参与龙源吉安永新风电项目获取部分劳务分包业务，在未与项目建设单位签订书面协议的情况下，来到永新县拟建设项目地点进行前期勘探，经与七溪岭林场和大塘分场沟通，由湖北众一能源发展有限公司无偿对项目拟建设地（事故地点）的林木进行砍伐并运送至大塘分场储木场。为此，湖北众一能源发展有限公司经介绍联系

本地有砍伐经验的村民高远将，双方签订《劳务分包合同》，高远将以12000元的价格砍伐林木，并运送至大塘分场储木场。签订合同后，高远将通知与其长期合作从事伐木作业的本镇村民尹某某，双方约定由尹某某负责伐木，高远将负责装运木材下山送往储木场。

（二）应急救援情况及评估

事故发生后，8时58分，现场巡检员卢欢拨打120急救电话，并分别向公司施工负责人魏传兵、法定代表人陈明、股东罗连平报告情况；9时27分许，救护车到达事故现场对尹某某进行抢救；10时51分，救护车将尹某某送至永新县人民医院；11时17分，永新县人民医院（120急救中心）向110指挥中心报警求助寻找家属。

接报事故后，龙源口镇派出所民警经了解情况后上报至龙源口镇人民政府，龙源口镇人民政府接报后书面通知县应急管理局，县应急管理局以及属地政府第一时间派员赶往事故现场核查，了解有关情况，并按有关程序上报事故情况。

事故发生后，县委、县政府高度重视，一方面立即指派县应急管理局主要领导、值班领导带队赶赴事发现场进行现场勘查、先期调查取证；另一方面明确龙源口镇人民政府牵头组织双方当事人协调处理善后。

经评估认为，此次事故应急处置及时、科学、有效，维护了死者家属合法权益，及时化解矛盾，高效避免发生事故衍生危害。

（三）善后处理情况

6月7日，死者尹某某家属与湖北众一能源发展有限公司签订《一次性赔偿协议》，双方经调解约定由湖北众一能源发展有限公司分两次支付家属赔偿金共计66万元（含死亡赔偿金、精神损害抚慰金、丧葬费、殡仪馆停尸费等全部经济损失），其中33万元已于6月11日支付到位，余款在死者遗体火化后10个工作日内付清。死者尹某某遗体于6月13日火化安葬。目前，死者家属情绪稳定。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

经事故调查组对事故现场勘查分析和对相关人员调查取证确认，伐木工人尹某某一人单独操作油锯进行砍伐作业，对采伐树木周边复杂情况观察处置不到位，正在采伐的杉树中部藤蔓与约2米远的杂木缠绕，锯倒杉树时巨大的拉力将杂木从中拉断，杂木倒下后砸中尹某某头部致大量流血，经抢救无效后死亡，是导致事故发生的主要原因。

（二）间接原因

1.伐木工人尹某某安全意识淡薄。未正确佩戴和使用劳动防护用品，且独自一人单独作业。违反《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）第4.1.8项“进入伐区的作业人员应佩戴好安全帽、穿好防护服、防护靴（鞋）等个体防护用品”的规定；《森

林采伐作业规程》（LY/T1646-2005）第9.2.2项“使用油锯时，伐木工人不应一人单独作业”。

2.湖北众一能源发展有限公司，未认真履行落实企业安全生产主体责任，未设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全生产管理人员；现场安全管理不到位，未制定本次伐木工作安全生产安全操作规程，未建立安全巡检台账并有效落实生产安全事故隐患排查治理制度；作业人员安全生产教育和培训不到位，未为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用；未及时发现和消除事故隐患。管理人员只是简单向砍伐工人口头交代一些安全注意事项，没有按照规定给砍伐工人提供安全帽等劳动防护用品，工人在砍伐树木过程中也没有佩戴劳动防护用品。

3.湖北众一能源发展有限公司委托无证人员进行林木砍伐。违反《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）第4.1.7项“伐木工应经过专业和安全技术等岗前培训，掌握伐木工（机）具的使用技术，并经过实际伐木操作训练，经考核合格，发证后才能进行伐木作业”的规定。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员处理建议

1.尹某某（死者），尹某某安全意识淡薄，违反操作规程，未正确佩戴和使用劳动防护用品，且独自一人使用油锯进行砍伐

作业，因处置情况不当导致物体打击致死，对事故发生负主要责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

2.陈明，湖北众一能源发展有限公司主要负责人。未严格履行安全生产职责，督促施工现场落实安全生产检查与隐患排查治理，安全生产责任制度不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[1]等规定，对事故发生负有领导责任，建议由永新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]的规定对其给予行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

湖北众一能源发展有限公司。未认真履行落实企业安全生产主体责任，未设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全生产管理人员；现场安全管理不到位，未制定本次伐木工作安全生产安全操作规程，未建立安全巡检台账并有效落实生产安全事故隐患排查治理制度；作业人员安全生产教育和培训不到位，未为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用；未及时发现和消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第二款[3]、第四十一条第二款[4]、第四十四条[5]等规定，

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、二款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关

对事故的发生负有管理责任，建议由永新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[6]的规定对其给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取本次事故教训，切实强化安全防范措施，进一步消除事故隐患，坚决遏制各类生产安全事故的发生。

一是各有关单位要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神，牢固树立“人民至上，生命至上”的理念，坚持以人民为中心的发展思想，始终把人民群众生命安全放在第一位，坚守发展决不能以牺牲人民的生命为代价这条不可逾越的红线。

二是事故单位要严格落实安全生产主体责任。举一反三，深刻吸取事故教训，按照相关国家标准、行业标准，加强安全生产

的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

管理。完善安全生产管理机构、配备专（兼）职安全生产管理人员，严格落实员工安全教育培训工作，增强从业人员安全意识。建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。

三是林业、发改等有关部门及属地政府，要从思想上高度重视，落实“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全）的要求，对本行业、本辖区的生产经营单位安全生产状况进行全面摸底检查，对其中存在的危险因素进行辨识和分级管控，要求生产经营单位建立健全隐患排查治理制度，对发现的隐患立即进行整改，不具备立即整改条件的要设立整改期限，对整改情况全程进行跟踪落实，并采取应急防范措施，有效防止事故的发生。

附件：1.《龙源吉安永新风电项目“4·24”一般物体打击事故调查报告》审议调查组成员签名表

2.有关证据材料另立案卷（略）

龙源吉安永新风电项目“4·24”

一般物体打击事故调查组

2024年6月20日