# 武宁九江洁思博钻业有限公司“8·30”一般高处坠落事故调查报告

武宁县政府事故调查组

2024年12月3日

# 目　录


一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关情况.....1
（二）项目概况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）医疗救治和善后情况.....5
（四）事故应急处置评估.....5
三、事故原因分析.....6
（一）直接原因分析.....6
（二）其他可能因素排除.....6
（三）间接原因分析.....6
四、有关责任单位和人员存在的主要问题.....7
五、相关单位履职情况.....8
六、对有关责任单位和人员的处理建议.....8
（一）对有关责任人员的处理建议.....8
（二）对有关责任单位的处理建议.....10
七、事故主要教训.....11
八、事故整改和防范措施.....12
九、附件.....13

2024年8月30日8时30分许，武宁县工业园区九江洁思博钻业有限公司发生一起高处坠落事故，致1人死亡，直接经济损失约人民币98万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，武宁县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县科工局、工业园区管委会组成的九江洁思博钻业有限公司“8·30”高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”），负责开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场走访、人员谈话、勘查取证等方式，查明了事故发生经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位处理建议。同时，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查组调查认定，武宁九江洁思博钻业有限公司“8·30”事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况。


1.九江洁思博钻业有限公司，成立于2007年8月31日，统一社会信用代码：91360423********8Q，类型为有限责任公司。注册地点为江西省九江市武宁县万福经济开发区，法定代

表人杨毅，经营范围为玻璃制造、非金属矿物制品制造、技术玻璃制品制造、技术玻璃制品销售等。厂长邱文莲，2024年7月10日起任职，全面负责公司安全生产、产品质量、人员调动及日常管理工作。

2.宋炳锋，男，47岁，自然人，承接门窗、屋顶等维修业务。

（二）项目概况。

1.总体情况：九江洁思博钻业有限公司2号厂房，位于该企业综合楼东面，长54.5米、宽18.5米、高7.15米，顶棚面积约1100平方米，主体为钢架结构，2011年建成，2023年5月开始停用。2024年8月，准备重新启用该厂房，但因厂房顶棚存在老化破烂、漏水等问题，须维修更换厂房顶棚。

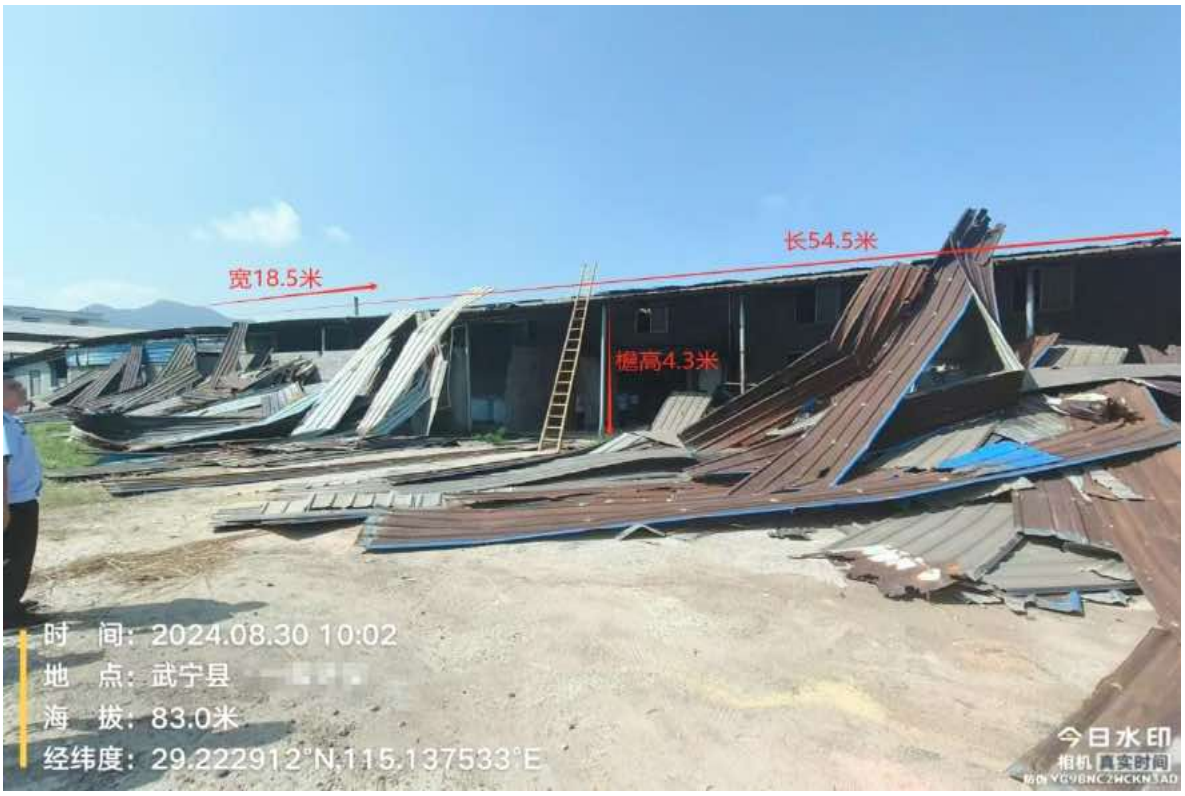


2.发包情况：2024年8月25日，九江洁思博钻业有限公司法定代表人杨毅安排厂长邱文莲找人维修2号厂房顶棚，更换彩钢瓦。随后，邱文莲联系宋炳锋到现场查看，经测算材料费、人工费等费用后确定维修项目所需费用约3万元。邱文莲向杨毅报告并经其同意后，与宋炳锋口头约定顶棚维修项目包工包料费用共计3万元，最终利润由宋炳锋和邱文莲分成。

3.施工情况：2024年8月26日，宋炳锋联系缪清册（零工），让其找几个工人一起到洁思博公司更换彩钢瓦，缪清册先后联系了缪清财、谢才金、骆明生作为施工人员，工资按400元每天计算。8月27日，宋炳锋和缪清册一起到厂房顶棚上测量了尺寸，随后宋炳锋将彩钢瓦（长9.5米、宽0.84米）

运至施工地。8月28日早上，宋炳锋请来吊车将彩钢瓦吊至厂房屋顶，同时缪清册等4人也开始进场施工，施工工序为一边拆旧顶棚（表层为塑料瓦、中层为铁皮瓦、底层为保温棉），一边安装新彩钢瓦。

（三）事故发生经过。

2024年8月30日上午7时，缪清册、缪清财、骆明生、谢才金四人到达现场开始作业，缪清财和骆明生负责拆旧顶棚，缪清册和谢才金负责安装新瓦，8时32分许，缪清财在C型小钢梁（钢梁6厘米宽）上用钉锤取生锈螺丝钉时，失重前倾坠落至厂房水泥地面上（高度约为7.03米）。



（四）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。

缪清财，男，59岁，武宁县杨洲乡南屏村丁坑人，身份证号码：360423********4737，伤亡情况：死亡。

2.合同签订情况：无。

3.直接经济损失。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故造成直接经济损失人民币约98万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

事故发生后，现场作业人员谢才金立刻拨打了“120”急救电话，约10分钟后救护车到达现场，医务人员确定伤者已无生命体征后，谢才金又拨打“110”报告了发生事故的情况。随后工业园区派出所向工业园区管委会报告事故情况，工业园区管委会接事故报告后立刻向县应急管理局报告。县应急管理局、县公安局、工业园区管委会等单位立即安排相关人员赶到事故现场，组织开展事故救援及善后工作。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，缪清册、骆明生、谢才金三人立刻下到地面检查情况，发现缪清财头部着地，身体向左侧卧，左耳大量出血，当时还有明显呼吸，随即谢才金拨打“120”等待医务人员救治。

（三）医疗救治和善后情况。

8时45分许，救护车到达事故现场，医务人员用医学仪器（心电图机）对缪清财进行检测后确定其已无生命体征。8月30日晚上，经园区管委会和相关单位工作人员调解，死者家属与企业协商，双方签订了赔偿协议书。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，缪清册、骆明生、谢才金等人迅速开展了救援，并拨打“110”报告了事故情况，工业园区派出所向工业园区管委会报告事故发生情况，工业园区管委会接事故报告后立刻向县应急管理局报告。有关单位接到报告后立即赶赴事故现场，组织开展了事故救援及善后工作。经调查组综合评估，此次事故的应急处置符合相关规定。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因分析。

缪清财在未佩戴安全帽、未系安全带的情况下，冒险从事厂房顶棚维修高处作业[1]，在C型小钢梁上用钉锤取生锈螺丝钉时身体失重前倾坠落至水泥地面，头部着地，当场死亡。

（二）其他可能因素排除。

通过事故现场勘查、询问和医务人员诊断情况，排除人为故意破坏、突发灾害因素等情况。

（三）间接原因分析。

---

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)2.1.1 高处作业：在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业。

1.外包作业管理不到位。九江洁思博钻业有限公司将厂房顶棚维修项目发包给个人，未对外包施工作业的安全生产工作统一协调管理，发现施工作业人员高处作业安全防护措施不到位的安全隐患后未督促整改到位。

2.安全管理缺失，工人无证作业。宋炳锋以个人名义承揽厂房维修工程，临时拼凑成立的施工团队无安全生产管理组织机构，未建立落实安全生产规章制度和操作规程，安排未取得特种作业操作证（高处作业证）的人员从事高处作业，未对聘用人员开展岗前安全教育培训。

3.施工作业现场安全防护措施缺失。施工作业前未对施工现场存在的高处作业安全风险进行辨识评估，未制定安全施工的防范措施。施工现场既未设置可供系挂安全带的可靠装置，作业地点下方也未设置防高处坠落的安全网，未督促高处作业人员按照使用规则佩戴、使用安全防护用品（安全带和安全帽）[2]，导致作业人员在无任何防护措施的情形下从事高处作业。

## 四、有关责任单位和人员存在的主要问题

（一）事故有关单位的主要问题。

九江洁思博钻业有限公司：将厂房维修工程发包给个人[3]，既未签订合同也未签订专门的安全生产管理协议，未对厂

---

[2] 《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T429-2018）5.1.6：凡在2m以上的悬空作业人员，应佩戴安全带，安全带及其使用除应符合现行国家标准《安全带》GB 6095的规定外，尚应符合下列规定：2 安全带应高挂低用，并应扣牢在牢固的物体上。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

房顶棚维修作业进行统一协调、管理[4]。发现施工现场高处作业人员安全防护缺失的安全隐患后，未有力督促施工方整改隐患。

（二）事故有关责任人的主要问题。

1.宋炳锋：作为项目施工方，以个人名义承揽工程，安排未取得特种作业操作证（高处作业证）的人员进行高处作业，未对施工项目开展安全风险辨识评估，未制定落实防范措施，未督促施工人员正确使用劳动防护用品。

2.邱文莲：作为九江洁思博钻业有限公司厂长、厂房顶棚维修项目负责人，将项目委托给不具备安全施工条件的个人并企图从中牟利，未严格开展施工现场安全检查、管理，放任施工方违规作业。

## 五、相关单位履职情况

（一）武宁县工业园区管理委员会督促隐患整改不严不实。8月29日，安全员、包挂服务干部陈德华和陪同检查干部明接霞按照管委会安排，对洁思博公司开展安全检查，发现在厂房屋顶进行维修施工的高处作业人员安全防护缺失，填写了《现场检查记录》，当面向企业负责人杨毅和现场施工人员提出要规范作业的整改要求后离开了企业，监督企业落实现场隐患整改没有到位，对施工现场的违章行为没有强行制止，也未

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

向相关执法部门报告企业存在的违规作业情况。

（二）武宁县应急管理局开展安全生产大检查工作不力。自2024年至事故发生前，对九江洁思博钻业有限公司按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》进行了指导服务、安全生产检查3次，下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书。但在8月24日全县开展安全生产大检查后，未能及时发现九江洁思博钻业有限公司存在的违章作业行为。

## 六、对有关责任单位和人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部第14号令），事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）对有关责任人员的处理建议。

1.因在事故中死亡免于追究责任人员（1人）。

缪清财，男，群众。在未取得特种作业操作证（高处作业证），未佩戴安全帽、未系安全带的情况下，冒险从事厂房顶棚维修高处作业。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议（3人）。

（1）杨毅，男，群众，九江洁思博钻业有限公司法定代表人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事

故隐患；将厂房顶棚维修项目发包给个人，对施工现场安全防范措施不到位的情况失察。对事故发生负有领导责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]的规定，建议由武宁县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

（2）邱文莲，男，群众，九江洁思博钻业有限公司厂长。将厂房维修项目委托给不具备安全施工条件的个人并企图从中牟利，未严格开展施工现场安全检查、管理，放任施工方违规作业。对事故发生负有管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]的规定，建议由武宁县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

（3）宋炳锋，男，群众，厂房维修施工承包商。以个人名义承揽工程，安排未取得特种作业操作证（高处作业证）的人员进行高处作业，未对施工项目开展安全风险辨识评估，未制定落实防范措施，未督促施工人员正确使用劳动防护用品。对事故发生负有主要责任，根据《生产安全事故罚款处罚规定》

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第二十一条第一款规定[7]。建议由武宁县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

3.对有关公职人员的处理建议（2人）。

（1）陈德华，男，中共党员，武宁县工业园区管理委员会安全员、包挂服务洁思博公司干部。监督企业落实隐患整改措施不够有力，对施工现场的违章行为没有强行制止，也未向相关执法部门报告企业存在的违规作业情况，建议武宁县工业园区管理委员会依照有关规定给予其相应处理。

（2）成国焰，男，武宁县应急管理局对接监管洁思博公司干部。在8月24日全县开展安全生产大检查后，未能及时发现九江洁思博钻业有限公司存在的违章作业行为，建议武宁县应急管理局依照有关规定给予其相应处理。

（二）对有关责任单位的处理建议。

九江洁思博钻业有限公司。将厂房屋顶维修项目发包给不具备安全施工条件的个人，未签订安全生产管理协议，未对厂房顶棚维修作业生产安全进行统一协调、管理。对事故发生负有重要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的规定，建议由武宁县应急管理局依

---

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一款：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

法给予法定规定范围内的行政处罚。

## 七、事故主要教训

（一）安全理念没有牢固树立，风险研判管控缺失。生产经营单位和相关从业人员没有树牢底线思维和红线意识，对高处施工作业存在的安全风险认识不足。只顾生产不顾安全的问题仍然突出，没有把“生命至上、安全第一”理念真正落实到行动上，没有守住安全底线，最终酿成事故。

（二）企业安全管理力量薄弱，隐患整改流于形式。九江洁思博钻业有限公司将工程发包给个人宋炳锋，宋炳锋聘请未取得高处作业证的人员进行高处作业，既未开展岗前安全教育培训，又未做好施工现场安全防护措施。企业未切实承担起安全生产主体责任，对安全生产监督检查人员提出的整改要求执行不力，对隐患整改不较真、不彻底，整改指令仅于口头上层层传递，违规冒险蛮干行为持续到事故发生。

（三）属地和部门监管力度不足，检查执法失之于宽。属地、行业和业务监管是确保企业安全生产合法合规的关键环节，全县多次开展安全隐患排查整治专项行动，尽管进行了层层部署，但安全风险隐患的巡查排查仍存在不到位的情况，安全管理仍有盲点、盲区和盲岗。园区管委会进行检查时对企业的违规冒险作业行为既未严格督促整改，也未向相关业务监管部门报告。应急管理部门对企业安全管理不规范的情况失管失察，督促指导企业落实安全生产主体责任力度不足。

## 八、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，深刻汲取事故教训。各地、各负有安全生产监管职责的部门和生产经营单位要提高政治站位，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要批示指示精神，始终把人民生命安全放在首位，不断强化底线思维和红线意识，狠抓各项举措落地落实，切实扛起抓好安全生产的政治责任；深刻汲取事故的惨痛教训，要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实各级党委政府安全生产属地管理责任，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。

（二）强化风险防范，确保企业安全生产主体责任落实到位。九江洁思博钻业有限公司要举一反三，在生产经营过程中应当严格落实《中华人民共和国安全生产法》《江西省安全生产条例》等法律法规要求，建立健全并落实安全生产责任制和规章制度；加强对建设项目承包单位相应资质条件的审核把关；建立健全并落实对承包单位的安全管理制度；同时加强本公司高处作业操作岗位的技术防范措施，坚决杜绝违规操作等不安全作业行为，防止类似事故发生。

（三）严格落实属地及部门监管责任，强化风险管控和隐患排查治理工作的落实。各地、各负有安全生产监管职责的部门要结合安全生产治本攻坚三年行动和全县安全生产大检查有关部署要求，压实属地管理责任、行业部门监督指导管理责任。乡镇（街道、园区）要对辖区内涉及高处作业的企业组织

开展日常检查，督促施工作业主体和作业人员落实安全防护措施。监管部门要认真履行安全监督管理职责，将存在外包以及涉高处作业等特殊作业的企业纳入重点监管对象，加强对外包管理、施工单位资质、作业人员持证、风险辨识管控等情况的检查，及时发现和处理违法违规行为。同时，要加强属地与部门监管的协调联动，形成齐抓共管的工作格局，切实防范高处坠落事故，有力保障人民群众生命财产安全。

**九、附件**

事故调查组成员名单及签名表

附件

# 武宁九江洁思博钻业有限公司“8·30”一般高处坠落事故调查组成员签名表

| 成员 | 职务 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴志鸿 | 县应急管理局党委书记、局长 | | |
| 李忠伟 | 县应急管理综合行政执法大队大队长 | | |
| 吴锋平 | 县科工局副局长 | | |
| 李春勤 | 工业园区党工委副书记 | | |
| 朱磊明 | 县公安局治安大队副大队长 | | |
| 曾　林 | 县总工会职工服务中心职工文体活动股股长 | | |
| 黎　范 | 县应急管理局干部 | | |
| 刘田栋 | 县应急管理局干部 | | |

武宁县人民政府办公室　　2024年12月3日印发