遂宁利和科技有限公司“1·11”一般物体打击事故调查报告

遂宁利和科技有限公司“1·11”一般物体打击事故调查组

2026年2月

目　录

一、事故发生经过及应急处置情况.....2
（一）事故发生经过.....2
（二）事故应急处置及评估情况.....2
二、事故基本情况.....3
（一）事故单位及相关单位概况.....3
（二）事故单位及相关单位安全管理情况.....4
（三）事故现场情况.....5
（三）人员伤亡、善后及直接经济损失情况.....9
三、事故原因及事故性质认定.....9
（一）事故直接原因.....9
（二）事故间接原因.....9
（三）事故性质认定.....10
四、调查发现行政监管方面的主要问题.....10
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....11
（一）建议免于责任追究的人员.....11
（三）建议由纪检监察机关处理人员.....12
（四）对相关责任企业的处理建议.....12
（五）其他处理建议.....12

六、事故防范和整改措施建议.....13
（一）坚决扛起安全生产政治责任，切实加强和改进工作.....13
（二）压实监管责任，合理推动工作开展.....13
（三）强化末端见效，严格落实企业安全生产主体责任.....14

2026年1月11日9时50分左右，在遂宁市船山区新源大道2号厂房（遂宁高新技术产业船山园区）遂宁利和科技有限公司设备检修现场，发生一起一般物体打击事故，伤者送往遂宁市第一人民医院（高新院区）救治，医院诊断为开放性颅脑损伤，急性呼吸衰竭，于1月16日救治无效后死亡，直接经济损失约为130万元。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，做好事故善后工作，防止类似事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省政府令第225号）等有关法律法规规定，按照船山区人民政府《关于授权区应急管理局对一般生产安全事故调查的批复》（遂船府函〔2019〕64号）的授权，船山区应急管理局牵头成立了遂宁利和科技有限公司“1·11”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展该事故的调查处理工作，调查组成员由船山区应急管理局、遂宁市公安局船山区分局、船山区总工会、船山区经信科技局、船山区龙凤镇等单位组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证等方式，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质、责任情况，提出

了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关调查情况报告如下。

经事故调查组认定，遂宁利和科技有限公司“1·11”一般物体打击事故是一起因外包管理责任缺位、拆维修作业不规范、涉事作业单位安全生产主体责任落实不到位而导致的一起一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年1月8日，船山区志强门窗经营部安排工人唐*军和唐*国到遂宁利和科技有限公司上胶车间进行厂房屋顶拆除作业（屋顶彩钢棚拆除及复原工程）。唐*军在作业中，将拆除的彩钢瓦和屋架彩钢棚檩条（矩形管）放到厂房屋顶裸露的钢屋架上，距离被打击人高度约3米，作业完成后，未妥善转移存放。1月11日9时50分左右，遂宁利和科技有限公司工作人员张*进入上胶车间安排工作，被前期拆除置放于厂房钢屋架上的一根彩钢棚檩条（矩形管）掉落砸中头部受创，于1月16日医治无效后死亡。

（二）事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场工作人员吴海容赓即拨打120急救电话，急救人员于10时15分左右抵达事故现场，对张*实施急救

并随即送至遂宁市第一人民医院（高新院区）接受进一步救治。接报后，市公安局船山区分局、区应急管理局、区经信科技局、遂宁高新技术产业船山园区等单位迅速派员赶赴现场了解事故基本情况，开展协调维稳、调查取证、善后处置工作。

经评估，此次事故的应急救援处置工作及时、有效、到位，无网络舆情及不稳定因素。

二、事故基本情况

调查组组织专家对事故现场进行了现场勘验，对遂宁利和科技有限公司、船山区志强门窗经营部等单位和相关人员进行了调查和询问。调取遂宁利和科技有限公司、船山区志强门窗经营部等单位安全生产责任制、安全生产规章制度、教育培训情况、事故应急预案以及“屋顶彩钢棚拆除及复原工程”合同等资料。对遂宁利和科技有限公司负责人、相关责任人员，船山区志强门窗经营部经营者，现场相关作业人员及其他相关单位人员进行了询问调查。

（一）事故单位及相关单位概况

1.船山区志强门窗经营部。2018年2月在遂宁市船山区注册，公司住所：遂宁市船山区***路***号*单元*楼*号，类型：个体工商户，统一社会信用代码：92510903MA66MBG***，经营范围：门窗销售、建筑材料销售、建筑装饰材料销售、门窗制造加工、劳务服务（不含劳务派遣）、室内木门窗安装服务。

船山区志强门窗经营部经营者翟*强，男，汉族，身份证号码：5109**********7X，家庭住址：四川省遂宁市船山区复桥镇**村*社**号附*号，经营的船山区志强门窗经营部为个体工商户，翟*强对船山区志强门窗经营部安全生产主体责任负责。

2.遂宁利和科技有限公司。2019年11月在遂宁市船山区注册成立，注册资本1.2亿元人民币，公司住所：遂宁市高新技术产业船山园区，统一社会信用代码：91510903MA6AX36***；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：孔*勋；经营范围：新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路制造；销售电子元器件。

（二）事故单位及相关单位安全管理情况

1.经调查，船山区志强门窗经营部于2026年1月4日与遂宁利和科技有限公司签订“屋顶彩钢棚拆除及复原工程”合同，合同工期共27天，1月8日进场对部分彩钢棚进行拆除作业。经营部作业人员唐*军和唐*国无高处作业特种作业人员操作证，未规范施工作业，对拆除的彩钢瓦和矩形管未妥善放置，进行高处拆除危险作业未办理内部审批程序、安全技术交底等，未建立健全安全管理制度、岗位安全操作规程和责任制，拆除作业区域未设置安全警示标志，作业人员未配发劳动防护用品，未保证具备安全生产条件所必需的资金投入。

2.经调查，遂宁利和科技有限公司成立了环安工作领导小组，制定了岗位责任书、常规作业安全操作规范等，开展了日常安全检查并建立了隐患排查台账，制定了生产安全事故应急预案并进行了预案备案登记，组织开展了安全生产培训教育。但该公司与船山区志强门窗经营部在同一作业区域内进行拆除和检修交叉作业，未签订安全生产管理协议，生产厂长张*进入设备检修作业区域未佩戴安全帽。

（三）事故现场情况

事故现场位于遂宁市船山区新源大道2号厂房遂宁市船山区遂宁利和科技有限公司上胶车间精馏塔平台（北纬30° 26′ 26.49″，东经105° 35′ 31.45″）。

1.事故发生当日，遂宁利和科技有限公司上胶车间二楼精馏塔屋顶平台（图1），精馏塔屋顶彩钢棚彩钢瓦和檩条（矩形管）已拆除，进行2#、3#超重力床检修作业。

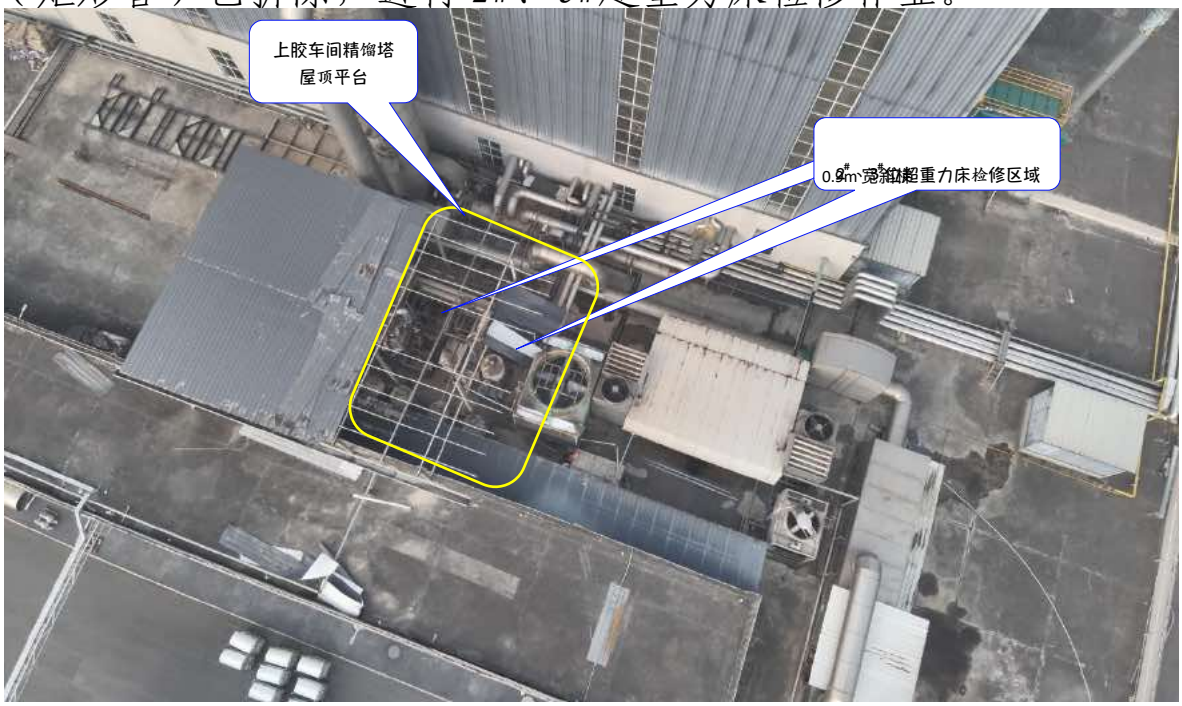


图 1 上胶车间精馏塔屋顶平台现场照片

2. 事故发生当日，上胶车间精馏塔屋顶平台 2#超重力床已拆除，正在安装 3#位超重力床（图 2）。



图 2　2#、3#超重力床检修现场照片

3. 1 月 8 日，船山区志强门窗经营部作业人员采用切割机切割拆除彩钢棚檩条（矩形管），拆除完成的矩形管放置于精馏塔屋顶。事故现场彩钢棚檩条（矩形管）情况：矩形管长 2830mm，高 55mm，宽 40mm，壁厚 2. 0mm，现场实测为 5kg（图 3、图 4）。

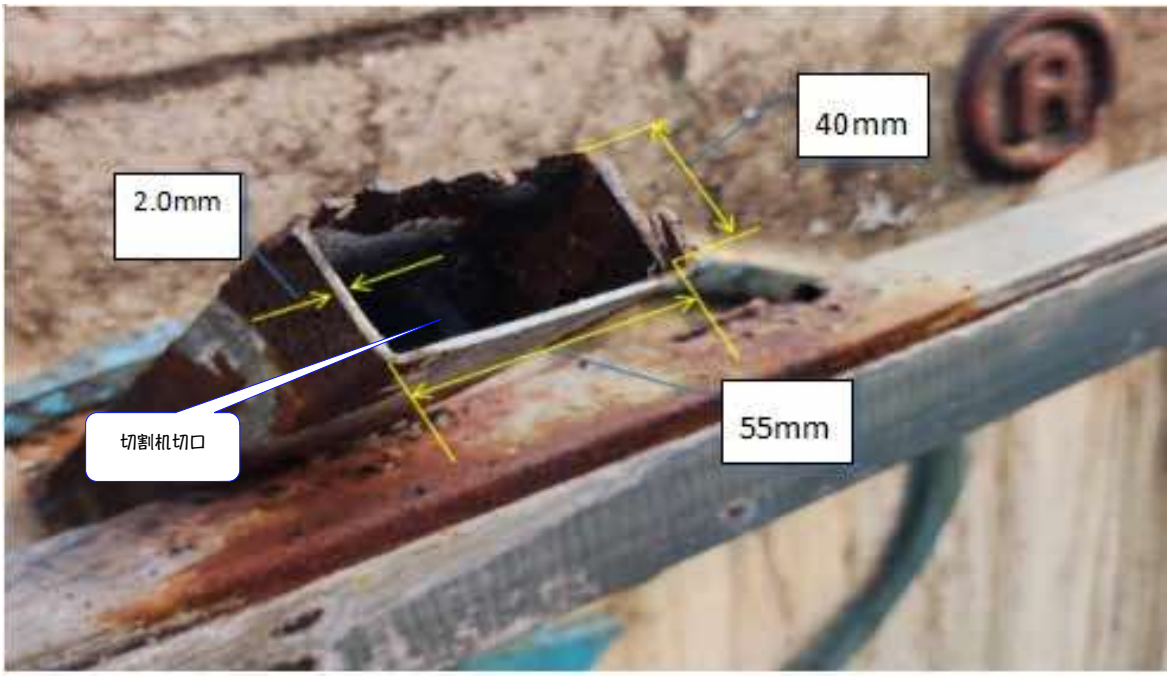


图 3 切割后彩钢棚檩条（矩形管）现场照片

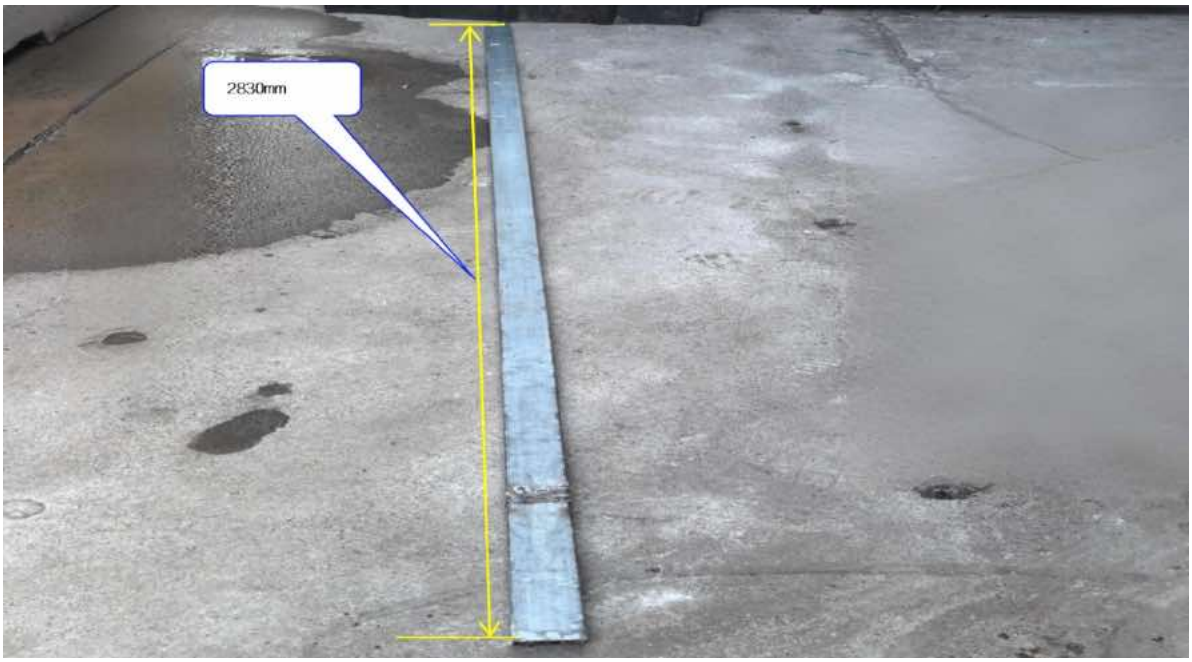


图 4 现场掉落彩钢棚檩条（矩形管）现场照片



图 5 彩钢棚檩条（矩形管）屋顶坠落现场照片

根据事故现场照片和询问笔录，事发当日，死者张*未佩戴安全帽，头部受伤倒向东北方向。

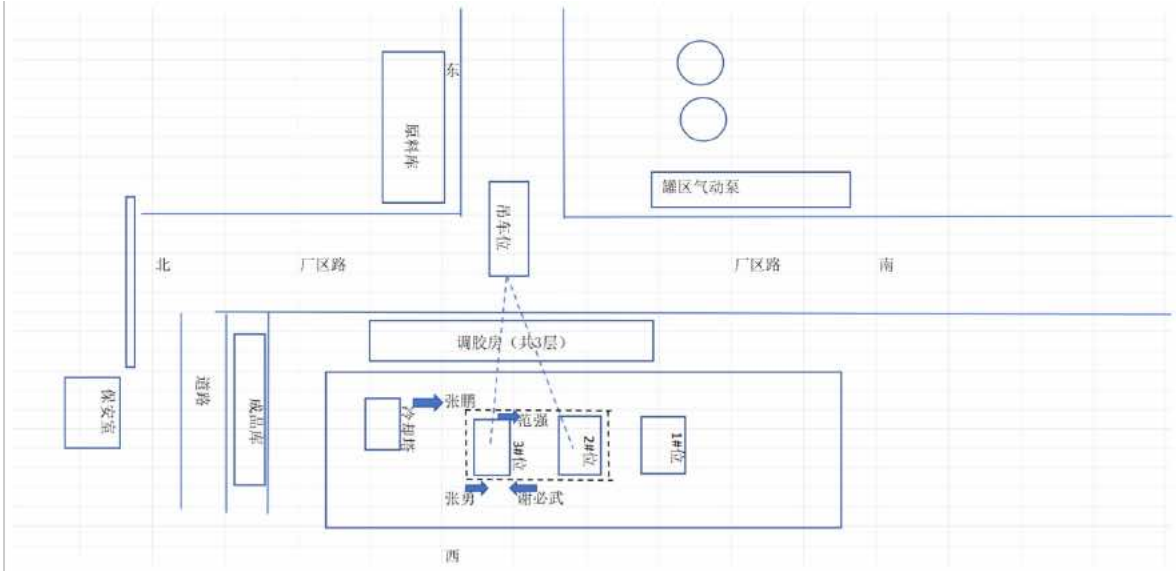


图 6 事故现场平面示意图

（三）人员伤亡、善后及直接经济损失情况

1.事故造成1人死亡，具体如下:

张*，男，43岁，汉族，身份证号：610**********214;地址：四川省罗江县万安镇**路**号*栋*单元***室。遂宁利和科技有限公司员工，系公司生产厂长和环保安全总监，被掉落的矩形钢管砸中头部经医治无效死亡。

2.2026年1月16日，相关责任方与死者家属方达成协议赔偿人民币120万元。

3.本起事故造成遂宁利和科技有限公司员工张*1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，经事故调查组认定直接经济损失约130万元。

三、事故原因及事故性质认定

据调查笔录、现场查勘、资料查阅等情况综合分析。

（一）事故直接原因

2026年1月8日，船山区志强门窗经营部安排唐*军和唐*国到遂宁利和科技有限公司对上胶车间进行“屋顶彩钢棚拆除及复原工程”拆除作业，作业中将拆除的彩钢瓦和屋架檩条（矩形管）放到厂房屋顶裸露的钢屋架上，作业完成后，未妥善转移存放。1月11日，张*未佩戴安全帽进入上胶车间2#、3#超重力床检修现场被彩钢棚屋顶掉落的檩条（矩形管）砸中头部，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.船山区志强门窗经营部未按规定保证安全生产所必需的资金投入，未安排现场安全管理人员，未编制现场施工方案和现场处置方案，作业现场未设置安全警示标志，未向作业人员配发劳动防护用品，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未对拆除作业人员进行安全教育和安全交底。

2.遂宁利和科技有限公司作为拆除维修作业外包方，与船山区志强门窗经营部在同一作业区域内进行拆除和检修活动，未签订安全生产管理协议，外包管理责任缺位，未督促张*佩戴、使用劳动防护用品。

（三）事故性质认定

根据调查，结合技术专家组对事故发生原因进行的技术分析，调查组认定遂宁利和科技有限公司“1·11”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、调查发现行政监管方面的主要问题

（一）遂宁高新技术产业船山园区管委会。安全监管“重痕迹、轻实效”，隐患排查不深不实。虽然到企业开展多次巡查，但2025年全年未发现重大事故隐患，现场检查多以拍照留痕代替实质排查，未能深入协助指导企业辨识工艺环节、设备运行及作业行为中的潜在风险；对于发现的问题，未按要求建立安全隐患台账，也未形成“排查—登记—整改—复核”闭环管理机制，隐患排查“走过场”。

（二）区经信科技局。作为行业主管部门，安全监管覆盖存

在短板，督导企业规范生产经营较多，而在指导企业加强非生产时段与小规模、临时性作业的安全管理方面相对薄弱。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员

张*，遂宁利和科技有限公司员工，未佩戴安全帽进入拆维修区域被掉落的矩形钢管砸中，对本次事故发生负有重要责任。因其已在事故中死亡，建议免予追究其事故责任。

（二）对有关责任人的处理建议

1.唐*军、唐*国，船山区志强门窗经营部工人，未规范施工作业，对拆除的彩钢瓦和矩形管未妥善放置，对本次事故发生负有重要责任。建议由船山区志强门窗经营部对以上2人按照经营单位内部相关制度进行处理。

2.翟*强，船山区志强门窗经营部经营者，未按规定保证安全生产所必需的资金投入，未安排现场安全管理人员，未编制现场施工方案和现场处置方案，作业现场未设置安全警示标志，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未对拆除作业人员进行安全教育和安全交底，致使不具备安全生产条件，发生生产安全事故，对本次事故发生负有主要管理责任。船山区志强门窗经营部属个体工商户，经营者是翟*强，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》相关规定，建议由遂宁市船山区应急管理局对翟*强进行行政处罚。

3.孔*勋，遂宁利和科技有限公司主要负责人，负责公司全

面工作，未按照规定与船山区志强门窗经营部签订安全生产管理协议。建议由遂宁市船山区应急管理局对孔*勋进行约谈。

（三）建议由纪检监察机关处理人员

对于在事故调查过程中发现的有关公职人员履职方面存在的问题，移交纪检监察机关依规依纪开展追责问责审查调查工作。

（四）对相关责任企业的处理建议

1.船山区志强门窗经营部。未按规定保证安全生产所必需的资金投入，未安排现场安全管理人员，未编制现场施工方案和现场处置方案，作业现场未设置安全警示标志，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未对拆除作业人员进行安全教育和安全交底，违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，已建议由遂宁市船山区应急管理局对该经营部经营者翟*强进行行政处罚，按照同一违法行为一事不二罚原则，建议对船山区志强门窗经营部不再进行行政处罚。

2.遂宁利和科技有限公司。未与船山区志强门窗经营部签订安全生产管理协议，未督促张*佩戴、使用劳动防护用品，按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由遂宁市船山区应急管理局对遂宁利和科技有限公司进行行政处罚。

（五）其他处理建议

1.针对遂宁高新技术产业船山园区管委会隐患治理未形成闭环，监管责任履行不到位问题，建议遂宁高新技术产业船山园区管委会向区委、区政府作出书面检讨，并报船山区安委会办公室备案。

2.针对区经信科技局作为行业监管部门，监管覆盖存在短板问题，建议区经信科技局向区委、区政府作出书面检讨，并报船山区安委会办公室备案。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产工作，有效防范类似事故再次发生，提出如下措施建议:

（一）坚决扛起安全生产政治责任，切实加强和改进工作

各属地各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，严格落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于安全生产工作的决策部署，进一步强化红线意识和底线思维，守牢安全发展底线，做实做细安全生产各项工作。各负有安全生产监管职责的部门要以案为鉴，深刻汲取事故教训，围绕本行业领域涉外租外包作业安全监管存在的突出问题，结合安全生产治本攻坚三年行动及“大排查、大曝光、大整治”行动，切实加强和改进工作，坚决维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）压实监管责任，合理推动工作开展

遂宁高新技术产业船山园区管委会要切实履行监管责任，用好遂宁市安全生产“五预”管理系统，实现企业隐患“一企一档、一患一策、动态管理、线上闭环”，要加强安全监管业务培训，提升监管能力，要强化对企业主要负责人的宣传教育，增强企业安全意识，全力保障属地安全稳定。区经信科技局要

深入研判安全风险，全面压实行业监管责任，要重点加强对外租、外包等生产经营活动的安全管控，督导企业落实全员岗位安全责任制，将责任压实到最小工作单元与具体岗位人员，确保安全投入、培训教育、基础管理全面落实到位。

（三）强化末端见效，严格落实企业安全生产主体责任

船山区志强门窗经营部要建立健全安全生产规章制度，加大安全投入，在今后的作业过程中应根据现场实际情况，制定切实可行的施工方案，并将施工方案、风险辨识、管控措施、应急处置等相关内容向作业人员进行安全教育和安全技术交底。制定并执行“当日作业、当日清理”的硬性规定，对存在高处坠物风险的作业区域下方及周边，设置物理隔离和醒目的安全警示标志，明确禁止未经许可人员进入，隔离措施在风险未彻底消除前不得撤除。遂宁利和科技有限公司要完善外包工程安全准入与协议管理制度，明确所有承包单位必须具备相应资质和安全生产条件，并将签订《安全生产管理协议》作为合同生效的前置条件，在协议中必须清晰界定双方的安全管理职责、作业风险、安全措施、现场协调机制、安全投入、应急处置及责任追究条款。对高处作业、拆除作业、动火作业等高风险作业，必须执行危险作业审批许可程序，作业期间必须在关键节点进行监督，确认安全措施落实。