安徽铜陵华金矿业有限责任公司
“9·19”一般物体打击事故调查报告

铜陵华金矿业有限责任公司“9·19”事故调查组

2025年11月

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生单位生产开采现状情况

（四）事故发生经过

（五）事故救援经过

（六）事故现场情况

1.现场勘查情况

2.事故地点情况

（七）事故技术分析

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治及善后情况

1.医疗救治情况

2.善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故发生的原因

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故类型

（四）事故性质

四、有关责任单位存在的主要问题

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

（二）对责任人的处理建议

（三）对责任单位的处理建议

六、事故防范和整改措施

（一）切实开展全方位隐患排查治理

（二）切实提升员工安全意识和安全技能

（三）切实加强矿山安全和技术管理

安徽铜陵华金矿业有限责任公司
“9·19”一般物体打击事故调查报告

2025年9月19日13时30分许，铜陵林冶钻探有限责任公司（以下简称林冶公司）员工，在铜陵华金矿业有限责任公司（以下简称华金矿业）井下-340m中段运输大巷风门处回收钻杆运输过程时，发生一起物体打击事故，致林冶公司1名员工受伤，送医后抢救无效，于9月23日0时30分死亡。

依据《中国人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，铜官区政府批准成立由铜官区应急局牵头，铜官区工信局、总工会、卫健委，铜官公安分局，铜官山社区组成华金矿业公司“9·19”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请铜官区纪委监委派员参加，国家矿山安全监察局安徽局、安徽省应急厅派员参与事故调查。同时聘请3名专家参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故单位基本情况，查清了事故发生的经过、报告过程、原因、类别、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 华金矿业

华金矿业前身为安徽省铜陵市青山铁硫矿，组建于1992年7月，2003年11月改制，经股份重组和收购，现股东为安徽厚基矿业有限公司（持股51%）、铜陵市陵金矿业有限公司（持股29%）、安徽创牛矿业有限公司（持股20%）。公司统一社会信用代码：91340700756809039A；总经理：邹云，采矿许可证由安徽省自然资源厅颁发，证号：C3400002010124220099672，有效期：2023年11月30日至2043年11月30日；生产规模：15万吨硫金矿/年；开采深度：+16m至-1000m；安全生产许可证由安徽省应急管理厅颁发，证号（皖）FM 安许证字[2024] G210号。有效期：2025年1月9日至2028年1月8日。企业相关证照齐全有效，属合法正常生产矿山。

2. 林冶公司

林冶公司成立于2017年9月25日，公司统一社会信用代码：91340700MA2PBPLY3C，总经理：陆本胜。公司经营范围：钻探工程施工，钻探设备、材料销售，矿山技术服务咨询，矿产品销售，矿山掘进工程施工，水电工程安装等，未办理安全生产许可证。现有员工10人，其中钻工6人。

3. 工程承包情况

因井下生产探矿施工工作需要，华金矿业与林冶公司签订了井下生产探矿施工协议、安全管理协议，于2025年8月31日协议到期后未续签。2024年6月因矿山隐蔽致灾因素普查需要，林冶公司在华金矿业井下-340m中段施工了3个验证钻孔，之后在华金矿业就没有开展钻探业务施工工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

华金矿业现有职工204人，配备了总经理、总工程师、生产副总经理、安全副总经理、机电副总经理等五职矿长；配备了采矿、地质、测量、机电等相关专业4名专职技术人员；设有安全部、动力部、生产技术部等职能部门。安全部共有4名人员，分别为1名部长和3名专职安全员，承担日常安全管理工作。公司有安全检查工、排水工、电工、提升机操作工、通风工等特种作业人员42人。

林冶公司现有职工10人，公司总经理未取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

（三）事故发生单位生产开采现状情况

华金矿业为地下开采，开拓方式为竖井斜井联合开拓，矿山现有1#竖井（已用钢材封闭停止使用）、2#竖井和2#斜井、3#平硐盲竖井。目前共设有两个生产中段，分别为-240m中段、-400m中段。采矿方法为浅孔留矿法与分段空场嗣后充填法，提升为竖井-罐笼提升，井下采用有轨运输，0.75m^{3}矿车装矿，电

机车牵引，采场采用电耙出矿、人工出碴。排水采用二级接力排水，采用双回路供电。通风方式为单翼对角式通风，其中 2#竖井、3#平硐盲竖井为进风井，2#斜井为回风井。

井下布置采掘作业面有：-240m 中段的 3#采场，-400m 中段的 1#、2#、3#采场。采掘作业均采用间歇作业的方式。

（四）事故发生经过

2025 年 9 月 19 日上午，林冶公司总经理陆本胜分别打电话给华金矿业总工程师徐长勇和总经理邹云，告知要将 2024 年在井下验证钻孔钻探施工时未回收的钻杆等材料运输上来，在经徐长勇和邹云同意后，陆本胜安排林冶公司钻工陆本荣、袁胜利、郭云等 3 人回收钻杆。13 点 06 分左右，陆本荣、郭云、袁胜利 3 人从 3#井井口下到华金矿业-340m 中段回收钻杆，共回收了 14 根钻杆，回收的钻杆架设在矿车底座上后，由陆本荣 1 人推着向 3#盲竖井方向运输，同时陆本荣安排郭云、袁胜利在后方查找是否存在遗漏的钻具材料，13 时 30 分左右，郭云、袁胜利在查找遗漏材料回去的路上，听到了较大的撞击声响，随即向撞击声响方向跑去，在-340m 中段 13.5 线附近运输巷道风门旁，发现陆本荣受伤倒在运输钻杆矿车底座旁边，身上压着几根钻杆，风门当时处于关闭状态。


（五）事故救援经过

袁胜利将陆本荣身上钻杆拿开，把陆本荣扶在怀里，郭云跑往井口方向求救，遇见华金矿业安全员王方军和谢红旗，随后郭

云同王方军、谢红旗赶回事故现场，了解基本情况后，王方军找来一辆矿车与郭云、袁胜利一起将陆本荣放入矿车内，并推着矿车向3#盲竖井方向运送，同时谢红旗跑到-340m中段井口处打电话给华金矿业生产副总经理曹立胜，曹立胜立即组织救援，14时05分华金矿业带班领导徐长勇和救援人员何文清、朱林升、丁成胜来到井下-340m中段马头门，随后将陆本荣运送至地表，并立即送往铜陵市人民医院救治，经抢救无效于9月23日0时30分死亡。


（六）现场踏勘情况

1.现场踏勘路线：2025年9月30日下午，事故调查组聘请的专家组对事故现场进行了踏勘，踏勘路线从华金矿业3#盲竖井下至-340m中段，沿-340m中段运输巷行走约150m，到达13.5线附近风门（事故地点）。

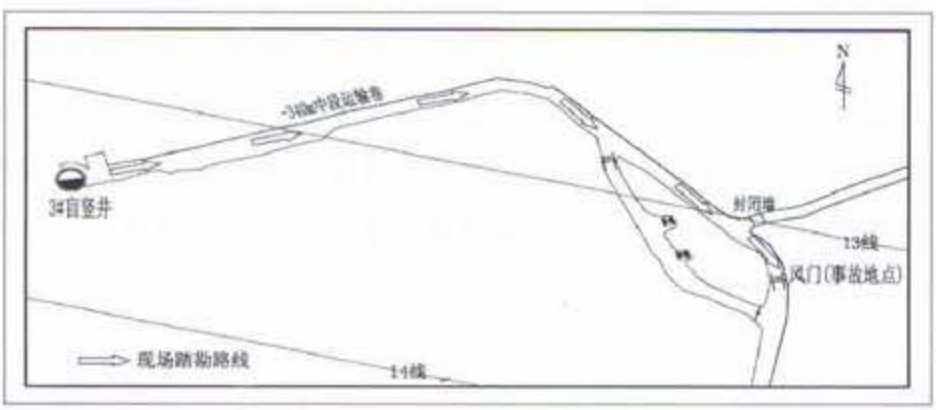

踏勘路线示意图


2.事故现场路勘情况：事故地点运输巷呈近南北方向布置，巷道断面宽2.5m，高2.2m，新鲜风流自3#盲竖井进入，经底板运输巷供给需风点。事故地点处仅设置一道框架铁皮对开风门，由南向北开启（与风向相反），实测风门高2.0m，宽1.65m，两扇风门北面均设有固定用的挂钩，通过挂钩可以牢靠地固定风门开启，东扇风门设有调节风窗，最大开启尺寸 0.45×0.35m^2，两扇风门距运输轨道面约0.48m处见有明显受撞击后的损坏痕迹，铁皮风门有3至4处被击穿，洞口与钻杆直径基本吻合。风门南侧巷道内停放有一辆矿车底座，车座距风门 1.7m，车座上零乱地摆放有6根直径46mm钻杆，最近钻杆距风门0.65米，车座两侧各散落有4根钻杆。实测矿车座距运输轨道面高度0.46m，与风门破损高度基本一致。如下图及照片所示。

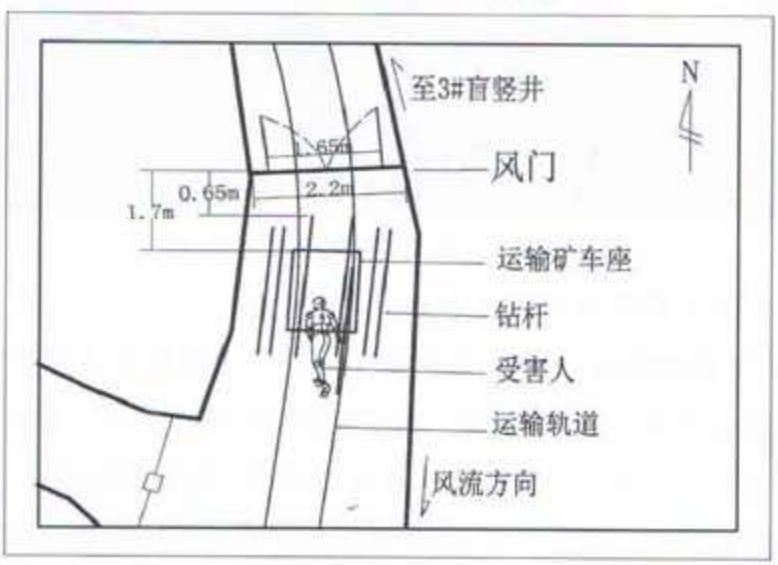

事故现场平面示意图



事故现场照片

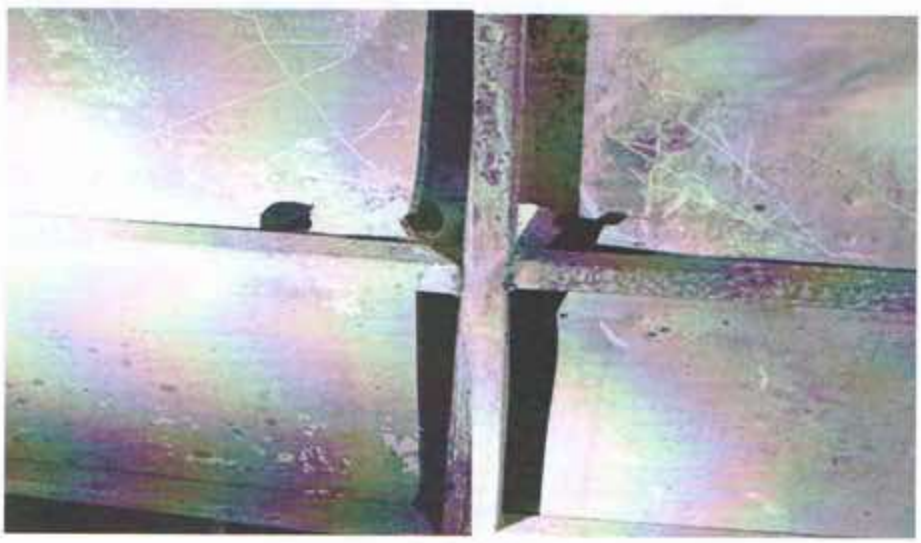

风门损坏情况

（七）事故技术分析。

经现场踏勘，事故地点处仅设置一道框架铁皮对开风门，由南向北开启，两扇风门背面均设有固定用的挂钩，通过挂钩可以固定风门开启，东扇风门设有调节风窗，现场调节风窗已关闭，经专家组分析，风门在受到外力撞击或未有效固定时，瞬间即可关闭，在风门关闭瞬间受负压作用，会产生较大的作用力，作用

力作用在截面积较小的钻杆上，击穿铁皮风门，钻杆在受力撞击时瞬间移动打击到人身体时，使人受到伤害。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死亡人员具体情况：陆本荣，男，汉族，62岁，家庭住址为安徽省南陵县工山镇高岭村山泉冲自然村36号，身份证号为340223196302197832，初中学历，工作年限30年，工种为林冶公司钻工。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，直接经济损失约180万元（事故罚款未计）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，9月19日13时35分左右，华金矿业安全员谢红旗电话向副总经理曹立胜报告，13时40分，曹立胜向总经理邹云电话汇报。14时20分左右邹云电话向法定代表人王冰白汇报，因人员受伤送医后，伤情较平稳，医生说无生命危险，华金矿业也就当作一般工伤处理。9月22日21时伤者伤情突然恶化后，邹云随即向铜官区应急局、工信局电话报告，铜官区应急局、工信局立即赶到华金矿业了解情况。9月23日0时30分伤者抢救无效死亡后，华金矿业0时35分向铜官区应急局报告。铜官区应急局接报后，于23日0时40分报铜陵市应急局，铜陵市应急局接报后向安徽省应急厅、国家矿山安全监察局安徽局报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，郭云、袁胜利听见撞击声，立即赶至事发现场，袁胜利在现场看护，郭云跑往井口方向求救，遇见华金矿业安全员王方军和谢红旗，随即3人一起赶回现场后，由谢红旗向地面报告情况，王方军找来一辆矿车与郭云、袁胜利一起将陆本荣向3#盲竖井方向运送，并与随后赶来何文清、朱林升、丁成胜等人一起将陆本荣运出井口，并立即送往铜陵市人民医院救治。

（三）医疗救治及善后情况

1. 医疗救治情况

陆本荣受伤后，救援人员将其运送升井后，9月19日14时15分左右由华金矿业车辆紧急送往铜陵市人民医院救治，在对受伤腹部实施手术后，医生称手术成功，无生命危险，后转重症监护室观察，生命体征一直平稳，9月21日华金矿业公司还专门邀请了合肥的医疗专家来铜会诊，调整了治疗方案，伤情持续稳定。2025年9月22日21时左右伤情突然恶化，经医院抢救无效于2025年9月23日0时30分死亡。

2. 善后情况

事故发生后，华金矿业和林冶公司相关负责人立刻前往医院处理伤者救治及家属安抚事宜，确保家属情绪稳定。伤者抢救无效死亡后，积极与家属沟通、协商赔偿事宜，9月23日5时善后相关事宜已全部结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，林冶公司现场作业人员和华金矿业积极组织现

场施救；华金矿业当班带班领导到现场后，立即停止了矿山井下作业，对事故现场设置了警戒，组织井下作业人员撤离并升井。

事故地点未出现次生伤害，应急救援和善后工作有序稳妥。

三、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

陆本荣安全意识薄弱，违规作业，利用矿车底座独自运送未固定绑扎的钻杆，经过运输巷道风门时，未采取有效措施固定风门，在通风负压作用下，风门瞬间关闭，打击到运输车上的钻杆，致钻杆飞出，钻杆将其击伤后经抢救无效死亡。

（二）间接原因

（1）通风安全设施不规范。华金矿业在事故风门处仅设置一道风门，不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.6.2.9条："主要运输巷道应设置两道风门，其间距应大于一列车长度"要求。

（2）安全操作规程不全。华金矿业与林冶公司均未制定运输车辆和行人通过风门时的安全操作规程。

（3）安全管理不到位。林冶公司与华金矿业签订的安全管理协议已逾期；林冶公司安全管理制度不全，存在井下超龄用工。林冶公司总经理未取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

（4）安全教育培训不实。林冶公司员工安全教育培训档案缺失，培训内容缺乏针对性，员工安全意识淡薄，安全风险隐患认知和处置能力不足。

（三）事故类型

经分析认定，该起事故为一起物体打击事故。

（四）事故性质

经调查认定，这是一起因职工安全意识薄弱、违规作业导致的一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）华金矿业。安全管理不到位，通风安全设施不规范，-340m 中段事故地点处仅设 1 道风门，前期监管监察部门检查时，已明确指出-400m 中段存在该问题，并要求企业举一反三，认真落实整改，企业整改就问题整改而整改；与外协单位安全协议到期后，还存在外协队伍人员下井作业情况。

（二）林冶公司。安全管理不到位，主要负责人未取得安全生产知识和管理能力考核合格证，安全管理制度不完善，员工安全教育培训不力，用工管理不规范，未认真吸取枞阳钱铺虎栈一采区“12.27”事故教训，井下存在超龄用工情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

1. 陆本荣，男，群众，林冶公司钻工，安全意识薄弱，违规作业，利用矿车底座独自运送未固定绑扎的钻杆，经过运输巷道的风门时，未采取有效措施固定风门，在通风负压作用下风门瞬间关闭，打击运输车上的钻杆，致钻杆飞出被击伤，对此次事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对责任人的处理建议

1. 陆本胜，男，群众，林冶公司总经理，作为公司主要负责人，全面负责公司安全生产工作。未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未组织并实施本单位的安全生产教育和培训计划，未组织制定运输车辆和行人通过风门时的操作规程，未取得安全生产知识和管理能力考核合格证，安排超龄人员从事井下作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项[1]规定，对此次事故负领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]规定，建议由铜官区应急局对其予以行政处罚。

2. 李成龙，男，群众，华金矿业安全副总经理，负责矿山安全管理工作。对外协单位安全疏于管理，监督检查不力，督促落实安全生产整改措施不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（七）项[3]规定，对此次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]规定，建议由铜官区应急局对其予以行政处罚。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（七）及时如实报告生产安全事故。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，……；导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3. 徐长勇，男，中共党员，华金矿业总工程师，负责矿山技术管理工作，当班带班领导。对外协单位安全技术交底不到位，对矿井运输车辆和行人通过风门时风险辨识不足，督促落实安全生产整改措施不力，安全协议到期后，还存在外协队伍人员下井作业情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项、第（七）项[3]规定，对此次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]规定，建议由铜官区应急局对其予以行政处罚。

4. 邹云，男，中共党员，华金矿业总经理，作为公司主要负责人，全面负责矿山安全生产工作。未组织制定运输车辆和行人通过风门时的操作规程，事故发生后，当作一般工伤处理，未在第一时间上报事故信息，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第七项[1]规定，对此次事故负领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]规定。建议由铜官区应急局对其予以行政处罚。

（三）对责任单位的处理建议

1. 华金矿业未严格落实企业安全生产主体责任，对外协队伍安全监督管理不力，隐患排查治理制度执行不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]、第四十九条第

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

二款[6]规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[7]规定，建议由铜官区应急管理局予以行政处罚。华金矿业要深刻吸取事故教训，并向铜官区工信局和铜官区应急局书面作出深刻检查。

2. 林冶公司安全管理不到位，员工安全教育培训不实，企业用工管理不规范，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[8]、第二十八条第一款[9]规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[7]规定，建议由铜官区应急管理局予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1. 切实开展全方位隐患排查治理。矿山要认真吸取事故教训，全面排查矿山矿山提升运输、通风、排水等设施设备存在的问题，严格落实隐患排查治理“五落实”规定。认真疏理井下各作业环节可能存在的问题，切实加以改进，消除事故隐患。对照重大隐患判定标准，认真自查自改，确保重大事故隐患动态清零。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。……。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2. 切实提升员工安全意识和安全技能。矿山要采取多种形式开展警示教育，组织员工加强对相关规程及法律法规学习，定期对员工进行安全生产教育培训、应急演练及考核，并根据各岗位实际，重点开展岗位责任制、岗位安全操作规程、作业岗位安全风险辨识、事故案例等教育培训，提升每个员工的安全意识和安全技能。要强化作业现场的安全管理，严防违章指挥、违章作业和无证作业等行为。

3. 切实加强矿山安全和技术管理。矿山要补充完善运输车辆和行人通过风门的操作规程和安全管理规定，严格落实风门管理等规定。矿山要加强用工和出入井制度的落实，严格现场安全管理，强化安全确认、交接班等制度执行，落实各岗位操作规程，确保作业现场安全管理人员、监护人员配备到位，岗前风险消除到位。要推进“无视频不作业”等信息化、智能化建设，在有条件的情况下，引进自动风门技术设备，加大安全投入，提升矿山本质安全水平。

铜陵华金矿业有限责任公司
“9·19”一般物体打击事故调查组
第二次会议签到簿

	单　位	姓　名	签　名	意　见
组　长	区政府	徐进超		同意
副组长	区应急局	阮德伟		同意
	区工信局	周会军		同意
成　员	铜官公安分局	丁　雷		同意
	区总工会	万益民		同意
	铜官山社区	鲁世斌		同意
	区工信局	许峰瑞		同意
	区应急局	钟国旺		同意
	区卫健委	陆克平		同意
	区应急局	汪建华		同意
邀请单位	区纪委监委	吴学勤		同意

会议地点：区政府3楼西侧会议室　　时间：2025年11月7日