宏盛建业投资集团有限公司
“2·15”高处坠落一般事故调查报告

2023年2月15日11时03分许，位于青山湖区塘山镇的江西慈怀心血管病医院项目一期工程在建工地，宏盛建业投资集团有限公司在组织工人进行支模架拆除作业时发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，受区政府委托，经研究决定，2022年2月24日决定成立由区应急管理局为组长单位，市城建监督中心、区总工会、区住建局、塘山镇政府和塘山派出所分别派员组成的事故调查组对事故展开调查，同时聘请建筑施工、安全管理等领域专家参与事故调查(专家名单见附件）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，现已查清事故发生的经过、原因、人员死亡及直接经济损失等情况，提出了对事故责任人、责任单位的处理意见和事故防范及整改措施。

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1、建设单位：江西慈怀心脑血管病医院有限公司（以下简称慈怀医院），公司类型为其他有限责任公司，注册地

址：江西省南昌市青山湖区青山湖北大道1599号；法定代表人：鄢某某，经营范围：医疗服务。慈怀医院委托公司项目工程总监朱某为项目主要负责人全面负责项目管理。

2、施工单位：宏盛建业投资集团有限公司，（以下简称宏盛建业），公司类型为有限责任公司；法定代表人：周某某；注册地址：江西省上饶市高铁经济试验区站前大道10号XX幢XXX室，经营范围：水利水电工程施工总包贰级；机电工程施工总包贰级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；资质证书编号:D236000019;具有安全生产许可证编号:（赣）JZ安许证字[2005]050055，有效期至2026年4月17日。公司委托项目经理叶某某为项目主要负责人全面负责江西慈怀心脑血管病医院项目一期项目管理工作。

3、监理单位：江西正华工程项目管理集团有限公司（以下简称正华监理），公司类型：有限责任公司；注册地址：江西省南昌市新建县长富大道73号；法定代表人：吴某某；经营范围：建设工程监理，施工专业作业，建设工程设计，建设工程治理检测等;取得了工程监理综合资质证书（编号:E136001312-8/7）。公司委托项目监理工程师王某为主要负责人全面负责江西慈怀心脑血管病医院项目一期项目监理工作。

（二）江西慈怀心脑血管病医院项目一期项目基本情况

江西慈怀心脑血管病医院项目位于南昌市青山湖区民强路，将建成全省首家三级心脑血管专科医院，提供有关心脑血管方面的急诊、诊疗、手术、住院、体检以及康复等医

疗服务，一期设计床位数 400 张，计划 2023 年年底完工，2024 年春节后试运营。目前正在施工的为一期项目，一期项目占地面积 39963 ㎡，地上总建筑面积四万多平米，包括综合大楼、行政楼，门卫和一期地下室等工程内容，施工范围包括土建工程、基坑围护、水电安装工程及消防、人防工程等。事故发生于一期项目门诊急诊及住院综合大楼一楼大厅高支模拆除作业区域。

（三）合同约定情况

2021 年 9 月 28 日，慈怀医院和宏盛建业公司签定慈怀医院一期项目《建设工程施工合同》，并在合同中明确了各自安全生产责任；2021 年 10 月 9 日，慈怀医院和正华监理公司签定慈怀医院一期项目《建设工程监理合同》；2022 年 4 月 30 日，宏盛建业组织建设方、施工方和监理方以及有关专家审查通过了《高大模板工程安全专项施工法案》，该方案第七章“安全管理”第 3 点规定：明确脚手架使用现场安全责任人员，负责施工全过程的安全管理工作；“预防坍塌事故的技术措施”第 3 点规定：模板作业时，指定专人指挥、监护。


（四）现场勘查情况

事故发生位于慈怀医院一期项目门诊与住院综合大楼一楼大厅支模拆除作业区域。2023 年 2 月上旬，建设项目的综合大楼一楼大厅顶部面板浇筑作业完成后，需要拆除浇筑作业用的钢架支模，该区域支模设计参数：长 32.2 米，宽 17.8 米，支撑高度 14.4 米，高支撑面积 570 平米。2 月 12

日开始，施工方安排工人开始拆除支模钢管，至事发时，现场支模已拆至最后一层，工人可以站在综合大楼大厅地面拆除作业。

该区域支模作业区域东面为通往地下室楼梯口，作业面离地下室地面高约 5.8 米，楼梯口宽约 3 米，为方便运送物料，楼梯口未封堵，但作业面周围用钢管做了临边防护栏，现场部分护栏钢管缺失。



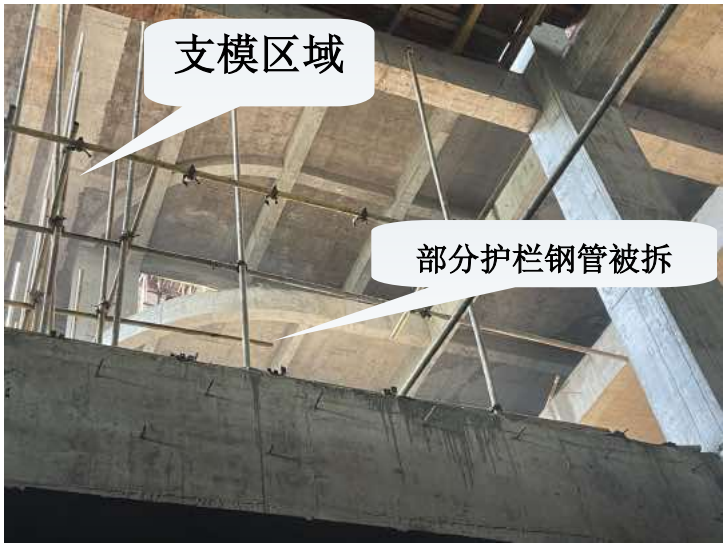

二、事发经过及应急救援情况

(一)事故经过

2023年2月12日，慈怀医院一期项目综合大楼大厅顶部面板浇筑作业完成后，施工方宏盛建业公司安排工人对浇筑作业支模钢架进行拆除。2月15日7时，宏盛建业安排晏某某、晏某某等12名工人到现场进行拆模作业，宏盛建业安全员吴某某现场旁站监护，8时30左右，正华监理公司监理员应某某巡查支模拆除作业现场，9时左右，应某某交待吴某某要注意作业安全后离开去其它区域巡查。10时30分左右，现场支模作业已拆至最后一层，工人可以站在综合大楼大厅地面拆除作业，吴某某便离开现场去综合大楼十层的屋面混凝土浇筑作业区域监护。现场12名工人在作业区域远离楼梯口的西面作业，此时晏某某独自到东面楼梯口处作业，为了方便拆放支模钢架，违规将楼梯口防护栏部分栏管拆除，现场工友劝阻晏某某无效，11时左右，建设方项目现场负责人赵某某巡查至综合大楼地下室，并从楼梯口往一楼走，看到工人在支模区西面作业，只有晏某某在东面作业，此时晏某某正将一根拆下的约4米长支模钢管从楼梯口边横跨3米宽的楼梯洞口放置，赵某某立即言语阻止晏某某违规作业行为，晏某某继续违规作业，并不慎从楼梯口坠楼至地下室地面。赵某某立即电话报告项目部情况，项目部和在场工人立即拨打110、120电话。10分钟左右急救人员到达现场对晏某某开展施救，经现场抢救无效，宣布晏某某死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，项目有关公司相关负责人立即赶往现场，

积极做好事故救援和家属善后处理安抚，配合公安机关做好事故现场初步勘查和调查工作。

区应急管理局、塘山镇、塘山派出所接到事故报告后分别于第一时间赶到事发现场，责令项目立即停止作业，组织现场勘查，指导涉事单位做好善后处理事宜和安抚工作。同时向南昌市应急管理局和区政府报告事故情况。

事故应急救援处置和善后处理及时，未引发次生事故，社会舆情稳定。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失情况

（一）伤亡人员基本情况

晏某某，男，60岁，身份证：3622******371X，江西省宜春市上高县蒙山镇钧石塘村人，建筑工地木工。

（二）经济损失情况

事故造成直接经济损失约人民币143万元（主要用于死者善后及家属赔偿）。

四、事故发生的原因

(一)直接原因

晏某某进行高支模拆除作业时，蛮干作业，不听劝阻拆除临边防护栏杆，违规横跨洞口堆放拆下的支模架钢管，导致从高处坠落不幸身亡。

(二)间接原因

1、宏盛建业投资集团有限公司安全生产教育培训不扎实，员工安全意识淡薄，高支模拆除作业时违规拆除临边防护栏和堆放拆下的高支模钢管；落实高支模拆除作业安全管

理措施不严格，未按高支模拆除方案要求严格专人在场进行旁站、监护，拆除作业中安全员因其它工作离开现场后，未安排任何人员现场监护，致使员工的违规蛮干作业行为未及时发现和制止。

2、江西正华工程项目管理集团有限公司履行该项目施工监理职责存在漏洞，对施工方高支模拆除作业未有效落实监督管理，督促施工方落实高支模作业方案和加强现场安全管理不到位，致使人员违规作业情况发生。

3、江西慈怀心脑血管病医院有限公司对施工方施工作业活动未有效实行统一协调、管理，检查、督促、指导施工方落实重大风险的高支模作业专项方案和加强施工安全管理不力，致使事故隐患未能及时消除。

五、事故性质

经调查认定，该事故是一起因现场安全管理漏洞，员工违规作业导致的高处坠落一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

1、宏盛建业投资集团有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育培训不扎实，员工安全意识淡薄，高支模拆除作业安全管理不严格，现场安全监管出现真空，员工违规蛮干作业行为无人发现和制止。违反了《中华人民共和国安全生产法》四十一条第二款、四十四条第二款之规定，对事故发生负主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款和《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第 86 项之规定，建议由青山

湖区应急管理局对该公司处以人民币叁拾贰万元罚款的行政处罚。

2、江西正华工程项目管理集团有限公司，履行项目施工监理职责存在漏洞，对施工方高支模拆除作业未有效落实监督管理，督促施工方落实高支模作业方案和加强现场安全管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条和《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第52项之规定，建议由青山湖区应急管理局对其处以人民币伍万元罚款的行政处罚。

3、江西慈怀心脑血管病医院有限公司对施工方施工作业活动未有效实行统一协调、管理，检查、督促、指导施工方落实重大风险的高支模作业专项方案和加强施工安全管理不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款和《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第61项之规定，建议由青山湖区应急管理局对其处以人民币伍万元罚款的行政处罚。

4、叶某某，宏盛建业公司委托的慈怀医院一期项目主要负责人，履行督促项目安全生产工作职责不到位，对公司未按高支模作业方案落实专人监护施工的隐患检查不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适

用细则》第84项之规定，建议由青山湖区应急管理局对其处以2022年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

5、王某，正华监理公司委托的该项目监理主要负责人，实施该项目监理不严格，监督指导施工单位扎实隐患排查、严格施工作业安全管理不够到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款和《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第1项之规定，建议由青山湖区应急管理局对其处以人民币贰万五千元罚款的行政处罚。

6、朱某，慈怀医院公司委托的项目主要负责人，督促、检查施工、监理单位认真开展排查隐患、严格施工安全管理不到位，未能及时消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款和《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第1项之规定，建议由青山湖区应急管理局对其处以人民币贰万五千元罚款的行政处罚。

7、吴某某，宏盛建业公司高支模作业现场安全员，履行现场安全管理职责不到位，未指定其他安全员监护情况下，离开作业现场，导致现场安全监管脱节，对事故发生负一定管理责任。责成宏盛建业公司按公司规定对其进行处理，处理结果报青山湖区应急管理局。

8、应某某，正华监理公司项目现场监理员，对施工方

高支模作业无专人现场监护工作失察，履行监理职责不到位，对事故发生负有一定管理责任。责成江西正华监理公司按公司规定对其进行处理，处理结果报青山湖区应急管理局。

9、晏某某，安全意识淡薄，进行高支模拆除作业时，蛮干作业，不听劝阻拆除临边防护栏杆，违规横跨洞口堆放拆下的支模架钢管，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，对其责任不予追究。

七、事故防范及整改措施

各相关单位要举一反三，认真汲取事故教训，强化安全生产认识，采取有力措施防范和杜绝事故发生。

1、宏盛建业投资集团有限公司要严格落实安全生产主体责任。公司要高度重视安全生产工作，牢固树立“生命至上”的安全意识，认真开展教育培训和隐患排查治理；要强化作业现场安全管理。严格落实专职安全员监管制度，并全程跟班监管；要扎实开展反“三违”行动。加强全员安全教育培训及考核，认真治理违章指挥、违规操作和违反劳动纪律的行为。

2、江西慈怀心脑血管病医院有限公司要牢固树立安全发展理念。充分认识到建筑行业的高风险，促建设项目各方严格按照有关法律法规和方案、标准要求，完善各项管理规章制度和操作规程；要紧紧盯住建筑领域重要部位、关键环节，督促企业在施工过程中加强管理和监督检查，监督作业队伍严格落实操作规程，切实防范事故发生。

3、江西正华工程项目管理集团有限公司要严格按照有关法律法规和监理制度的要求，认真履行职责，做好安全风险辨识，提高监理工作质量，加强对具有重大风险的高支模、深基坑、动火等作业的监管力度，强化作业全过程监理，特别是工程准备和收尾阶段，更不应该麻痹松懈，要一以贯之认真履责，切实发挥施工安全监理管控作用。

附件：宏盛建业公司“2·15”高处坠落一般事故调查专家组成员名单

附件

宏盛建业公司“2·15”高处坠落事故调查专家组成员名单

序号	姓名	专业	职称	所属单位
1	甘某	建筑工程	一级注册建造师	江西省矿检安全科技有限公司
2	李某某	安全管理	注册一级安全评价师	江西省矿检安全科技有限公司
3	罗某某	安全管理	高级工程师	江西轻工设计院