索 引 号：
B37000-2025-6773442
文件编号：
分　　类：
公共监管信息>安全生产
生成日期：
2025-02-19
公开方式：
主动公开
公开时限：
常年公开
公开范围：
面向全社会
责任部门：

江西章贡高新区沙河产业园金属物流园赣粤汽配经营部仓库“10•3”火灾事故调查报告

访问量：**164**

2024年10月3日，江西章贡高新区沙河产业园金属物流园一期5栋三层的赣粤汽配经营部仓库发生火灾。火灾发生后，根据上级要求，章贡区人民政府成立了由区消防救援大队牵头的赣州市章贡区沙河金属物流园赣粤汽配经营部“10·3”火灾事故调查组（以下简称调查组）组织开展调查工作。调查组下设技术组、管理组、综合组、责任追究组，其中技术组由区消防救援大队和市公安局章贡分局组成，主要负责勘验火灾现场，查明事故发生的直接原因和技术方面的间接原因。通过材料审查、现场勘验、调查询问、视频分析，在听取各方意见、充分科学论证的基础上，形成了技术调查报告。同时，赣州市消

防救援支队按照有关要求及时启动火灾延伸调查程序，成立了“10·3”火灾延伸调查工作组，延伸调查组采取座谈了解、核查资料、现场查看、个别谈话等方式对该起火灾开展延伸调查，并及时与政府调查组交换调查处理意见。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）房屋建筑情况

章贡区赣粤汽配经营部位于赣州金属产业商贸物流城一期5栋三层（青峰大道东南侧），赣州金属产业商贸物流城一期项目共二十四栋建筑，二十三栋为戊类仓库，一栋为物业用房，总建筑面积近8万平方米。一期项目于2014年6月18日取得《建设工程竣工验收消防复查意见书》（文号：赣市公消竣复字〔2014〕第0005号）。

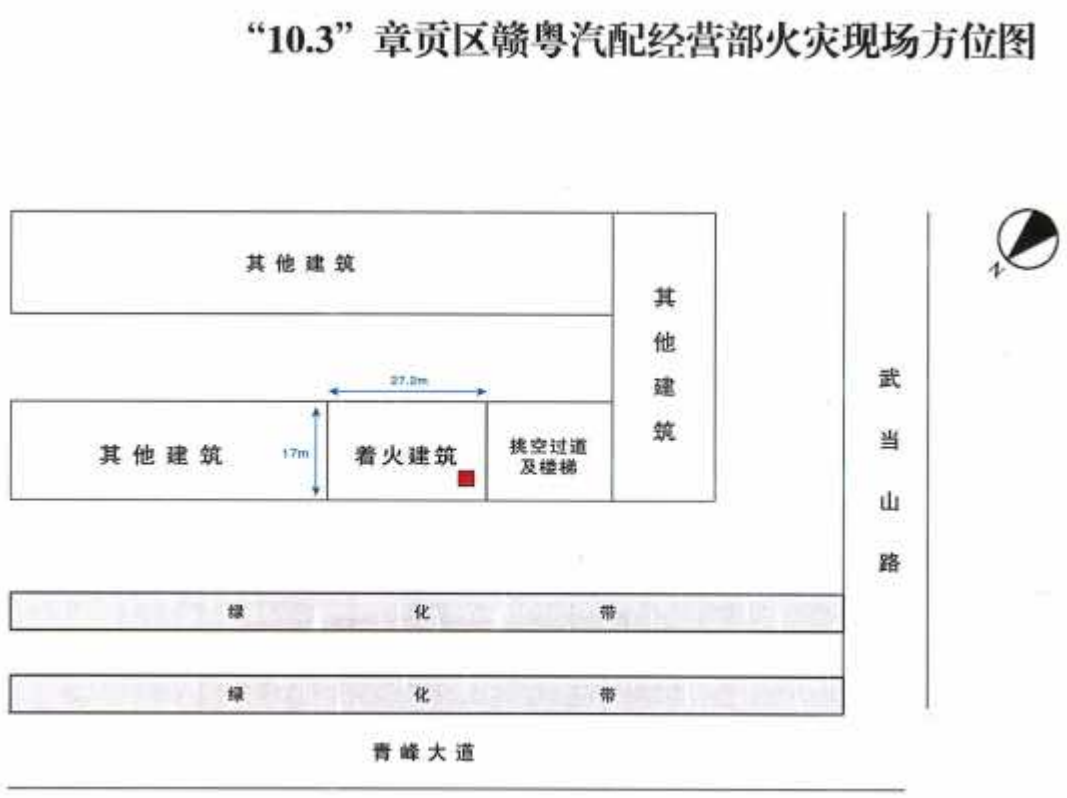


图1 现场方位图

（二）起火仓库基本情况

起火的章贡区赣粤汽配经营部仓库位于江西章贡高新区沙河产业园金属物流园一期5栋三层，该建筑层数五层，耐火等级二级，结构类型为钢筋混凝土结构，使用性质为多层戊类仓库建筑。三层过火区域为赣粤汽配经营部仓库，仓库内配有灭火器等消防设施器材。

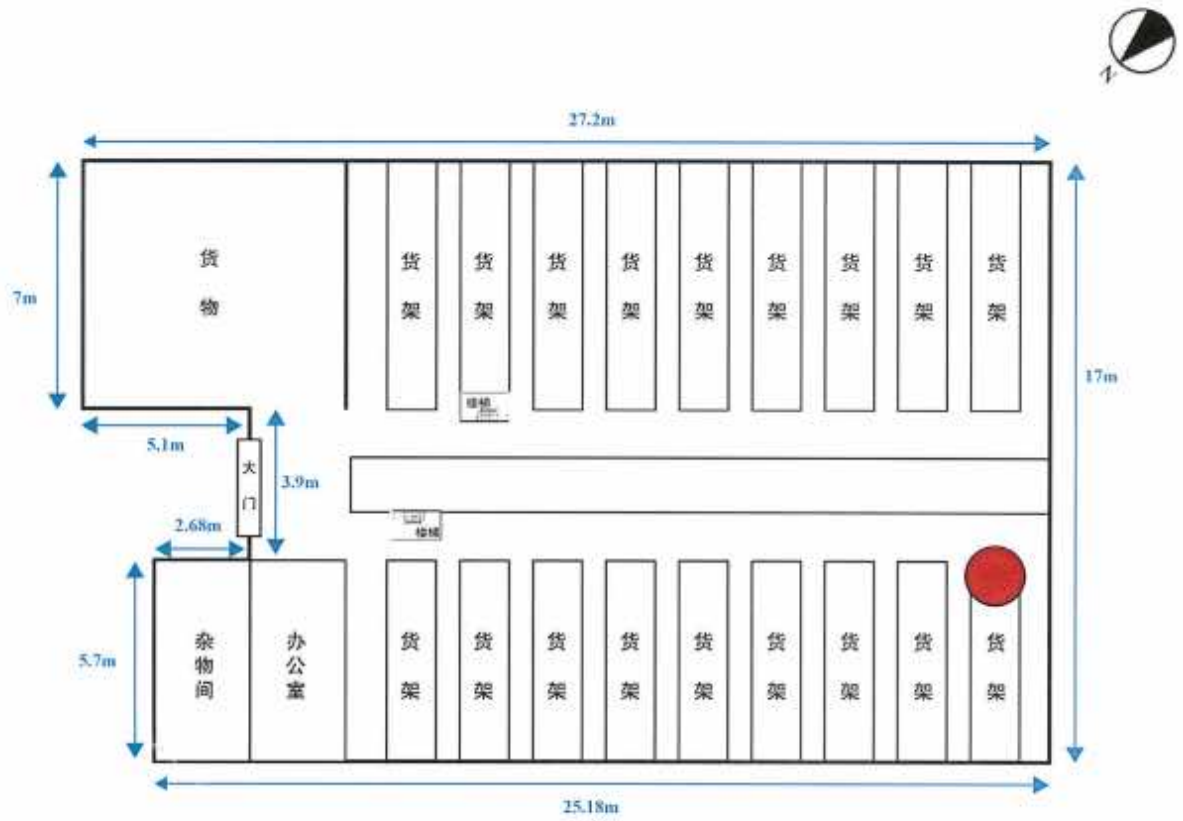


图2 现场平面图

（三）涉事单位基本情况

章贡区赣粤汽配经营部，统一社会信用代码：9236**********7T0U，企业类型：个体工商户，经营者：左某弟，成立于2012年10月17日，2018年8月经营地址变更为赣州市章贡区沙河镇赣州汽配城13栋，2021年搬至江西章贡高新区沙河产业园金属物流园一期5栋负一层16-2#进行经营（即火灾发生场所建筑三层），共有员工4人。经营范围：汽车配件批发、零售。

二、火灾发生经过和扑救情况

（一）火灾发生经过

2024年10月03日15时58分左右，章贡区赣粤汽配经营部经营者左某弟在该场所内坐着，闻到一股烧焦的味道，于是就进去仓库内查看，发现仓库里面冒着浓烟，马上提着一个灭火器准备冲进去灭火，但是当时已经浓烟很大，人已经进不去了，就大声喊:“着火了，大家赶紧下楼。”，当时在场的员工和隔壁的商铺人员听见了呐喊声，所有人员都下楼了，当时现场有人拨打了119、110。室外，马路对面路人（第一个报警人）看到浓烟，于16时04分许，拨打报警电话。

（二）初起火灾扑救情况

2024年10月03日15时58分左右，章贡区赣粤汽配经营部经营者左某弟发现仓库里面冒着浓烟，马上提着一个灭火器准备冲进去灭火。

（三）灭火救援情况

2024年10月03日15时58分，赣州市消防救援支队接到报警称：江西省赣州市章贡区沙河工业园物流园马路边3楼店铺着火，无人员被困。接到报警后，章贡区消防救援大队先后调派红旗大道消防救援站、文武坝路消防救援站、沙河镇专职消防队到场扑救，支队指挥中心调派迎宾大道特勤站（18吨水罐消防车、18吨水罐消防车、A类泡沫消防车、化学事故抢险救援消防车、53米登高平台消防车、58米大跨距举高喷射消防车）共5车30人、赣县区赣新大道消防救援站（重型水罐消防车、重型泡沫消防车）共2车12人前往增援。16时15分，红旗大道消防救援站与沙河镇专职消防队率先抵达火灾现场，开展火情侦查，组织人员疏散，开展火灾扑救工作。随后，其他队站陆续到场参与处置。18时05分，火势被控制。18时15分，火灾被扑灭，参战力量陆续撤离。

三、行业部门履行消防工作职责情况

章贡高新区管委会作为消防安全责任属地部门，通过与金属物流园签订安全生产、消防安全承诺书，深入企业开展专项隐患排查整治，并在两会、五一、十一等重要时间节点均召开安全生产、消防安全工作部署会，下发9次消防安全工作提示，督促企业切实履行主体责任，做好相关安全生产工作，并经常性由干部深入企业开展安全宣传教育，督促企业做好员工教育培训和应急演练工作。在监督检查过程中，因工作疏忽，未发现章贡区赣粤汽配经营部存在仓库未经批准擅自变更仓库使用性质、私自搭建阁楼等问题。

四、消防监督管理工作开展情况

火灾发生前已将章贡区赣粤汽配经营部列入“双随机”检查单位库，未被双随机检查抽中。不属于章贡区消防救援大队列管重点单位。

五、消防产品质量情况

起火建筑为一栋多层戊类仓库，按消防技术规范要求该建筑公共部位设置有消火栓系统和灭火器，经调查走访和现场勘验，现场配备了手提式干粉灭火器，但由于火烧原因变形严重，无法判定其合格与否。

该起火灾起火区域内使用的消防产品有消火栓、消防水带。有衬里消防水带为福建省百应消防科技有限公司生产的8-50-25-涤纶纱+丙纶长丝/涤纶长丝－塑料（主型），自愿性产品认证证书编号为2012081802000143，检验报告编号为Zb201320524，依据《消防产品现场检查判定》（XF588-2012），量水带长25.15米，重量4250克，计算平均长度质量170g/m（小于380g/m），现场检查未发现不合格。

消火栓为南安市华泰消防器材有限公司的SN65型，自愿性产品认证证书编号为Z2015081811000034，检验报告编号为Gn201414095，依据《消防产品现场检查判定》（XF588-2012)，进水口螺纹的规格Rp2 1/2，进水口螺纹深度25.0mm、阀关闭后整体高度186.5mm，阀杆中心距接口外沿的距离106.6mm，开启高度为21.7mm，固定接口为KN型，现场检查未发现不合格。

六、火灾事故直接原因和灾害成因分析

（一）事故直接原因

经现场勘验及调查走访，综合认定该起火灾起火时间为北京时间2024年10月3日15时35分许；起火部位位于江西章贡高新区沙河产业园金属物流园一期5栋三层的赣粤汽配经营部仓库西北侧玻璃墙体区域距离地面约2.3米、距离东南面墙体约2.1米范围内处；起火原因为可以排除雷击、外来火源、电气线路故障引起火灾，不能排除遗留火种引燃周边可燃物引发火灾的可能。

（二）灾害主要成因

一是企业主体责任落实不到位。江西章贡高新区沙河产业园金属物流园一期5栋原设计为戊类仓库，章贡区赣粤汽配经营部未经批准擅自变更该栋三层仓库使用性质，存放汽车配件等塑料制品、在仓库内私自搭建阁楼等，导致火灾荷载增大，且未落实消防安全责任制，场所消防安全责任人、消防安全管理人对自身职责不明确。

二是相关部门监管存在漏洞。章贡高新区管委会及相关部门对章贡区赣粤汽配经营部经营行为、仓储场所管理等工作监管存在疏忽。部门监管环节工作的不到位成为章贡区赣粤汽配经营部违法行为未能制止和查处、事故风险难以控制的重要因素。

三是员工消防安全意识薄弱。该起火灾第一报警人为路人，在室外看到浓烟和明火后报警，火灾现场当事人在火灾初期未发现着火，发现着火后，虽然积极采取扑救措施，但已经无法进入扑救。

四是消防安全宣传教育培训面还不够广。章贡高新区管委会虽然联合部门开展专项应急演练，但所辖群众仅部分参加了学习，覆盖面不够广，日常消防安全提示性、警示性宣传教育内容不够多，没有针对货物多、火灾负荷大、安全知识和技能缺乏的实际，组织开展必要的消防安全培训和应急逃生疏散演练。

七、火灾事故责任处理意见

1.对于章贡区赣粤汽配经营部落实安全生产主体责任不到位，未经批准擅自变更厂房使用性质、在二次装修时私自加建阁楼、员工消防安全培训不到位，建议由区住建局、区城管局依据相关规定对其进行行政处罚，涉嫌犯罪移交司法机关立案处理。

2.建议由章贡高新区管委会对该辖区安全生产网格员马某富同志进行通报批评。

八、事故整改防范措施

根据《赣州市章贡区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》文件职责划分，压实相关行业主管部门责任，由行业主管部门牵头加大对沙河产业园金属物流园消防安全隐患检查频次和力度，并督促企业整改安全隐患，切实履行行业主管部门安全监管职责。

（一）坚决树牢安全发展理念。各级党委政府要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示批示和重要论述精神，始终坚持安全第一、预防为主，牢固树立安全发展理念，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，压实压紧地方党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。要深刻吸取事故教训，举一反三，常态化组织安全生产风险隐患大排查大整治，有效防范化解重大安全风险，真正从根本上消除隐患、从根本上解决问题。

（二）强化针对性隐患排查整治。要扎实开展工业企业风险隐患专项排查整治，重点整治主体管理责任混乱、改变场所使用性质、安全设施硬件条件不符合要求、安全生产出口不畅通等突出问题。要严格督促落实企业安全生产主体责任，有效构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制。

（三）广泛开展消防安全宣传培训。街道、社区工作人员、消防安全网格员要开展“上门入户”式消防安全宣传教育，对辖区开展全面的消防安全培训，进一步提升群众“会报警、会疏散、小火会用灭火器、大火会用消火栓”和“见火不慌、抬手就打”的能力。要组织园区企业开展消防安全培训，每个企业必须开展灭火应急疏散演练及灭火技能实操实训，以提升企业员工消防安全意识，尽可能降低事故发生率和伤亡率。

扫一扫在手机打开当前页