鄱阳白沙洲江西省某安全建设工程珠湖施工1标“4·23”一般物体打击事故调查报告

鄱阳县政府事故调查组

2025年8月26日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故项目概况 2
（二）事故发生单位及相关单位情况 5
（三）事故发生单位安全管理情况 7
二、事故发生经过及救援情况 10
（一）事故经过 10
（二）事故现场情况 11
（三）人员伤亡和直接经济损失情况 12
三、事故应急处置及评估情况 13
（一）事故信息接报及响应情况 13
（二）事故现场应急处置情况 14
（三）医疗救治和善后情况 14
（四）事故应急处置评估 14
四、事故原因分析 14
（一）直接原因分析 14
（二）间接原因 15
五、事故责任认定及处理建议 15
（一）建议免于处罚人员 15
（二）建议给予行政处罚人员 15
（三）建议给予行政处罚单位 17
六、事故防范与整改措施 18
（一）坚定树立安全发展观 18
（二）严格履行主体责任 19
（三）强化施工现场管理 19
（四）严格履行信息上报制度 19

鄱阳白沙洲江西某安全建设工程珠湖施工1标“4·23”一般物体打击事故调查报告

2025年6月10日接群众举报：2025年4月23日15时许，在鄱阳某安全建设工程项目工地，工人刘某荣使用风镐机正在为药室水泥预制管脱模，拆除钢模过程中，刘某荣不慎从药室水泥预制管顶部滑落到地面，被裂开的水泥预制块撞击头部，后经120急救医生抢救无效，造成1人死亡。

接到举报后，鄱阳县应急管理局于2025年6月11日立即派出事故核查组对举报内容进行核实，至7月5日，经调取120出诊记录、赔偿协议等相关资料，并对事故现场工友进行询问，核定该举报内容属实。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，按照鄱阳县人民政府相关批复文件要求，同意由鄱阳县应急管理局牵头组成鄱阳白沙洲江西省某安全建设工程珠湖施工1标“4·23”一般物体打击事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组组长由县应急管理局局长担任，副组长由县应急管理局副局长及鄱阳县应急管理局综合执法大队专职副大队长担任。事故调查组的组成遵循精简、效能的原则，成员分别从县公安局、县总工会、县水利局、县河堤管护中心和白沙洲乡政府选调人员参加事

故调查组对该起事故展开调查。并邀请鄱阳县纪委监委参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问有关人员、调查取证、综合分析等。查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定鄱阳白沙洲江西省某安全建设工程珠湖施工1标“4·23”一般物体打击事故是一起因作业人员安全意识淡薄造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目概况

为解决长江蓄洪期防洪安全，必要时启动鄱阳湖蓄滞洪区功能，使人民群众财产得到保障，依据《政府投资条例》（国务院令712号）、《江西省政府投资管理办法》（省政府令第251号），经江西省发展和改革委员会批复同意建设江西省某安全建设工程项目（项目代码：2306-360000-04-01-431136）。项目单位为鄱阳湖蓄滞洪区（康山）安全建设工程建设项目部，项目总投资为160937.72万元，资金来源为争取中央预算内水利投资补助，由省级水利专项资金兜底解决，项目建设工期为36个月。




图片 1：项目平面图

按照《江西省水利厅关于调整鄱阳湖蓄滞洪区（康山）安全建设工程建设项目部的通知》（赣水建管字）〔2023〕16 号）要求，由鄱阳县河道圩堤管护中心牵头，成立了鄱阳某安全建设工程建设项目部。2024 年 7 月 10 日，鄱阳湖蓄滞洪区（康山）安全建设工程建设项目部及鄱阳某安全建设工程建设项目部与浙江某集团股份有限公司签订江西省某安全建设工程珠湖施工 1 标承包合同，组建成立浙江某集团股份有限公司江西省某安全建设工程珠湖施工 1 标项目部。中标价：323188635.47 元，工期为 36 个月。

工程建设内容主要包括安全区圩堤、穿堤建筑物、分洪口门及转移道路等。新建安全圩堤 1 处，为双港安全圩堤，新建圩堤长度 5.5 公里；新建分洪口门 1 处，为珠湖分洪口门。珠湖分洪

口门布置于珠湖大堤白沙洲附近，桩号珠湖联圩 14+100~14+500 处，总宽 400m。分洪口门规模按最大分洪流量 7011m³/s 控制，分洪口门工程由闸室段、进口护坦、砼铺盖、消能防冲设施、以及上下游翼墙等组成。堤身设药室，药室设 4 排，排距为 4.0m，孔距为 8.0m，加密段为 4.0m，分洪时装药爆破启用。

药室制作使用固定模具商砼浇筑而成，高度 200cm，厚度 20cm，直径为 100cm 的水泥柱圆体，单个总质量约为 5 吨。

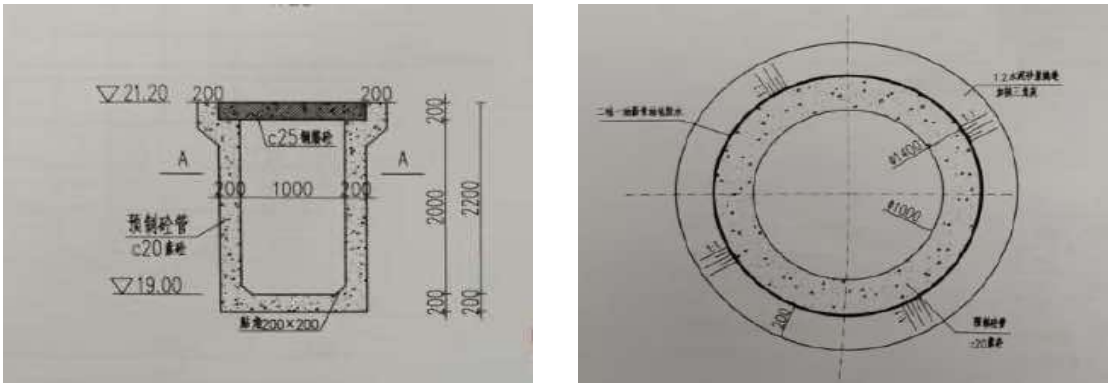

图片 2：药室平面图

分洪口门前 100 米所用药室水泥预制管是从四十里街水泥预制厂采购。2024 年 12 月 15 日浙江某集团股份有限公司为节约成本及保障药室质量，将药室水泥预制管制作发包给宁波弘久建设劳务有限公司，2025 年 1 月 25 日因宁波弘久建设劳务有限公司制作的药室水泥预制管质量不合格，浙江某集团股份有限公司终止与宁波弘久建设劳务有限公司的药室水泥预制管制作合同。2025 年 2 月 18 日浙江某集团股份有限公司与江西某工程有限公司签订药室水泥预制管制作分包合同，在分洪口门建设工地划定 200m² 场地给江西某工程有限公司用于药室制作，并签订安

全生产管理协议。

（二）事故发生单位及相关单位情况

1.建设单位

鄱阳县河道圩堤管护中心（以下简称：圩堤管护中心），鄱阳县事业单位。统一社会信用代码：12360930MB****6800。承担河道、圩堤、河砂的管理、保护和综合利用。指导圩堤防洪度汛的技术工作，组织编制全县圩堤专项规划与报批、整治，受委托参与全县范围内河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查工作，指导全县河道涉砂行业采运销及码头经营管理等相关工作。

2.施工单位

浙江某集团股份有限公司（以下简称：某海公司），成立于1984 年，1999 年迁入宁波高新区，控股股东是宁波舜农集团和东方资产，2011 年在深交所主板上市，总资产超百亿。公司是国内规模较大、专业化程度较高的，城乡建设一体化综合服务商，拥有水利、市政、建筑三项施工总承包壹级、爆破贰级等多个资质，为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等全生命周期的服务。成立三十多年来，公司相继获得鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、建国 60 周年百项经典工程奖等上百项荣誉，连续多年被评为全国文明单位。

2024 年 7 月 10 日，鄱阳湖蓄滞洪区（康山）安全建设工程建设项目部及鄱阳某安全建设工程建设项目部与浙江某集团股份有限公司签订江西省某安全建设工程珠湖施工 1 标签订承包

合同，组建成立浙江某集团股份有限公司江西省某安全建设工程珠湖施工1标项目部。

3.施工分包单位

江西某工程有限公司（以下简称：某柯公司），成立于2021年11月9日，法定代表人为卢某，注册资本为200万元，统一社会信用代码为91360902***D0E4K97，企业注册地址位于江西省宜春市万载县康乐街道将军中大道366号国贸中心第3#楼二楼3-8-10号，所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围包含：许可项目：建筑劳务分包，建设工程施工，住宅室内装饰装修，建设工程设计，建设工程监理，公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工，建筑工程机械与设备租赁，土石方工程施工，工程造价咨询业务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。企业当前经营状态为存续。

2025年2月18日与浙江某集团股份有限公司签订药室制作承包合同，在分洪口门建设工地划定200㎡场地制作药室水泥预制管，并签订安全生产管理协议。

4.监理单位

广东某监理有限公司（以下简称：某水公司），统一社会信用代码：9144060****946848K，某水公司成立于1995年，监理的工程项目范围包括水利枢纽、水闸、船闸、泵站、河流整治、

水库、堤防、源水生物处理、大型引水调水、发电厂和码头工程，以及自动化、输变电线路、通讯光缆、土地开发整理、农业综合开发、房屋建筑、市政公用工程和水运航电枢纽工程等工程。

2024 年 6 月 27 日与鄱阳湖蓄滞洪区（康山）安全建设工程建设项目部签订监理合同，监理项目内容及主要特性参数为：江西省某安全建设工程涉及的所有水利工程施工、水土保持工程施工、机电及金属结构采购及安装、水利工程建设环境保护、信息化工程等所有内容的监理（含平行检测）。监理项目投资：108833.6 万元（含信息化工程部分）。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.圩堤管护中心。按照《江西省水利厅关于调整鄱阳湖蓄滞洪区（康山）安全建设工程建设项目部的通知》（赣水建管字〔2023〕16 号）要求，由县河道圩堤管护中心牵头，成立了鄱阳某安全建设工程建设项目部。制定了《鄱阳湖蓄滞洪区（珠湖）安全建设工程保证安全生产的措施方案》《鄱阳湖蓄滞洪区（珠湖）安全建设工程安全生产管理制度汇编》。包括安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产事故隐患排查治理制度、安全例会制度、应急管理制度、安全事故管理制度、施工用电安全管理制度等二十类。通过调阅鄱阳某安全建设工程建设项目部 1-6 月份落实安全生产事故隐患排查治理制度情况，每月建设项目部质量安全监督组会同监理单位对施工 1 标、2 标开展质量安全生产检查，形成通报 6 份，整改回复 6 份，形成闭环管理；组

织安全生产目标履行情况考核1次，珠湖施工1标考核得分为79.5分，考核结果合格；6月4日转发《鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程2025年安全生产月活动方案》，6月16日组织开展“安全生产月”安全隐患复查，6月24日完成整改回复单，形成闭环管理。

2.某海公司。2024年7月10日，鄱阳湖蓄滞洪区（康山）安全建设工程建设项目部及鄱阳某安全建设工程建设项目部与浙江某集团股份有限公司签订江西省某安全建设工程珠湖施工1标签订承包合同，组建成立浙江某集团股份有限公司江西省某安全建设工程珠湖施工1标项目部。编制施工组织设计，并报监理部批复；组织制定安全生产管理制度，包括安全生产目标管理制度、安全教育培训制度、劳动安全防护用品、设施管理制度、安全作业管理制度、安全生产事故隐患排查治理制度、安全会议制度、安全技术交底制度、应急管理制度、安全生产例会制度、安全检查制度等37项。制定并实施了安全教育培训制度，落实三级安全教育，1-5月份安全生产教育培训记录11次，半月安全检查登记10次，安全生产事故隐患排查治理情况统计分析5次，安全生产会议20次，落实每日安全检查；制定了应急救援预案及演练计划，并按演练计划组织了防汛应急演练。

2025年2月18日与某柯公司签订药室制作分包合同，在分洪口门建设工地划定200㎡场地制作药室水泥预制管，并签订安全生产管理协议，明确了双方各自的安全生产管理职责，对药室

水泥预制管制作人员进行三级教育，并对药室水泥预制管制作进行技术交底。

3.某水公司。2024年6月27日与鄱阳湖蓄滞洪区（康山）安全建设工程建设项目部签订监理合同，成立广东顺水工程建设监理有限公司江西省某安全建设工程施工监理部，设置施工监理部安全生产领导小组，分片区划分监理组。编制《监理安全生产控制体系》《江西省某安全建设工程监理规划》，编制监理实施细则26项；成立安全生产管理组织机构及安全领导小组。

经调阅监理部4月份监理日志，监理部共下达整改通知单2份，批复审核整改回复通知单2份，审核签发机构人员报审表1份，批复签发砌石施工方案1份；组织参与监理会议及项目推进会6次，监理巡视记录6份。1-5月份安全检查记录22份。4月23日监理组根据4月17日安全生产检查情况的通报，对照施工单位的整改回复单进行复查。上午复查分洪口门隐患整改情况，下午复查工人生活区食堂、宿舍安全隐患整改情况。事故当天监理组未接到任何事故信息。

4.某柯公司。2025年2月18日与某海公司签订药室制作分包合同，在分洪口门建设工地划定200㎡场地制作药室水泥预制管，并签订安全生产管理协议，明确了双方各自的安全生产管理职责，接受某海公司对药室水泥预制管制作人员的三级安全教育并考核及药室水泥预制管制作进行技术交底。某柯公司制定了安全生产管理制度，包括安全教育培训制度、安全作业管理制度、

安全生产事故隐患排查治理制度、安全会议制度、安全生产事故管理制度、安全检查制度等34项制度。

但公司药室水泥预制管制作未能落实公司安全生产管理制度；对药室水泥预制管制作人员的安全教育培训缺失，导致员工安全意识薄弱；未落实公司安全会议制度、安全生产事故隐患排查治理制度；未制定药室水泥预制管制作安全操作规程和施工方案；对药室水泥预制管制作过程中的风险评估不足，导致对药室水泥预制管脱模时现场作业人员在实际操作中缺乏明确的安全指导。发生事故后未按规定及时、如实上报事故信息。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故经过

2025年2月18日某柯公司与某海公司签订药室制作分包合同，某柯公司委派刘某涛为药室制作项目负责人，带领施工技术员文某汉和作业人员万某辉和刘某荣到鄱阳湖某安全建设工程项目部安排的药室水泥预制管制作场地进行药室制作。2月25日根据图纸开始制作药室，先后制作好了三个药室。4月22日对三个药室定型钢模进行拆除，药室外钢模在22日就拆除了，内钢模拆不出来，项目负责人刘某涛决定破管保模。23日上午使用小型挖掘机对药室进行破碎，担心挖掘机炮头会对内钢模造成损坏，就决定采用人工使用风镐机对药室进行手工破碎。当天14点施工技术员文某汉安排万某辉和刘某荣到工地上去破碎药室，两人分别站在各自的药室上面使用风镐机进行开缝破碎，刘

某荣在万某辉身后的另一根药室上面使用风镐机进行开缝破碎。大约 15 点左右，万某辉听到身后“哄当”一声，看到刘某荣与破裂的半弧形药室同时掉落到地面，刘某荣被破裂的半弧形药室撞击到了头部，刘某荣倒在地面上，嘴巴、耳朵、鼻子都在流血。万某辉就喊在旁边工棚里的文某汉，说刘某荣从药室水泥预制管上掉下来了。文某汉跑到现场后，第一时间打电话给刘某涛，通知 120 急救车赶到现场进行救援，急救医生到现场抢救 30 分钟后，确定人已经死亡了，随后刘某涛通知殡仪馆的车过来，将刘某荣遗体拉到殡仪馆，并通知刘某荣家属赶来商榷赔偿事宜。23 日当晚谈好赔偿事宜后，第二天刘某荣家属就将遗体运回老家火化安葬。

（二）事故现场情况

事故现场位于珠湖联圩 14+200 处，4 月 23 日天气阴。现场人员对事故现场进行了指认。



图片 3：事故现场照片



图片 4：指认事故现场



图片 5：事故现场

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 死亡人员情况

刘某荣，男，56岁，汉族，身份证号码：36**********39，江西丰城人，某柯公司药室水泥预制管制作工人。

2.直接经济损失情况

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定事故直接经济损失约120万元人民币。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业人员万某辉向施工技术员文某汉报告，文某汉立即打电话报告给药室水泥预制管制作项目负责人刘某涛，刘某涛在通知救护车后得知刘某荣死亡，立即上报某柯公司法定代表人卢某，卢某委托刘某涛代表公司立即处理，不要造成任何的社会影响。刘某涛随即通知刘某荣家属商榷死亡赔偿事宜。4月23日当晚即与赶来的刘某荣家属达成死亡赔偿协议，在24日签订协议书后，刘某荣家属将遗体运回老家火化后安葬。自4月23日事故发生时到6月10日县应急管理局接到举报，某柯公司都未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在接到群众举报并经鄱阳县应急管理局初步核实后，鄱阳县应急管理局按规定向上级相关部门报告并在事故直报系统中补录事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

由于事故单位某柯公司没有及时上报事故信息，导致属地相关部门未在第一时间接到事故信息，未开展应急救援工作。但在得知事故信息后，各部门信息报送畅通，信息流转及时，各部门之间信息沟通较好。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，当天16点左右鄱阳县人民医院120救护车赶到现场进行医疗救治，经抢救30分钟后，刘某荣心电图呈直线，生命体征消失，急救医生宣布抢救无效死亡。某柯公司与死者家属在4月24日达成死亡赔偿协议，共支付120万人民币的死亡赔偿，未造成社会上其他不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故单位某柯公司第一时间拨打120急救电话，120急救医生及时赶到现场救援。由于事故单位某柯公司没有及时上报事故信息，导致属地相关部门未在第一时间接到事故信息，未开展应急救援工作。但在得知事故信息后，各部门信息报送畅通，信息流转及时，各部门之间信息沟通较好。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：刘某荣安全意识淡薄，未遵守安全生产规

章制度和操作规程[1]；未掌握本职工作所需的安全生产知识。

（二）间接原因

某柯公司：未落实企业安全生产主体责任，某柯公司药室水泥预制管制作负责人履职不到位[2]；委派不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全知识和管理能力的人员进行现场管理[3]；未制定药室水泥预制管制作安全操作规程和施工方案；未对药室水泥预制管制作的从业人员进行安全生产教育和培训[4]；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未如实记录事故隐患排查治理情况[5]。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于处罚人员

刘某荣，安全意识差，未遵守安全生产规章制度和操作规程；未掌握本职工作所需的安全生产知识，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.卢某，某柯公司法定代表人。指派不具备与本单位所从事

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条：生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守……。

[3] 《中华人民共和国建筑法》第十四条 ： 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，……

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，……

的生产经营活动相应的安全知识和管理能力的人为项目施工现场负责人和安全生产管理人员；对项目负责人履职不到位监督失察，对事故发生负有领导责任；接事故报告后未按规定上报事故信息，对瞒报事故信息负有责任[6]。其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[7]、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、三、五项[8]，《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[9]。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[10]，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

2.刘某涛，某柯公司药室水泥预制管制作负责人。不具备项目部相应的安全知识和管理能力[11]；未履行药室水泥预制管制作负责人安全生产管理职责[12]；对公司在药室水泥预制管制作中的

---

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[7].《建设工程安全生产管理条例》第二十一条　施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期的专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[9]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[10]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款，对主要负责人、直接负责人的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；……（一）谎报或者瞒报事故的；……

[11] 《中华人民共和国建筑法》第十四条 ： 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条：生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守……。

安全生产工作失管、对存在的安全隐患问题失察，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二、三、五项之规定，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

3.文某汉，某柯公司药室水泥预制管制作施工技术员。任职期内未履行岗位职责,未及时发现并消除事故隐患[14],违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、五、六项，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[15]，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

某柯公司。未落实企业安全生产主体责任；委派不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全知识和管理能力的人员进行现场管理[16]；项目负责人、安全员履职不到位；对药室水泥

---

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全管理人员危履行本法规定的安全生产管理职责的，……导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款，……。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[16] 《中华人民共和国建筑法》第十四条 ： 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

预制管制作的从业人员进行安全生产教育和培训不到位[17]；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未如实记录事故隐患排查治理情况[18]；对事故发生负有责任。事故发生后未按规定上报事故信息，对瞒报事故信息负有责任[19]。违反了《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第九条、《中华人民共和国建筑法》第十四条、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条、第八十三条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》三十六条第（一）项[20]之规定，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

六、事故防范与整改措施

（一）坚定树立安全发展观

必须坚定树立科学、安全的发展理念，坚守“发展绝不能以人的生命为代价”的底线，严格履行建筑企业安全生产的主体责任，坚决落实各项安全生产政策措施，全面提升建筑施工安全管

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，……
[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，……
[19] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条： 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，……
[20] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款，对主要负责人、直接负责人的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；……（一）谎报或者瞒报事故的；……

理水准，切实强化建筑安全施工管理工作的开展。

（二）严格履行主体责任

要依法依规履行职责，落实对工程项目的安全管理责任。要加强技术、安全、合同履约方面的管理，督促各级管理人员严格落实安全生产责任制，防止关键岗位人员履职不到位的情况出现。

（三）强化施工现场管理

严格履行本单位安全生产责任制。严查工程合同履约状况，组织排查、清除施工现场事故隐患，施工项目负责人务必具备相应资格与安全生产管理能力，项目负责人必须依法到岗履职，确保施工现场安全生产管理体系制度落实到位。

（四）严格履行信息上报制度

要加强对安全生产法律、法规的学习，规范生产安全事故信息上报工作，事故发生后要按规定及时、如实上报，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。

2025 年 8 月 26 日