顺德杏坛“10·22”一般爆燃事故调查报告

杏坛镇“10·22”爆燃事故调查组

2026年2月

目录

一、基本情况.....2

（一）事故相关单位情况.....2

（二）相关人员情况.....4

（三）涉事货物情况.....5

（四）涉事运输车辆情况.....6

二、事故发生经过和救援情况.....6

（一）事故发生经过.....6

（二）应急处置情况.....7

（三）善后处理情况.....8

三、人员伤亡及直接经济损失情况.....8

（一）人员伤亡情况.....8

（二）直接经济损失情况.....8

四、事故调查具体情况.....9

（一）现场勘察情况.....9

（二）事故原因分析.....10

（三）事故相关单位安全生产管理情况.....14

（四）相关监管部门履职情况.....15

五、事故性质及原因.....17

（一）直接原因.....17

（二）间接原因.....17

六、事故责任认定和处理建议.....18

（一）建议免予追究责任的人员.....18

（二）建议公安机关追究刑事责任的人员.....18

（三）建议追究责任的单位.....19

（四）其他处理意见.....19

七、事故防范和整改措施.....20

2025年10月22日10时54分，位于佛山市顺德区杏坛镇昌教工业区十路附近，停靠在该路段路边的一辆危险化学品运输车辆发生爆燃，造成2人死亡，直接经济损失约292万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和杏坛镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。同时，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，依法成立了杏坛镇“10·22”爆燃事故调查组（以下简称“事故调查组”），由杏坛镇人民政府、市公安局顺德分局、区民政和人力资源社会保障局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会、区消防救援大队等作为成员单位，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。佛山市安全生产委员会办公室对该起事故的调查处理工作实施挂牌督办，进一步提升了事故调查能力水平。事故调查组根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已查明事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定顺德杏坛“10·22”一般爆燃事故是一起因从业人员操作不当、危险货物运输车辆挂靠经营、运输企业对车辆运行的动态监管不到位而发生的一般生产安全责任事故。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.涉事货物运输单位：江西海易鸿物流有限公司，统一社会信用代码：91360124MA3ACB***K，法定代表人:黄*松，成立日期：2021 年 4 月 21 日，住址：江西省南昌市进贤县白圩乡流岭进长公路***号（麻山林场大门旁），经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输，保险代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，物联网应用服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

道路运输经营许可证：赣交运管许可洪字 36010021***3 号，经营范围：危险货物运输（1 类 3 项），危险货物运输（1 类 4 项），危险货物运输（2 类 1 项），危险货物运输（2 类 2 项），危险货物运输（3 类），危险货物运输（4 类 1 项），危险货物运输（4 类 2 项），危险货物运输（4 类 3 项），危险货物运输（5 类 1 项），危险货物运输（5 类 2 项），危险货物运输（6 类 1 项），危险货物运输（6 类 2 项），危险货物运输（8 类），危险货物运输（9 类），危险货物运输（医疗废物），危险货物运输（危险废物），有效期：2022 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 26 日。

2.涉事货物经销单位：广东连氏新材料有限公司，统一社会信

用代码：91440700MA560L***Q，法定代表人：连*华，成立日期：2021 年 3 月 1 日，住址：江门市蓬江区江门万达广场*幢 1***室自编之八，经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；新材料技术研发；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

危险化学品经营许可：江 WH 经[2021]A*** II III 1，经营方式：不带有储存设施经营（贸易经营），有效期：2024 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 17 日。

3.涉事货物生产厂家：宜城市佳仪化工科技有限公司，统一社会信用代码：91420684MA492U***3，法定代表人:陈*，成立日期：2018 年 1 月 26 日，住址：湖北省襄阳市宜城市大雁工业园区雷雁大道*号，经营范围：一般项目:专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;货物进出口;化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

该公司仅取得宜城市应急管理局作出的《危险化学品建设项目试生产方案备案告知书》危化项目备字【202*】*号，年产 6000 吨过氧化甲乙酮、年产 2000 吨异辛酸钴、年产 10000 吨 3-乙氧基丙酸乙酯、年产 5000 吨异丁酸异丁酯，试生产期限为 2025 年

3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日。截至 2025 年 10 月 22 日，上述危险化学品建设项目未竣工验收，该公司没有取得危险化学品生产许可证。

4.东莞市连氏复合材料有限公司，统一社会信用代码：91441900MA51UA***5，法定代表人：文*玲，成立日期：2018 年 6 月 13 日，住址：东莞市常平镇土塘长新街***号经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；颜料制造；颜料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。该公司实际经营者为连*华，没有取得任何许可证。

5.湖北大晟化学品有限公司，统一社会信用代码：91420682676457***N，法定代表人：陈*，住所：老河口市学府路**号，成立日期：2008 年 6 月 20 日，经营范围：化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司没有取得任何许可证。

（二）相关人员情况

1.王*峰（死者 1），男，汉族，1976 年 9 月出生，四川营山人，自 2025 年 6 月 22 日起就职于广东连氏新材料有限公司，从事驾驶员岗位，取得道路危险货物运输驾驶员从业资格（有效期至 2027 年 4 月 26 日）。

2.段*军（死者 2），男，汉族，1978 年 5 月出生，四川简阳人，自 2025 年 6 月 22 日起就职于广东连氏新材料有限公司，

从事驾驶员、押运员岗位，取得道路危险货物运输驾驶员从业资格（有效期至2027年12月29日）、道路危险货物运输押运人员从业资格（有效期至2028年1月4日）。

3.连*华，男，汉族，1983年8月出生，江西吉安人，广东连氏新材料有限公司法定代表人、东莞市连氏复合材料有限公司实际经营者。

4.黄*松，男，汉族，1981年7月出生，安徽定远人，江西海易鸿物流有限公司法定代表人。

5.陈*，男，汉族，1972年2月出生，湖北老河口人，宜城市佳仪化工科技有限公司、湖北大晟化学品有限公司法定代表人。

（三）涉事货物情况

涉事货物为外包装标称“过氧化甲乙酮”、“过氧化甲乙酮35-45%，含稀释剂≥55%”的化学品（以下简称为“过氧化甲乙酮”），外包装为白色塑胶桶、红色桶盖，每桶20kg，生产厂家：宜城市佳仪化工科技有限公司，生产批次不详，根据其危险化学品安全信息码显示的化学品安全技术说明书，产品中文名称：过氧化甲乙酮混合液，成分为：过氧化甲基乙基酮（过氧化丁酮）含量25-50%、过氧化氢含量1-10%、二乙二醇15-35%、邻苯二甲酸二甲酯含量5-40%、甲基乙基酮（2-丁酮）含量1-10%、水含量5-20%，闭杯闪点22-50℃，有效氧含量8.0-11.5%，热分解温度≥55℃，属于第5.2类危险品。

（四）涉事运输车辆情况

涉事危险货物运输车辆车牌号赣AM0108，注册登记所有人：

江西海易鸿物流有限公司，该车辆为中型厢式货车，核定载质量为 7000kg，货厢内部尺寸：长 5200mm、宽 2300mm、高 2100mm。道路运输证：赣交运管洪字 36010008***8 号，经营范围：危险货物运输（3 类），危险货物运输（4 类），危险货物运输（5 类 2 项），危险货物运输（9 类），危险货物运输（危险废物），审验有效期至 2026 年 6 月。经调查，该车辆实际所有人为连*华（广东连氏新材料有限公司法定代表人），连*华于 2024 年 6 月 26 日与江西海易鸿物流有限公司签订车辆挂靠经营合同，将自有货车在该公司名称登记上户，每年一次性缴纳挂靠经营车辆服务费 26000 元，由该公司提供年检、保险、GPS 服务、安全学习等服务。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

根据涉事货车所途经路段的监控和询问笔录，事发经过如下：2025 年 10 月 22 日 7 时 35 分，王*峰、段*军驾驶赣 AM0108 货车在东莞市常平镇的东莞市连氏复合材料有限公司取得危险货物（约 2260kg“过氧化甲乙酮”）后沿广州绕城高速、广佛江珠高速等路段前往佛山市顺德区杏坛镇昌教村工业园九路*号之*的佛山市顺德区昊亨建材有限公司。

9 时 52 分左右，赣 AM0108 货车到达佛山市顺德区昊亨建材有限公司门口，王*峰、段*军与该公司人员一同将一托“过氧化甲乙酮”（共 36 桶，合计 720kg）从货车上卸下，由该公司人员存放到仓库内。

10 时 30 分左右，王*峰、段*军与该公司人员一同将需要退回

的 27 桶“过氧化甲乙酮”（合计 540kg）堆叠好，用透明保护膜缠绕后装上赣 AM0108 货车，随后驾车离开。

10 时 40，赣 AM0108 货车行至杏坛镇昌教工业区十路附近并停靠在路边。

10 时 41 分，王*峰、段*军从驾驶室下车，王*峰打开货厢门，段*军手提装有红色物品的透明塑料袋（红色物品经确认为桶盖），随后两人进入货厢。

10 时 44 分，王*峰从距事发地约 15 米处的小卖部借取小刀到货厢割缠绕“过氧化甲乙酮”的透明保护膜，归还小刀后又返回货厢与段*军一同整理货物和更换桶盖。

10 时 50 分，段*军下车到路边草丛寻找物品，随后将一段黑色塑胶膜拿进货厢继续整理货物。

10 时 54 分，赣 AM0108 货车发生爆燃，货车的驾驶室和货厢损坏，造成王*峰、段*军两人死亡。

（二）应急处置情况

11 时 03 分，接到报告后，杏坛镇主要领导迅速组织公安、应急、消防、生态、供电等部门赶赴事故现场进行应急处置工作，核查受伤人员情况，警戒事发路段和疏散无关人员，排查爆燃原因和伤亡情况。区应急管理局和杏坛应急办负责勘查事故现场和进行走访、调查取证，收集事故信息。

同日下午，为妥善处理事故后续工作，杏坛镇成立了“10.22”事故后续处置领导小组及相关工作组，落实排查现场安全隐患、舆情信息管理、环境监测、及时掌握死者家属和事故单位动态等工作，现场已处置完毕，事发起 24 小时空气、水

体环境监测结果均合格，无引发次生事故或其他社会影响。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）善后处理情况

经调查，广东连氏新材料有限公司已为王*峰、段*军参加工伤保险，也有为涉事车辆投保商业险。杏坛镇有关部门积极协调事故相关方关于死者赔偿事宜，2025 年 10 月 27 日广东连氏新材料有限公司与段*军家属达成赔偿协议，除社保基金及车辆商业险赔付外，由广东连氏新材料有限公司额外一次性支付 30 万元赔偿金。2025 年 10 月 30 日广东连氏新材料有限公司与王*峰家属达成赔偿协议，除社保基金及车辆商业险赔付外，由广东连氏新材料有限公司额外一次性支付 33 万元赔偿金。上述款项合计约 280 万元。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 2 人死亡。死者分别为：王*峰、段*军。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定该起事故直接经济损失约 292 万元（含事故死者伤亡赔偿、案涉货车自身车损 12 万元）。此外，本次事故亦造成部分企业及车辆不同程度受损，因其未提供相关定损证明，现仅统计其名称，包括：广东顺德顺炎新材料股份有限公司、广东新键宇仓储设备有限公司、佛山市顺德区杏坛镇鸿购百货店、佛山市权冠电器有限公司、粤 AUC1*4、粤 E6VW*9、粤 EFD93*8、粤 K909*E、粤

T623*A、粤 E3E8*0、粤 X14T*3、粤 XSE0*3、粤 XUE6*8、粤 XCE9*0、粤 AL99*8、桂 BC35*8 等。

四、事故调查具体情况

（一）现场勘察情况

1.勘验时，涉事赣 AM0108 货车已完全烧毁，货厢位置有 1 台手动式液压叉车，货车周边散落数桶外包装标称“过氧化甲乙酮”、“过氧化甲乙酮 35-45%，含稀释剂≥55%”的化学品，外包装为白色塑胶桶、红色桶盖（图 1、图 2、图 3）。



图 1 涉事车辆烧毁残骸图



图 2 事故现场散落化学品包装实物图



图 3 化学品安全说明标签图


2.涉事货物具体成分及危险特性详见前文描述。

3.事发当日顺德区天气状况：阴天，16℃-21℃，北风 4 级，相对湿度 80%。

（二）事故原因分析

1.过氧化甲乙酮（MEKP）爆炸分析

（1）爆炸模式

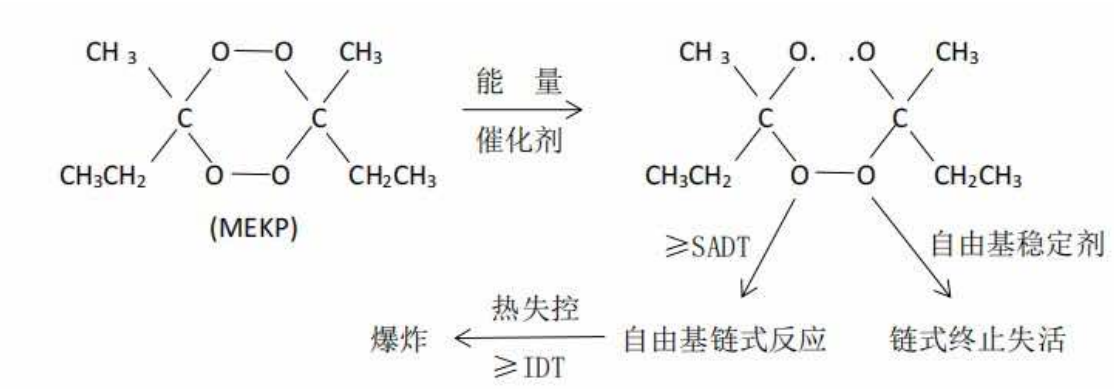

a）能量：机械能（撞击、摩擦等）、光能（特别紫外光）、热能（自热或外部热能）、电能（静电等）。

b）催化剂：铁、钴、镍、铜等过渡元素、酸、碱等。

c）自由基稳定剂：链终止类抗氧剂（酚类、胺类、维生素类）、自由基捕获剂、酶类清除剂（超氧化物岐化酶 SOD、过氧化氢酶 CAF、谷胺甘肽类 GSH）、物理性自由基消灭剂、纳米材料，如氧化铈等。

自由基稳定剂浓度越低，自加速分解温度越低。

（2）自加速分解温度（SADT）

在规定的包装、储存条件下，物质因自身加热反应导致温度不断升高，最终引发不可控的，自加速分解反应的最低环境温度。超过 SADT 后，物质即使在没有外部热源的情况下也可能发生危险的热失控反应。

不同浓度的过氧化甲乙酮 SADT 不同，浓度越高 SADT 越低。

（3）初始分解温度（IDT）

材料在受热过程中开始分解反应的温度。国标中主要采用热

重分析法 TGA（thermal Gravity Analysis）、差热分析法 DSC（Differential Scaming Calorimetry）。

对于过氧化甲乙酮，SADT 和 IDT 越低，爆炸风险越高。

（4）爆炸机制

a）热分解引发链式反应

b）自分解与放热积聚

c）气体迅速生成，造成压力骤升

（5）爆炸类型

a）分解爆炸：因化学分解本身产生大量气体和热量，引起爆炸。

b）热爆炸：因外部加热或内部积热，导致分解加速和爆炸。

c）物理爆炸：因包装容器内气体高速膨胀造成容器破裂。

d）混合物爆炸：与其它有机物混合，形成爆炸混合物。

（6）爆炸产物

通常为小分子产物：CO2、O2、CH4、CO、C2H6 等。

2.本次事故爆炸原因技术分析

本次事故是由一辆运输过氧化甲乙酮的车辆，在司机和押运员停在路边进行整理作业时发生了爆燃，造成两人死亡。现场监控显示停车后，两人将其中的一部分产品平铺在货厢内进行检查和更换桶盖。整理货物过程中，两人先后下车，一人去借一把小刀，用于割开缠绕的保护膜，一人下车寻找方便作业的物品，周边没有找到后，又将黑色塑胶模重新捡回车内作业（推断用于撒落或泄漏化学品的处理），之后就发生了爆燃。

根据现场标签和二维码得到以下信息，产品浓度 35-45%，产品组分如下表：

表 1 涉事产品成分组成表

序号	成分	CAS 号码	含量%（w）
1	过氧化甲基乙基酮（过氧化丁酮）	1338-23-4	25-50
2	过氧化氢	7722-84-1	1-10
3	二乙二醇	111-46-6	15-35
4	邻苯二甲酸二甲酯	131-11-3	5-40
5	甲基乙基酮（2-丁酮）	78-93-3	1-10
6	水	7732-18-5	5-20

综合以上信息，该产品 SADT 按浓度约 50-60℃，由于产品中的双氧水、水含量较高，受此影响 SADT 应该更低。

此外，司机、押运员将危险货物运输车辆停靠在路边整理货物和更换桶盖的行为，不符合《JT/T617.6-2018 危险货物道路运输规则第 6 部分：装卸条件及作业要求》第 8.5.5“车组成员不可打开装有危险货物的包件。”的要求。

专家组综合对物料和司机、押运员操作不当等因素分析，认为本次事故的直接原因有三种可能：

a）在更换桶盖操作中，可能由于摩擦、振动等外力作用，加速产品分解，引发爆炸。

b）在更换桶盖排气过程中，静电积聚和放电，引发爆炸（MSDS 显示闪点 25-50℃）。

c）在挪动搬运或更换桶盖过程中，有撒落或泄漏的产品，与铁车厢和叉车中铁元素杂质（铁锈）的接触，导致快速分解

爆炸（在 Fe 离子作用下，该产品的 SADT 可能降至 20-30℃）。

综上，三种因素均可引发爆燃，推断是三种因素同时存在、共同作用，导致爆燃。

（三）事故相关单位安全生产管理情况

1.江西海易鸿物流有限公司

（1）该公司现有危险货物运输车辆 306 台，危险货物运输车辆驾驶员约 270 名、押运人员约 270 名，主要负责人 1 名（黄*松），专职安全员 5 名。该公司未建立从业人员、专用车辆的安全管理制度，仅组织事故死者（王*峰、段*军）每月进行线上学习，没有组织上岗前的三级安全教育和培训，也没有定期组织进行应急演练，未能确保掌握安全操作技能和应急处理措施。该公司日常未对赣 AM0108 货车进行安全检查，仅由广东连氏新材料有限公司自行负责对赣 AM0108 厢式货车进行检查和保养。公司主要负责人黄*松未严格履行安全生产工作职责，没有督促、检查本企业安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（2）赣 AM0108 货车于 2025 年 10 月 22 日报备的危险货物运单起运地为广东省东莞市常平镇连氏复合材料有限公司，目的地广西贺州市平桂区石梯村大华岗石，未报备至事发地的运单内容，但事发当日江西海易鸿物流有限公司未严格按照《道路运输车辆动态监督管理办法》的规定，对该车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理。

（3）江西海易鸿物流有限公司明知案涉车辆属于危险货物运输车辆，与车辆实际拥有人连*华签订《车辆加盟管理合同》（注：

挂靠经营合同），收取管理费等，形成挂靠关系，违反《危险货物道路运输安全管理办法》第八条第二款“禁止危险货物运输车辆挂靠经营”的规定。

2.广东连氏新材料有限公司

该公司不具备危险货物道路运输资质，为运输其销售的“过氧化甲乙酮”，挂靠他人名义从事危险货物运输活动，以此规避国家对于危险货物运输的强制性准入和监管。该公司通过挂靠经营，实质上使其运输活动脱离了自身应建立的安全管理体系，也规避了承运方本应进行的有效统一管理，导致运输作业处于安全管理的“真空地带”。该公司对驾驶员、押运员仅进行口头教育，无法确保其具备必要的安全知识、操作技能和应急处置能力，尤其是针对“过氧化甲乙酮”此类高风险货物的专项培训严重缺失。此外，该公司在已知产品有“胀罐”风险的情况下，未进行充分的风险评估，未制定并落实有效的管控措施。

3.宜城市佳仪化工科技有限公司

宜城市佳仪化工科技有限公司未取得危险化学品生产许可，该公司以湖北大晟化学品有限公司的名义向广东连氏新材料有限公司销售“过氧化甲乙酮”，湖北大晟化学品有限公司的法定代表人与宜城市佳仪化工科技有限公司的法定代表人均是陈*，并且湖北大晟化学品有限公司也没有任何许可证。

（四）相关监管部门履职情况

1.日常全覆盖巡查：筑牢行业安全基础防线

杏坛镇综合行政执法队开展多轮次覆盖式巡查，聚焦企业关键环节，以闭环督办实现问题100%整改，筑牢安全防线；顺德区

交通运输局将巡查与专家专项帮扶结合，落实智能监控等硬性要求，通过运政业务锁定倒逼整改，严把危运企业许可准入关，完善事中监管与退出机制，优化行业安全生态。

2.跨部门联合执法：凝聚协同监管强大合力

杏坛镇综合行政执法队联动公安交警、上级交通部门等，通过专项会议会商、隐患通报、联合研判，实现信息共享与行动同步，厘清监管职责，形成齐抓共管格局；顺德区交通运输局执法队伍与杏坛镇综合行政执法队深度协作，开展联合执法，精准打击交通违法行为，以案件查处与罚款惩戒形成震慑，提升管理系统效能。

3.科技化动态监管：赋能精准高效监管升级

顺德区交通运输局依托电子运单、智能视频监控等智能化工具，运用大数据对企业、车辆及驾驶员画像分析，精准识别并干预行车风险；实施分级分类监管，通报高风险企业并纳入重点清单，对违规车辆及驾驶员采取停运教育等措施，实现监管从被动应对向主动预判转变。

4.常态化培训演练：提升全链条应急与履职能力

杏坛镇综合行政执法队组织企业开展多场景应急演练，检验预案、强化队伍协同与从业人员风险防范能力；顺德区交通运输局构建线上线下融合的警示教育培训体系，通过案例传达、专家授课提升相关人员履职能力，推动行业管理标准化建设，组织企业学习法规并规范台账，夯实安全生产基础。

调查显示，顺德区交通运输局、杏坛镇综合行政执法队在职责范围内开展了日常监管、联合执法、教育培训、应急演练等相关

工作，但本起事故暴露出对危险货物运输‘挂靠经营’非法模式的穿透式监管不足、跨区域违法违规行为协同打击合力不强、隐性安全隐患排查不彻底等问题，监管效能仍有提升空间。

五、事故性质及原因

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。造成事故发生的原因是：

（一）直接原因

王*峰、段*军运输途中擅自停车、违章作业，在货厢内开箱整理“过氧化甲乙酮”并更换桶盖，操作过程中产生的撞击、摩擦等外力作用加速产品分解，同时撒落或泄漏的产品与车厢和叉车中铁元素杂质（铁锈）接触，导致产品快速分解，短时间内释放的大量热量和气体积聚于货厢内，叠加静电积聚放电，多重因素共同作用导致产品分解爆炸，爆炸后高温引燃周边可燃物，形成二次火灾，扩大破坏范围。

（二）间接原因

1.江西海易鸿物流有限公司违反危险货物运输车辆禁止挂靠的法律规定，允许他人使用其名义进行危险货物道路运输，没有组织王*峰、段*军进行应急演练，教育培训不到位，未组织从业人员开展化学品相关事件应急处置能力建设，对车辆运行的动态监管不到位，没有对案涉车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理，未尽到对车辆的隐患排查、维护、保养的职责。

2.黄*松，作为江西海易鸿物流有限公司主要负责人，对本单位经营许可资质的使用情况管理不严，履行安全生产主要负责人职责不到位，未参与本单位事故隐患排查治理工作，没有及时组

织从业人员开展应急演练。

3.广东连氏新材料有限公司不具备危险货物道路运输资质，挂靠他人名义从事危险货物运输活动，安全生产管理职责缺失，未严格履行教育培训、场所风险管控、隐患治理等职责。

六、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下：

（一）建议免予追究责任的人员

王*峰、段*军，两人违章作业，在运输过程中擅自停车，违章调整货厢内“过氧化甲乙酮”位置和更换外包装桶盖，导致“过氧化甲乙酮”分解爆燃，对事故发生负有责任。鉴于王*峰、段*军在事故中死亡，建议免予追究责任王*峰、段*军的责任。

（二）建议公安机关追究刑事责任的人员

黄*松，作为江西海易鸿物流有限公司主要负责人，对本单位经营许可资质的使用情况管理不严，违法允许危险货物运输车辆挂靠经营，履行安全生产主要负责人职责不到位，未组织完善安全生产管理制度，未参与本单位事故隐患排查治理工作，没有及时组织从业人员开展应急演练，对事故发生负有责任。黄*松涉嫌构成重大责任事故罪，建议公安机关对其涉嫌刑事犯罪行为立案侦查。

（三）建议追究责任的单位

1.江西海易鸿物流有限公司，安全生产管理制度存在漏洞，违反危险货物运输车辆禁止挂靠的法律规定，允许他人使用其

名义进行危险货物道路运输，未组织王*峰、段*军进行安全生产应急演练，未组织开展应急处置能力建设，对车辆运行和监管不到位，没有及时发现并纠正涉事车辆轨迹异常行为，未尽到对车辆的检测、维护、保养的职责，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对江西海易鸿物流有限公司予以行政处罚。

2.广东连氏新材料有限公司，作为危险化学品销售及运输活动的实际组织者，为规避监管而实施违法挂靠经营，其内部安全生产管理职责全面缺失，对人员培训、风险管控、隐患治理等法定义务未履行，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对广东连氏新材料有限公司予以行政处罚。

（四）其他处理意见

1.宜城市佳仪化工科技有限公司以湖北大晟化学品有限公司名义向广东连氏新材料有限公司销售“过氧化甲乙酮”，宜城市佳仪化工科技有限公司、湖北大晟化学品有限公司均未取得相应的许可证，上述两家公司涉嫌存在非法从事危险化学品销售的行为。建议将问题线索移送企业所在地的应急管理部门依法处理。

2.广东连氏新材料有限公司采购“过氧化甲乙酮”后，从东莞市连氏复合材料有限公司发货给客户，东莞市连氏复合材料有限公司涉嫌存在非法储存危险化学品的行为。建议将问题线索移送企业所在地的应急管理部门依法处理。

七、事故防范和整改措施

（一）企业主体责任。江西海易鸿物流有限公司要严格执行安

全生产相关法律、法规要求，严禁危险货物运输车辆挂靠经营，全面清理挂靠车辆，终止挂靠经营关系，健全从业人员三级安全教育培训、应急演练等安全管理制度，切实加强危险货物运输全过程安全管理，实时分析、及时纠正处理车辆擅离规定线路、非正常行车等行为。广东连氏新材料有限公司要完善安全生产管理制度，严格审查自身经营资质条件，依法从事运输作业，要强化高风险货物专项培训与风险管控措施，加强安全培训、应急演练，着力提升从业人员安全意识、安全技能和应急处置能力。

（二）行业监管部门责任。区、镇交通运输管理部门要按照“三管三必须”的原则，拧紧行业部门安全生产责任链条，紧盯“人、车、路、企业”等要素，严厉打击各类违法违规运输行为；要开展危险货物运输挂靠经营专项整治行动，强化电子运单、智能视频监控等科技手段的实战应用，进一步优化危化品道路运输协同监管和线上线下联合执法，提升信息跨部门、跨层级动态共享能力，推动联合信用惩戒；要将本事故情况向辖区运输企业通报，督促运输企业守法经营，自查自纠。

（三）政府属地责任。杏坛镇人民政府要强化危险化学品运输安全统筹协调，组织开展事故案例警示教育；要加大对危险货物运输安全宣传的力度，提升全民安全意识，注重对重大隐患举报奖励制度的宣传和执行；要通过统筹协调、指导督促、监督检查、巡查考核等方式，推动有关部门严格落实危险化学品各环节安全生产监管责任，全面提升危险货物运输协同监管能力。

上述事故防范和整改措施的落实情况由区交通运输部门牵头汇总，并及时报送事故调查组。