# 代县金隅台泥（代县）环保科技有限公司“4·1”一般物体打击事故调查报告

代县政府事故调查组

2026 年 4 月

# 目 录


**一、事故基本情况** ..... **2**

（一）事故发生单位及相关单位概况 ..... 2

1.建设单位：金隅台泥（代县）环保科技有限公司 ..... 2

2.总承包单位：唐山盾石建筑工程有限责任公司 ..... 2

3.劳务分包单位：唐山兆龙建筑工程有限公司 ..... 3

4.监理单位：山西中太工程建设咨询有限公司 ..... 3

（二）项目备案审批情况 ..... 4

（三）事故单位安全管理情况 ..... 4

1.金隅台泥（代县）环保科技有限公司 ..... 4

2.唐山盾石建筑工程有限责任公司 ..... 5

3.唐山兆龙建筑工程有限公司 ..... 5

4.山西中太工程建设咨询有限公司 ..... 5

（四）事故发生经过 ..... 6

（五）事故现场情况 ..... 6

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 8

（七）其他情况 ..... 8

**二、事故应急处置及评估情况** ..... **9**

（一）事故信息接报及响应情况 ..... 9

1.事故单位报告情况 ..... 9

2.属地政府及有关部门接报情况 ..... 10

（二）事故现场应急处置情况 ..... 11

（三）事故善后情况 ..... 12

（四）事故应急处置评估 ..... 12

**三、事故原因分析** ..... **13**

（一）直接原因分析 ..... 13

1.天然山体岩石因自然因素偶然滑落至作业区 ..... 14

2.操作行为违规 ..... 13

（二）其他可能因素排除 ..... 14

（三）间接原因分析 ..... 14

1.危险辨识不到位 ..... 14
2.防护措施不到位 ..... 14
**四、有关责任单位存在的主要问题** ..... **14**
（一）金隅台泥（代县）环保科技有限公司 ..... 14
（二）唐山盾石建筑工程有限责任公司 ..... 15
（三）唐山兆龙建筑工程有限公司 ..... 16
（四）山西中太工程建设咨询有限公司 ..... 16
（五）代县工信和科技局 ..... 16
（六）代县应急管理局 ..... 17
（七）雁门关镇党委政府 ..... 17
**五、对有关责任人员和责任单位的处理建议** ..... **17**
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 ..... 17
（二）有关部门监管人员 ..... 18
（三）对事故有关责任人员和责任单位的处罚建议 ..... 18
1.事故有关责任人员 ..... 18
2.事故相关单位 ..... 21
（四）地方党委政府和相关部门处理建议 ..... 21
1.雁门关镇党委政府 ..... 21
2.代县工信和科技局 ..... 21
3.代县应急管理局 ..... 22
**六、事故主要教训** ..... **22**
**七、事故整改和防范措施** ..... **22**
（一）进一步筑牢监管单位安全发展理念 ..... 22
（二）严格落实建设单位安全责任 ..... 23
（三）严格落实总承包单位施工现场安全生产总责 ..... 24
（四）从严落实劳务分包单位用人主体责任 ..... 24
（五）切实落实监理单位安全监理责任 ..... 24

# 代县金隅台泥（代县）环保科技有限公司“4·1”一般物体打击事故调查报告

2025年4月1日上午11时50分许，金隅台泥（代县）环保科技有限公司露天灰岩矿建设项目二标段发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约187万元。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府成立了由县政府办、县委宣传部、县工科局、县公安局、县总工会、县自然资源局、县应急局、县人社局、雁门关镇政府相关人员和三名相关领域专家组成的代县金隅台泥（代县）环保科技有限公司“4·1”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委成立追责问责审查调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、调阅资料、综合分析、人员询问、专家论证等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，总结了事故教训并提出整改和防范措施。

经调查认定，代县金隅台泥（代县）环保科技有限公司“4·1”一般物体打击事故是一起因周边山体浮石偶然失稳滚入施工现

场砸中施工人员而引发的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况

#### 1.建设单位：金隅台泥（代县）环保科技有限公司

金隅台泥（代县）环保科技有限公司（以下简称“金隅台泥代县公司”），统一社会信用代码：91140923MAOM94AX06。法定代表人：张某。注册资本：肆亿圆整。类型：有限责任公司（国有控股）。成立日期：2021 年 09 月 07 日，住所：山西省忻州市代县雁门关镇西瓦窑头村。

经营范围：（1）一般项目：建筑材料销售；资源再生利用技术研发等。（2）许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采等。

金隅台泥代县公司系金隅台泥（代县）环保科技有限公司石灰岩矿露天开采建设 EPC 总承包项目的发包人。

#### 2.总承包单位：唐山盾石建筑工程有限责任公司

唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“唐山盾石公司”），统一社会信用代码：91130221737389890W，法定代表人：李某波。注册资本：壹亿伍仟万元整。类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。成立日期 2002 年 04 月 15 日，住所：唐山丰润区林荫路。

经营范围：（1）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；生产线管理服务；对外

承包工程；土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口等。（2）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包等。

唐山盾石公司系金隅台泥（代县）环保科技有限公司石灰岩矿露天开采建设EPC总承包项目的承包人（成员单位），合同于2024年4月19日签订。

**3.劳务分包单位：唐山兆龙建筑工程有限公司**

唐山兆龙建筑工程有限公司（以下简称“唐山兆龙公司”），统一社会信用代码：91130205789821470A。法定代表人：张某科。注册资本：叁仟万元整。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。成立日期：2006年06月19日。住所：唐山开平区普光道416号。

经营范围：（1）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业等。（2）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁等。

唐山兆龙公司与唐山盾石公司于2024年7月25日签订金隅台泥（代县）环保科技有限公司石灰岩矿露天开采建设EPC总承包项目-土建2标段劳务分包工程合同。

**4.监理单位：山西中太工程建设咨询有限公司**

山西中太工程建设咨询有限公司（以下简称“山西中太公司”），统一社会信用代码：91140000110023529P，法定代表人：

张某兵，注册资本：伍仟万圆整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：1993 年 01 月 08 日，住所：太原市迎泽区青年路 18 号；

经营范围：（1）许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测等。（2）一般项目：设备监理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；招投标代理服务；对外承包工程等。

山西中太工程建设咨询有限公司与金隅台泥代县公司于 2024 年 4 月 17 日签订金隅台泥（代县）环保科技有限公司露天灰岩矿建设项目建设工程监理合同。

**（二）项目备案审批情况**

金隅台泥（代县）环保科技有限公司露天灰岩矿建设项目于 2024 年 4 月 18 日在县行政审批局进行项目备案。该项目于 2024 年 7 月 18 日，由县工科局以代工信函〔2024〕13 号文件对该项目二标段进行了开工批复，实际开工日期为 2024 年 8 月 1 日。

**（三）事故单位安全管理情况**

**1.金隅台泥（代县）环保科技有限公司**

金隅台泥（代县）环保科技有限公司成立了皮带输送生产线安全管理机构。安全管理机构组长：王某宇；副组长：赵某磊、赵某国；成员：唐某超、常某伟、贺某跃、石某、李某、李某强；同时建立了相应的安全管理制度。

**2.唐山盾石建筑工程有限责任公司**

唐山盾石建筑工程有限责任公司建立了金隅台泥（代县）环保科技有限公司石灰岩矿露天开采建设项目安全管理小组，组长：崔某光，副组长：郭某伟，成员：封某、李某东、钱某新、郁某胜、丁某立。制定了安全生产责任制度，明确了各层级的安全责任。

**3.唐山兆龙建筑工程有限公司**

唐山兆龙建筑工程有限公司成立了金隅台泥（代县）环保科技有限公司石灰岩矿露天开采建设 EPC 总承包项目-土建项目安全管理机构:

项目经理：张某，安全负责人：常某，安全小组成员：宋某庆、吴某成。制定了安全生产责任制度，明确了各层级的安全责任。

**4.山西中太工程建设咨询有限公司**

该公司任命：王某（注册监理工程师注册号：14007197）为露天灰岩矿建设项目工程总监理工程师，负责履行建设工程监理合同，主持项目监理机构工作，成立露天灰岩矿建设项目工程项目监理部，项目部成员如下:

总监理工程师：王某；总监理工程师代表：李某成；安全专业监理工程师：常某鑫；并设置安全管理机构：驻地项目部设置安全管理组织体系，由项目总监理工程师王某任组长，常某鑫任专职安全员，各专业监理工程师承担本工程施工过程中安全生产

监督管理任务。

**（四）事故发生经过**

2025 年 4 月 1 日 7 时许，唐山兆龙公司现场负责人宋某庆在临时办公室召开班前会，会上安排何某甲（监护员、木工）、何某乙、杨某福、蒋某飞（遇难者）四人在 17～19#基础作业，具体工作任务：18#基础支模、19#基础拆模，再将 19#基础拆下来的支模材料搬运到 17#基础，准备支模。11 时 30 分许，施工人员正常下班，去往破碎平台的集装箱食堂。11 时 50 分许，工队开始吃饭，何某甲发现没有蒋某飞，以为其去上厕所了，但之后一直未见其出现。何某甲吃完立即组织工人返回工地寻找蒋某飞，何某甲在前，何某乙和杨某福在后，边走边呼喊蒋某飞，但没有回应，给蒋某飞拨打电话也无法接通。12 时 40 分许，何某甲在 17#基础西侧发现蒋某飞，其身上压满石块，像是一块浮石分解形成，浮石多数成片状，规格各异，数量约百块。蒋某飞身体上的浮石最大的大概有 10cm 厚，其脸朝东，头朝南，脚朝北，侧卧在地上，嘴角、眼睛、耳朵都有血液淌出，小腿部断裂，安全帽已脱落在旁。

**（五）事故现场情况**

事故发生在金隅台泥（代县）环保科技有限公司石灰岩矿露天开采建设 EPC 总承包项目管带机 17#基础立柱施工现场。

金隅台泥代县公司地处雁门关镇西瓦窑头村西侧，南侧为七牛线，西侧为二广高速，北侧为牛大沟村。




图 1 金隅台泥代县公司位置示意图

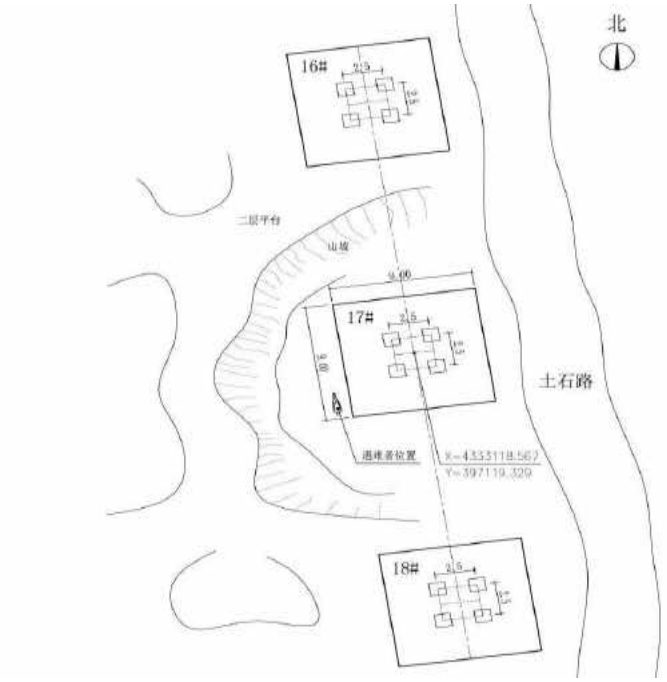



图2 管带机16～18#基础位置及周边环境示意图

事发位置位于17#基础平台西侧，17#平台方形混凝土基础平台已施工完毕，基础上方通廊支架正在绑扎钢筋、支护模具，基础平台西、南、北侧均为山体，东侧为盘山土石路，南北两侧山体较低，西侧山体较高，50° ～60° 角倾斜，山体上附着天然

石块，西北侧山体上散落着施工（修 1750m 平台）留下的碎石块。基础平台距西侧山体约为 1900mm。事发时各平台已修整完成，17#基础平台上方未进行工程作业。

17#基础平台周边散落有大小不一的碎石块和模板、钢筋等施工材料，西侧靠南碎石块及木板上可见面积约为 900×1200mm 的血迹，平台西侧 500mm 处留有一只红棕色（右脚）鞋子，鞋根处破裂。

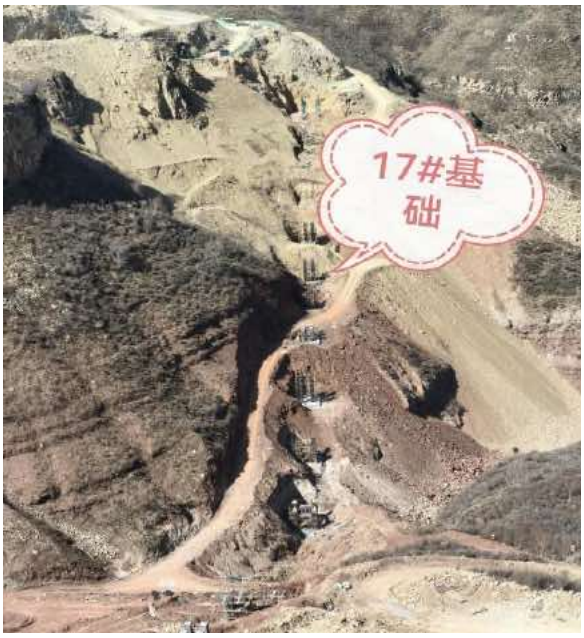



图3 管状皮带通廊西侧及周边的山体



图4 事故现场实拍图

**（六）人员伤亡和直接经济损失情况**

本次事故造成一人死亡，直接经济损失约 187 万元。

**（七）其他情况**

根据气象部门提供的 4 月 1 日事故当天气象资料显示：11 时 17 分和 14 时 05 分分别出现 15.0m/s 极大风速，14 时 28 分的最大风速 9.1m/s。12 时 02 分代县气象台发布大风黄色预警信

息。事故发生后，未出现恶意炒作、不良社会舆论。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

#### 1.事故单位报告情况

2025 年 4 月 1 日 12 时 40 分许，唐山兆龙公司现场监护人员何某甲发现蒋某飞受伤后立即拨打“120”，但因事发区域手机信号长期受限，一直未打通。随即用对讲机呼叫本公司现场负责人宋某庆说出事了，此时总包单位唐山盾石公司现场负责人封某也收到对讲机信息，随即 12 时 47 分打电话给分包唐山兆龙公司现场负责人宋某庆询问情况，在宋某庆寻找有信号位置时接到封某来电，随后封某和同事李某东赶往事故现场；

13 时许，唐山盾石公司项目执行经理郭某伟在上山途中与封某等人相遇，封某向郭某伟简单说明了一下事故情况后，继续带路将伤者送往医院，郭某伟继续赶往事发地点组织现场施工人员分批次撤离、安抚工人、拉警戒线保护现场、控制舆论，途中由于山上信号受限拨打公司领导及业主电话均无法拨通，郭某伟跟随项目部人员最后下山；

16 时 28 分，郭某伟手机有信号后立刻向唐山盾石公司副经理朱某杰进行了事故汇报；朱某杰指示立即向业主单位及政府报告；随即郭某伟赶往金隅台泥代县公司办公楼向安全部赵某磊进行了事故汇报，并询问了县应急局电话；

16 时 38 分，唐山盾石公司郭某伟拨打 5276878 向县应急局

电话上报称：“4月1日14时40分，金隅台泥（代县）公司蒋某飞在基坑作业途中，边坡石块滑落砸伤头部”；

17时许，金隅台泥代县公司安全部赵某磊向本公司主管安全领导王某宇进行了事故汇报；王某宇安排赵某磊按照相关预案进行处置，并实时跟进事故进展，随即王某宇向本公司总经理马某伍汇报了事故情况；马某伍安排赵某磊向相关部门进行上报事故情况；

17时07分，县应急局值班人员向上报人唐山盾石公司郭某伟回电核实事故具体信息，获得的事故具体信息为：“14时50分唐山盾石公司派人将伤者送往原平市医院，15时30分将伤者送至医院紧急救治，16时20分经抢救无效确认死亡”；

17时17分，金隅台泥代县公司安全部赵某磊电话上报县应急局称伤者经医院抢救无效死亡。

**2.属地政府及有关部门接报情况**

16时50分许，雁门关镇接到县应急局事故通知，随即向金隅台泥代县公司了解情况，根据企业主管安全领导王某宇反馈的事故基本情况上报了县委办值班室、政府办值班室；

16时59分，县应急局上报县委办事故基本情况；

17时01分，县应急局上报市应急局事故基本情况；

17时05分，县应急局上报政府办事故基本情况；

17时38分，县应急局值班人员在全国突发事件应急指挥综合业务系统中进行了事故上报；

17 时 50 分许，县应急局、雁门关镇工作人员到达事故现场；

18 时许，县公安局工作人员到达事故现场进行现场勘验，对相关人员进行问询。

属地政府及有关部门均上报处置及时。

**（二）事故现场应急处置情况**

2025 年 4 月 1 日 12 时 40 分许，唐山兆龙公司现场监护人员何某甲发现蒋某飞受伤后，呼喊何某乙、杨某福到 17#基础旁帮助救援，并立即拨打“120”，但因此区域手机信号长期受限，一直未打通。然后用对讲机呼叫本公司现场负责人宋某庆说出事了，此时总包单位唐山盾石公司现场负责人封某也收到对讲机信息，随即 12 时 47 分打电话给分包唐山兆龙公司现场负责人宋某庆询问情况，在宋某庆寻找有信号位置时接到封某电话询问事故相关情况，封某和同事李某东立即赶往事故现场；

12 时 50 分许，唐山兆龙公司驾驶员陈某义驾驶巡逻的皮卡车到达 17#基础周边，何某甲、何某乙将伤者抬上车，何某甲安排工人何某乙、杨某福陪同出发赶往医院，下山途中与唐山盾石公司封某、李某东驾驶的车牌号为冀 BXXXXX 的白色皮卡车相遇，然后封某、李某东带路赶往原平市第一人民医院；

13 时许，唐山盾石公司项目执行经理郭某伟在上山途中与封某等人相遇，封某向郭某伟简单说明了一下事故情况就继续带路将伤者送往医院，郭某伟继续赶往事发地点，到达事发地点后，查看了一下事发现场情况，立即安排人员用警戒绳将事发现场进

行警戒保护，组织项目部人员对工人进行安抚控制舆论；并下达项目全面停工通知，要求所有施工人员全部撤离下山，事发山谷内工人全部撤离后，郭某伟跟随项目部人员最后下山；

14 时 30 分许，伤者到达原平市第一人民医院；

14 时 45 分许，医院通知陪同人员伤者经抢救无效死亡；

接报事故后，县应急局、县公安局、雁门关镇的工作人员第一时间到达现场进行了相应处置，并及时向市应急局报告事故情况；控制事故现场，对相关人员进行问询，督促涉事企业做好死者善后和家属安抚工作。

**（三）事故善后情况**

事故发生后，县政府随后立即成立了代县金隅台泥（代县）环保科技有限公司“4·1”一般物体打击事故善后工作组，组织协调对死者家属的安抚、事故的善后处理工作。2025 年 4 月 3 日，唐山兆龙公司与死者家属签订了《死亡赔偿协议书》，共赔偿死者家属 183 万元。

**（四）事故应急处置评估**

发现伤者后，现场监护人员第一时间通知了企业管理人员积极组织救援，企业发现伤者后第一时间将伤者送往了医院抢救，组织现场施工人员分批次撤离、安抚工人、拉警戒线保护现场、控制舆论；相关部门接到事故报告后立即赶赴了现场做了相应处置。

本次事故未引发衍生事故，未造成社会恐慌、骚乱，未引发

负面不良舆论。涉事企业与相关部门应急处置基本合理，应急救援责任基本落实到位。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

事故直接原因为：高陡边坡1680m水平西侧山体浮石偶然失稳，滚落到1620m水平，击中违章冒险进入基坑内侧施工作业的工人蒋某飞，导致事故发生。



图5 山体浮石（画红线位置）偶然脱落位置照片

#### 1.天然山体岩石因自然因素偶然滑落至作业区

天然山体岩石因长期的风吹、日晒、暴雨冲刷及重力作用使之与山体偶然分裂剥落，再加事故当日的异常大风天气更导致脱落风险加剧。

落石从西侧天然山体（约海拔1680m）处落下，并且留下白色脱落的痕迹。

2.操作行为违规

唐山兆龙公司员工蒋某飞在边坡山体浮石不稳定、未清理存在掉落风险的情况下就违章冒险进入基坑内侧开始施工作业，导致此次事故的发生。

**（二）其他可能因素排除**

事故调查组结合事故现场勘查、公安机关的勘验情况及涉事人员的笔录资料分析，排除蓄意人为因素。

**（三）间接原因分析**

1.危险辨识不到位

总承包单位唐山盾石公司、劳务分包单位唐山兆龙公司安全管理人员危险辨识不全面，未发现现场高陡边坡1680m水平西侧山体浮石失稳安全隐患，未向唐山兆龙公司负责人汇报现场浮石情况；危险辨识不到位，是此次事故的间接原因之一。

2.防护措施不到位

总承包单位唐山盾石公司、劳务分包单位唐山兆龙公司未对施工现场可能存在的危险进行评估，没有对可能出现滚石的区域进行有效的排查，未设置足够有效的防护设施，如防护网、加高挡墙等，防护措施不到位也是导致事故发生的间接原因之一。

**四、有关责任单位存在的主要问题**

**（一）金隅台泥（代县）环保科技有限公司**

作为项目业主和建设单位，对施工单位、监理单位和分包单位的安全管理不到位，对施工、监理及劳务合作单位作业现场安

全监护落实、安全操作规程执行的督促指导工作不够全面到位。

**（二）唐山盾石建筑工程有限责任公司**

**1.施工现场管理混乱**

对劳务分包单位唐山兆龙公司的安全生产工作统一协调管理不到位，班组管理混乱，对施工现场可能存在的安全隐患辨识不全面、未安排采取足够有效的高陡边坡防护措施、未对边坡浮石稳定性不足采取针对性安全培训；事故发生后现场有关人员未及时向本单位负责人报告。

**2.施工组织设计及分项施工方案落实不到位**

依据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330）、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311）、《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JBJ180）、《基坑工程鉴定与加固技术标准》（DB37/T5253-2023）、《建设工程安全生产管理条例》和相关设计、施工等规程规范：唐山盾石建筑工程有限责任公司对施工组织设计及分项施工方案未执行审批签字、修改和检查制度；施工过程中各分项工程未编制详细的施工方案，特别是未针对现场实际情况制定高陡边坡的专项施工方案；施工组织设计未由总承包公司技术部门审核，且总工程师未审批签字；专项施工方案没有针对性并且未由总工程师审核签字，总承包公司技术部门未审批签字；边坡作业未设专人监护；基坑周围未设置安全可靠防护措施，未按照《安全设施设计》内容，对管带输送机经过山体边坡进行挡墙防护等安全措施施工；现场未设置安全警示标志。

**（三）唐山兆龙建筑工程有限公司**

唐山兆龙建筑工程有限公司未采取合理有效的安全防护措施，未针对实际情况制定相应的专项施工方案，该公司边坡基坑施工作业人员按照以往施工习惯和在安全技术保障措施不到位的情况下冒险进行现场基坑作业；现场安全管理监护不到位：上午 11 时 50 分许发生事故，到 12 时 40 分一同作业三人才发现蒋某飞发生物体打击事故。

**（四）山西中太工程建设咨询有限公司**

对金隅台泥（代县）环保科技有限公司石灰岩矿露天开采建设 EPC 总承包项目监理工作职责落实不到位，监理公司即山西中太工程建设咨询有限公司提供的《第二十八次监理例会会议纪要》第九条明确指出道路沿线管带机基础边坡治理需提前通知勘察单位进行验槽，并且出具边坡加固方案、基坑防护方案及防排水处理方案，但建设单位、总承包单位和劳务分包单位会议纪要落实不到位，边坡加固方案不到位，边坡浮石清理不到位，也未设置足够有效的安全防护措施，监理公司跟踪监督检查不到位，对施工现场安全生产措施落实情况把关不严。

**（五）代县工信和科技局**

金隅台泥(代县)环保科技有限公司露天灰岩矿建设项目(二标段）的开工批复由县工科局审批，按照“三管三必须”县工科局属于行业管理部门，须履行“管行业必须管安全”的行业安全生产管理职责。县工科局对金隅台泥（代县）环保科技有限公司

露天灰岩矿建设项目(二标段)的安全生产管理职责履行不到位，督促企业在落实主体责任等工作中存在不足，对金隅台泥(代县)环保科技有限公司露天灰岩矿建设项目（二标段）的安全生产管控工作检点不到位。

**（六）代县应急管理局**

按照山西省应急管理厅《关于印发<山西省冶金工贸行业安全生产分类分级监管实施办法>的通知》（晋应急发〔2021〕68号）要求，以及2022年5月5日市应急局对冶金工贸直接监管企业分类的公告，金隅台泥（代县）环保科技有限公司归市应急局直接安全监管，按照“三管三必须”县应急局履行属地监管职责。县应急局对属地的安全生产管理职责履行和督促企业在落实主体责任等工作中存在不足，对属地内的企业安全生产管控工作检点不到位。

**（七）雁门关镇党委政府**

金隅台泥(代县)环保科技有限公司露天灰岩矿建设项目(二标段）位于代县雁门关镇西瓦窑头村的范围内，按照“三管三必须”雁门关镇政府履行属地领导、管辖和监管职责。对辖区内的安全生产属地领导管理职责履行和督促企业在落实主体责任等工作中存在不足，对辖区内企业安全生产管控工作检点不到位。

**五、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

**（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员**

**蒋某飞**，男，群众，汉族，身份证号码：410521**********，

住址：河南省某市某镇某村某号，系唐山兆龙建筑工程有限公司木工，2025 年 2 月 13 日入职。在施工作业过程中违章冒险进入 17#基坑内侧，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡免予追究责任。

**（二）有关部门监管人员**

**温某亮**，男，县工科局检查一队队长，负责对雁门关镇的企业进行日常安全检查、隐患排查。温某亮作为县工科局检查一队队长对金隅台泥（代县）环保科技有限公司的露天灰岩矿建设项目（二标段）监督不力，对企业生产期间隐患排查不力，对该起事故负有监管责任，建议由纪检监察部门依据相关规定进行处理。

**（三）对事故有关责任人员和责任单位的处罚建议**

**1.事故有关责任人员**

**（1）张某科，**男，群众，唐山兆龙公司法定代表人，负责公司的全面工作。落实企业主要负责人安全生产工作职责不到位，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，对事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[1]规定，建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]之规定进行行政处罚。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职

**（2）郭某伟，**男，群众，唐山盾石公司承包的金隅台泥（代县）环保科技有限公司石灰岩矿露天开采建设EPC总承包项目的项目执行经理，负责该项目的全面工作。郭某伟未认真落实项目主要负责人安全生产工作职责，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时组织消除周边山体浮石失稳滚入施工区域的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[3]规定，对本起事故的发生负有重要领导责任；且在事故上报过程中存在的违规行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[4]规定。建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条之规定进行行政处罚。

**（3）李某成，**男，群众，山西中太公司总监理工程师代表，受建设单位委托对金隅台泥（代县）环保科技有限公司石灰岩矿

责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

露天开采建设 EPC 总承包项目的安全生产承担监理责任，未认真履行总监工作职责，落实安全检查不认真，安全方面检查出的问题及相关处理意见较少，检查把关不严，对本起事故的发生负有监理责任。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[6]的规定，建议由县住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[7]之规定进行行政处罚。

**（4）宋某庆，**男，唐山兆龙公司项目部现场负责人，从事班组管理工作，对作业人员管理不到位，未及时发现安全隐患并处理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定。建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]之规定进行行政处罚。

**（5）何某甲，**男，唐山兆龙公司事发施工现场监护员，未及时发现及采取措施消除事故隐患，未及时发现施工人员发生伤亡事故。建议由唐山兆龙建筑工程有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[9]给予处分。

[6]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[7]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业 3 个月以上 1 年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

**2.事故相关单位**

（1）唐山盾石建筑工程有限责任公司安全主体责任落实不到位，安全隐患排查治理工作不力，对作业现场安全风险辨识不足，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除周边山体浮石失稳滚入施工区域的事故隐患，是导致事故发生的间接原因，对本次事故负次要责任。建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[10]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定，对唐山盾石建筑工程有限责任公司依法进行行政处罚。

（2)唐山兆龙建筑工程有限公司未认真履行企业主体责任，安全生产管理不到位，建议向主管部门作出深刻书面检查。

（3）山西中太工程建设咨询有限公司未能认真履行监理责任，建议向主管部门作出深刻书面检查。

（4）金隅台泥（代县）环保科技有限公司对总包和劳务施工单位安全管理不力，建议向主管部门作出深刻书面检查。

**（四）地方党委政府和相关部门处理建议**

**1.雁门关镇党委政府**

建议雁门关镇党委政府加强对本辖区企业的安全监督，强化对生产企业的安全管理工作，并向县委、县政府作出深刻检查。

**2.代县工信和科技局**

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

建议县工科局加强对辖区企业的安全监督，强化所管企业的生产安全管理工作，并向县委、县政府作出深刻检查。

**3.代县应急管理局**

建议县应急局加强对本辖区企业的安全监督，强化对生产中企业的生产安全管理工作，并向县委、县政府作出深刻检查。

## 六、事故主要教训

本起事故暴露出涉事企业重生产经营轻安全防范、主体责任落实不到位的问题，安全生产责任制有待加强；安全管理人员法治意识缺失；从业人员安全意识淡薄，安全生产教育和培训应付了事，效果不佳，未能确保自身作业环境安全的情况下冒然进入风险区域；企业风险管控和隐患排查治理不到位，对作业现场危险因素辨识、评估不充分，危险作业现场安全监管不力，安全防范措施落实不到位；用人单位对外包作业的安全监管和外包从业人员的安全生产教育培训力度不够，未能有效落实危险作业报备及现场监管工作。

## 七、事故整改和防范措施

### （一）进一步筑牢监管单位安全发展理念

县工科局要牢固树立安全生产红线意识和底线思维，深刻汲取事故教训，举一反三，认真落实“三管三必须”的监管职责，要深刻认识和落实“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的要求，进一步夯实行业安全管理职责，要加强对本辖区生产经营单位安全生产状况的巡查，要分析事故原因，汲取事故教训；要督促各类

企业严格落实安全生产主体责任全面开展安全风险辨识管控工作，制定相应的防范措施，并及时督促生产经营单位事故隐患整改，坚决杜绝此类事故的再次发生，县工科局和相关的安全监管部门建立沟通协调机制，对审批的开工项目及时推送给安全监管部门，确保安全监管不落空，不缺位；

县应急局要认真落实“三管三必须”监管职责，要加强对本辖区生产经营单位安全生产状况的巡查，要分析事故原因，汲取事故教训；要督促各类企业全面开展安全风险辨识管控工作，制定相应的防范措施，并及时督促生产经营单位事故隐患整改，坚决杜绝此类事故的再次发生；深入事发企业开展一次事故信息上报相关“法律法规进企业”宣讲活动。

雁门关镇政府要认真落实属地安全监管职责，加强对本辖区生产经营单位安全生产状况的巡查，特别对管理状况较差的企业要加大巡查力度；要组织辖区企业召开一次警示会，分析事故原因，汲取事故教训；要督促各类企业全面开展安全风险辨识管控工作，制定相应的防范措施，并及时督促生产经营单位事故隐患整改，坚决杜绝此类事故的再次发生。

**（二）严格落实建设单位安全责任**

金隅台泥（代县）环保科技有限公司作为建设单位要切实加强施工现场安全管理，对施工单位、监理单位的安全生产工作要统一协调、管理，定期进行安全检查，发现存在安全问题的要及时督促整改，确保安全施工。

**（三）严格落实总承包单位施工现场安全生产总责**

唐山盾石建筑工程有限责任公司作为总承包单位要严格履行主体责任，建立健全安全保障体系，严格执行各项安全管理制度，严格落实安全生产责任制，将安全生产责任层层落实到具体岗位、具体人员；与专业分包单位签订的合同中明确双方的安全生产责任，严格按要求对专业分包单位各项工作措施进行审核；施工总承包单位项目部应当对施工作业人员培训教育情况进行不定期抽查检查，项目专职安全生产管理人员应当严格落实对特殊作业环境的现场监督规定，加强对作业现场危险因素辨识评估与对施工作业环境的安全隐患排查治理工作；组织项目管理人员对事故信息上报相关法律法规的专项学习，严格遵守相关规定，确保事故信息准确上报和及时传递。

**（四）从严落实劳务分包单位用人主体责任**

劳务分包单位唐山兆龙建筑工程有限公司作为用人主体，要严格落实企业主体责任，把安全至上、生命至上的安全生产理念贯彻落实到人。要结合工人受教育程度，有针对性地开展相适应的培训教育活动，要制订详细的奖惩措施，形成对违章操作的高压打击态势；要按照国家行业标准配齐配全劳动防护用品等安全生产装备，并定期进行检查，确保工人防护到位，现场防护到位。

**（五）切实落实监理单位安全监理责任**

山西中太工程建设咨询有限公司作为监理单位要完善相关监理制度，强化对监理人员管理考核；要根据作业现场实际情况，

有效摸排危险部位，并对施工方进行专门的安全交底和施工方案交底；施工作业实施中，应当对作业进行有效的专项巡视检查；发现施工单位有违规行为应当及时给予制止、发现施工环境及施工过程中的安全隐患立即督促施工单位进行有效整改并向建设单位报告；施工单位拒不整改的应当及时向建设行政主管部门报告。

代县金隅台泥（代县）环保科技有限公司“4·1”一般物体打击事故调查组

2026 年 4 月 13 日