安全事故调查报告

【城中区应急管理局】柳州市双渔汇DF酒吧“11•8”物体打击事故调查报告

发布日期：2020-12-01 16:20　来源：城中区应急管理局

柳州市双渔汇DF酒吧“11•8”物体打击事故调查报告

2020年11月8日凌晨2点37分，柳州市双渔汇DF酒吧在经营过程中发生一起物体打击事故，造成3人轻伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，为查明事故原因，吸取教训，防止类似事故的再次发生，柳州市城中区人民政府成立了柳州市双渔汇DF酒吧“11•8”物体打击事故调查组，由区人民政府分管领导任组长，区政府办、区应急局领导任副组长，成员由市公安局城中分局、区人社局、区住建局、区文体广旅局、区司法局、区应急局、区总工会和沿江街道办事处派员组成，开展事故调查工作，同时邀请区人民检察院派员参与事故调查工作。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事发场所基本情况

事故发生地柳州市双渔汇DF酒吧，地址为柳州市城中区沿江路7号双渔汇1栋3-1号，建筑面积1600平方米。

（二）事故有关单位情况

1.柳州谛锐柯兴餐饮服务有限公司（DF酒吧经营管理公司），成立于2019年12月23日，法定代表人：刘兴连，注册地址：柳州市城中区沿江路7号双渔汇1栋3-1号，注册资本人民币1000万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91450202MA5P8F1G08，经营范围：餐饮服务、歌舞娱乐服务；食品、日用品销售；市场营销；演艺信息咨询服务；演出经纪代理服务；为营业性演出活动提供演出场所。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.江苏联盛舞台设备有限公司（DF酒吧事故设备安装公司），成立于2016年6月27日，法定代表人：薛锋，注册地址：常州市天宁区郑陆镇东青和平村，注册资本人民币1000万元整，类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91320402MA1MNNCN18，经营范围：舞台设备、智能机械设备、灯光设备、音响设备、影视设备、可移动金属结构件制造、销售、安装及租赁服务；舞台搭设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故有关人员情况

1.伤者：周雯靖，女，24岁，柳州鹿寨人，自由职业。

2.伤者：刘进龙，男，23岁，柳州鹿寨人，工人。

3.伤者：张誉骞，男，19岁，河北保定人，学生。

二、事故发生经过及救援情况

2020年11月8日凌晨2点37分，柳州市双渔汇DF酒吧经营过程中，大厅顶部6#组合菱形灯架下降至离地5米左右高度时，单侧滑落于舞池一侧，滑落过程中刮碰到3人。酒吧店长立即拨打120求救，随后3名伤者被送往人民医院住院治疗，柳州市人民医院疾病证明书显示，3人均为多处软组织挫伤，并于2020年11月8日下午出院。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓　名	伤害程度	性别	年龄	户籍所在地	职业	直接经济损失
周雯靖	轻伤	女	24岁	柳州鹿寨	自由职业	1000元
刘进龙	轻伤	男	23岁	柳州鹿寨	工人	1000元
张誉骞	轻伤	男	19岁	河北保定	学生	1000元

四、事故类别：物体打击


五、事故发生的原因和性质

事故调查组对事故现场进行勘查，对相关人员的询问笔录以及有关取证材料分析，认定事故发生的原因及性质如下:

（一）直接原因

江苏联盛舞台设备有限公司在进行舞台设备安装过程中，由于安装工人麻痹大意，安装完成后未对舞台设备钢丝绳卡扣的锁紧力逐个复查，导致大厅顶部6#组合菱形灯架的21号吊点钢丝绳卡扣锁紧力未达到要求。该钢丝绳卡在组合菱形灯架下降至离地5米左右高度时发生滑移、松脱，同时由于组合菱形灯架自重因素发生重心瞬间偏移，致使同侧24号吊点钢丝绳受到冲击发生撕裂，最终造成6#组合菱形灯架单侧滑落。因此，江苏联盛舞台设备有限公司工作人员在绳卡安装过程中的疏忽是事故发生的直接原因。

现场情况示意图

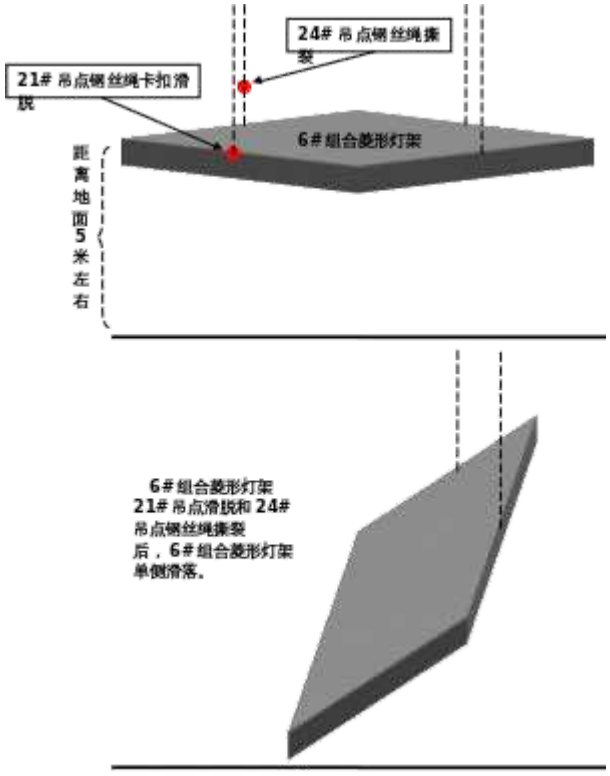

（二）间接原因

柳州谛锐柯兴餐饮服务有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”的规定，在接收舞台设备后的生产经营期间，未能及时发现并消除舞台设备运行中存在的安全隐患，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

调查组根据事故原因分析认定柳州市双渔汇DF酒吧“11•8”物体打击事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）柳州谛锐柯兴餐饮服务有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”的规定，在生产经营过程中未能及时发现并消除舞台设备运行中存在的安全隐患，对事故的发生负有责任，建议由柳州市城中区应急管理局依据安全生产法律、法规的相关规定，对其给予行政处罚。

（二）江苏联盛舞台设备有限公司在进行舞台设备安装过程中，由于安装工人麻痹大意，安装完成后未对舞台设备钢丝绳卡扣的锁紧力逐个复查，导致柳州市双渔汇DF酒吧经营过程中，大厅顶部组合菱形灯架脱落，对事故负有责任。建议由柳州市城中区应急管理局对其主要负责人进行警示约谈。

七、事故防范和整改措施

（一）柳州谛锐柯兴餐饮服务有限公司要建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施等手段，对经营场所进行全面细致的事故隐患排查，并及时消除发现的事故隐患。

（二）江苏联盛舞台设备有限公司要增加舞台安装设备的复检程序，确保安装流程合乎规范；要进一步提高安装工人的安全意识，加强对安装工人对设备安装操作规程的考核。

柳州市双渔汇DF酒吧“11•8”物体打击事故调查组

2020年11月24日

柳州市双渔汇DF酒吧“11•8”物体打击事故调查组成员名单

区分	姓名	职务	签名
组 长	周 明	区人民政府常务副区长	
副组长	肖 慧	区人民政府办公室副主任	
	喻晓光	区应急管理局局长	
成 员	张瑞鹏	市公安局城中分局治安科科长	
	刘冬妮	区人力资源和社会保障局副局长	
	许华举	区住房和城乡建设局副局长	
	曾凡智	区文化体育广电和旅游局副局长	
	马 力	区应急管理局副局长	
	邹 猛	区司法局副局长	
	骆 钰	区总工会副主席	
	杜元生	沿江街道办事处副主任	

版权所有：广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办

柳州市城中区发展和改革局承办

网站信箱：czqgxj@126.com

 桂 公 网 安 备 ： 45020202000127 号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=45020202000127)

备案号：桂ICP备：12003747 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)