江汉万松武汉帮合印务设计有限公司
“7·31”一般触电事故调查报告

江汉区事故调查组

2023年8月30日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故单位及相关单位情况.....1

（二）事故发生单位安全管理情况.....2

（三）事故发生经过.....2

（四）事故现场情况.....3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5

二、事故应急处置及评估情况.....5

（一）事故信息接报及响应情况.....5

（二）事故现场应急处置情况.....5

（三）医疗救治和善后情况.....5

（四）事故应急处置评估.....6

三、事故原因分析.....6

（一）直接原因分析.....6

（二）间接原因分析.....6

四、有关责任单位存在的问题.....7

五、对有关责任人员和单位的处理建议.....7

（一）免于追究责任人员.....7

（二）建议给予行政处罚的责任单位和个人.....7

六、事故整改及防范措施.....8

2023年7月31日21时许，在江汉区万松街道青年路109号爱特城1号商铺（怡生医疗数智化血糖管理中心），武汉帮合印务设计有限公司进行灯箱安装作业过程中，发生一起一般触电事故，造成1人死亡，1人受轻伤，直接经济损失约175万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，江汉区人民政府成立了江汉万松武汉帮合印务设计有限公司“7•31”一般触电事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证，人员询问和专家综合分析，查清了事故发生经过和原因，认定了事故性质和事故责任，提出了事故防范措施和整改建议。

经调查认定，该事故是一起因触电造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位情况

武汉帮合印务设计有限公司（以下简称武汉帮合公司）成立于2011年8月2日，企业类型为有限责任公司，法定代表人谌某华，公司现有从业人员22人，注册资本800万人民币，谌某华持股70%，刘某和赵某各持股15%。公司注册地为武汉市江岸区，统一社会信用代码：91420102578279749M，主要经营范围包括：图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、

电视台、报刊出版单位)等,该公司有印刷经营许可证,(鄂)印证字第6297号。

武汉帮合公司于2023年6月19日承接了位于江汉区万松街青年路109号爱特城1号商铺（怡生医疗数智化血糖管理中心）的广告灯箱设计安装。

（二）事故发生单位安全管理情况

武汉帮合公司安全生产规章制度和操作规程不完善，无特种作业持证人员，未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对员工的安全教育方式主要为日常口头叮嘱用电用火安全、邀请消防进行逃生演练等培训，对临时聘用人员无安全培训教育。作业现场负责人赵某未检查临时作业人员黄某的特种作业操作证，未对其进行安全教育，带电作业未提供安全防护用品，仅仅口头叮嘱作业时要断电。

（三）事故发生经过

7月31日约20时30分,武汉帮合公司现场负责人赵某安排临时聘用人员黄某前往江汉区万松街道青年路109号爱特城1号商铺（怡生医疗数智化血糖管理中心）一楼大厅进行灯箱安装及接换线工作。

20时48分,黄某搭设好人字梯,携带绝缘胶带、手机及剥线钳爬上人字梯,进入吊顶作业。随后,赵某出门去旁边餐馆点菜,点好菜后拨打黄某电话准备喊其过来吃饭。

21时10分，赵某因多次拨打黄某电话一直无人接听，赵某

返回店内寻找黄某，经呼喊及拨打黄某电话，均无回应。

21 时 13 分，赵某查看天花板洞口时发现黄某外露的脚，遂爬上人字梯摇晃黄某的脚，黄某无反应。摇晃过程中人字梯因摇晃不稳倾倒，赵某手抓天花板吊顶，双脚腾空，因难以维持摔落地面，双腿受伤。

（四）事故现场情况

作业现场位于怡生医疗数智化血糖管理中心大厅内，大厅上空为封闭装饰吊顶，吊顶内无照明设备，吊顶距地面高度 4.1m。吊顶中部有一 0.6m×0.6m 作业开口，开口右侧（背对大门视角）有 0.6m×1.2m 石膏板被折断但未掉落。开口下方有一铝合金材质可伸缩人字梯，梯长 4m，梯子开度限位和防滑功能正常。

作业开口左侧有两根电线从吊顶内引出，该电线原位于吊顶内触电者身边，为救援安全移至吊顶外。两根电线均为红色、单层绝缘、铜芯截面 2.5mm^2、电线末端线芯外露均未做绝缘包扎。其中一根电线绝缘外皮有剥线钳切口，切口距电线末端约 4cm。

吊顶内，有 3 个已并联接好的开关电源，是本次电工施工安装灯箱的设备之一，尚未接通电源。其中一个开关电源引出 2 根电线，准备与电源连接，2 根电线均为红色，其中一根用绝缘胶带缠绕做有标记，吊顶内作业点附近未发现其他裸露电线，经测量，金属吊顶支架对地电压为 0V，表明无其他漏电点。吊顶内 2 处吊顶龙骨受损变形，有明显的人体大面积接触吊顶及其支架的放电痕迹，吊顶内遗留有电工剥线钳一把，钳口有电弧伤痕，钳子靠近

手持部位金属上的油漆有明显的烧伤痕迹。经法医鉴定显示，黄某右手拇指和食指有明显电流斑及灼烧痕迹。



图 1 作业现场

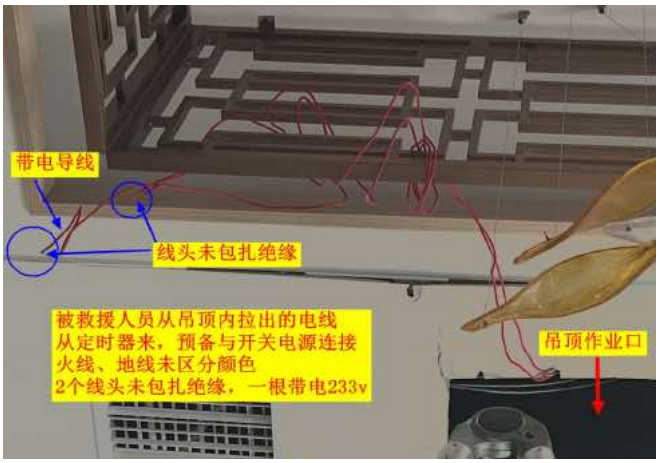


图 2 疑似触电电线



图 3 被剥线钳破开的电线



图 4 剥线钳电弧损伤点

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，1 人轻伤（双腿骨折），直接经济损失约 175 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

赵某摇晃黄某双脚无反应，自己掉落在地双腿受伤后，于21时15分先后拨打了110、119、120。消防救援人员到达后将黄某从天花板转移下来，随后120将黄某和赵某一起送至同济医院救治，黄某经抢救无效于23时02分宣布死亡。22时公安将事故情况报给区人民政府，23时30分，区应急指挥中心接到事故报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故现场，黄某死亡，赵某双腿骨折后接连拨打110、119、120求救。事故发生后，江汉区政府迅速启动应急预案，组织开展应急处置工作：一是公安、消防、卫健等迅速前往现场开展救援救治；二是断开电闸，封锁店铺，保护事故现场，防止发生次生事故；三是成立万松街道办事处牵头的善后维稳组，联系涉事单位负责人及亡者家属处理善后事宜，至8月7日，亡者家属与涉事单位协商达成一致并签订补偿协议。

（三）医疗救治和善后情况

赵某双腿骨折，在普爱医院治疗后于8月17日出院，目前逐步康复中。8月7日，黄某家属已与涉事单位协商达成一致并签订补偿协议，善后工作已妥善解决，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，赵某登梯准备施救，救援过程中跌落导致双腿骨折，坠落后立即拨打求救电话，江汉区政府迅速启动应急预案，组织开展应急处置工作：一是公安、消防、卫健等迅速前往现场

开展救援救治；二是断开电闸，封锁店铺，保护事故现场，防止发生次生事故；三是成立万松街道办事处牵头的善后维稳组，联系涉事单位负责人及亡者家属处理善后事宜，各单位协调联动、密切配合，善后工作稳妥高效，社会大局稳定。经评估，事故应急救援及时、处置有效，未造成次生事故、社会舆情稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

黄某在吊顶内进行接线时带电作业，使用剥线钳破开电线绝缘外皮时右手食指、拇指接触剥线钳金属部位发生触电，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.黄某未取得特种作业操作证就从事电工作业，对作业现场存在高处作业、带电作业、吊顶内作业照明不足等安全隐患辨识不足，未采取防范措施，未使用安全防护用品，是造成这次事故的主要原因。

2.武汉帮合公司安排不具备资质的临时聘用人员从事电工作业，未审核其作业资质、未对其开展安全培训教育、未提供安全防护用品，作业现场监督管理不到位，对作业人员违章操作未及时督促整改，对事故发生负有安全管理责任。

四、有关责任单位存在的问题

武汉帮合公司安全生产主体责任未落实到位，未按照规定健

全安全生产管理制度[1]；未对临时聘用人员进行安全生产教育和培训[2]；使用未取得特种作业操作证人员从事电工作业[3]；在灯箱接线过程中涉及暗处高处作业时，未向从业人员提供安全绳、安全帽、照明设备等必要的劳动防护用品并督促正确使用[4]；未及时排查作业现场生产安全事故隐患[5]。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

黄某，安全风险意识不强，未取得电工特种作业操作证，无证从事电工作业，在未配备劳动防护用品情况下带电作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位和个人

1.武汉帮合公司安全生产主体责任未落实到位，未按照规定健全安全生产管理制度；未对临时聘用人员进行安全生产教育和培训；使用未取得特种作业操作证人员从事电工作业；在灯箱接线过程中涉及暗处高处作业时，未向从业人员提供安全绳、安全

---

[1][1]《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2][2]《安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3][3]《安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4][4]《安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5][5]《安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

帽、照明设备等必要的劳动防护用品并督促正确使用；未及时排查作业现场生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定对武汉帮合公司实施行政处罚。

2.谌某华，武汉帮合公司法定代表人，作为公司主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项之规定对谌某华实施行政处罚。

六、事故整改及防范措施

（一）武汉帮合公司要深刻总结吸取此次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，完善企业安全生产制度，规范用人标准，严禁使用无证人员从事特种作业，加强对临时聘用人员的安全生产教育和培训，规范劳动防护用品使用；建立风险研判机制，加强安全生产隐患排查治理，对作业现场存在的事故隐患预判研判，采取有效的安全防范措施消除事故隐患，不断提升企业本质安全。

（二）全区各街道、各部门要严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和国家、省、市安全生产电视电话会议精神，坚持“人民至上、生命至上”理念。深刻汲取事故教训，强化责任担当，

切实加强辖区内小散单位的安全监督管理，重点查处特种作业从业人员持证上岗情况，持续推进重大事故隐患专项排查整治工作走深走实，全力防范化解重大安全风险隐患，确保全区安全生产形势持续稳定向好，为全区高质量发展保驾护航。