全椒县安徽全柴天和机械有限公司“8•18”一般机械伤害事故调查报告

2025年8月18日13时53分许，安徽全柴天和机械有限公司1名机修工在清理车间进行检维修作业时，不慎头部被伸缩轨夹到造成颅脑损伤，后经医院抢救无效死亡，直接经济损失200万余元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）的规定，经县政府授权，全椒县应急管理局成立了由局长沙浩为组长，县应急管理局、县纪委监委、县公安局、县检察院、县经济开发区、县总工会等有关部门负责人组成的安徽全柴天和机械有限公司“8•18”机械伤害事故调查组。调查组按照“四不放过”原则和“科学严谨、依法依规、尊重科学、实事求是”的原则，通过现场勘查、查阅相关资料、询问有关人员，已查明事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议，形成了《全椒县安徽全柴天和机械有限公司“8•18”一般机械伤害事故调查报告》及《应急处置评估报告》《技术报告》《管理报告》。

经调查认定，本次事故是一起职工违章操作导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

安徽全柴天和机械有限公司（以下简称“全柴天和公司”），社会信用代码：9134112467756879XG，成立于 2008 年 7 月 8 日，为安徽全柴动力集团有限公司（社会信用代码：9134110070496581 2G）全资子公司，2012 年 4 月正式投产。企业类型：县属国有企业，地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路（见图 1），法定代表人：徐某良，注册资本：39931.03 万人民币，营业期限：2008-07-08 至 2028-07-07。主要经营范围：汽车、工程机械、农业装备、柴油机、汽油机、机床及相关零部件、工装模夹具设计；铸造、制造、销售；上述产品及本公司经营有关的机械设备、零部件、原辅材料、技术的出口、进口及分销。

图 1　安徽全柴天和机械有限公司地理位置图



全柴天和公司占地 291 亩，职工人数 322 人，其中管理人员和内退员工 66 人，一线生产、辅助生产工人 256 人。厂区分为制芯车间、造型车间、熔炼车间和清理车间（事故车间）（各车间在公司俗称分厂，车间主任俗称分厂厂长），设有有制芯中心、

kw造型线、熔化炉、清理打磨线等生产线。公司企业实行生产岗位双班、三班工作制，总经理谷某强全面负责全柴天和公司生产经营，清理车间主任（分厂厂长）王某负责车间（分厂）的生产管理。

（二）事故单位安全管理情况

全柴天和公司设立了安全生产领导小组，配备了专职安全管理人员4名，谷某强为安全生产领导小组组长，持有安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：341124XXXXXXXX6239，资格类型：主要负责人，有效期限至2027年1月17日，发证单位：滁州市应急管理局。孙某岭为公司生产副总经理兼安全部部长，安全生产领导小组副组长。安全环保科科长：张某，安全生产领导小组成员，持有安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：341124XXXXXXXX4614，资格类型：安全管理人员，有效期限至2027年1月17日，发证单位：滁州市应急管理局。其他3名专职安全管理人员都持有安全培训合格资格证书。公司各生产线的班组长兼职安全员工作，负责班组的安全管理工作。

公司建立健全了全员安全生产责任制，从总经理到每个员工均签订了安全生产责任书；公司编制了《安全管理制度汇编》，收录了各类安全管理制度共28个。2023年11月对生产事故应急预案重新修订、备案，按照演练计划开展了工伤事故、消防等预案演练。公司能按照政府部门下发的关于应急工作相关文件要求开展宣贯和培训，如防范工贸行业机械伤害、高处坠落和机械伤害事故三十条硬措施等，并定期开展全员安全事故警示教育会。企业负责人定期组织参加安全检查工作，建立了隐患排查治

理台账，每日有专职安全员对生产车间进行巡视，发现安全隐患，现场要求整改或责令限期整改。

（三）事故发生经过

8 月 18 日 13 时 30 分左右，清理车间检修班长费某华和机修工郑某成一起到清理车间铸件冷却库 3 号传动站进行检修工作，检修期间设备操作工张某春将设备断电。13 时 50 分检修完成，费某华和郑某成退至安全区域，应费某华要求，郑某成电话通知张某春通电。通电后设备正常运转，郑某成、费某华开始为设备喷涂润滑油，郑某成为传送站导轨涂抹黄油，费某华进入传动站内部对伸缩轨喷涂机油，期间设备未断电、未停转。13 时 53 分，郑某成听到费某华的喊叫，发现费某华头部被伸缩轨夹住，造成人员颅脑受伤导致死亡。（见图 2、图 3）

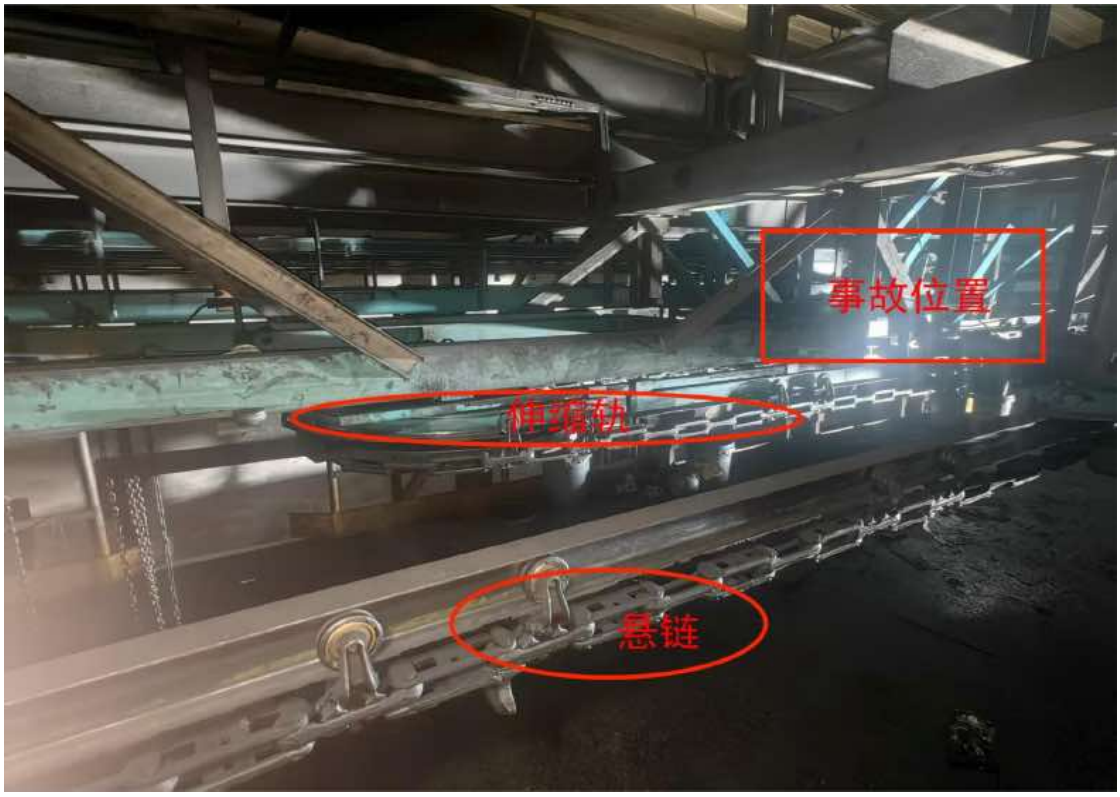


图 2 事故现场全貌

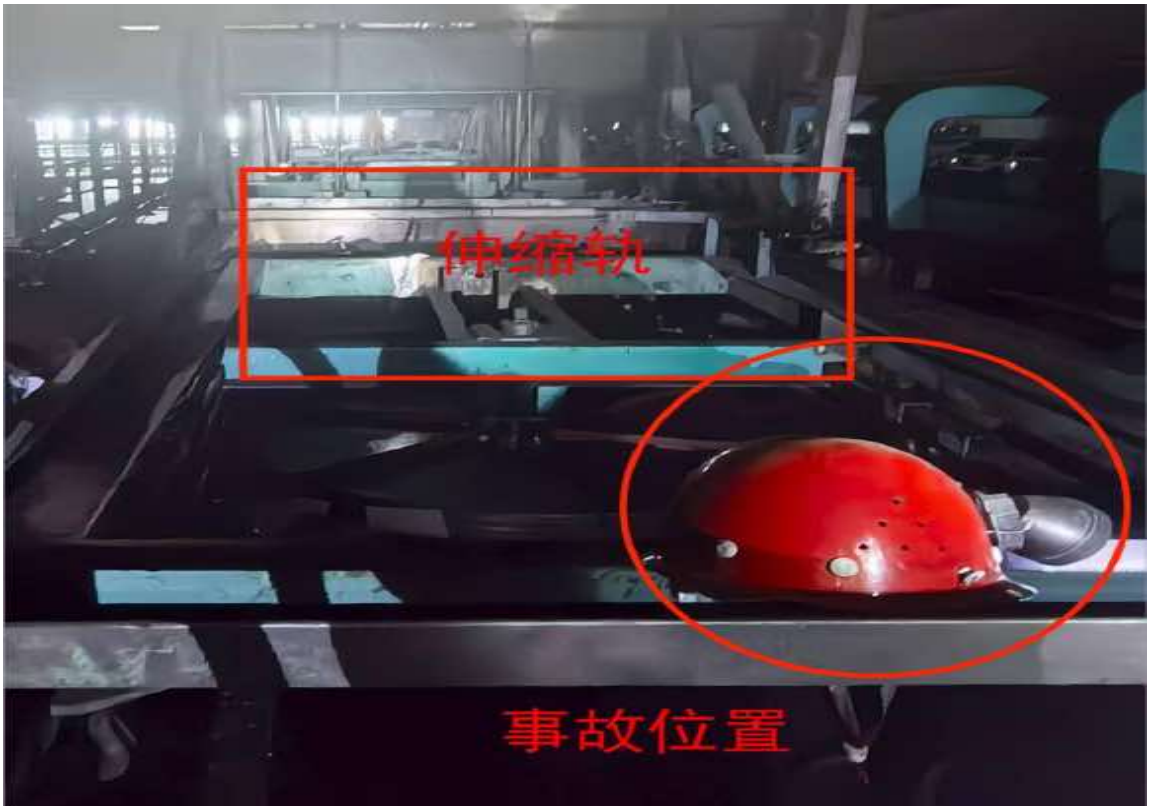


图 3 事故情况模拟

（四）事故现场勘察情况

1.事发车间情况

事故发生在全柴天和公司清理车间，该车间定员 100 人，其中车间主任 1 名为王某，检验员 7 名，机修班工人 3 名（机修班组长为费某华），70 名操作工分五个小组。每组由一个代班组长管理。

事故发生地点在清理车间铸件冷却悬链 3#传动站伸缩轨框架位置，该传动站位于该车间的三层架空平台上。

2.涉事设备情况

事故设备为铸件冷却悬链，该设备是将造型线初步落砂后的半成品铸件运输至去冒口工序的输送设备，设备全长 1353m，其主要由驱动站、牵引链条、承载小车、辊道、停止器、止退器、

回转装置等部件组成。驱动站属于铸件冷却悬链的动力传输装置。

事故设备在冷却悬链驱动站的伸缩轨道上。伸缩轨主要用于悬链运行负载情况下通过伸缩轨移动来调节悬链松紧度。（见图4、图5）

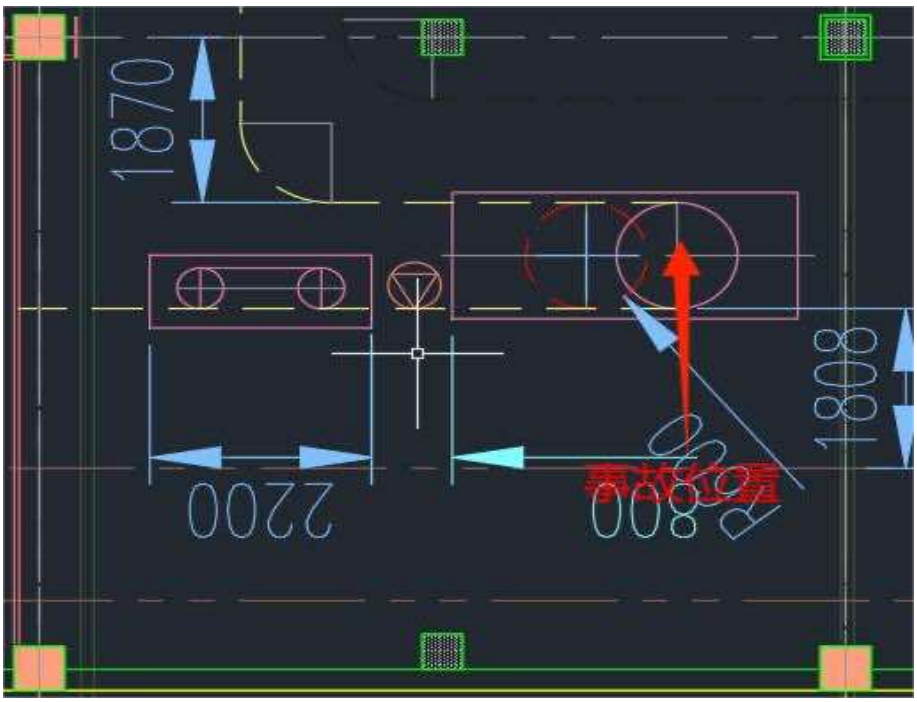


图4 事故位置示意图

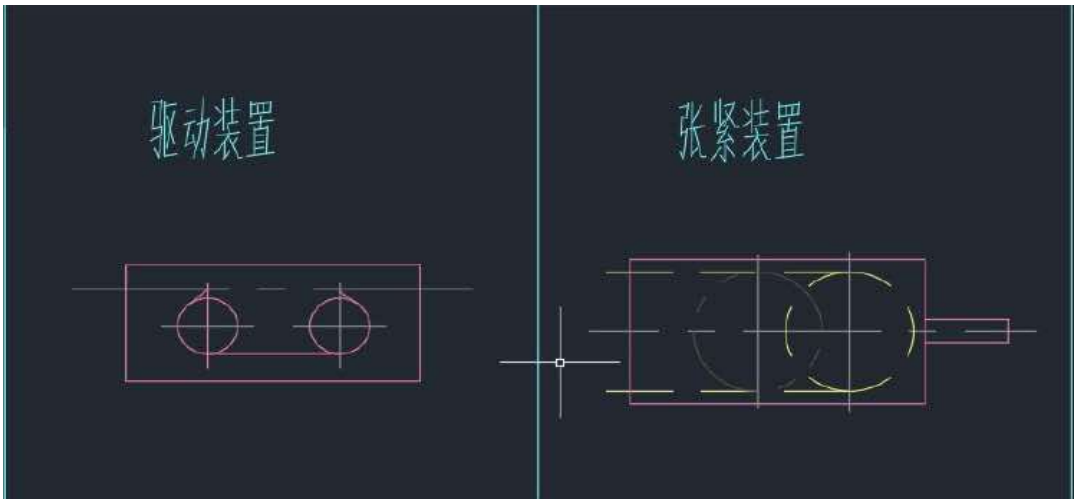


图5 事故设备结构示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成检修班长费某华死亡。

费某华，男，60 岁，汉族，安徽省全椒县襄河镇人，身份证号：341124XXXXXXXX3035。任职清理车间检修班组长。

2.事故造成的直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，事故造成直接经济损失约 230 万余元。

（六）天气情况

2025 年 8 月 18 日，白天最高气温 36℃，夜间最低气温 26℃，东南风 3 级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，郑某成听到费某华的喊叫，发现费某华头部被伸缩轨夹住，悬链触发安全保护装置自动停止，郑某成喊张某春上来救援并拨打清理车间主任王某电话，在未接通情况下立即电话通知代班组长费某传拨打 120，随后张某春到达事故地点。

13 时 57 分，费某传拨打 120 急救电话，同时张某春将现场情况电话报告给安全环保科张某，张某接到电话后立即赶赴现场并将情况报告给公司总经理谷某强、副总经理孙某岭。

14 时，谷某强、孙某岭、分厂副厂长王某、设备管理科科长殷某、张某松、沈某、冯某、陈某到场，立即施救。

14 时 09 分，救护车到达现场，此时殷某、张某松等人已将费某华从二楼平台背下，立即放置在救护车担架上，此时费某华已不清醒，无法说话，随后 120 将伤者接走。

14 时 26 分，救护车到达全椒县第一人民医院急诊室，医生立即进行抢救。

14 时 35 分，安徽全柴动力股份有限公司安环部主管戈某向县应急管理局和经开区管委会分别报告了事故情况，并拨打了 110。

15 时 10 分，全椒县应急管理局主要负责人和相关人员、经开区应急与生环分局工作人员以及经开区派出所民警到达事故现场，了解事故情况，责令企业发生事故的设备及同一类型设备全部停止生产，必须查找并消除安全隐患后，方可恢复生产。

15 时 29 分，全椒县人民医院宣布费某华抢救无效死亡。

16 时 03 分许，全椒县应急管理局先后向全椒县人民政府、滁州市应急管理局汇报，并将事故情况录入“综合统计直报系统”、“滁州市应急指挥综合业务系统”。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后悬链触发安全保护装置自动停止，张某春通知安环科长张某，张某接到电话后立即赶赴现场并将情况报告给公司安全副总孙某岭。

随即张某春和郑某成对费某华进行施救，由于卡的太紧，无法解救出来，张某春向车间主任王某报告情况，王某通知设备科前往现场，使用葫芦拆除伸缩轨将费某华解救下来。

谷某强和孙某岭到达现场后按照公司应急处置预案，确认事故范围及现场人员的人身安全，封锁保护现场，控制人员出入，切断危险源，保留事故相关工具、设备等证据，并根据公司应急处置机制向全柴动力股份有限公司作出汇报。

全柴动力股份有限公司安环主管戈某赶往现场同时向全椒县应急管理局和经开区管委会上报事故，戈某协同全柴天和机械有限公司安环科长张某、分厂厂长王某和部分班组员工开展内部调查并协助全椒县应急管理局的调查工作。

（三）医疗救治及善后情况

8月18日13时57分，代班组长费某传拨打了120急救电话。

14时09分许，120急救人员到达现场展开急救，并送往全椒县人民医院。

15时29分，费某华在全椒县人民医院因抢救无效死亡。

8月19日，天和公司与死者家属就善后事宜达成协议，签订了调解协议书，共赔偿160万元。

8月22日，死者遗体在全椒县殡仪馆火化，善后工作已结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，全柴天和公司第一时间启动应急预案，开展应急处置工作，并在最短的时间拨打了120急救电话、110报警电话；全椒县应急管理局和经开区管委会能迅速赶赴现场组织应急处置工作；全椒县委县政府及全柴天和公司强化舆论引导，整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

费某华安全意识淡薄，未遵守安全操作规程[1]，违规在设备

1安徽全柴天和机械有限公司《设备检修作业规范》第三项第1.13条规定:作业前，确认断电后方可作业，严禁在设备运行时进行检修、维保作业。

运行时进行加油保养作业，导致头部被设备挤压受伤导致颅脑损伤，经医院抢救无效死亡。

（二）间接原因

全柴天和机械有限公司全员安全责任制未真正落实到一线工人；员工安全培训流于形式；安全管理人员监督管理不到位，日常安全检查对于工人违章现象制止不力。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位存在的问题

全柴天和公司主体责任落实不到位，安全管理存在盲区，生产现场管理缺失，安全管理制度落实不到位；未及时发现、制止违规作业行为，内部隐患报告奖励机制运转不畅；安全负责人、安全管理人员履职尽责不到位，安全检查不全面，隐患排查不深入，岗位风险辨识不细致；安全教育培训不到位，未对员工培训效果定期考核，一线工人安全生产意识淡薄，“三违”现象突出；生产作业环境恶劣，自动化程度低，相关设备、工艺落后，未及时改造升级，与生产要求不匹配。

（二）相关单位存在的问题

全椒经开区管委会，未牢固树立安全发展理念，安全监管力量薄弱，履行属地安全管理职责不到位，对辖区企业督促隐患排查整改工作不力。

全柴集团对天和公司安全生产监管不到位，未督促天和公司充分吸取去年事故教训，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，事故隐患排查治理情况未通过职工大会、信息公示栏等方式向从业人员通报，对天和公司安全事故隐患排查次数较

少，覆盖面不足。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

费某华，未遵守岗位安全操作规程，违规在设备运行时进行加油保养作业，导致头部被设备挤压，造成机械伤害导致其死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在此次事故中已经死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.徐某良，男，43 岁，身份证号 341203XXXXXXXX1915，全柴集团总经理，兼任天和公司董事长，公司主要负责人。履行法定安全生产工作职责不力，安全风险分级管控和隐患排查治理落实不到位，安全投入不足，未认真汲取去年本单位事故教训。对此次事故的发生负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[2]、第二十一条第（五）项[3]。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]之规定，建议对其处上一年年收入（306800 元）的 40%罚款，计壹拾贰万贰仟柒佰贰拾元整（122720 元）。

2.谷某强，男，39 岁，身份证号：341124XXXXXXXX6239，全柴天和公司总经理，负责公司全面工作，公司安全生产第一责任人。全员安全管理责任制落实不到位，未认真汲取去年本单位

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

事故教训，对员工培训不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理落实不到位。对此次事故的发生负主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第（五）项。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议对其处上一年年收入（174100 元）的 40%罚款，计陆万玖仟陆佰肆拾元整（69640 元）。

3.孙某岭，男，58 岁，身份证号：341124XXXXXXXX0454，天和公司生产副总经理兼任安全部部长，负责天和公司安全生产管理。未认真汲取去年本单位事故教训，对员工培训不到位，未能及时发现和制止职工的违规作业行为，对事故的发生负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）[5]项等规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议对其处上一年年收入（148500 元）的 30%罚款，计肆万肆仟伍佰伍拾元整（44550 元）。

4.王某，男，33 岁，身份证号：341124XXXXXXXX3015，全柴天和公司清理车间主任（分厂厂长），负责清理车间安全生产管理。全员安全生产责任制落实不到位，对员工培训不到位，未吸取去年本单位事故教训，安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，岗位风险辨识不细致，未能及时发现和制止职工的违规作业行为，对事故的发生负有直接管理责任。以上行为违反了《中

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项等规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对其处上一年年收入（77400 元）的 30%罚款，计贰万叁仟贰佰贰拾元整（23220 元）。

5.张某，男，33 岁，身份证号：341124XXXXXXXX4614，全柴天和公司安环科科长，履行安全管理职责不力，未认真汲取去年本单位事故教训，培训不到位，未认真组织员工学习《安徽省应急管理厅关于印发<防范工贸行业机械伤害、高处坠落和机械伤害事故三十条硬措施>的通知》(皖应急〔2024〕41 号),对公司安全生产事故隐患排查治理工作抓得不严不实，岗位风险辨识不全，未能及时发现和制止职工的违规作业行为，对事故发生负管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项等规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，暂停安全生产知识和管理能力考核合格证书 3 个月，并处上一年年收入（71800）的 30%罚款，计贰万壹仟伍佰肆拾元整（21540 元）。

（三）对事故责任单位的行政处罚

全柴天和公司未认真汲取去年本单位事故教训，培训不到位，制度安全操作规程不落实，三违现象长期存在，安全检查不彻底不全面，隐患排查不深入；安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄，违规作业；落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不严不实，对事故发生负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[7]、第二十八条第

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理

一款[8]、第四十一条[9]等规定。依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[10]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二项[11]之规定，鉴于全柴天和机械有限公司一年内因同种原因连续发生机械伤害亡人事故，建议对其从重处罚，处柒拾万元（70万）的罚款。

（四）对企业相关负责人追责问责

建议全柴天和公司向全柴集团党委做书面检查，建议全柴集团纪委对全柴天和相关负责人进行追责问责。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实不到位

全柴天和公司安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理不到位，安全管理人员未能及时发现制止员工违规操作。安全生产责任制规章制度不落实，职工习惯性违章操作；安全教育培训方面没有能够做到让职工入脑入心，未对员工培训效果定期考核，员工安全意识淡薄。设备工艺未及时改造升级，自动化减人、机械化换人推进较慢，安全生产条件未能得到有效保障。

（二）全椒县经开区安全监管能力薄弱问题突出

双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。
平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10] 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[11] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 （二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

全椒经开区管委会虽设立了应急管理与生态环境分局，但安全监管人员经验缺乏，发现问题能力不足，安全监管能力与经开区企业多、类型复杂的实际情况不相匹配，对重点企业的监管力度不够，督促企业隐患排查整改不力。

七、事故防范和整改措施

（一）全柴天和公司要深刻汲取事故教训。要从严落实企业安全生产主体责任，牢固树立安全生产红线意识，严格落实安全生产主体责任，强化生产一线安全管理，及时发现并制止员工违规操作。要强化安全生产教育培训，开展事故警示教育，提高一线工人安全意识，要针对具体岗位进行安全风险辨识，完善安全防范措施，切实贯彻落实好“三十条硬措施”具体要求，确保从业人员自觉严格遵守公司各项安全操作规程，杜绝“三违”现象发生，坚决防范杜绝各类事故的发生。要增加企业安全生产投入，逐步根据现有工艺对机械设备进行改造升级，改善生产作业环境，推进企业自动化改造与生产安全要求相匹配。

（二）全柴集团要强化对天和公司的安全监管。要督促天和公司充分吸取两起安全生产事故教训，定期组织专项检查组，重点排查设备、消防、人员操作等关键风险点，形成问题清单并跟踪整改。要定期开展集团级安全培训，覆盖天和公司负责人、安全员和一线员工，以全柴事故为戒开展针对性事故警示教育，并及时将重大事故隐患排查治理情况向从业人员通报。

（三）全椒县开发区管委会要进一步落实属地监管责任。要以案为鉴，督促企业贯彻落实好“三十条硬措施”要求，普及安全生产知识，督促园区内企业认真吸取事故教训。要举一反三，开

展事故警示教育活动，提高全民安全意识，最大限度的减少生产安全事故的发生。要压紧压实园区各部门责任，齐抓共管，形成合力，提升园区安全管理水平，严防各类事故发生，确保人民群众生命和财产安全。要利用好专家团队力量，深入开展隐患大排查、大整治，提前预警高风险区域和环节，实现隐患治理从“被动应对”向“主动预防”转变，确保全县安全形势持续向好。

（四）各行业主管部门要深入贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产系列重要批示精神。要持续深入开展隐患排查治理和“打非治违”专项行动，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，切实做好“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”，强化安全生产风险管控，做到边查边改、立查立改，确保专项行动取得成效，牢牢守住安全生产底线。

全椒县安徽全柴天和机械有限公司“8•18”

一般机械伤害事故调查组

2025 年 9 月 3 日