横州六景南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）工程湿式造纸联合厂房“5•5”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024-11-29 11:27　来源：横州市应急管理局　【字体：大 中 小】

2024年5月5日9时许，在南宁六景工业园区内，山东经典建设工程有限公司在南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）湿式造纸联合厂房车间发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》(自治区政府令第50号)和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，六景镇人民政府、市总工会、市公安局、市人社局、市住建局等单位人员派员参加的南宁六景工业园区山东经典建设工程有限公司“5·5”高处坠落一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开

展事故调查工作，经调查取证，查明了事故发生的经过、原因、分清了事故责任，并对事故有关单位及有关责任人提出处理建议和防范措施。

经调查认定，横州六景南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）工程湿式造纸联合厂房“5·5”一般高处坠落事故是一起因施工人员在厂房屋面进行作业时疏忽大意，未做好安全防范措施造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）建设地址位于横州市六景工业园区景春路7号，工程投资8500万元，建设规模43439.91平方米，共包含4个单体工程，分别为湿式造纸联合厂房、后加工车间、独立成品库及备品备件库。

事发的湿式造纸联合厂房结构形式为门式刚架，地基基础类型为桩基础，建筑总面积为26927.8平方米，檐口标高19.45米，层数为1层，高度为20.29米，设计使用年限为50年，主体钢梁、钢柱材料均为焊接H型钢，使用高强螺栓进行安装连接。

（二）项目的批准情况

2022年9月22日，横州市自然资源局批复南宁太阳纸业有限公司在南宁横州市六景工业园区景春路7号不动产权证[桂（2022）横州市不动产权第0026680号]核定的用地范围内规划定点建设525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目[注：该项目包含了年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）]，用地面积为1291652.94平方米的用地规划许可申请，有建设用地许可证（地字第450181202200021号）。

年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）在2024年3月27日取得由横州市自然资源局颁发的建设工程规划许可证（编号：建字第4501812024GG0101429号），在2024年3月29日取得由横州市住房和城乡建设局颁发的建筑工程施工许可证（编号：450181202403290101）。

（三）相关参建单位及工程组织实施情况

1.建设单位：南宁太阳纸业有限公司（以下简称：南宁太阳纸业公司），成立于2022年2月10日，注册地址为南宁六景工业园区景春路3号（科技企业孵化中心）和凯科技园生产大楼0101-04室，统一社会信用代码为91450181MA7HB4YF58，法定代表人为李洪信，企业的经营范围为:纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售等。

2.施工总包单位：山东明坤建筑工程有限公司（以下简称：山东明坤公司），成立于2014年12月31日，注册地址为济宁市兖州区铁北路以南，吕公堂路以东，西顺河一期商业1-7号，统一社会信用代码为91370882326166545E，法定代表人董金军，经营范围包括房屋建筑工程施

工总承包、市政公用工程、钢结构工程等；持有《建筑企业资质证书》(编号：D237145205)，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级，有效期至2027年11月14日；持有《安全生产许可证》[编号：（鲁）JZ安许证字〔2017〕080877]，许可范围为建筑施工，有效期2023年4月27日至2026年4月26日。

2024年1月1日，南宁太阳纸业公司与山东明坤公司签订了《安全生产管理协议》。2024年2月8日，南宁太阳纸业公司将年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）发包给山东明坤公司，双方签订了《建设工程施工合同》（编号GF-2017-0201），合同约定山东明坤公司在年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）的项目经理为孔*瑞。约定计划开工日期为2024年4月5日，计划竣工日期为2025年4月4日。

山东明坤公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）项目部现场管理人员项目经理孔*瑞（2024年4月26日项目经理变更为张*尧），现场执行经理孙*，项目技术负责人张*云，安全员刘*、孟*，质检员张*苓，施工员董*刚、张*东。山东明坤公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）项目部张*云、刘*、孟*在2024年2月1日、2月28日对山东经典公司管理人员进行安全教育培训、技术交底。安全员刘*、孟*在2024年3月份和4月份有对危大工程（钢结构、网架和索膜结构安装）的巡视检查记录。

经查，事故发生当天，项目经理张*尧因休假未能到岗履职，现场由执行经理孙*负责，孙*未能及时巡查到湿式造纸联合厂房，没能及时发现现场施工人员未将安全带固定在附近可靠构件上的违规操作行为；山东明坤公司项目部安排安全员刘*、孟*进行日常巡查，但当天事发时未能及时巡查到湿式造纸联合厂房，没能及时发现现场施工人员违规操作行为。

3.专业分包单位：山东经典建设工程有限公司（以下简称：山东经典公司），成立于2001年3月9日，注册地址济宁市兖州区经济开发区创业路西首路北，统一社会信用代码为9137088272671554XP，法定代表人周超。经营范围包括钢结构工程施工、建筑幕墙工程施工、网架工程施工、房屋建筑工程施工等，持有《建筑企业资质证书》(编号：D137056585)，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级，有效期至2027年3月21日；《安全生产许可证》[编号：（鲁）JZ安许证字〔2014〕080733]，许可范围为建筑施工，有效期2022年9月8日至2025年9月7日。

2024年1月15日，山东明坤公司将广西南宁生活用纸项目[注：该项目包含年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）]发包给山东经典公司，双方签订了《钢结构专业分包施工合同》和《安全生产管理协议书》。山东经典公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）现场管理人员项目经理倪*，现场执行经理杨*东，技术负责人孔*龙，施工员宋*，质量员储*飞，安全员薛*、魏*明、王*，材料员焦*绣。

经查，山东经典公司在湿式造纸联合厂房车间进行安全整改作业复工检查时，当天未按要求工作检查记录上报给山东明坤公司；无事故人员叶*伟的三级教育培训记录；事故发生当天，山东经典公司项目经理倪*、安全员魏*明和王*未到岗履职。

4.劳务分包单位：山东天泽国际经济技术合作有限公司（以下简称：山东天泽公司），成立于2017年10月27日，统一社会信用代码为91370882MA3EQE021L，地址位于山东省济宁市兖州区新兖镇后道义村，北环城路以南，梁州路以东经典事业园南区一楼1号办公室，法定代表人张利娟。经营范围包括许可项目：劳务派遣服务、建筑劳务分包、建设工程施工等。

山东经典公司持有山东天泽公司60%股份，山东天泽公司为山东经典公司控股子公司。2024年1月15日，山东经典公司将南宁生活用纸项目钢结构工程[注：包含了年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）的钢结构施工、安装等]发包给山东天泽公司，双方签订有《建筑工程施工劳务分包合同》和《安全生产管理协议书》。

经查，山东天泽公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）湿式造纸联合厂房车间施工队队长孙*伟仅对施工人员口头技术交底，当天未能发现并及时提醒现场施工人员将安全带固定在附近可靠构件上。

5.监理单位：山东兴业建设项目管理咨询有限公司（以下简称：山东兴业公司），成立于1996年7月6日，注册地址济宁市建设北路133号，统一社会信用代码为91370800165945774A，法定代表人蒋庆文。经营范围包括一般项目：工程管理服务、建设工程监理、水利工程建设监理等，持有《工程监理企业资质证书》（证书编号：E237008949-4/1），有效期至2024年8月23日，业务范围为房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级等。

2023年12月1日，南宁太阳纸业公司委托山东兴业公司对南宁生活用纸项目[注：包含了年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）]进行监理，双方签订了《建设工程监理合同》（编号：GF-2012-0202），合同约定山东兴业公司总监理工程师为陈*伟。山东兴业公司授权陈*伟为年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）的监理项目负责人，葛*军、张*军为项目专业监理工程师，伊*亮、王*鲁、贾*伟为项目监理员，徐*为项目见证员,贾*兵为现场执行总监理工程师。

经查，事故发生当天，贾*兵因有其他工作未在湿式造纸联合厂房车间施工现场巡查，没能及时发现现场施工人员违规操作行为；山东兴业公司项目监理伊*亮有去湿式造纸联合厂房车间进行督促检查，但未有检查记录；山东兴业公司总监理工程师陈*伟当天未在项目现场，未到岗履职。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）自2024年4月18日至今一直处于停工整改状态。山东明坤公司项目部对施工现场进行全方位排查隐患，对施工现场安全防护不合格的地方进行整改，整改工作由山东经典公司负责。

2024年5月5日上午8时许，山东经典公司现场负责人（执行经理）杨*东安排山东天泽公司施工队到湿式造纸联合厂房车间进行复工前的隐患排查工作。山东天泽公司湿式造纸联合厂房车间施工队长孙*伟安排叶*伟、李*东、刘*、王*升四名工人去现场开展隐患排查检查。到8时30分许，排查工作进行到湿式造纸联合厂房车间屋顶，李*东和叶*伟通过厂房边的临时楼梯上到南侧平台，再从南侧平台踩着竹梯上到屋面。上午9时许，叶*伟在整改过程中发现屋面高处作业生命线未处于拉紧状态，随即从屋面板上走到生命线处于13轴交M轴的一端，准备对高处作业生命线拉紧。叶*伟先把13轴交M轴的一端高处作业生命线从构件上解开，准备拉紧，松开后再拉紧过程中，叶*伟自身安全带未第一时间及时固定在附近可靠构件上，在拉紧过程中不慎从屋面天窗处失足跌落，从而发生坠亡事故，坠落高度为20.662米。（图1、2、3、4）。



图 1: 事故位置示意图



图 2: 事故位置示意图

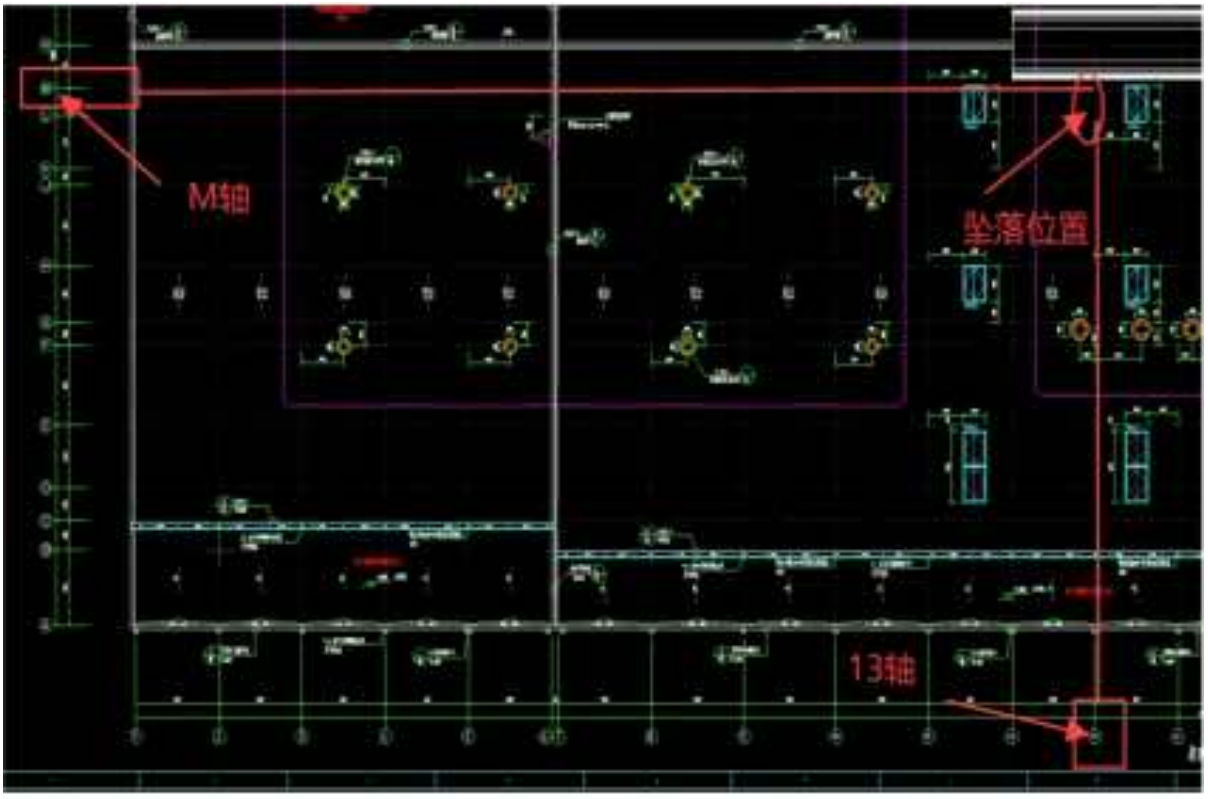


图 3: 事故位置示意图

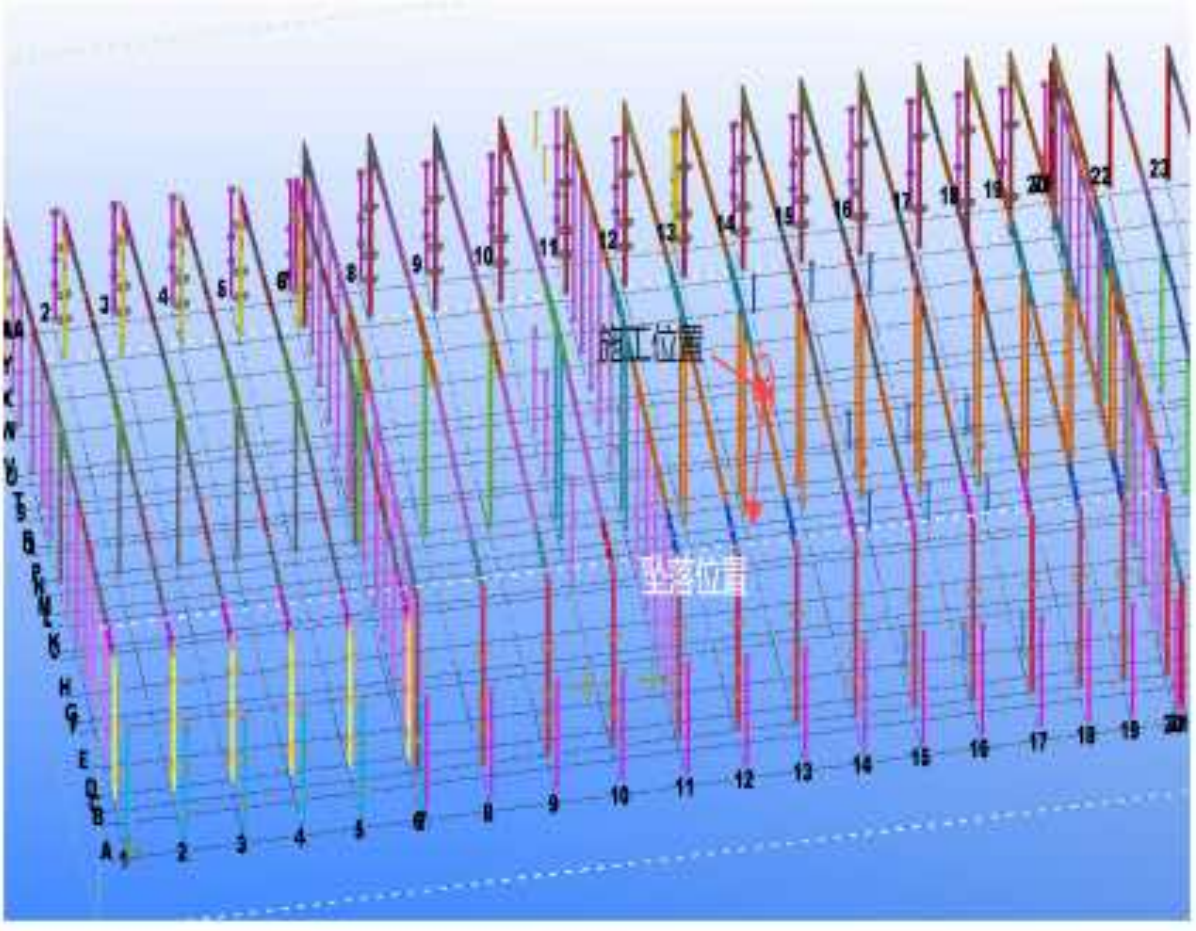


图 4: 事故位置示意图

（二）人员伤亡和经济损失

事故导致叶*伟死亡，导致直接经济损失约152万元。

（三）应急救援处置情况

事故发生后施工人员汇报给部门领导和公司领导的同时将伤者叶*伟紧急送往横州市第二人民医院进行抢救，叶*伟经抢救无效死亡。

接到事故报告后，市公安局、市应急管理局、市住建局和六景镇人民政府等有关单位负责同志立即赶至事故现场组织开展救援善后处置工作，要求涉事单位积极解决事故善后工作问题并配合做好事故调查工作。目前，事故善后和赔偿工作已经处理完毕，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故发生原因

经调查认定，事故的直接原因是湿式造纸联合厂房车间施工人员叶*伟在屋面进行工作时疏忽大意，未做好安全防范措施，身上已佩戴安全带但未按要求将安全带挂在附件可靠构件上。间接原因是湿式造纸联合厂房车间施工现场的钢结构施工面无安全防护措施，生命线缺失，未设置水平安全网。

四、有关单位存在的问题

（一）山东明坤公司。一是安全生产管理制度不健全，制度落实不到位，未按照安全协议书的规定履行其安全职责；二是隐患排查治理不到位，管理人员未在现场监督巡查，未能及时发现现场施工人员违规操作。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]。

（二）山东经典公司。未深刻吸取“4·8”钢结构坍塌一般事故教训，未建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，对所承担的建设工程未进行定期和专项安全检查，未做好安全检查记录，事故隐患排查不到位；管理人员未在现场监督巡查，未及时发现施工人员违规操作。现场作业隐患排查、风险评估不到位，风险辨识不足。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款[2]、第二十八条第四款[3]。

（三）山东天泽公司。未按照隐患排查方案进行施工，员工安全意识淡薄，风险辨识不足。

（四）山东兴业公司。未严格履行监理职责，未严格审查施工单位安全教育培训情况。

（五）横州市住房和城乡建设局。履行工程项目建设的质量安全生产监督管理职责不到位，检查不细致不够全面，未能检查发现山东经典公司存在的事故隐患。

（六）横州市六景镇人民政府（南宁六景工业园区管理委员会）。对本辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查不够全面，在组织开展安全生产检查工作中对六景镇国土规建环保安监局的督促不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关企业责任人员处理建议

1.叶*伟，山东天泽公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）湿式造纸联合厂房车间施工人员，安全意识淡薄，防范措施不足。对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.周*，山东经典公司法定代表人，未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对相关管理人员安全生产履职不力情况失察，未认真履行《中华人民共和国安全生产法》第五条[4]、第二十一条[5]规定的安全生产法定职责。对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

3.倪*，山东经典公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）项目经理，事故发生当天未到岗履职，对生产现场的安全检查不到位。建议由山东经典公司按照公司规定进行处理。

4.杨*东，山东经典公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）现场执行经理，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现现场施工人员违规操作存在的安全隐患，未及时消除安全隐患。建议由山东经典公司按照公司规定进行处理。

5.薛*，山东经典公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）安全员，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患。建议由山东经典公司按照公司规定进行处理。

6.魏*明，山东经典公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）安全员，事故发生当天未到岗履职，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患。建议由山东经典公司按照公司规定进行处理。

7.王*，山东经典公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）安全员，事故发生当天未到岗履职，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患。建议由山东经典公司按照公司规定进行处理。

8.张*尧，山东明坤公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）项目经理，对生产现场的安全检查不到位。建议由山东明坤公司按照公司规定进行处理。

9.孙*，山东明坤公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）现场执行经理，对生产现场的安全检查不到位。建议由山东明坤公司按照公司规定进行处理。

10.孟*，山东明坤公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）安全员，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患。建议由山东明坤公司按照公司规定进行处理。

11.刘*，山东明坤公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）安全员，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患。建议由山东明坤公司按照公司规定进行处理。

12.孙*伟，山东天泽公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）工程湿式造纸联合厂房施工队队长，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患。建议由山东经典公司按照公司规定进行处理。

13.陈*伟，山东兴业公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）总监理工程师，事故发生当天未到岗履职，对生产现场的安全检查不到位。建议由山东兴业公司按照公司规定进行处理。

14.贾*兵，山东兴业公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）现场执行总监理工程师，没能及时发现现场施工人员违规操作行为，对生产现场的安全检查不到位。建议由山东兴业公司按照公司规定进行处理。

15.伊*亮，山东兴业公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）监理员，没能及时发现现场施工人员违规操作行为，对生产现场的安全检查不到位。建议由山东兴业公司按照公司规定进行处理。

（二）对有关责任单位处理建议

1.山东明坤公司，在事故中涉及的违法违规行为，建议由横州市住房和城乡建设局依法进行处罚。

2.山东经典公司，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

3.山东天泽公司，在事故中涉及的违法违规行为，建议由横州市住房和城乡建设局依法进行处罚。

4.山东兴业公司，在事故中涉及的违法违规行为，建议由横州市住房和城乡建设局依法进行处罚。

（三）建议给予警示谈话人员

1.梁*林，六景镇党委副书记，分管国土城建、规划建设、安全生产、应急等工作，对山东经典公司安全生产工作巡查不到位及缺乏有效监管，未能及时发现企业存在生产安全事故隐患，建议由横州市人民政府分管领导对其进行警示约谈。

2.陈*，横州市住房和城乡建设局副局长，负责协助局长开展安全生产工作，分管横州市建设工程质量安全监督服务站，对南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）工程安全生产工作巡查不到位及缺乏有效监管，未能及时发现企业存在生产安全事故隐患，建议由横州市人民政府分管领导对其进行警示约谈。

（四）建议给予书面检查人员

1.卢*，横州市六景镇国土规建环保安监局安环股股长，负责区镇内应对安全生产、环保监管及自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，对辖区企业安全生产工作巡查不到位及缺乏有效监管，未能及时发现企业存在生产安全事故隐患，建议责令其向横州市六景镇人民政府作出书面检查。

2.陆*凤，横州市建设工程质量安全监督服务站站长 ，负责本市辖区内的建设工程质量安全监督管理的相关技术性、事务性工作，对南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）工程安全生产工作巡查不到位及缺乏有效监管，未能及时发现企业存在生产安全事故隐患，建议责令其向横州市住房和城乡建设局作出书面检查。

（五）其他建议

建议责令横州市六景镇人民政府（南宁六景工业园区管理委员会）、横州市住房和城乡建设局向横州市人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范措施建议

（一）南宁太阳纸业公司。要落实建设主体责任，组织承包单位开展安全教育培训，定期对作业现场进行安全检查，及时排查、整治安全隐患，防止各类事故发生。

（二）山东明坤公司。企业要落实企业安全生产主体责任，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强对分包公司及劳务公司人员的管理，建立健全管理机制，落实管理人员岗位职责；加强对分包公司及劳务公司人员开展安全生产教育培训；加强安全管理，定期对作业现场进行安全检查，及时排查、整治安全隐患，采取技术、管理措施，及时消除存在的安全事故隐患，防止各类事故发生。

（三）山东经典公司。企业要落实企业安全生产主体责任，要举一反三，深刻汲取“4·8”钢结构坍塌一般事故及此次事故教训；建立健全并落实全员安全生产责任制，完善

并实施安全生产规章制度，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；严格对有限空间作业、动火作业、临时用电作业、高处作业、设备检维修作业等危险性作业的安全管理；加强对公司及劳务公司人员的管理，建立健全管理机制，落实管理人员岗位职责，加强对公司及劳务公司人员开展安全生产教育培训；加强安全管理，定期对作业现场进行安全检查，及时排查、整治安全隐患，采取技术、管理措施，及时消除存在的安全事故隐患，防止各类事故发生。

（四）山东天泽公司。要加强组织开展安全生产教育和培训，加大对员工对设备及作业活动安全操作培训，特别是高空作业的培训教育。严格执行安全管理相关制度，增强从业人员风险意识、安全意识，杜绝类似事故的发生。

（五）山东兴业公司。企业要加强安全管理，定期对作业现场进行安全检查，及时排查、整治安全隐患，督促施工单位采取技术、管理措施，及时消除存在的安全事故隐患，防止各类事故发生。

（六）横州市住房和城乡建设局。要认真履行行业监管职责，强化日常监管和隐患排查力度，督促企业落实主体责任，要梳理建立在建工程项目风险、防控措施和安全责任清单，建立相应的台账；参照危大工程“六不施工”标准，加强施工作业管理，强化防坠落、防坍塌、防物体打击的预防预控措施，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

（七）横州市六景镇人民政府（南宁六景工业园区管理委员会）。要加强属地管理责任，加大对属地范围的企业的安全检查力度，督促企业开展隐患排查，及时消除存在的事故隐患，预防事故发生。

南宁六景工业园区山东经典建设工程有限公司

“5·5”高处坠落一般事故调查组

2024年11月6日

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制

度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化，信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五条：“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。”

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

 桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008