安徽铜陵市志帆实业有限公司“10·12”一般机械伤害事故调查报告

安徽铜陵市志帆实业有限公司“10·12”事故调查组

2025年1月

目 录

一、事故基本情况 ..... - 6 -
（一）事故发生单位及相关单位概况 ..... - 6 -
（二）事故发生单位安全管理情况 ..... - 8 -
（三）事故发生经过 ..... - 9 -
（四）事故救援经过 ..... - 10 -
（五）事故作业现场情况 ..... - 10 -
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 12 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 13 -
（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 13 -
（二）事故应急处置情况 ..... - 13 -
（三）医疗救治及善后情况 ..... - 13 -
（四）事故应急处置评估 ..... - 13 -
三、事故发生的原因 ..... - 14 -
（一）直接原因 ..... - 14 -
（二）间接原因 ..... - 14 -
（三）事故类型 ..... - 16 -
（四）事故性质 ..... - 16 -
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 16 -
（一）对责任人的处理建议 ..... - 16 -
（二）对责任单位的处理建议 ..... - 18 -
（三）对有关单位的处理建议 ..... - 19 -
五、事故防范和整改措施 ..... - 20 -

安徽铜陵市志帆实业有限公司“10·12”一般机械伤害事故调查报告

2024年10月12日上午9点左右，铜陵市志帆实业有限公司工作人员吴卫平在铜陵华兴精细化工有限公司过硫酸钠自动包装生产线（试运行）码垛区内清理抓取机卫生时，被抓取机的机爪抓住脑部造成机械伤害，当日10时50分接铜陵市立医院反馈人员死亡。

事故发生后铜官区应急管理局、横港化工园区管理处相关负责同志第一时间赶赴事故现场指导事故处理等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，区政府决定成立安徽铜陵市志帆实业有限公司“10·12”一般机械伤害事故调查组，并邀请区纪委监委参加，同时聘请2名专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故单位基本情况，查清了事故发生的经过、报告过程、原因、类别、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 铜陵市志帆实业有限公司（承包单位）

铜陵市志帆实业有限公司（以下简称：志帆实业）成立于2014年11月27日，位于安徽省铜陵市郊区铜港路华兴公司内，统一社会信用代码为91340700322791706 8，主要负责人为胡宏飞，法定代表人为胡军志（具体从事现场安全管理），注册资本500万元。经营范围包括提供装卸劳务，化工设备、矿山设备、钢结构安装、维护，机电设备安装，提供劳务服务，河道清淤、防腐工程、土建工程施工，园林绿化，矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 铜陵华兴精细化工有限公司（发包单位）

铜陵华兴精细化工有限公司（以下简称：华兴精细）成立于2011年6月13日，统一信用代码9134070057705950 9Y，为铜陵化学工业集团有限公司（以下简称：铜化集团）下属铜陵市华兴化工有限公司（以下简称：华兴化工）全资子公司，法定代表人冯建彬。华兴精细总投资1.4亿元，年产值约1亿元，员工80人左右，其中各类技术人员15人。公司先后获得“诚信企业”“省专精特新企业”“市专精特新中小企业”“高新技术企业”“安徽省质量信用AAA级示范企业”“安徽省级节水型企业”等荣誉称号；2021年荣选为“中国无机盐工业协会过硫酸盐分会副会长单位”；公司通过了QHSE管理体系认证，拥有29项实用新型专利、4项发明专利。目前，公司主要产品为硫酸铵（年产10000吨）、过硫酸铵（年产20000吨）及过硫酸钠（年产

5000吨），产品主要应用于土壤修复、电子、石油、染织、医药、水处理等行业，其中过硫酸盐产能约占全国总产能的十分之一，产品规模、经济效益、以及产品质量均名列行业前茅，是过硫酸盐国家标准修改起草单位之一、全国无机盐协会过硫酸盐分会副会长单位。

3. 工程项目情况

（1）承包合同概况

2024年6月1日，华兴精细与志帆实业签订干燥承包合同，承包期限自2024年6月1日至2025年5月31日，承包方式为包操作任务、包工作质量、包安全，承包工作内容包括过硫酸钠、过硫酸铵干燥生产包装（涉及包装、打托、打码、现场卫生、编织袋管理等），志帆实业需安排1名现场管理人员，协助华兴精细对岗位劳务进行管理。志帆实业根据工作需要，共计安排定岗人员11名，其中干燥车间8人（过硫酸铵、过硫酸钠包装生产线各4人，过硫酸钠生产线的员工为陈川章、柳银玖、陈小兵、吴卫平），主要负责过硫酸钠、过硫酸铵的投料、接料、称重、封包、扶包、卫生清扫等，叉车3人；不定岗2-3人，主要为装卸工序。

（2）抓取机简介

事故所在区域过硫酸钠自动包装生产线的码垛设备抓取机周边设有连锁门1处，感应器3处（详见图1），感应器3为来料感应器（物料传送至抓取机下端触发感应，机爪开始“下降”步骤），感应器1、2为气缸感应器（机爪下降到指定位置后开

始抓取，气缸收缩，收缩到达指定位置后，感应器被触发，机爪移动到码垛区）。抓取机经操作人员开机后（陈川章、柳银玖、陈小兵、吴卫平 4 人均被培训过抓取机开关机，后基本由柳银玖开关机），设备开机后，若无物料传送至抓取机下端，设备将处于待机状态，机爪停于上方，当人员正常从连锁门进入后，设备将自动实现断电。

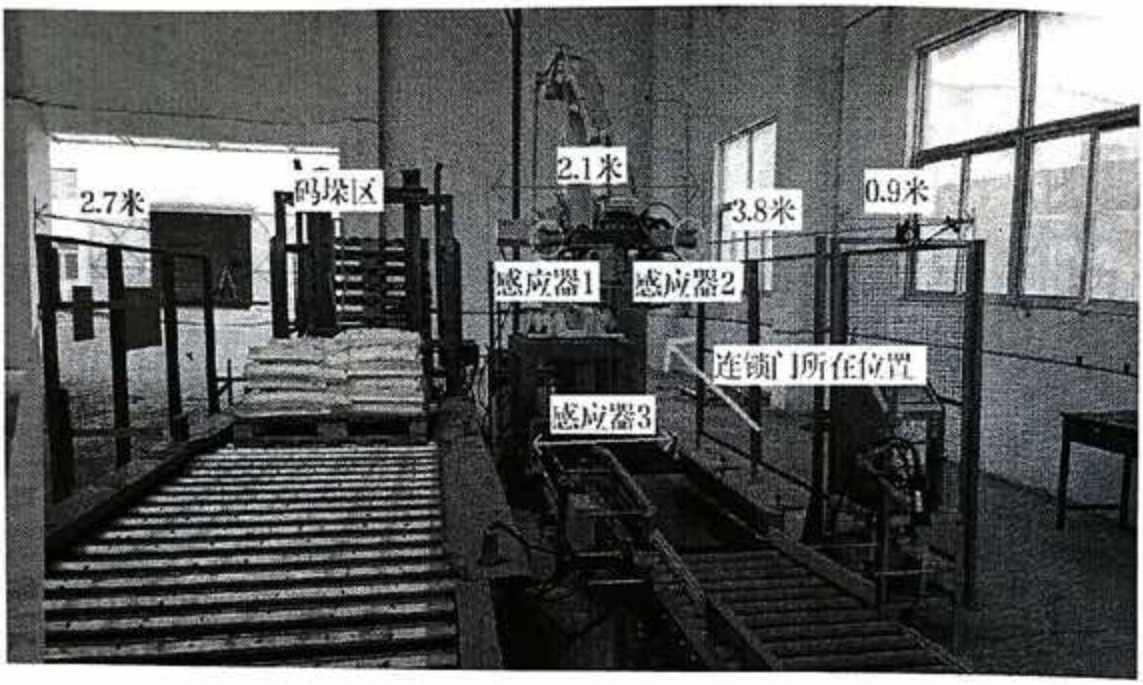


图 1（抓取机防护栏及感应器分布图）

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 铜陵市志帆实业有限公司

志帆实业现有职工 12 人，主要负责人胡宏飞；配备了现场安全管理人员 1 人（法定代表人胡军志）、班组长 1 人。未设置安全管理部门，制订了安全责任制，但内容不全、制度不规范等。

2. 铜陵华兴精细化工有限公司

华兴精细配备了总经理、副总经理、财务部长共 4 名公司领导；设有安全环保部、生产技术部、市场部、财务部、综合

管理部等职能部门。安全环保部承担日常安全环保管理工作，共有2名人员；生产车间配备主任1名。华兴精细于2023年7月4日对死者（吴卫平）开展三级教育培训，干燥车间负责日常岗位安全教育培训。华兴精细安全管理制度建立相对完善，建立了《全自动包装系统操作规程》，但存在制度落实不到位、现场安全监管力度不够、安全风险辨识不足、隐患排查不到位等问题。

（三）事故发生经过

10月12日早上7点半左右，陈川章、柳银玖、陈小兵、吴卫平在过硫酸钠自动包装生产线上工作，陈川章负责投料（在生产线最前端，位于事故发生区域盲区位置），柳银玖（过硫酸钠自动包装生产线的班组长，为口头任命）负责接料、封包，陈小兵负责称重及特殊情况下的封包（物料质量不达标后需重新封包），吴卫平负责扶包，各自负责区域内的卫生，生产线为正常运转状态。

8时54分，过硫酸铵自动包装生产线抓取机程序重新启动（设备待机一段时间后，会重新运行程序），9点左右，由于前端物料供应不足，抓取机处于待机状态，未断电。柳银玖随即安排陈小兵、吴卫平清理生产线卫生工作，并分配了抹布给陈小兵、吴卫平，柳银玖自行前往投料口高处擦灰，陈小兵和吴卫平前往附近的水池搓洗抹布，当时吴卫平还拿了拖把一同前往，洗完拖把后带走了陈小兵洗好的蓝色抹布，先行回来擦洗打扫卫生，陈小兵回来后擦洗生产线磅秤旁的传送带，当时周边没人，擦完传送

带上的灰尘，陈小兵起身抬头，发现吴卫平被抓取机机爪压住，当时陈小兵距离吴卫平大概 2-3 米，处于吴卫平斜对侧位置。抓取机正在进行抓取动作，未向码垛区移动。

（四）事故救援经过

陈小兵看到吴卫平被抓取机压住后，随机呼喊求救，柳银玖听到呼喊声后立即跑向事故现场，9 点 08 分从外部拉开连锁门插销进入抓取机作业区域查看情况，发现吴卫平被抓取机压住，未听到吴卫平呼喊求救，因害怕，立马从事故现场跑出来喊人，陈小兵在此之前已跑到厂房外呼喊求救。正在华兴精细过铵过钠库房巡查的冯建彬（华兴精细法定代表人）、牛俊祥（华兴精细副总经理、副总工程师、生产技术部部长）、陈亚彬（华兴精细安环部部长）、章伟（华兴精细干燥车间主任，过铵过钠仓库也属于干燥车间巡查范围）听到呼喊声后立即赶往事故现场，冯建彬抵达现场后，立即安排陈亚彬拨打 120（9 点 10 分拨打的电话）和 119（9 点 12 分拨打的电话）。9 点 21 分左右，119 到达现场，开始切割机爪；9 点 26 分左右，120 到达现场，9 点 30 分左右，吴卫平被抬上救护车送往铜陵市立医院。

（五）事故作业现场情况

1. 事发地点情况：位于华兴精细干燥车间过硫酸钠自动包装生产线（该项目为 2022 年立项）的抓取机上。

2. 现场勘察情况：抓取机（经咨询铜官区市场监督管理局，此设备不为特种设备）额定载荷 50kg，速度 9m/min，气压

0.5-0.8MPa，功率 0.37kW，外形尺寸 1025*600*650mm，生产日期为 2023 年 3 月 20 日，AC 380/220V 电源，抓取机四侧设有防护栏，高 1.8 米，宽分别为 0.9 米、3.8 米、2.1 米、2.7 米，通过螺栓安装立于地面，码垛区存在一定量的货物（详见图 1）。



图 2（连锁门示意图）

现场勘察时，调取抓取机运行数据及问询现场人员，显示连锁门事故发生时处于关闭状态，插销未拉开，连锁门上标有“工作区域 禁止进入”、“注意安全 随手关门”字样。



图 3（柳银玖进入连锁门查看情况时设备参数示意图）

现场勘察时，吴卫平的安全帽被抓取机机爪压住，感应器 3 被蓝色抹布遮住，2 根机爪已被消防切割（详见图 4）。

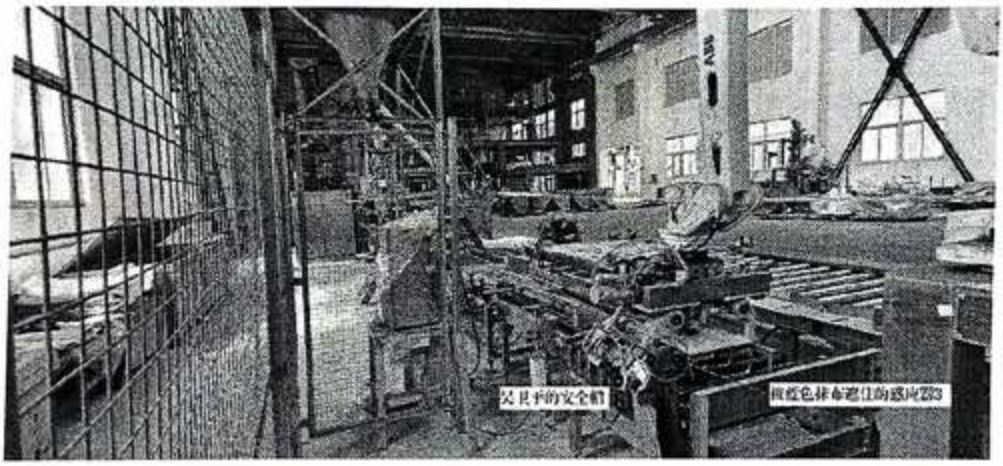


图 4（吴卫平的安全帽及被蓝色抹布遮住的感应器 3 示意图）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死亡人员具体情况：吴卫平，男，汉族，58 岁，户口地址为安徽省铜陵县西联乡东湖村四组 21 号，身份证号为 340702196609293639，系志帆实业员工，华兴精细被派遣劳动者。

直接经济损失158.5万元（事故罚款未记）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

冯建彬9点10分向华兴董事长刘群、9点11分向华兴总经理胡号、9点40分向横港化工园区管理处、9点48分向铜官区应急管理局分别汇报了此事。10时25分左右铜官区应急管理局电话向铜陵市应急管理局报告此事。

（二）事故应急处置情况

冯建彬抵达事故现场后，立即安排陈亚彬拨打120（9点10分拨打的电话）和119（9点12分拨打的电话）。9点21分左右，119到达现场，开始切割机械爪；9点26分左右，120到达现场，9点30分左右，吴卫平被抬上救护车送往铜陵市立医院，9点40分左右到达医院。

（三）医疗救治及善后情况

1. 医疗救治情况

吴卫平经救护车送至铜陵市立医院后，抢救无效，于10时50分左右宣布死亡。

2. 善后情况

事故发生后，志帆实业和华兴精细相关负责人立刻前往医院处理抢救及家属安抚事宜，确保家属情绪稳定，积极与家属沟通、协商赔偿事宜，10月21日善后相关事宜全部结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，志帆实业作业人员及时呼喊求救，华兴精细相关负责人听到呼喊声后立即前往事故现场，华兴精细干燥车

间主任电话章伟告知志帆实业胡军志，胡军志9点30分左右到达现场，到达时受伤人员正从机爪下脱离抬往救护车，随后跟随救护车前往铜陵市立医院，后续积极配合事故调查工作开展。

华兴精细成立了以主要负责人冯建彬为组长的应急领导小组，应急领导小组处置及时，事故信息上报及时准确，事故地点未出现次生伤害，舆情舆论控制良好，应急救援和善后工作有序稳妥。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

志帆实业员工违规操作，在工作时间擦洗抓取机作业区域，违反华兴精细《全自动包装系统操作规程》[1]，擦洗抹布误遮住感应器3，造成抓取机从待机状态转为工作状态，致使人员机械伤害事故发生。排除连锁门失效、他杀等因素造成的人员伤亡情况。

（二）间接原因

1. 安全教育不到位。志帆实业和华兴精细虽对员工开展了相关安全教育培训，且华兴精细也制定了《全自动包装系统操作规程》，但教育培训及安全交底中未告知人员进入抓取机作业区域后的风险，仅告知人员未断电断气前勿进入抓取机作业区域；华兴精细对员工工作前开展的“岗前三分钟”教育流于形式，签字了事，部分员工文化水平低，员工对内容把握不足、理解不透；现场作业人员安全意识淡薄，未严格按照安全操作规程作业，在抓取机未断电断气前对过硫酸钠自动包装生产线开展清洁工作。

[1] 《全自动包装系统操作规程》5.3.4每次码垛结束下班时，关闭总电源和总气源，此外要对码垛单元进行日常的清洁，清洁前设备应在断电断气后才可以进行相关清理工作。

2. 风险辨识不到位。华兴精细对抓取机所在的过硫酸钠自动包装生产线装置存在的风险辨识不足，虽已于2022年7月进行了风险辨识，且试运行前通过双重预防系统对装置进行了再次风险辨识，增加了防护栏尺寸（码垛区旁边的2.7米防护栏为华兴精细要求设备提供厂家（中科科正自动化工程有限公司）新增），但防护依旧存在盲区，致使人员能通过非常规途径进入抓取机作业区域；事故发生时，设备未能及时报错发出预警，持续处于运行状态，抓取机到达位置后，开始抓取，但气缸因受事故阻力影响未运行到位，抓取动作未全部完成，感应器2未被触发，致使抓取机未进一步移向码垛区，也未停止抓取。

3. 安全管理不到位。现场安全监管力度不够，事故车间未能确保操作规程的遵守和安全措施的落实；志帆实业员工进入华兴精细后，依托华兴精细全员托管，华兴精细“以包代管”，双方对员工管理存在盲区；安全投入不到位，事故区域无监控探头，致使安全监管存在盲区。

4. 隐患排查不到位。华兴精细和志帆实业虽常态化开展隐患排查，但是未进一步发现抓取机存在的安全隐患；志帆实业日常检查流于形式，未发现任何安全隐患。铜化集团及华兴化工对华兴精细隐患排查不到位，日常检查及各类专项检查未进一步发现抓取机存在的安全隐患。

5. 程序履行不到位。华兴精细化工自动化改造提升项目于2022年6月2日经铜官区经信局备案，至今未履行建设项目安全设施三同时手续，实施的为内部变更程序，不符合建设项目安全设施“三同时”规定。

（三）事故类型

经分析认定，该起事故为一起一般机械伤害事故。

（四）事故性质

这是一起由于操作人员安全防范意识不强、违反安全操作规程、企业安全防范措施不到位、现场安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对责任人的处理建议

1. 吴卫平，男，志帆实业员工，负责干燥车间过硫酸钠自动包装生产线扶包、卫生清扫等辅助性工作，安全意识不强，工作时间在抓取机未断电断气的情况下，违规进入抓取机作业区域清理卫生，发生机械伤害。对此次事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2. 胡宏飞，男，志帆实业主要负责人，对本单位安全生产教育和培训不到位、隐患排查不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[2]、第（五）项[2]，对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]规定，建议由铜官区应急管理局对其予以行政处罚。

3. 胡军志，男，志帆实业安全管理人员，负责车间日常安全管理工作。现场安全管理不到位，对员工操作规程培训不到位，对此次事故负有管理责任，违反《中华人民共和国安全生

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

产法》第二十五条第（二）项[4]、第（五）项[4]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，建议由铜官区应急管理局对其予以行政处罚。

4. 冯建彬，男，华兴精细法定代表人，负责安全管理、教育培训、完善公司规章制度、隐患排查整改等工作。对职工教育培训不到位、安全管理不到位、隐患排查不到位，对此次事故负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[2]、第（五）项[2]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]规定，建议由铜官区应急管理局对其予以行政处罚。

5. 牛俊祥，男，华兴精细副总经理、副总工程师、生产技术部部长，负责安全生产及设备运行等工作。对“反三违”治理不到位、隐患排查不到位、设备风险辨识不到位、安全交底落实不到位，未严格履行《铜陵华兴精细化工有限公司全员安全生产责任制度》有关副总经理及生产技术部部长相关职责，对此次事故负有管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[6]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，建议由铜官区应急管理局对其予以行政处罚。

6. 陈亚彬，男，华兴精细安环部部长，负责安全生产督查检查、培训教育等工作。对职工安全教育培训不到位、隐患排查不到位，对此次事故负有管理责任，违反《中华人民共和国

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，……；导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

安全生产法》第二十五条第（二）项[4]、第（五）项[4]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，建议由铜官区应急管理局对其予以行政处罚。

7. 章伟，男，华兴精细干燥车间主任，负责车间日常安全管理和教育培训等工作。现场安全管理不到位、对员工操作规程培训不到位，对此次事故负有管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项[4]、第（五）项[4]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，建议由铜官区应急管理局对其予以行政处罚。

（二）对责任单位的处理建议

1. 铜陵市志帆实业有限公司。安全教育培训不到位、现场安全管理不到位、隐患排查不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[7]，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[8]规定，建议由铜官区应急管理局予以行政处罚。

2. 铜陵华兴精细有限公司。对被派遣劳动者安全监督管理不到位，未督促从业人员（包括被派遣劳动者）严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，存在安全教育和操作培训不到位、安全风险辨识不到位、隐患排查不到位、程序履行不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[9]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生

法》第一百一十四条第（一）项[8]，建议由铜官区应急管理局予以行政处罚。华兴精细要深刻总结事故教训，向铜官区应急管理局书面做出深刻检查，同时强化从业人员安全管理，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[10]规定落实岗位安全责任，对违反安全生产规章制度或者操作规程的，给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）对有关单位的处理建议

1. 横港化工园区管理处，未有效履行属地管理职责，存在对承包商管理不严等现象。横港化工园区管理处要深刻总结事故教训，严格落实属地职责，督促企业加强承包商管理，严格落实承包商黑名单制度，同时向狮子山高新区和铜官区政府作深刻书面检查。

2. 铜陵市华兴化工有限公司，未有效履行母公司监管职责，存在监管不严、隐患排查不到位等问题，要举一反三，深刻汲取事故教训，对失职人员严肃追责问责。作为华兴精细全资母公司，要进一步加强对华兴精细的安全管理，完善内部管理制度，防范生产安全事故，以确保子公司相关法律法规和安全生产规章制度的严格落实。

3. 铜陵化学工业集团有限公司，未有效履行监管职责，存在对下属企业监管不严、隐患排查不到位等问题，要举一反三，深刻汲取事故教训，对失职人员严肃追责问责。要进一步加强对

产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

下属企业的安全管理，完善内部管理制度，防范生产安全事故，确保下属企业相关法律法规和安全生产规章制度的严格落实。

五、事故防范和整改措施

（一）完善安全管理制度。志帆实业要按照《中华人民共和国安全生产法》完善并落实安全责任制、安全管理制度、隐患排查制度等。华兴精细要将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，进一步加大对被派遣劳动者岗位安全操作规程教育和培训的力度。完善改建项目安全设施“三同时”手续。

（二）强化安全管理工作。志帆实业员工在华兴精细进行清扫作业时，要做好过硫酸钠自动包装生产线的安全风险辨识，做好安全防范，杜绝违章作业现象。华兴精细应履行属地及业主责任，杜绝“以包代管”现象，加大事故隐患排查治理力度，对承包商作业统一协调、监督，并定期开展安全检查，实现安全生产。铜化集团要加强对下属企业的安全管理，华兴化工要加强对华兴精细的安全管理。

（三）加强安全教育培训。志帆实业，作为劳务派遣单位，要加强对被派遣劳动者安全生产教育和培训的力度，并建立安全培训台账；华兴精细，要进一步加强安全教育，告知从业人员（包括被派遣劳动者）作业区域风险及防范措施，并督促职工严格遵守相关规章制度。

抄送：铜陵市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室、区总工会、区人社局、铜官公安分局、横港化工园区管理处、铜陵市志帆实业有限公司、铜陵华兴精细化工有限公司、铜陵化学工业集团有限公司、铜陵市华兴化工有限公司。