南昌县小蓝经开区工业一路 418 号内 汽配仓库“7 ·4 ”火灾事故调查报告

2022 年 8 月

南昌县小蓝经开区工业一路 418 号内 汽配仓库“7 ·4 ”火灾事故调查报告

2022 年 7 月 4 日 16 时许, 南昌县小蓝经济技术开发区工业一路 418 号内汽配仓库发生火灾, 过火面积约 2500 平方米, 无人员伤亡, 经第三方中介机构江西衡信保险公估有限公司认证, 火灾直接财产损失 615.2982 万元。

事故发生后, 市委、市政府领导高度重视。省委常委、市委书记李红军, 市委副书记、市长万广明等领导亲赴事 故现场指导火灾扑救和善后处理等工作。经市政府研究决定 , 成立了南昌县工业一路 418 号佰仕威新材料科技有限公司 内汽配仓库 “7 ·4” 火灾事故调查组 (以下简称调查组) 开 展调查工作。调查组按照 “四不放过” 和 “科学严谨、依法 依规、实事求是、注重实效” 的原则, 通过现场勘验、调查 询问、视频分析、检验鉴定、专家论证、查阅资料和分析讨 论, 查明了事故发生的经过、原因, 认定了事故性质和责任 , 提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议, 针对暴露 出的问题提出了整改和防范措施。

一、基本情况

（一）涉火灾单位和人员基本情况

1、南昌百特威硬质合金有限公司

南昌百特威硬质合金有限公司（以下简称百特威）成立于 2012 年 11 月 12 日，法定代表人杨某，实际控制人为其

丈夫肖某辉。企业注册资本 2500 万元人民币，地址位于南 昌县小蓝经济技术开发区工业一路 418 号，企业类型为有限 责任公司，经营范围为硬质合金制品的研发、设计，统一社 会信用代码：91360100056412979U。2013 年购得工业一路 418 号地块，办公楼为地块原有建筑，新建 1#、2#、3#车间，2014 年建成投入使用。其中，1#车间出租给南昌佰仕威新材料科技有限公司（关联公司，法定代表人为肖某辉母亲邓某香，经营范围为硬质合金制品、数控刀具的生产与销售），2# 车间出租给江西蓝鲸汽配有限公司和南昌县金成汽配经 营部。（见图 1）

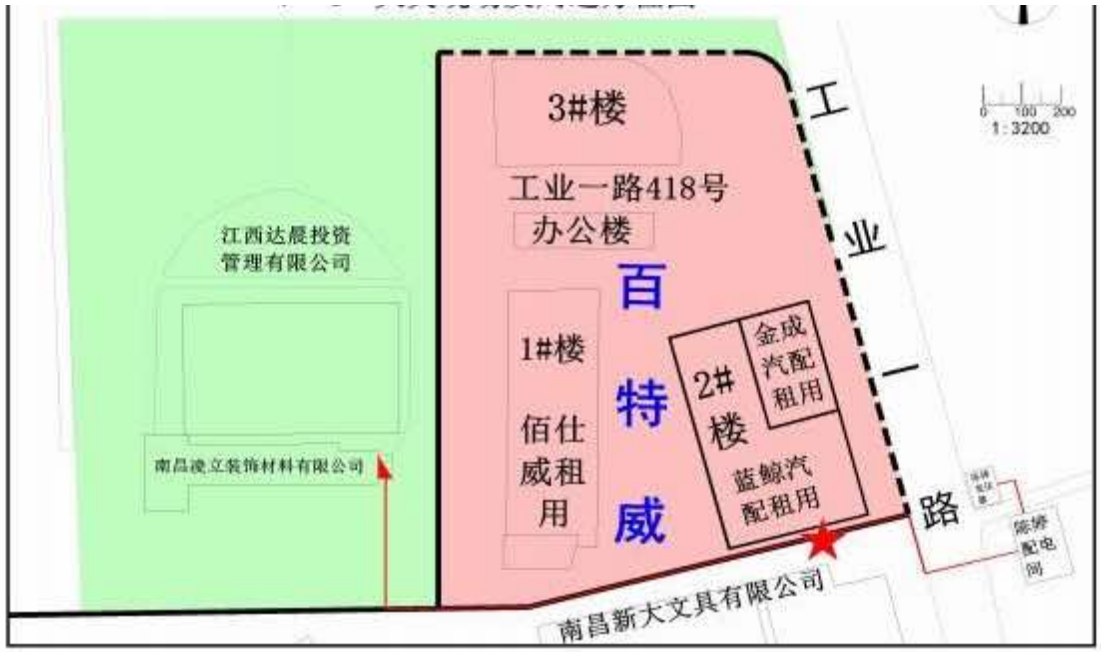


图 1

2、江西蓝鲸汽配有限公司

江西蓝鲸汽配有限公司（以下简称蓝鲸汽配）成立于

2014 年 10 月 29 日, 法定代表人时某行, 总经理刘某负责日常管理。企业注册资本 500 万元人民币, 注册地址: 南昌小 蓝经济技术开发区富山五路 168 号江西省农机大市场 2 栋 02 室, 企业类型为有限责任公司, 经营范围为汽车零部件 (发 动机除外)、电动车零配件加工; 国内贸易; 润滑油销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定或禁 止 公司经 营 的 商 品 和 技 术 除 外 。统 一 社 会 信 用代 码: 91360121314746825B。该公司有员工 30 人, 从 2014 年 4 月 起租赁南昌百特威硬质合金有限公司 2#车间的 1820 平方米 区域作为汽车配件仓库使用。

3、南昌县金成汽配经营部

南 昌县金成汽配经营部 (以下简称金成汽配) 成立于 2008 年 1 月 10 日, 经营者为刘某茂, 注册资本 3 万元人民币, 经营场所: 南昌县小蓝经济开发区富山五路 168 号江西省农机大市场二期 5 栋 08 室, 企业类型为个体工商户, 经 营范 围 为 汽 车 配 件 零 售 。统 一 社 会 信 用 代 码 : 92360121L26905257X。该经营部有员工 4 人, 从 2014 年 4

月起租赁南昌百特威硬质合金有限公司 2#车间 700 平方米区 域作为汽车配件仓库使用。

4、南昌凌立装饰材料有限公司

南昌凌立装饰材料有限公司（以下简称凌立装饰）成立于 2018 年 11 月 7 日, 法定代表人刘某龙, 公司地址为南昌

县小蓝经济技术开发区小蓝一路 219 号 1 栋。经营范围主要为装饰材料、建筑材料加工和销售。统一社会信用代码：91360121MA387PLR05。2018 年 3 月 27 日原金领机动车驾驶 员培训有限公司（已停业）与小蓝一路 219 号地块产权方江 西达晨投资管理有限公司签订了整个地块的租赁合同后，将 地块部分建筑转租给凌立装饰。2018 年凌立装饰向陈某产权 的变压器接电至厂房用于生产和办公，并向陈某缴纳电费。

5、陈某，女，年龄 52 岁，身份证号码：360121******7225，户籍所在地南昌市南昌县。其在工业一路东侧拥有变压器产权（用户编号：0014332513），向周边用户提供转供电服务。

（二）2#车间基本情况

2#车间于 2013 年设计施工，2014 年建成使用，规划及设计使用功能为钢混结构，单层、戊类车间，设计建筑面积 2105.6 平方米，设计建筑耐火等级为二级，设有室内消火栓 系统、灭火器等消防设施，实际建成面积为 2536.48 平方米。2014 年租赁给蓝鲸汽配和金成汽配后，两个承租单位擅自违

法搭建，蓝鲸汽配将内部改为局部三层，金成汽配将内部改 为局部二层，用于存放汽车零配件及桶装汽车润滑油等，实 际使用功能为丙类仓库。

二、事故发生经过

2022 年 7 月 4 日下午，租用在百特威 2#车间内的蓝鲸

汽配和金成汽配正在正常上班。

16 时 01 分 23 秒, 刘某在蓝鲸汽配一层中部接到电话后离开仓库, 此时未发现仓库内有异常情况。

16 时 07 分 30 秒, 蓝鲸汽配外南侧出现可见烟雾。(见 图 2)

16 时 08 分 07 秒, 蓝鲸汽配的西门出现黑烟。(见图 3)



图 2



图 3

16 时 08 分 10 秒, 蓝鲸汽配员工何某拨打 119 报警电话。(见图 4)

16 时 09 分, 路人胡某流在蓝鲸汽配东侧马路对面利用手机拍摄到蓝鲸汽配东南角火势情况。(见图 5)



图 4



图 5

火灾发生时蓝鲸汽配内共有 18 人，其中一层 16 人、三 层 2 人，仓库内主要存放了各类汽车配件以及润滑油等。金 成汽配内共有 1 人，主要存放了机油滤芯、空气滤芯、润滑

油等。

发现火灾后蓝鲸汽配员工立即使用灭火器进行灭火，火势失控并蔓延至仓库西门后，蓝鲸汽配员工立即由仓库西门撤离并使用 1#车间的室内消火栓进行灭火。

三、灭火救援情况

2022 年 7 月 4 日 16 时 08 分，南昌县消防救援大队指挥中心接到报警后，立即调派 3 个消防站、6 辆消防车、48 名 消防救援人员赶赴现场，大队指挥部遂行出动。16 时 38 分，南昌市消防救援支队指挥中心接到南昌县大队增援请求，立 即增派 11 个消防站、32 辆消防车、2 辆重型工程机械、196 名消防救援人员赶赴现场，支队全勤指挥部到场指挥。当地 政府立即启动应急处置预案，调派 8 辆城市洒水车、三一重 工 4 辆挖掘机协同作战。19 时 12 分火势被控制。19 时 55 分火势被扑灭。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1、起火时间

根据视频分析及询问笔录，综合认定：该起火灾起火时间为北京时间 2022 年 7 月 4 日 16 时许。

2、起火部位

根据现场勘验，结合询问笔录、视频分析，综合认定该 起火灾起火部位位于南昌县小蓝经济技术开发区工业一路 4

18 号场区内的 2#车间内东南部位，起火点位于 2#车间内南端由东往西数第 2 个窗户旁位置。（见图 6）



图 6

3、起火原因

该起火灾的直接原因：根据现场勘验情况、调查询问及检验鉴定结论，综合认定该起火灾起火原因为 2#车间外南侧围墙顶部标称“XK061387192 江西华新电线电缆有限公司 0.6/1KV VLV 3X25+1X16 ”的电缆发生电气故障，产生的高温金属颗粒喷溅引燃 2#车间内南端由东往西数第 2 个窗户旁的可燃物所致。

根据南昌县公安局出具的《关于南昌县“7·4”火灾的调查情况报告》，排除放火嫌疑。

造成电缆电气故障的诱因分析：经调查分析、检验鉴定和电力管理部门确认，该低压电缆沿墙敷设满足国家标准要求，现已查明供电方陈某和用电方凌立装饰无故意或过失损坏电力设施的行为，且未超负荷用电，所以高温环境影响、动物噬咬、绝缘层老化、产品存在质量缺陷等原因均可能造 成电缆电气故障。

（二）间接原因

1、南昌百特威硬质合金有限公司安全生产主体责任不落实，违法出租，日常安全管理不力。将不具备安全生产条 件的 2#车间出租给蓝鲸汽配和金成汽配作为仓库使用，未及 时制止 2#车间内搭建隔层、储存丙类火灾危险物品的违法行为。

2、蓝鲸汽配、金成汽配安全生产主体责任不落实。蓝 鲸汽配和金成汽配擅自将 2#车间改为丙类仓库使用，并进行 违章搭建，增加使用面积。且蓝鲸汽配和金成汽配之间仅用 铁板和铁丝网分隔，两个仓库的防火分区设置和防火分隔措 施不符合消防安全技术标准。2#车间与 1#车间相邻的地面堆 放

了大量的桶装机油，占用了防火间距，火灾时产生了大量 的流淌火，造成火灾蔓延扩大。蓝鲸汽配和金成汽配均未有 效落实安全生产主体责任，未建立健全并落实本单位全员安 全生产责任制，未及时消除生产安全事故隐患。

3、属地政府和相关单位消防安全监管职责落实不力

（1）小蓝经开区银湖管理处。贯彻落实上级的消防安全工作部署不到位，推动辖区企业开展消防安全隐患排查整治不力,落实消防安全宣传教育不到位。

（2）南昌县公安局小蓝经开区派出所。未认真履行消防安全监管工作职责，组织日常消防监督检查不深入、不细致，开展消防宣传教育不到位。

（3）南昌县城管局银湖城管中队。对违法建筑摸排处置不力，未发现蓝鲸汽配和金成汽配的违章搭建行为，对百特威公司违法建筑行为未依规上报并依法处置。

（三）事故性质。经调查认定，南昌县小蓝经开区工业 一路 418 号内汽配仓库“7 ·4 ”火灾是一起一般火灾事故。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

根据事故原因认定和责任划分，依据有关法律法规和党纪政务规定，拟对下列单位和人员提出处理建议。

（一）建议移送辖区公安机关立案人员

（1）肖某辉，南昌百特威硬质合金有限公司总经理，实际控制人，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十五条 规定，涉嫌重大劳动安全事故罪，建议移送公安机关立案侦 查。

（2）时某行，江西蓝鲸汽配有限公司法定代表人，依 据《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定，涉嫌重大 劳动安全事故罪，建议移送公安机关立案侦查。

（3）刘某，江西蓝鲸汽配有限公司总经理，依据《中

华人民共和国刑法》第一百三十五条规定，涉嫌重大劳动安全事故罪，建议移送公安机关立案侦查。

（4）刘某茂，南昌县金成汽配经营部经营者，依据《中 华人民共和国刑法》第一百三十五条规定，涉嫌重大劳动安 全事故罪，建议移送公安机关立案侦查。

（二）建议行政处罚的单位和人员

1、南昌百特威硬质合金有限公司。在 2#车间未取得相 关手续的情况下非法出租，且未对承租单位的安全生产统一 协调、管理，对发现的安全问题，未及时制止、督促整改，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条的规定，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第 49 条第二款和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第八条的规定，建议由小蓝经开区管委会协调组织相关职能部门依法对其处罚。

2、江西蓝鲸汽配有限公司。在承租区域内违法搭建，二、三层增加使用面积 1100 平方米。违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条的规定，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条的规定，建议由小蓝经开区管委会协调组织相关职能部门依法对其处罚。

3、南昌县金成汽配经营部。2014 年在承租区域内违法 搭建，二层增加使用面积 500 平方米。违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条的规定，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条的规定，建议 由小蓝经开区管委会协调组织相关职能部门依法对其处罚。

4、陈某，与凌立装饰口头约定供用电合同，为凌立装 饰提供生产经营用电。现已查明陈某在供电过程中无故意或

过失损坏电力设施的行为，且电缆的维护管理缺失达不到《中华人民共和国刑法》第二章危害公共安全罪中相关刑事犯罪的客观要

件。鉴于陈某在转供电过程中存在加价收费行为，违反了《中华人民共和国电力法》第四十四条的规定，建议由南昌县电力管理部门对其 进行调查处理。

（三）责任部门和责任人员的处理建议

1、小蓝经开区银湖管理处，未正确履行消防安全职责，对辖区内事故防范工作领导不力，建议小蓝经开区管委会对 其进行问责通报。

2、李某柱，原南昌县小蓝经开区派出所民警，负责沥山 村片区，未认真履行片区消防安全大排查大整治工作职责，未 对事故单位开展消防监督检查，开展消防宣传不到位，建议对 其进行提醒谈话。

3、雷某，原南昌县小蓝经开区派出所民警，负责沥山村 片区，未认真履行片区消防安全大排查大整治工作职责，对事 故单位开展的消防监督检查不认真、不深入，建议对其进行提 醒谈话。

4、魏某，南昌县城管局银湖城管中队中队长，对辖区违 法建筑摸排处置不力，负领导责任，建议对其进行提醒谈话。

5、李某鸿，南昌县城管局银湖城管中队控违组组长，负责沥山村违建查处工作，对辖区违法建筑摸排处置不力，

对百特威公司违法建筑行为未依规上报并依法处置，建议对

其进行诫勉谈话。

6、徐某涛，南昌县城管局银湖城管中队控违组成员（合 同制），负责沥山村违建查处工作，对辖区违法建筑摸排处 置不力，对百特威公司违法建筑行为未依规上报并依法处

置，建议由南昌县城管局对其依规处理。

六、事故防范和措施建议

（一）切实担负起防范化解安全风险的政治责任。小蓝经开区管委会及下属部门要牢固树立安全发展理念，在统筹经济、社会发展中自觉把人民生命安全放在第一位，把防范 化解安全风险摆在重要位置，强化底线思维、红线意识，大 力推进安全发展、高质量发展。要完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层 层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措 施，及时发现问题、解决问题，牢牢守住城市安全底线。

（二）举一反三形成监督管理闭环。小蓝经开区管委会要深刻吸取火灾教训，深入研判全区安全形势，对辖区内的 厂房仓库重新开展一次安全隐患排查，要按照“谁审批谁负 责、

谁主管谁负责”的原则，摸清“已办产权证”建筑和“未办产权证”违法建筑底数，不留死角，对历史遗留问题的既有建筑，要组织专业力量逐一进行安全评估，找准隐患问题，拿出切实有效的整改举措，依法督促整改落实到位，确保隐

患清零。要对排查整治情况开展督导和“ 回头看 ”，逐级传 递压力，层层压实责任，防止反弹。要进一步规范建筑行政 审批办理，把好源头关，消除先天性安全隐患。要开展一次 供电设施的安全检查，确保供电安全。

（三）持续加大应急救援力量建设。这此次火灾扑救过程中，暴露出市政消火栓数量不足、管网压力不够等问题。小蓝经开区管委会要督促相关部门加强公共消防设施建设。要加强教育培训，提升安全监督管理人员的能力和水平。积 极探索建立安监、消防、派出所、乡镇共同参与的基层火灾 防控联动机制，不断完善基层网格、专职志愿消防队、微型 消防站等参与的应急联勤联动，有效缓解基层安全监管力量 不足的困境。结合辖区内厂房仓库多、各类加工企业密集的 现状，针对性配备灭火救援人员、车辆和器材装备，加强训 练演练，全面提升应急救援能力。

南昌县工业一路 418 号佰仕威新材料

科技有限公司内汽配仓库“7·4”

火灾事故调查组（代章）

2022 年 8 月 8 日