蓬安城区污水治理项目“10·18”一般触电事故调查报告

2023年10月18日14时25分许，在蓬安县文君路与抚琴大道交叉路口蓬安县城区污水治理项目三标段施工工地发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失168余万元。

事故发生后，市委市政府领导高度重视并作出重要指示，要求妥善处理善后事宜，认真开展事故调查，尽快查明事故原因，总结事故教训，严肃追责，同时要深刻汲取事故教训，杜绝此类事故再次发生。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号）及《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第225号)的规定，2023年10月21日，经南充市人民政府同意，成立了由市应急管理局、市公安局、市住房和城乡建设局、市总工会、蓬安县人民政府等有关领导和同志参加的蓬安城区污水治理项目“10·18”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），同时聘请有关专家参与事故调查，并邀请市纪委监委机关、市检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过采取现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了相应的防范和整改措施建议。

经调查认定，**蓬安城区污水治理项目“10·18”一般触电事**

故是一起因作业人员安全意识淡薄,未佩戴和使用绝缘防护手套,且无专门人员进行现场安全监护，违规从事临时用电危险作业，相关部门和单位疏于安全管理而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

蓬安县城区污水治理项目三标段位于蓬安县相如大道至火车站片区，内容及规模：建设市政管网约25.3公里、道路恢复面积约7.5万平米、木桥河排污口整治项目、清溪河污水截流工程、凤凰新城截污干管和其他市政工程，签约合同价（含税）：肆亿玖仟玖佰伍拾捌万伍仟叁佰肆拾伍元，项目启动时间：2022年10月30日，工期：510天。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位。蓬安县水利开发有限责任公司，成立于2002年4月30日，法定代表人：曹霞林，企业类型：有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：91511323738316220Y，注册资本：贰亿伍仟万元，注册地址：蓬安县相如镇城南路178号附1号，经营范围：水资源管理、水利相关咨询服务、非常规水源利用技术研发、水土流失防治服务、污水处理及其再生利用等。该公司为蓬安县城区污水治理项目平台型企业。按照蓬安县城区污水治理项目建设指挥部统一安排，该项目建设施工的协调管理工作由蓬安县城区污水治理项目工作专班具体负责，牵头单位为蓬安县住房和城乡建设局。

2.总承包单位。中铁二十四局集团有限公司，成立于1990

年9月18日，法定代表人：支卫清，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91310000132202448l，注册资本：贰拾亿元，注册地址：上海市会文路2号，经营范围：工程建设项目总承包、设计以及项目管理和相关的技术与管理服务等。公司成立了蓬安县城区污水治理项目三标段项目经理部，项目经理：霍若愚，分管安全负责人：李彬，安全部部长：刘明飞。

3.专业分包单位。海南亿昌建设工程有限公司，成立于2020年10月14日，法定代表人：余汶航，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91460108MA5TPPKK8M，注册资本：壹仟万元 ，注册地址：海南省海口市美兰区二东路滨江海岸一期9栋1703号房，经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，建筑劳务分包，建筑智能化工程施工等。公司系蓬安县城区污水治理项目三标段土石方工程专业分包单位，现场负责人（生产经理）：杜在良，专职安全员：邱先勇。

4.劳务分包单位。重庆卓杉建筑劳务有限公司，成立于2020年11月9日，法定代表人：宋柯男，企业类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91500231MA617NLK77，注册资本：肆仟万元 ，注册地址：重庆市垫江县凤西街63号，经营范围：建筑劳务分包、土石方工程施工等。公司系海南亿昌建设工程有限公司所承包蓬安县城区污水治理项目三标段土石方工程劳务分包单位，现场负责人：文永兴，专职安全员：骆杰。

5.监理单位。四川省名扬建设工程管理有限公司，成立于2001年2月21日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：任刚，统一社会信用代码：9151000072539211X8，注册资本：伍仟万元，注册地址：成都市青羊区顺城大街269号富力中心716室，经营范围：工程造价咨询业务、招投标代理服务、单建式人防工程监理、消防技术服务，工程技术服务等。许可项目：建设工程监理、公路工程监理、水利工程建设监理、地质灾害治理工程监理等。公司系蓬安县城区污水治理项目三标段监理单位，派驻项目总监理工程师：尹朝建，专职安全监理：沈志刚。

（三）事故现场勘查情况

1.事故现场总体情况

事故现场位于蓬安县文君路与抚琴路交叉路口东侧蓬安县城南社区医院路段雨污分流工地四级配电箱处（图1）。事发当天天气晴朗，温度：23.0℃。

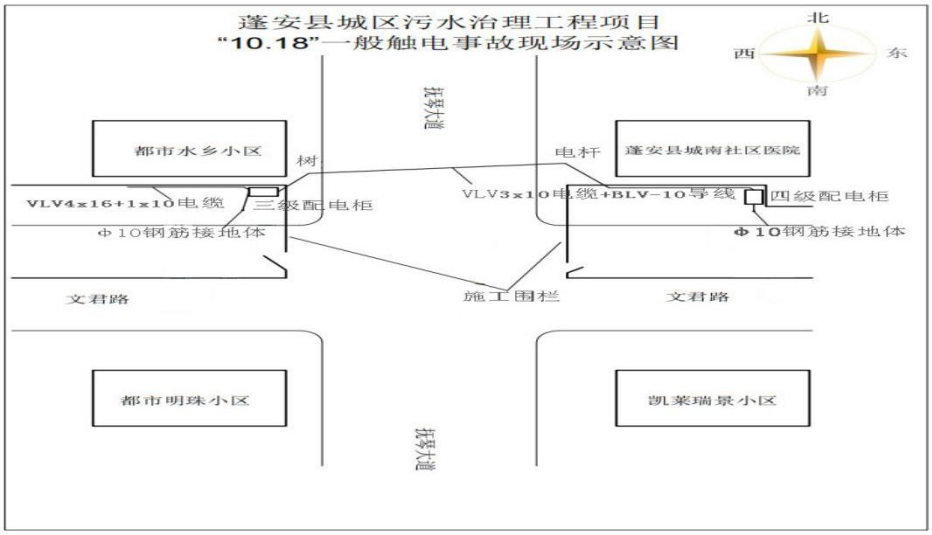


图1　事故现场总体平面图

2.事故涉及配电箱相关情况

（1）导致事故发生的配电箱。该配电箱位于文君路157号蓬安县城南社区医院临街旁，属四级配电箱，配电箱高96cm，长55cm，宽20cm，配电箱正面印有“有电危险”、“注意安全”、“禁止触碰”等字样（图2）。

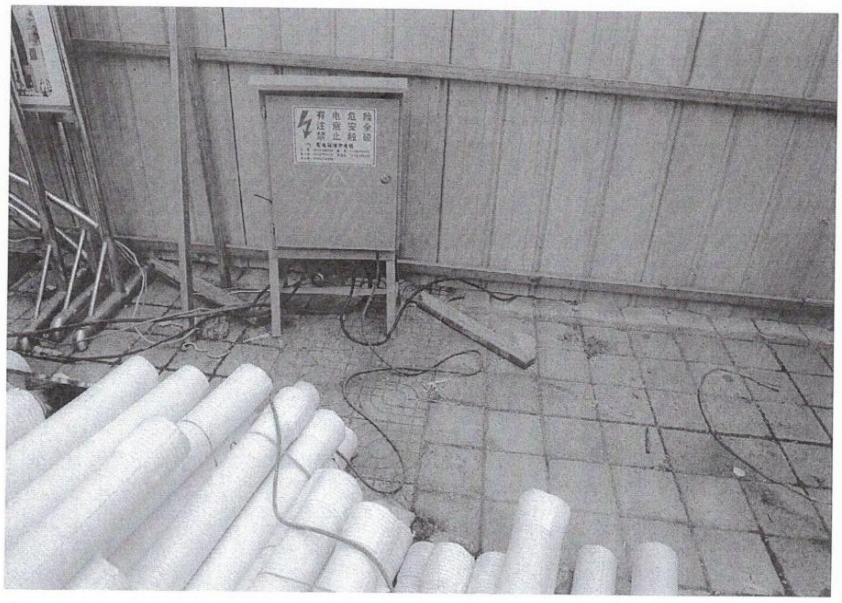


图2　导致事故发生配电箱的外部情况

配电箱内有数个电闸开关，其左上方有一个大电闸，电闸呈合闭状，该电闸上连接有三根直径0.5cm的电线，该三根电线另一端交汇在一起，由一黑色电线皮包裹，直径1.8cm，配电箱右下方有一小电闸，该电闸下方连接有两根电线，后交汇在一起，由一黑色电线皮包裹，直径1.2cm（图3）。其直径1.8cm的电线经北侧围栏顶部、北侧电杆、西侧抚琴大道对面树木顶部连接至西侧工地内三级配电箱。

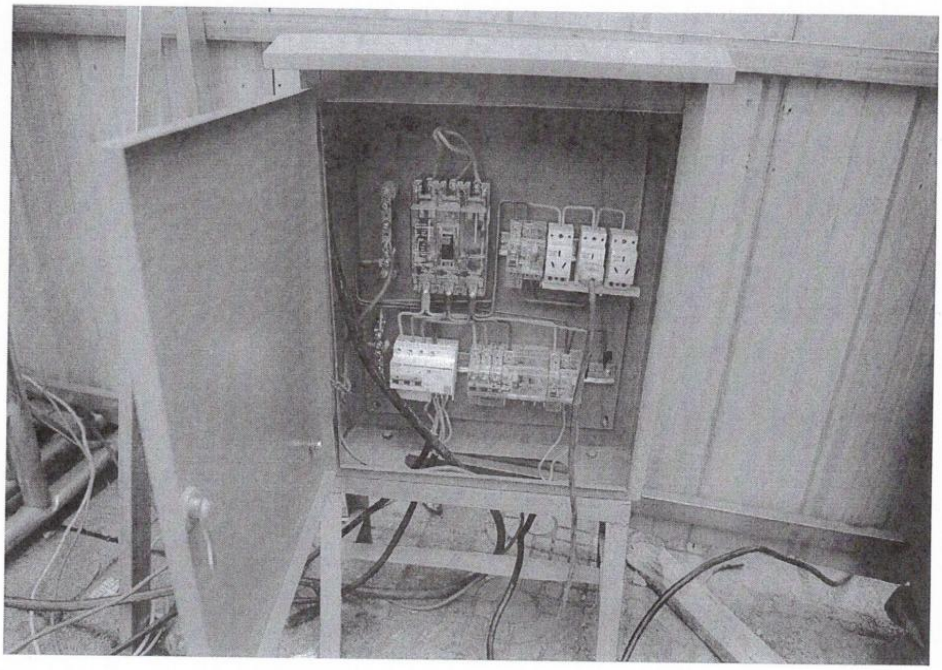


图 3　导致事故发生配电箱的内部情况

（2）非正常送电的配电箱。该配电箱位于文君路都市水乡小区临街旁，属三级配电箱，配电箱高 96cm，长 55cm，宽 20cm，配电箱正面印有“有电危险”、“注意安全”、“禁止触碰”等字样。配电箱内有数个电闸，左上方为一大电闸，电闸呈合闭状，该电闸上方连接三根电线，另一端与另外两根电线交汇一起，形成一根直径 2.2cm 的黑色电线，配电箱下方两个电闸各连接有四根电线，四根电线又各交汇在一起形成两根直径 1.8cm 的电线（图 4），分别从配电箱下方接出。从调取的现场视频监控看，事故发生时，该配电箱箱门呈打开状态，没有悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。

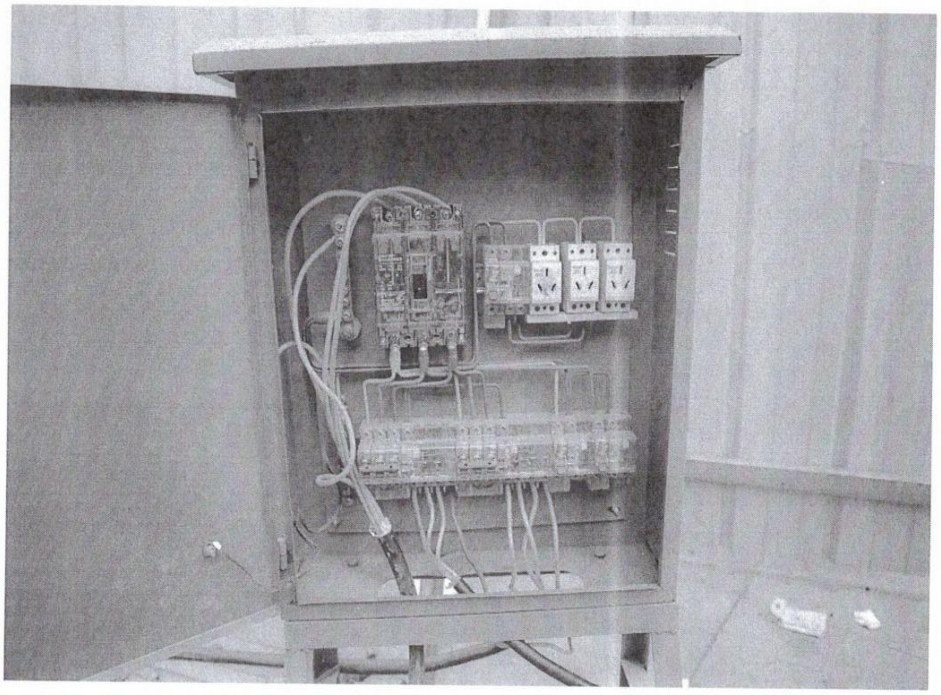


图 4　突然送电的三级配电箱的内部情况

（3）两配电箱的连接情况。两配电箱直线距离约 66 米，三相线采用一根 VLV 3x10 铝芯电缆连接，一端接三级配电箱内下部第二个出线开关，另一端接四级配电箱左上部进线开关上端。中性线采用一根 10mm^2 铝芯电线连接，分别接于两配电箱内左上部的中性线接线端子上，这根中性线两端颜色不一致，四级配电箱侧为绿色，而三级配电箱侧为红色，说明中性线存在中间接头。

（四）死亡人员情况

死亡人员：吕小平，男，汉族，1977 年 1 月 12 日出生，身份证号码:5129***，户籍地：蓬安县利溪镇青龙江村五组，生前系重庆卓杉建筑劳务有限公司电工作业人员。从蓬安县公安局物证鉴定室提供的《法医尸体检验记录》证实，死亡人员左手和右

手手指均出现明显因触电而产生的黄色、灰黄色的电流斑，符合触电死亡特征。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 10 月 18 日上午，海南亿昌建设工程有限公司生产经理杜在良给重庆卓杉建筑劳务有限公司电工班组组长王亮打电话说：因施工需要，位于抚琴大道与文君路交叉路口城南社区医院路段的一行道树需要移走，下午要对设置于树上的施工用电线路（该电缆线连接工地内都市水乡小区旁边的三级配电箱和城南社区医院旁边的四级配电箱）进行拆除并重新架设，王亮表示同意。王亮与杜在良通电话时，吕小平、王成文、黄长虹等三名电工作业人员均在现场。

当天下午 14 时许，吕小平主动电话通知王成文、黄长虹到抚琴大道与文君路交叉路口对城南社区医院路段行道树上的电线进行拆除和重新架设，几分钟后，三人先后来到现场，着手电线拆除和重新架设作业的前期准备。根据现场协商分工，由吕小平负责断开都市水乡小区旁边三级配电箱的电闸并看守配电箱，王成文、黄长虹二人负责拆除城南社区医院外行道树上的电线并重新架设。

随后吕小平来到都市水乡小区旁边的三级配电箱，断开了配电箱内的进线电闸，14 时 15 分，吕小平打电话告诉王成文说电已经关了，可以拆线。于是王成文、黄长虹开始拆除四级配电箱的电线，拆完配电箱的电线后，就着手将架在树上的电线拉下来

收集在一起，在还没把树上的电线全部拉下来时，吕小平来到了他们的作业现场，并告诉他们说，他叫货车驾驶员周文权在帮忙看守配电箱。然后吕小平找王成文要了一把螺丝刀去重新接回刚刚拆除的四级配电箱的电线，王成文、黄长虹则继续整理从树上拉下来的电线并重新架设。

断开三级配电箱进线电闸，直接造成工地模板工作业区域停电，模板工卿家太在请示班组现场管理人员马超后，即安排同班组的模板工祝勇娃去查看三级配电箱的电闸是否跳闸。祝勇娃来到都市水乡小区旁边的三级配电箱，发现配电箱进线电闸处于断开状态，于是就自行合上进线电闸，然后离开了三级配电箱。此时坐在货车上的驾驶员周文权并没发现祝勇娃，在祝勇娃转身经过其所驾货车时，周文权才发现祝勇娃，他随即告诉祝勇娃不要去配电箱合电闸，有人正在接电线。祝勇娃不认识周文权，便没有答理他，随后径直离开了三级配电箱所在的西侧工地。

就在祝勇娃刚合上三级配电箱进线电闸一瞬间，正在作业的王成文、黄长虹突然听到一声惨叫，两人转身发现吕小平倒在四级配电箱前的波纹管上面。黄长虹迅即来到吕小平身旁，同时闻到了一股焦味，他意识到吕小平触电了，就立即安排王成文去关掉三级配电箱的进线电闸，同时叫在场的一名施工员拨打120电话。后吕小平经120医护人员送至医院抢救无效死亡。

（二）应急救援和善后处置情况

10月18日14时25分，正在城南社区医院路段进行电线拆除和重新架设作业的电工王成文、黄长虹发现吕小平触电倒地后，

王成文立即跑到都市水乡小区旁边的三级配电箱断开进线电闸，并迅速返回事发现场会同黄长虹等人对吕小平进行心肺复苏急救，14 时 37 分，120 医护人员赶到现场将吕小平送至蓬安县人民医院进行抢救，16 时 01 分经医护人员抢救无效宣布死亡。

接到事故报告后，蓬安县应急、住建、公安和相如镇街道办相关负责同志先后赶赴事故现场指导应急处置工作。组织施工单位及时封锁施工工地和事故现场，并协调开展事故善后处理等工作。10 月 19 日，重庆卓杉建筑劳务有限公司与吕小平家属达成并签订死亡赔偿协议，赔偿金额 132 万元。经评估，蓬安县相关部门和单位在此次事故应对处置中，应急响应及时，现场处置得当，善后处理有序，没有因应急处置和善后处理不当造成次生灾害、衍生事件发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.吕小平未佩戴和使用绝缘手套，且未采取其他防触电措施，违章冒险对四级配电箱进行接线作业，在作业过程中，被突然通电的四级配电箱两线电击导致事故发生。

2.祝勇娃在未确认三级配电箱进线电闸断开原因的情况下，违规实施合闸送电作业，导致四级配电箱非正常通电。

（二）间接原因

1.吕小平未认真履行现场岗位职责。按照现场分工其主要负责三级配电箱的断闸停电及看守工作，但其断开三级配电箱电闸后，未按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

第 8.3.2、8.3.4 条的规定锁闭配电箱箱门和悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，并擅自委托不具备电工作业常识的货车驾驶员周文权看守配电箱，且错误实施越级断闸停电，影响到非电工作业区域的正常用电。

2.周文权未认真履行临时看守配电箱职责。其接受吕小平委托同意临时看守三级配电箱后，未认真履行相应职责，未及时发现和制止祝勇娃靠近三级配电箱实施的违规合闸送电行为。

3.重庆卓杉建筑劳务有限公司未严格执行临时用电危险作业安全管理规定。未制定临时用电危险作业审批制度，未告知电工作业人员开展临时用电危险作业的具体审批程序和要求，未安排专门人员对临时用电危险作业进行现场安全管理，未制止和纠正电工作业人员长期存在未佩戴使用绝缘手套、安全帽等劳动防护用品从事涉电作业的行为。

4.海南亿昌建设工程有限公司对临时用电危险作业安全疏于管理。未制定或督促劳务分包单位制定临时用电危险作业审批制度，未督促劳务分包单位严格执行临时用电危险作业相关安全管理规定。

四、调查发现的其他问题

（一）有关企业存在的问题

1.四川省名扬建设工程管理有限公司。未督促项目分包单位严格执行临时用电危险作业安全管理规定，项目专职安全监理工程师沈志刚长期病假，未常驻施工现场履行职责；此外，还存在由他人代替专职安全监理在《蓬安县城区污水治理项目三标段临

时用电专项施工方案》审批表上审核签字的情况。

2.中铁二十四局集团有限公司（蓬安县城区污水治理项目三标段项目部）。未协同分包单位对新进场作业人员规范开展三级安全生产教育培训，未有效督促项目分包单位严格执行临时用电危险作业安全管理规定。

（二）监管层面存在的问题

蓬安县住房和城乡建设局。作为蓬安县城区污水治理项目三标段行业监管部门，虽多次对该项目安全生产进行现场检查指导，但未发现项目新进场作业人员三级安全生产教育培训不规范、监理单位专职安全监理人员长期不在岗履职以及项目分包单位未严格执行临时用电危险作业安全管理规定等情况，存在安全检查不规范不细致不深入等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

吕小平，男，重庆卓杉建筑劳务有限公司派驻蓬安县城区污水治理项目三标段电工作业人员。安全意识淡薄，未认真履行现场分工职责，擅自委托不具备电工作业常识人员负责三级配电箱看守，且在未佩戴使用绝缘手套或采取其他防触电措施的情况下，冒险从事四级配电箱接线作业，对事故发生负有直接责任。其行为违反了《安全生产法》第五十七条、《建设工程安全生产管理条例》第三十三条的相关规定，按照《安全生产法》第一百零七条的相关规定应由重庆卓杉建筑劳务有限公司对其进行处理，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.祝勇娃，男，重庆卓杉建筑劳务有限公司派驻蓬安县城区污水治理项目三标段模板工。其安全意识淡薄，不具备电工作业人员资格违规从事涉电作业-对三级配电箱实施合闸送电，导致四级配电箱非正常通电，对事故发生负有直接责任，建议由重庆卓杉建筑劳务有限公司按照《安全生产法》第一百零七条的相关规定和公司内部有关规章制度对其进行处理。

2.周文权，男，重庆卓杉建筑劳务有限公司派驻蓬安县城区污水治理项目三标段货车驾驶员。其安全意识淡薄，不具备电工作业常识贸然接受配电设施看守工作，且未认真履行三级配电箱临时看守职责，未及时发现和制止祝勇娃的违规合闸送电行为，对事故发生负有直接责任，建议由重庆卓杉建筑劳务有限公司按照《安全生产法》第一百零七条的相关规定和公司内部有关规章制度对其进行处理。

3.王亮，男，重庆卓杉建筑劳务有限公司派驻蓬安县城区污水治理项目三标段电工组组长。未按照临时用电危险作业相关安全管理规定和操作规程组织安排电工作业人员开展工作，未及时发现和纠正电工作业人员长期存在未佩戴使用绝缘手套、安全帽等劳动防护用品违规从事涉电作业的行为，对事故发生负有一般管理责任，建议由重庆卓杉建筑劳务有限公司按照《安全生产法》第一百零七条的相关规定和公司内部有关规章制度对其进行处理。

4.骆杰，男，重庆卓杉建筑劳务有限公司派驻蓬安县城区污

水治理项目三标段专职安全管理人员。未对本单位分包项目安全生产工作进行认真检查，未及时排查发现临时用电危险作业审批制度和现场安全管理缺失，以及电工作业人员长期存在未佩戴使用绝缘手套、安全帽等劳动防护用品违规从事涉电作业等生产安全事故隐患，对事故发生负有重要管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第九十六条的规定依法处罚。

5.宋柯男，男，重庆卓杉建筑劳务有限公司主要负责人。未组织制定临时用电危险作业审批制度，未认真检查本单位分包项目的安全生产工作，未及时发现和消除电工班组开展临时用电危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，以及电工作业人员长期存在未佩戴使用绝缘手套、安全帽等劳动防护用品违规从事涉电作业的生产安全事故隐患，对事故的发生负主要管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（二）（五）项的有关规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定依法处罚。

6.邱先勇，男，海南亿昌建设工程有限公司派驻蓬安县城区污水治理项目三标段专职安全管理人员。未认真检查本单位分包项目的安全生产工作，未及时排查发现临时用电危险作业审批制度和现场安全管理缺失，以及电工作业人员长期存在未佩戴使用绝缘手套、安全帽等劳动防护用品违规从事涉电作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有重要管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议由蓬安县应急管理

局按照《安全生产法》第九十六条的规定依法处罚。

7.余汶航，男，海南亿昌建设工程有限公司主要负责人。未组织制定或督促劳务公司制定临时用电危险作业审批制度，未认真督促检查本单位分包项目的安全生产工作，未及时发现和消除劳务分包单位开展临时用电危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，以及电工作业人员长期存在未佩戴使用绝缘手套、安全帽等劳动防护用品违规从事涉电作业的生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）项的有关规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定依法处罚。

8.霍若愚，男，中铁二十四局集团有限公司派驻蓬安县城区污水治理项目三标段项目部经理。未及时发现新进场作业人员三级安全生产教育培训不规范，以及项目分包单位未严格执行临时用电危险作业安全管理规定等情况，对承包项目的安全生产工作统一协调、管理不到位，其行为违反了《安全生产法》第四十六条第一款、《安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第一百零三条第二款的相关规定依法处罚。

（三）对有关责任单位的处理建议

1.重庆卓杉建筑劳务有限公司。未认真落实蓬安县城区污水治理项目三标段劳务分包项目施工作业安全生产主体责任，未严格执行临时用电危险作业安全管理规定，对事故发生负主要责任，

其行为违反了《安全生产法》第四十一条第二款、第四十三条、第四十四条、《四川省安全生产条例》第三十九条第一款和《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第3.3.2条的有关规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定依法处罚。

2.海南亿昌建设工程有限公司。未认真落实蓬安县城区污水治理项目三标段专业分包项目建设施工安全生产主体责任，未督促劳务分包单位严格执行临时用电危险作业相关安全管理规定，对事故发生负有重要责任，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第一款、第二十七条第二款、第四十三条、第四十四条和《四川省安全生产条例》第三十九条第一款及《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第3.3.2条的有关规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定依法处罚。

（四）对调查发现其他问题的处理建议

1.四川省名扬建设工程管理有限公司。未严格按照监理规范对蓬安县城区污水治理项目三标段安全生产实施监理，未按照监理合同约定安排专职安全监理人员常驻施工现场开展工作，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一、三款的规定，建议由蓬安县住房和城乡建设局按照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条的相关规定依法处罚，并根据《四川省建筑市场责任主体不良行为记录管理办法》将其列入不良行为记录管理。

2.中铁二十四局集团有限公司（蓬安县城区污水治理项目三标段项目部）。对项目分包单位的安全生产工作疏于统一协调、管理，其行为违反了《安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由蓬安县应急管理局按照《安全生产法》第一百零三条第二款的相关规定依法处罚。

3.蓬安县住房和城乡建设局。未认真履行蓬安县城区污水治理项目三标段行业主管部门安全生产监管职责，建议责成其向蓬安县人民政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化警示教育，着力提升作业人员安全意识。项目各参建单位要针对事故暴露出的电工作业人员安全风险意识薄弱、安全作业常识不足和长期未佩戴使用劳动防护用品等突出问题，针对性组织开展一次全员安全生产警示教育活动。通过安排部分被调查、被处罚人员进行现身说法的方式，引导广大作业人员深刻汲取事故教训，切实增强法制意识和敬畏之心，不断提升作业人员风险防范意识和遵章守纪的自我约束力。同时，要依法规范开展新进场作业人员的三级安全生产教育和培训，如实记录培训情况，防范作业人员刚入职就留下风险隐患。

（二）强化问题整改，着力补齐安全生产工作短板。一是中铁二十四局集团有限公司、四川省名扬建设工程管理有限公司要按照合同约定和有关法律法规规定配齐配强专职安全管理人员和监理人员，确保有足够人手参与项目现场安全管理。二是海南亿昌建设工程有限公司、重庆卓杉建筑劳务有限公司要深入分析

总结事故教训，建立健全临时用电危险作业内部审批制度，明确审批的具体流程和要求，为临时用电施工作业提供基本遵循；同时，要立即对照《蓬安县城区污水治理项目三标段临时用电专项施工方案》对三、四级配电箱之间的连接电缆及配电箱保护系统设置不规范的情况进行全面整改。三是项目各参建单位要举一反三排查梳理吊装、动火、有限空间、建（构）筑物拆除等危险作业的内部审批制度的建立和执行情况，及时建立管理制度、增添管理措施，堵塞安全管理漏洞。四是要切实加强施工现场管理，紧盯危险作业、危险性较大分部分项工程施工，全面落实作业现场安全风险辨识、安全技术交底、专门人员负责现场安全管理等措施，及时制止和纠正违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，坚决防范类似事故再次发生。五是蓬安县人民政府及其有关部门负责同志要认真落实《地方党政领导干部安全生产责任规定》，及时赶赴事故现场组织开展应急处置工作。

（三）强化监管执法，从严查处各类违规违章行为。蓬安县住房和城乡建设、应急管理等部门要着力加大市政建设工程领域的监管执法力度，从严查处施工现场管理混乱、安全防护措施不到位、安全教育培训“走过场”、违章指挥和违章作业屡禁不止等违法违规行为，倒逼建设工程各参建单位严格落实安全生产主体责任，严格执行法律、法规、规章及工程建设强制性标准；要督促指导建筑施工企业建立健全和落实安全生产举报制度，广泛发动企业员工参与安全隐患排查治理，及时发现和消除各类事故隐患，确保蓬安县建筑施工领域安全生产形势总体稳定。