灵石交口亚鑫能源有限公司新建仓储物流项目
“8·20”一般高处坠落事故调查报告

灵石县政府事故调查组

2023年11月13日

灵石交口亚鑫能源有限公司新建仓储物流项目“8·20”一般高处坠落事故调查报告

2023年8月20日上午10时40分许，灵石县亚鑫能源有限公司新建仓储物流项目在拧螺丝固定彩钢板作业过程中，发生一起一人高处坠落死亡的一般事故，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，县政府成立由县应急局牵头，县公安局、县工信局、人社局、总工会和交口乡参加的“灵石县亚鑫能源有限公司新建仓储物流项目“8·20”一般高处坠落事故调查组”（以下简称事故调查组），调查组下设技术组、管理组、综合组和监督与责任追究组，邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料，调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

调查认定，灵石交口亚鑫能源有限公司新建仓储物流项目“8·20”高处坠落事故，是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目概况

灵石县亚鑫能源有限公司新建仓储物流项目于2022年5月18日在灵石县行政审批服务管理局备案，项目法人：灵石县亚鑫能源有限公司；建设地址：灵石县交口乡温家沟村；建设规模及内容为：总建筑面积18000平方米。新建封闭式仓储一座，年储运钢材、建材等物资50万吨，配套建设办公楼、停车装卸场地硬化等；项目总投资2000万元。项目备案后于2023年5月开工建设仓储棚，该项目为在建项目，项目现场负责人为赵灵安。施工单位为陕西诺茗建设集团有限公司盐城第一分公司。

（二）相关单位概况

1.建设单位概况

单位名称：灵石县亚鑫能源有限公司；

统一社会信用代码：91140729*****W3E73；

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

注册资本：肆佰捌拾万圆整；

成立日期：2022年4月15日；

经营住所：山西省晋中市灵石县翠峰镇；

法定代表人：张永贵；

主要经营范围：各种商品销售；

营业期限：2022年4月15日至长期；

营业执照登记机关：灵石县行政审批服务管理局；

营业执照发证日期：2022 年 5 月 5 日。

2.施工单位概况

单位名称：陕西诺茗建设集团有限公司盐城第一分公司；

统一社会信用代码：91320903*****PG367；

注册类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；

成立日期：2021 年 5 月 17 日；

营业场所：盐城市盐都区张庄街道办事处西徐居委会；

负责人：宋晓兵；

主要经营范围：许可项目：地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等；一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程等；

营业执照登记机关：盐城市盐都区市场监督管理局；

营业执照发证日期：2021 年 5 月 17 日。

二、事故发生经过

事故发生作业面为灵石交口亚鑫能源有限公司新建仓储物流项目正在建设的仓储棚主面彩钢板安装处。2023 年 8 月 20 日上午 10 时许，施工现场 7 名工人在该作业面进行拧螺丝固定彩钢板作业，夏某某（死者）和 3 名工人（夏某某在距地面约 7—8m 高的钢架处，王某某在距地面约 4m 处，2 名工人在距地面约 2m 处）负责拧螺丝，施工负责人韩某某和另 2 名工人在地面负责往作业面递彩钢板。10 时 40 分许，韩某某和另 2 名工人在准

备往作业面递彩钢板时，夏某某从钢架处坠落至地面，面部朝下，现场人员立即上前查看呼喊，夏某某无回应，已处于昏迷状态，系在身上的安全带断裂，安全帽滚落一边。

三、事故伤亡和直接经济损失

（一）伤亡情况

死者夏某某，男，35 岁，身份证号 14263**********615，住址：临汾市大宁县三多乡人。

（二）直接经济损失

事故共造成直接经济损失 120 万元。

四、现场勘察情况

2023 年 8 月 31 日上午，事故调查组组织专家对新建仓储物流项目“8·20”事故部位进行了勘察，并查阅了相关安全技术及管理资料、调阅记录。事故现场照片如下：

1、事故地点位于灵石县交口乡庆余沟口（图 1）



图 1 事发地点

2、事故现场为正在建设的仓储棚，该棚主体已经完成，顶棚部分覆盖，仓储棚长 100m，宽 50m，设计拱棚顶高 23.5m、柱高 16m。（图 2、图 3）



图 2 仓储棚外观图



图 3 仓储棚内观图

3、事发作业面为大门进口右侧主面彩钢板安装处，第一横杆距地 2.8m，从第二横杆往上每隔 1.2m 有一横杆，第一块彩钢板正在安装过程中，彩钢板顶与第六横杆齐平，总高 8.8m。（图 4）

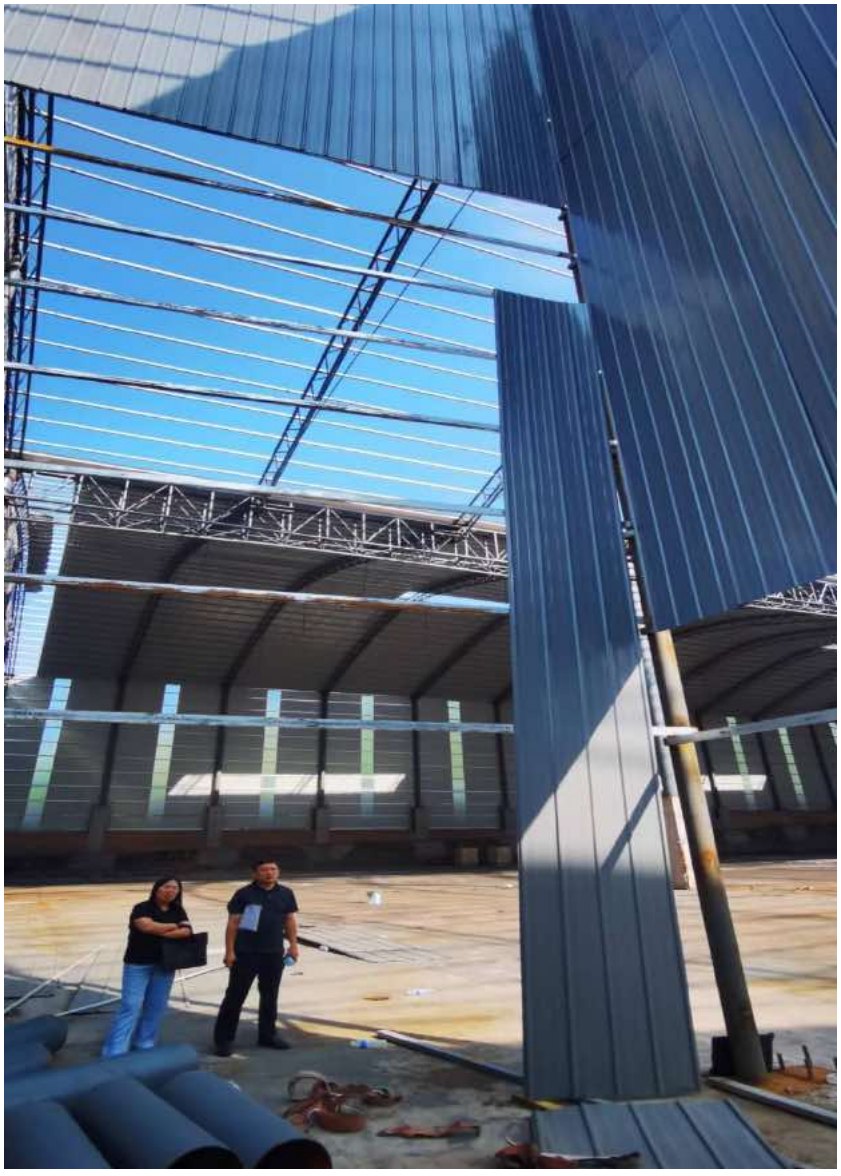


图 4 事发作业面

4、事故现场经当时在场人员描述，死者坠落时位置（图 5），身体呈俯卧状，面部朝下，安全帽落在一边，安全带断裂。（图 6）



图 5 死者坠落位置

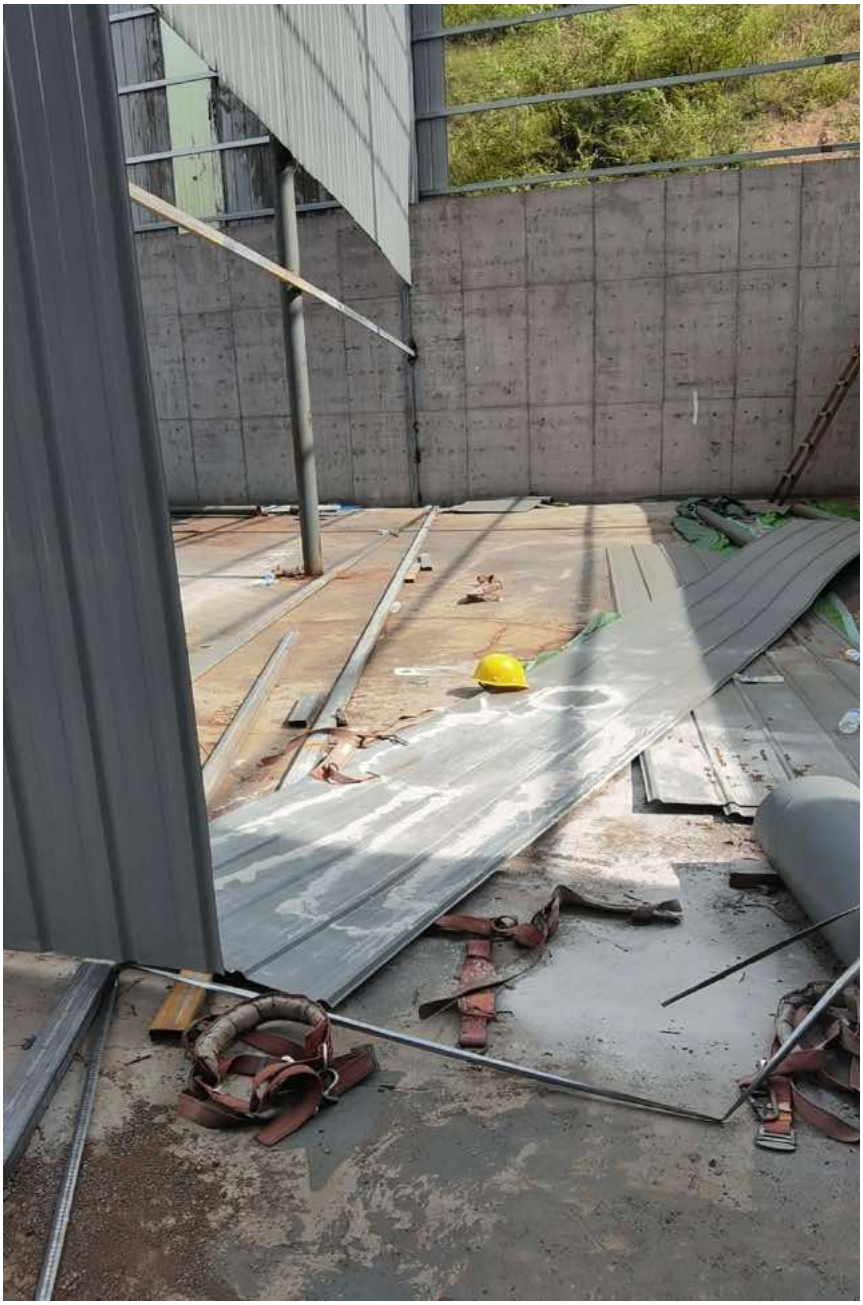


图 6 死者坠落现场图

5、安全带断裂情况（图 7）。现场共发现安全带 4 付，全部为单腰式安全带（图 8）。



图 7 断裂后的安全带

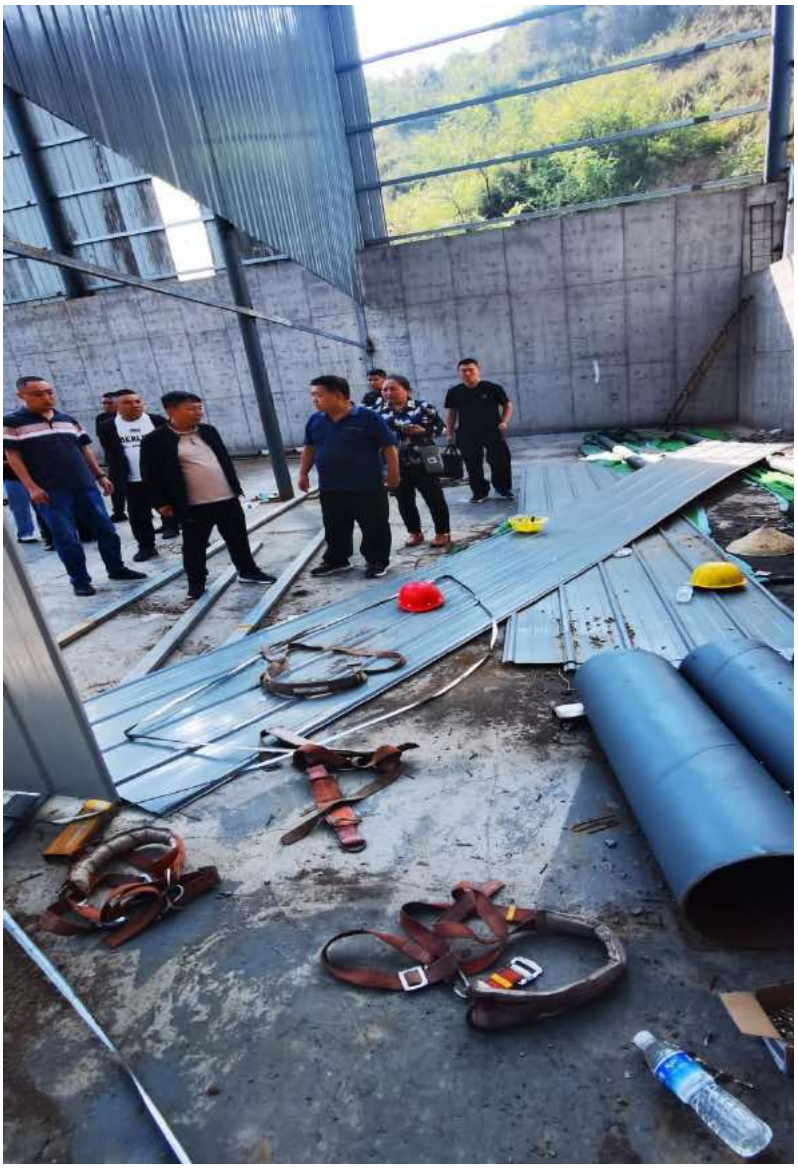


图 8 现场 4 付单腰式安全带

6、死者所戴安全帽（红色），缺下颏带（图 9）；合格证（图 10），生产日期为 2020 年 7 月，有效期为 2.5 年，已超期使用；其余两个安全帽均为黄色，一个无产品标识（图 11），一个有产品合格证，无 LA 标志（图 12、图 13）



图 9 死者所戴安全帽



图 10 死者所戴安全帽合格证

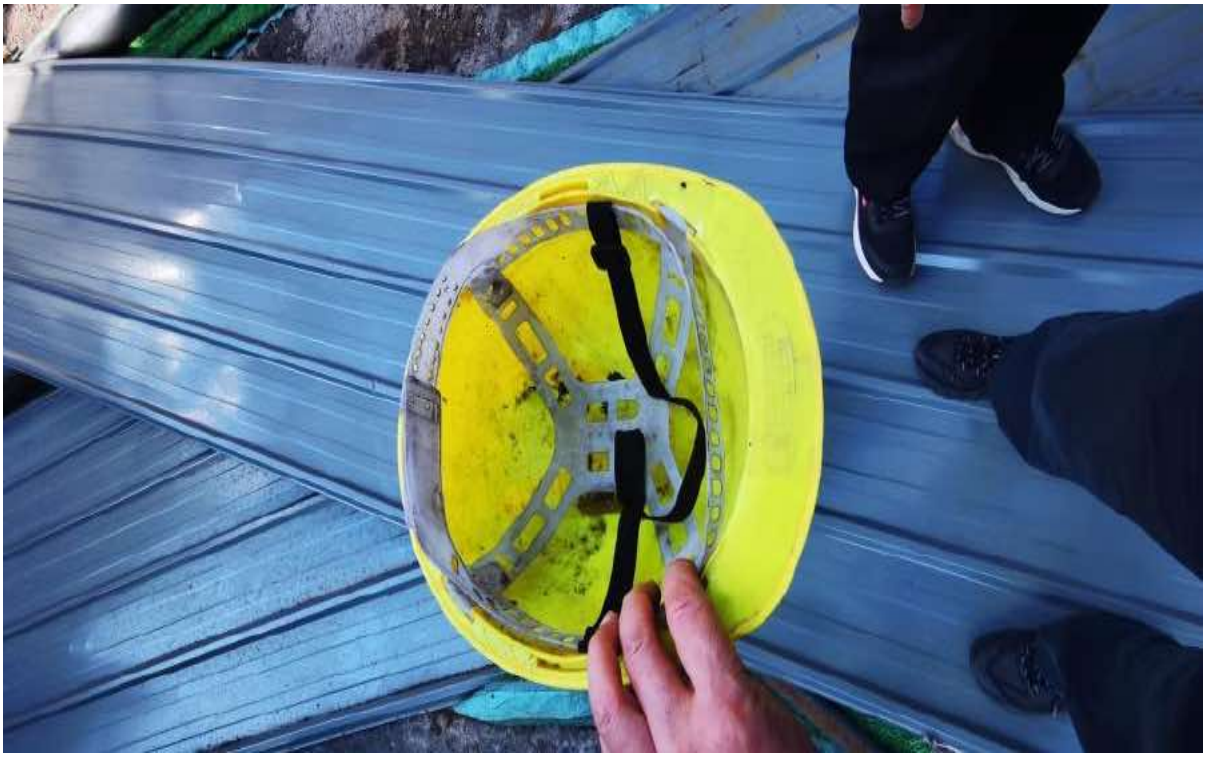


图 11 黄色安全帽 1，无产品标识



图 12 黄色安全帽 2，有产品合格证，无 LA 标志

通过勘察，正在建设的仓储棚主体已经完成，顶棚部分覆盖，仓储棚长 100m，宽 50m，设计拱棚顶高 23.5m、柱高 16m。施工现场属于高空作业场所。确认了死者坠落位置及现场人员所戴安全帽、安全带情况。

五、事故发生的原因分析

（一）事故发生的直接原因

施工作业人员夏某某未取得特种作业操作证（高处作业），违规进行高处作业，在固定彩钢板作业中安全带断裂，从距地约7—8m高处坠落后经抢救无效死亡。

1.人的不安全行为分析

高处作业定义：凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。夏军军未取得特种作业操作证（高处作业），违规在距地约7—8m进行高处作业。

2.物的不安全状态分析

夏某某所系安全带无生产许可证、产品合格证、生产日期、安全标志，不符合《坠落防护安全带》（GB6095-2021）规范要求。

（二）事故发生的间接原因

1.施工单位（陕西诺茗建设集团有限公司盐城第一分公司）无施工资质，安全生产规章制度不健全，未配备安全管理人员，无施工安全技术方案，高处作业未搭设工作平台或防坠落装置和设施，为务工人员提供的劳动防护用品不符合国家标准，对务工人员安全生产教育培训缺失，务工人员安全意识薄弱。

2.建设单位（灵石县亚鑫能源有限公司）未对承包方（陕西诺茗建设集团有限公司盐城第一分公司)进行安全生产条件审查，未能及时发现并消除施工单位作业过程中存在的事故隐患。

六、事故相关单位及部门履职情况

（一）灵石县亚鑫能源有限公司

作为涉事项目建设单位，该公司在项目开工前，依法在灵石行政审批服务管理局对灵石县亚鑫能源有限公司新建仓储物流项目进行备案，编制了《施工现场安全管理制度》，项目开工后，按要求对施工现场进行安全检查，但在本次事故的项目发包过程中，未对承包方进行安全生产条件审查，上述制度中的具体要求未落实。

（二）陕西诺茗建设集团有限公司盐城第一分公司

作为涉事项目施工单位，未取得资质证书承揽工程，未建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，未配备安全管理人员，未对作业人员的特种作业资格进行审查，未对作业人员进行安全生产教育培训和技术交底，致使作业人员安全意识淡薄，对作业现场的危险因素认识不足。未及时发现并消除作业人员佩备的安全带无生产许可证、产品合格证、生产日期、安全标志等事故隐患。

（三）工业和信息化局

作为涉事项目的行业安全管理单位，负责本行政区域内仓储业行业安全管理工作。对行业管理的企业底数不清，职责不明，未对亚鑫能源有限公司新建仓储物流项目进行检查，对该项目未做到有效的安全管理。

（四）交口乡人民政府

作为涉事项目的属地管理政府，履行安全生产监督管理职责，

未有效督促所属部门依法履行安全生产工作职责，对于辖区内安全生产全面检查和隐患排查组织开展不到位。

七、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

免于追究责任 1 人

1.夏某某，洪洞县宏诚钢结构有限公司雇佣人员，安全防范意识淡薄，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》上岗作业，在不具备高处作业资格的情况下，违反操作规程，实施高空作业，导致其不慎坠落而死亡。对这起事故负有主要责任。鉴于夏军军在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

行政处罚 4 人

1.宋某某，陕西诺茗建设集团有限公司盐城第一分公司负责人，未取得施工相关资质承揽工程，未建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，高处作业前未对安全防护设施进行检查、验收，作业面上未设置安全操作平台，作业面边缘未设临边防护，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第二款、第三款、第五款、第四十九条第一款之规定，对这起事故负主要责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定给予行政处罚。

2.肖某某，灵石县亚鑫能源有限公司实际控制人，将建设项目发包给不具备相应资质的单位，其行为违反了《中华人民共和

国安全生产法》第四十九条第一款之规定，对这起事故负管理责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款之规定给予行政处罚。

3.赵某某，灵石县亚鑫能源有限公司新建仓储物流项目施工负责人，未依法履行安全管理职责，现场安全管理不到位，未及时发现并消除作业过程中存在的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款之规定，对这起事故负管理责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

4.韩某某，陕西诺茗建设集团有限公司盐城第一分公司新建仓储物流项目工地负责人，未依法履行安全管理职责，现场安全管理不到位，未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，未及时发现并消除作业过程中存在的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款、第四十五条之规定，对这起事故负管理责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

（二）对责任单位的处理建议

1.陕西诺茗建设集团有限公司盐城第一分公司，该公司未取得资质证书承揽工程，未建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，未配备安全管理人员，未对作业人员的特种作业资格进行审查，未对作业人员进行安全生产教育培训和技术

交底，致使作业人员安全意识淡薄，对作业现场的危险因素认识不足。未及时发现并消除作业过程中存在的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条、第四十九条第一款之规定，应对本起事故负主要责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定给予行政处罚。

2.灵石县亚鑫能源有限公司，该公司法律意识淡薄，将建设项目发包给不具备相应资质的单位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款之规定，建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款之规定给予行政处罚。

（三）交口乡、工信局及公职人员（7人）

对于在事故调查过程中发现的交口乡、工信局及公职人员履职方面存在的问题移交至县纪委、监委。

八、事故防范措施和建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，落实安全责任，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下防范和整改措施建议:

（一）灵石交口亚鑫能源有限公司要切实加强安全生产工作，严禁将项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人，要定期对承包单位进行安全检查，发现隐患问题及时督促整改。要建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，加强管理人

员、从业人员安全教育培训及考核机制，杜绝违章指挥、违章作业等行为。

（二）工信局要按照“三管三必须”原则，强化安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，对不具备安全生产条件从事生产经营活动的行为要坚决制止，严防类似安全生产事故再次发生。

（三）交口乡人民政府要切实担负起所辖区域安全生产监管职责，落实安全生产全面监管责任，排查各行业安全风险隐患，要督促所属部门依法履行安全生产工作职责，对违规施工、违章作业、安全隐患整改不力等违法违规行为严肃查处，确保所属辖区各领域生产安全。