顺德大良“7·12”一般高处坠落事故调查报告

大良街道“7·12”高处坠落事故调查组

2026年9月

目录

一、事故相关单位人员情况.....2
（一）事故有关单位概况.....2
（二）事故相关人员情况.....4
（三）事故项目情况.....4
二、事故发生经过和应急处置情况.....5
（一）事故发生经过.....6
（二）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
（三）应急救援情况.....7
三、事故调查具体情况.....8
（一）事故现场勘查概况.....8
（二）事故调查取证情况.....11
四、部门履职情况.....11
五、事故原因.....12
（一）事故直接原因.....12
（二）事故间接原因.....12
六、事故性质.....13
七、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....14
（一）免予追究责任的人员.....14
（二）建议追究责任的单位.....14
（三）建议追究责任的个人.....14
（四）其他处理意见.....15
八、事故防范和整改措施.....15

顺德大良“7·12”一般高处坠落事故调查报告

2026年7月12日08时56分左右，位于佛山市顺德区大良街道红岗古楼路段的佛山市顺德区顺华饲料实业有限公司，一名施工人员在安装光伏设备时发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡。

事故发生后，顺德区委、区政府和大良街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作。并根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，成立了大良街道“7·12”生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区发展和改革局、区住房城乡建设和水务局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、市公安局顺德分局和大良街道办事处派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，通过现场勘查、调查取证和综合分析，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对事故责任单位和人员的处理建议，提出事故防范和整改措施。

事故调查组认定，顺德大良“7·12”生产安全事故是一起因作业人员安全意识淡薄，未采取足够的安全防护措施从事

高处作业，项目的承建单位未落实安全生产主体责任，现场安全管理不到位，岗前安全培训教育缺失导致的一般高处坠落生产安全责任事故。现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位人员情况

（一）事故有关单位概况

1.建设单位

佛山市顺德区顺华饲料实业有限公司（以下简称“顺华公司”）：法定代表人：罗*强；统一社会信用代码:9144060627997****E;住所：佛山市顺德区大良街道红岗**路段;经营范围：制造：畜禽、水产配合饲料、水产鱼类配合饲料粘合剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.承建单位

广东伏威工程建设有限公司（以下简称“伏威公司”）；法定代表人：申*；统一社会信用代码:91440106MABLJ****Y;住所:中山市古镇镇东岸中路南*号之**幢首层之*;经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备

销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.劳务分包单位

中山市银盛光伏设备经营部（以下简称“银盛经营部”）；企业类型：个体工商户；经营者：吴*；统一社会信用代码:92442000MACHF****4;经营场所：中山市小榄镇高沙社区高沙大道**号*楼之*;经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；半导体器件专用设备销售；非电力家用器具销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；金属切割及焊接设备销售；电子专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；海上风电相关装备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；照明器具销售；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；家居用品销售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；电线、电缆经营；家用电器安装服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关单位人员情况

1.郑*远（事故死者），男，汉族，1999年12月出生，湖南道县人，是吴*临时聘请的施工人员。

2.温*天，男，汉族，1971年3月出生，广东佛山人，佛山市顺德区顺华饲料实业有限公司总经理。

3.申*，女，汉族，1984年9月出生，四川兴文人，广东伏威工程建设有限公司法定代表人。

4.吴*，男，汉族，1990年3月出生，四川泸县人，中山市银盛光伏设备经营部的经营者。

5.张*艺，男，汉族，2002年1月出生，湖南双峰人，中山市银盛光伏设备经营部施工人员。

（三）事故项目情况

项目名称：顺德顺华饲料542.44KW分布式光伏电站项目（以下简称“顺华光伏项目”）

项目地址：佛山市顺德区大良街道红岗古楼路段

2025年12月19日，伏威公司（承包方）与顺华公司（发包方）签订《顺德顺华饲料542.44KW分布式光伏电站总承包合同》（编号：ALBA-S-202512****1）。合同约定采用总承包模式，由伏威公司负责顺德顺华饲料542.44KW分布式光伏电站的工程系统设计、出图、设备采购、运输、施工安装、调试运行，以及项目备案和供电报装手续等全流程工作。合同总价为人民币*******元，工期自电网企业接入手续批复之日起**天内完成。

2026年3月30日，该项目取得佛山市顺德区发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码:2603-440606-04-01-4****5）。备案的建设规模及内容：本项目位于顺德区大良街道办事处红岗社区居民委员会张地一街*号厂房屋顶安装380千瓦分布式光伏发电项目，占用屋顶面积2000平方米，采用712块620瓦单晶硅光伏组件，采用3台110千瓦和1台50千瓦并网逆变器，装机容量直流侧441.44千瓦，交流侧为380千瓦。年发电量约45万度电，光伏建设高度不超过1米。采用并网模式:自发自用，余电上网。

2026年7月4日，伏威公司与银盛经营部签订《施工合同》（编号：FWG202607****1）。约定将涉案项目施工安装工程劳务分包给银盛经营部，双方合同主要条款约定：1.施工内容：电力安装及并网验收。2.承包方式：劳务承包。3.费用包含：银盛经营部包干负责工人工资、加班费、奖金、高温补贴、交通费、保险费、现场卸货、材料二次搬运、食宿、安装机具设备及劳保用品等，并承担不可预估费用；主材及配件由伏威公司供应。4.计价方式：按实际装机千瓦数结算。

2026年7月4日，银盛经营部负责人吴*开始组织工人进场施工。该项目的施工工艺流程是：屋面勘测定位-支架安装固定-屋面开孔防水处理-光伏组件铺设固定-线缆敷设汇流箱/逆变器安装接地防雷施工-系统接线调试-屋面成品验收-整体并网调试。事发当日，该项目施工进度至支架安装固定阶段。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故发生几天前，吴*在“鱼泡直聘”手机应用程序发布了招聘信息，郑*远经电话与吴*取得联系，并添加微信，双方约定2026年7月12日上午前往顺德顺华饲料光伏电站项目现场“试工”（即俗称“走过场”，指施工人员到现场实地查看作业环境，评估自身能否胜任该工作）。

2026年7月12日6时许，施工人员张*艺、郑*远进入顺华公司厂区，沿锅炉房楼梯攀爬至锅炉房屋顶，准备开展原料仓库A区彩钢瓦夹具安装的前期准备工作。抵达屋顶作业面后，张*艺安排郑*远在锅炉房房顶先行进行夹具穿装作业，等待吴*到场后再开展后续工作安排。

7时许，吴*抵达现场，在安排完其他施工人员作业后，带领郑*远沿原料仓库C区、B区与储罐之间的直梯登至原料仓库B区棚顶。吴*带领郑*远对作业现场环境进行查看，绕行一周向其讲解现场情况。随后，吴*因需向其他施工人员交代工作，便嘱咐郑*远在原地等候，随即离开B区棚顶，穿过B9区行至锅炉房房顶，并向原料仓库A区棚顶方向走去。

吴*离开后，郑*远并未按要求在原地等候，擅自在顶棚上行走，当其行至原料仓库B9区锌铁顶棚区域时，不慎踩破一块采光板，据厂区监控视频记录，2026年7月12日8时56分57秒，郑*远从该处坠落至一楼地面，坠落高度约6.8米。

事发后，现场作业人员发现郑*远躺在地上，立即拨打120急救电话，南方医科大学第八附属医院（顺德第一人民医院）急

救人员迅速抵达现场，将郑*远送往医院进行抢救，最终经抢救无效死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡。死者：郑*远。根据《居民死亡医学证明(纸质版)》显示，死亡原因为“颅脑损伤”。郑*远遗体已于2026年7月18日火化。

2026年7月15日，伏威公司和郑*远家属签订《人民调解协议书》[(2026)正调良第0**号]，协议赔偿金额145万元。截至2026年8月1日已赔付一、二期款项合计130万元，第三期款项最迟于2027年1月15日前(含当日)支付。

本次事故造成直接经济损失为145万元。

（三）应急救援情况

大良派出所接报后立即出警前往现场处置，并进行勘查；大良街道应急管理办公室（以下简称“大良应急办”）接报后立刻派员赶赴现场，开展调查取证工作，收集事故信息，按有关程序上报事故情况。

接报事故后，区应急管理局、大良街道办事处、大良派出所等相关领导立即到场指挥应急处置工作；顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作；各部门迅速开展调查、有序疏散人员、封锁现场，相关部门部署到位，现场救援处置到位，处置过程中未造成次生事故。


经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故调查具体情况

（一）事故现场勘查概况

事故发生地点位于佛山市顺德区大良街道红岗路*号的佛山市顺德区顺华公司的原料仓库B9区锌铁棚顶。B9区北侧为原料仓库B区，南侧与锅炉房相连;锅炉房楼顶为混凝土楼面,南侧为原料仓库A区；原料仓库B区北侧为原料仓库C区。原料仓库B9区上方架设有一个锌铁顶棚，其距一楼地面高度约6.8米，顶棚上设有1道采光板，锌铁顶棚未安装光伏设备；原料仓库A区、B区上方均有安装中的光伏设备。B9区锌铁顶棚与原料仓库A区、B区上方的光伏顶棚相连通，原料仓库A区、B区光伏顶棚虽设有安全走道，但该安全走道并未延伸至原料仓库B9区上方的锌铁顶棚区域。

经现场勘查，郑*远坠落点位于原料仓库B9区地面，其未佩戴安全带，现场也未发现安全绳等个人防护用品。坠落位置正上方的锌铁顶棚采光板有一处破损孔洞，该孔洞下方坠落区域内未设置安全平网或其他防坠落设施。

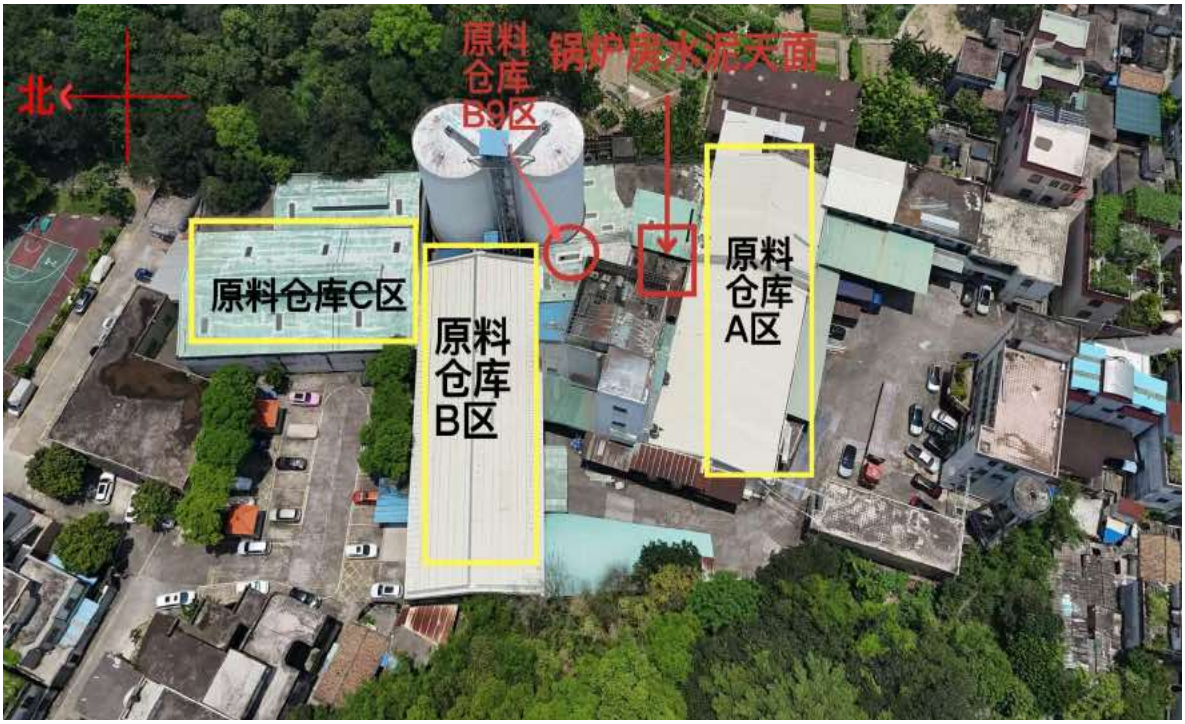

图片一：顺华公司厂房顶棚整体情况图（白色顶棚为需安装光伏设备的区域）



图片二：事故坠落洞口情况图



图片三：事故洞口情况图



图片四：原料仓库 B9 区情况图

（二）事故调查取证情况

1.经调查，郑*远与张*艺均未取得《特种作业操作证（高处作业）》，不具备高处作业人员资格，属于无证上岗。

2.建设单位（顺华公司），作为项目发包方，对于进场施工的工人未进行资格核查，未建立健全厂区施工安全检查台账，未能提供日常安全检查记录及隐患整改资料。

3.总承包单位（伏威公司），未建立从业人员安全教育培训档案，未能提供对郑*远等施工人员的安全教育培训记录；未对进场施工人员进行资格审查，导致无证人员上岗作业；高处作业现场缺乏有效管控，未安排专职安全管理人员或专职人员进行现场监护；未建立隐患排查治理制度，未能提供施工现场安全检查记录及整改台账；安全技术交底制度执行不到位，交底内容未经施工人员签字确认，未能确保作业人员掌握风险及防范措施；劳动防护用品管理缺失，未为高处作业人员配备符合国家标准的安全带、安全绳等防坠落装备。

4.现场组织者（吴*），作为现场组织指挥人员，通过“鱼泡直聘”APP招用郑*远后，未核查其是否持有有效的《特种作业操作证（高处作业）》；未对郑*远进行岗前安全教育培训，未告知作业现场存在的危险因素及防范措施；未向郑*远配发合格的安全防护用品（安全带、安全绳等），放任其处于无防护状态作业。

四、部门履职情况

（一）大良经发办

将分布式光伏安全纳入街道重点工作，2025年6月26日印发了《大良街道分布式光伏发电项目建设工作指引》，全链条规范项目管理。对建设与备案不符企业，实施“整改未完、冻结备案”措施。2026年3月4日联动多部门及村居召开复工复产安全会议；7月15日联合职能部门并邀请专家开展光伏施工安全专题培训。建立辖区光伏项目台账动态共享至村居及部门，2026年以来联合专家抽查**宗，村居日常巡查**宗。

（二）大良城建办

根据《顺德区“光伏+建筑”风貌管控工作指引（试行）》文件精神及工作分工，城建办负责行政区域内新建、改建、扩建及既有建筑安装光伏设施前的光伏风貌审批复审，统筹征询综合执法队、宣教办、经发办、农业农村办、应急办、自然资源所、消防救援所等意见；光伏验收由村（居）委会实施，城建办统筹汇总验收清单并建立项目台账。2026年1月至7月，共通过光伏风貌审查**宗，验收通过**宗。

综上，大良经发办、大良城建办已履职到位。

五、事故原因

（一）事故直接原因

郑*远，安全生产意识淡薄，在涉事锌铁顶棚行走时未采取足够的安全防护措施（未佩戴安全绳、安全带），不慎踩破锌铁顶棚的采光板坠落到一楼楼层地面上（坠落高度约6.8米），导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.伏威公司，作为涉事光伏项目的承建单位，未认真履行安全生产主体责任，安全生产教育和培训缺失，未能确保从业人员掌握必要的安全知识与技能；未及时发现并阻止未取得特种作业操作证的施工人员从事高处作业；未督促从事高处作业的施工人员按规定佩戴安全带、安全绳等劳动防护用品；事故隐患排查治理不到位，未严格落实施工现场安全措施，未及时发现并消除锌铁顶棚未设置安全网，未安装安全走道板等事故隐患。

2.顺华公司，作为涉事光伏项目的建设单位，对施工项目的安全生产检查流于形式，对于进场施工的工人未进行资格核查，未对承包单位的安全生产统一协调、管理。

3.申*，作为伏威公司的法定代表人，未认真履行主要负责人的职责，未认真组织实施本单位安全生产教育和培训计划，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

4.吴*，作为涉事光伏项目的现场施工负责人，履行安全生产管理人员职责不到位，未认真核查施工人员是否具备高处作业资格，未对施工人员开展安全生产教育和培训，未及时发现并消除高处作业人员无证上岗、未按要求配备使用劳动防护用品、安全措施不足的事故隐患。

六、事故性质

经调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故的责任认定及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究责任的人员

郑*远，安全生产意识淡薄，在涉事锌铁顶棚行走时未采取足够的安全防护措施（未佩戴安全绳、安全带），不慎踩破锌铁顶棚的采光板坠落到一楼地面上（坠落高度约 6.8 米），郑*远对事故的发生负有责任。鉴于郑*远在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议追究责任的单位

伏威公司，作为涉事光伏项目的承建单位，未认真履行安全生产主体责任，安全生产教育和培训缺失，未能确保从业人员掌握必要的安全知识与技能；未及时发现并阻止未取得特种作业操作证的施工人员从事高处作业；未督促从事高处作业的施工人员按规定佩戴安全带、安全绳等劳动防护用品；事故隐患排查治理不到位，未严格落实施工现场安全措施，未及时发现并消除锌铁顶棚未设置安全网，未安装安全走道板等事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对伏威公司予以行政处罚。

（三）建议追究责任的个人

1. 申*，作为伏威公司的法定代表人，未认真履行主要负责人的职责，未认真组织实施本单位安全生产教育和培训计划，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除

生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对申*予以行政处罚。

2.吴*，作为涉事光伏项目的施工方负责人，履行安全生产管理人员职责不到位，未认真核查施工人员是否具备高处作业资格，未对施工人员开展安全生产教育和培训，未及时发现并消除高处作业人员无证上岗、未按要求配备使用劳动防护用品、安全措施不足的事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对吴*予以行政处罚。

（四）其他处理意见

顺华公司，作为涉事光伏项目的建设单位，对施工项目的安全生产检查流于形式，未对进场施工的工人进行资格核查，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对顺华公司予以行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）伏威公司应深刻吸取此次事故的教训，按照有关法律法规的规定，严格落实安全生产主体责任，加强从业人员安全生产教育和培训，确保从事高处作业等特种作业人员均持证上岗，确保高处作业均规范采取安全防范措施。按照国家法律法规规定，详细制定安全教育培训计划，深入开展安全教育培训，不断增强从业人员的安全意识，坚决杜绝“三违”行为发生。

（二）顺华公司要严格落实发包单位安全生产管理职责，立

即与承包单位补签专门的安全生产管理协议；要建立健全施工人员进场资格审查制度，对所有进场作业人员特别是高处作业等特种作业人员的资格证书进行严格核查；要强化施工现场日常安全检查，建立检查台账和隐患整改闭环机制，重点检查作业人员劳动防护用品佩戴情况，对发现的安全隐患明确整改责任人、整改时限，跟踪督促整改到位，坚决杜绝安全检查流于形式。

（三）大良街道经济发展办公室要针对分布式光伏发电安装项目采取有效安全监管措施，定期组织相关部门、属地村居开展联合检查行动，对于多次检查仍发现安全隐患的单位，要纳入重点监管对象。同时，要抓好分布式光伏发电安装项目的安全教育和宣传培训，切实压实行业主体责任。

（四）大良街道办事处应将本次事故情况向街道相关办（所）和单位、各村（居）委会通报，督促各相关办（所）和单位、各村（居）委会深刻吸取事故教训，按照各自职能进一步开展安全生产宣传和培训工作，增强人民群众安全生产意识，加强对辖区相关行业领域的监督检查工作，督促各有关企业积极开展自查自纠，消除生产安全事故隐患。

上述事故防范和整改措施的落实情况由大良街道安全生产委员会办公室牵头汇总，并及时报送事故调查组。