鄱阳沿河路道路改造提升项目“9·25”一般淹溺事故调查报告

鄱阳县沿河路道路改造提升项目

“9·25”一般淹溺事故调查组

2025 年 10 月 30 日

目 录

一、事故相关单位基本情况 **2**

（一）相关单位的基本情况 2

（二）建设项目的基本情况 3

（三）相关单位安全管理情况 6

（四）事故发生经过 8

（五）事故现场情况 9

（六）专家组分析意见 11

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 11

二、事故应急处置及评估情况 **11**

（一）事故应急救援情况 11

（二）信息报告情况 12

（三）事故善后处置情况 12

（四）事故应急处置评估 12

三、事故原因分析 **12**

（一）事故直接原因 12

（二）事故间接原因 13

四、事故责任单位存在的主要问题 **13**

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议 **14**

（一）对事故责任单位的处理建议 14

（二）对事故责任人员的处理建议 14

六、事故防范及整改措施 **15**

鄱阳沿河路道路改造提升项目“9·25”一般淹溺事故调查报告

2025年9月25日下午2点30分左右，江西弘泰公路桥梁工程有限公司现场施工员曹某景组织临时工曹某祥与程某生在WB13号污水井内作业。由于K0+370雨水管内积水压破YB12号雨水井封堵墙，涌出的积水将WB13号污水井淹没，导致正在WB13号污水井内作业的工人溺亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经鄱阳县人民政府批准，2025年10月11日，成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县住建局、县投资公司及饶州街道办事处组成，并邀请县纪委县监委派员参加的鄱阳沿河路道路改造提升项目“9·25”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料，并聘请相关专家组成专家组进行了技术分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了事故暴露出的主要问题，并提出对事故责任单位、相关责任人的处理意见和事故的防范整改措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定：鄱阳沿河路道路改造提升项目“9·25”一般坍塌事故为鄱阳沿河路道路改造提升项目“9·25”一般淹溺事故，是一起因隐患排查治理不到位造成的一般生产

安全责任事故。

一、事故相关单位基本情况

（一）相关单位的基本情况

1.建设单位：鄱阳县投资开发有限责任公司（以下简称：投资公司）。该企业是一家从事施工专业作业，建设工程施工，公路管理养护等业务的公司，成立于2005年11月28日，信用代码为91361128781481694 2，法人是张安平，注册资本为41500万元人民币，企业许可项目：施工专业作业，建设工程施工，预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产，公路管理与养护，房地产开发经营，河道采砂。一般项目：停车场服务，信息系统集成服务，广告发布，广告制作，广告设计、代理，市政设施管理，房地产咨询，建筑材料销售，土地整治服务，土地使用权租赁，土地调查评估服务。

2.总包单位：湖南高岭建设集团股份有限公司（以下简称：高岭集团）。经国家企业信用信息公示系统查询得知，高岭集团是一家从事环保工程专业承包等业务的公司，企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。信用代码为91430000712197825J,法人是胡锷,注册资本为34630万元人民币，企业的经营范围为：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、机电工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、环保工程专业承包、地基基础工程专业承包、消防设施工程专业承包，建筑行业建筑工程设计。资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。

3.施工单位：江西弘泰公路桥梁工程有限公司（以下简称：弘泰公司）。该公司成立于2003年8月28日，法定代表人为刘某忠，注册资本为2008万元，统一社会信用代码为91360102756777872 7,企业注册地址位于江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇芝阳路C幢402室,所属行业为专业技术服务业，经营范围包含：公路工程建设、土石方工程、市政公用工程施工总承包叁级。

4.监理单位：九江市建设监理有限公司（以下简称：建设监理公司）。该公司杨鸿为董事长，郭冬生任总经理。隶属九江市建设规划局党委领导，刘金宏任党支部书记。注册资金632.03万元。五个国家甲级资质。公司主要从事工程建设监理、工程招投标代理及工程造价咨询、工程造价及工程代建等方面业务，同时还能提供设计、岩土勘察顾问咨询、建设工程项目管理、编制项目建议书或可行性研究报告等方面的技术咨询和工程监理任务。

（二）建设项目的基本情况

1.项目由来情况

为方便周边居民出行，改善城区的投资环境和人居环境，提升城市形象，鄱阳县沿河路道路改造提升项目经县发改委2022年7月29日批准立项（发改字〔2022〕277号文件），并列入县重点建设项目。

鄱阳县沿河路道路改造提升项目主要建设内容：起点位于鄱阳中学与姜夔大道三期项目相接，终点至鄱阳大桥南侧，施工范围全长4470.469m，道路规划红线宽度40m，双向六

车道，总面积约为180333m。内容包括路基工程、道路工程、交通工程，给排水工程、照明工程、强弱电工程、景观工程及绿化工程，该项目2022年3月份通过规划专家评审，2022年8月份通过规委会。施工单位：2022年10月24日由湖南高岭建设集团股份有限公司中标。监理单位：2022年10月26日由九江市建设监理有限公司中标。

2.工程概况

工程名称：鄱阳县沿河路道路改造提升项目；

工程地点：鄱阳县沿河路；

工程审批、核准或备案文号：鄱发改字〔2022〕277号；

资金来源：财政资金，总投资为46028.49万元。

工程内容及规模：沿河路道路改造提升工程起点接现状姜夔大道，设计起点坐标X=3207717.109，Y=39467536.885，终点至鄱阳大桥，设计终点坐标X=3207420.532，Y=39471100.130。设计线型整体呈东西走向，设计路线全长4508.325m，施工范围全长4470.469m，道路红线宽度为40m。

工程承包范围：施工总承包主要包括道路工程、交通工程、结构工程、绿化工程、景观工程、管网工程、电气工程及4座鄱江门闸口和3座公厕的土建及安装工程等。

3.合同签订情况

2022年11月20日由投资公司和高岭集团代表人签订了《鄱阳县沿河路道路改造提升项目施工合同》。工期总天数为810天，合同价为3.96亿元。

2022年11月19日由投资公司与建设监理公司签订了鄱

阳县沿河路道路改造提升项目施工监理《建设工程监理合同》，签约酬金258.9万元。

2025年7月16日高岭集团鄱阳县沿河路道路改造提升施工项目经理部为按期竣工交付，与弘泰公司签订了鄱阳县沿河路道路改造提升项目《雨污水管网安装专业分包合同》，合同总价220万元，主要负责K2+400-K4+400的2000米的雨水管安装和K0+370-K0+750及K2+560-k4+400的1000米的污水管安装。同时高岭集团鄱阳县沿河路道路改造提升施工项目经理部与弘泰公司一并签订了安全生产专门协议，约定了各自安全生产管理职责。

4.项目经理部组建情况

高岭集团成立了鄱阳县沿河路道路改造提升项目经理部，由项目经理黄某刚，技术负责人王某，施工员方某文，安全员周某东等10人组成。项目经理部10人均按照规定取得相应资格并到岗履职。

分包单位弘泰公司，报审的关键岗位人员9人均按照规定取得相应资格，但未严格按要求到岗履职。安全员彭某娜仅每周配合总包、监理及业主单位进行周检，施工员涂某映由弘泰公司安排其他任务，委派无资质的曹某景在施工现场履行施工员职责。弘泰公司聘请超龄人员曹某祥和程某生为临时工在现场临时作业。

5.项目监理部组建情况

建设监理公司成立了鄱阳县沿河路道路改造提升项目监理部，李某君担任总监工程师，刘某德担任总监代表，周

某设、周某强担任市政专监，刘某担任注册监理工程师。监理项目部5名工作人员均按照规定取得相应的监理资质并到岗履职。

6.投资公司对项目安全管理人员的任命情况

投资公司工程建设部经理施某政担任公司项目代表，负责项目建设的安全生产、组织工程设计、预算、招标和工程进度、质量和造价管理，收集管理工程资料档案，编制项目管护方案等工作。

（三）相关单位安全管理情况

1.弘泰公司。该公司制定了安全生产责任制、隐患排查治理等安全生产规章制度。承建的雨污水管网安装工程未成立安全管理机构。报审的关键岗位人员9人按照规定取得相应资格，但未严格按要求到岗履职，安全员彭某娜仅每周配合弘泰公司与总包、监理及业主单位进行周检，施工员涂某映由弘泰公司安排其他任务。委派无资质的曹某景在施工现场履行施工员职责，聘请超龄人员曹某祥和程某生为临时工，在现场负责小工作业，两人未审查报备。隐患排查治理、对从业人员进行安全生产教育和培训落实不到位。

2.高岭集团。制定了安全生产管理手册、业务管控手册安全管理篇、安全生产责任制度。高岭集团每月落实安全生产例会制度和安全生产巡查制度。成立鄱阳县沿河路道路改造提升项目经理部，项目经理黄某刚，技术负责人王某，施工员方某文，安全员周某东等10人。项目经理部10人均按照规定取得相应资格并到岗履职。建立完善了隐患排查治理台账：2025年9月份1—24日安全检查记录24次，发现问

题16处，完成整改16处；项目经理及安全员安全检查4次，发现问题6处，完成整改6处；9月5日、12日及19日分别召开安全生产例会三次。落实了关键岗位人员三级安全教育培训。对施工单位进行了管道施工安全技术交底。安全员周某东如实记录每日安全日志。集团工程部每月对项目工地巡查1次，形成巡查报告及工程整改回复单。项目部2025年提取安全生产费用84万元，用于安全措施费用。

3.建设监理公司。建设监理公司成立了鄱阳县沿河路道路改造提升项目监理部，制定了监理总则和各监理岗位细则，按照《建设工程监理合同》规定的监理人义务开展工程监理工作，并如实记录了《监理日志》，按照监理总则和各监理岗位细则履行了监理职责。对项目的基坑开挖施工方案、安全文明施工方案等11项施工方案进行了审核；对总包及分包单位的报审人员进行了资格审查；对危大工程进行内部交底并形成记录表；9月份至事发时共计安全巡查4次，发现问题4项，整改4项；建立旁站记录40份；监理巡查检查记录4份，监理整改通知单3份，整改回复3份，监理例会2次。

4.投资公司。投资公司是该建设工程的建设单位，建立完善了安全生产责任制的体系建设，落实了项目管理人员岗位职责；严格审查承包单位和分包单位报审作业人员的安全资质和安全管理的能力与状况；督促承包单位落实了安全管理制度，对工程项目的作业现场实施了监督检查。落实每月的工程安全生产巡查检查，并建立每月的巡查记录表，组织参与每月的监理例会。

5.鄱阳县住房和城乡建设局。鄱阳县住房和城乡建设局是该建设工程的行业主管部门。对鄱阳县沿河路道路改造提升项目进行日常监管，4—9月共巡查5次，发现隐患12条，下达整改文书5份，完成整改文书5份，做到隐患闭环管理。

（四）事故发生经过

2025年9月25日弘泰公司计划组织作业人员在鄱阳县沿河路道路改造提升项目1标段，对13#污水检查井和污水管连接处的空隙进行封堵作业。下午1时左右，弘泰公司现场施工员曹某景确认13#污水检查井的安全条件后，安排临时工曹某祥跟程某生两人，下到13#污水检查井内对污水检查井与污水管连接处的空隙进行封堵工作。曹某祥跟程某生两人下到13#污水检查井内开始使用红砖及混凝土对污水井预制口和污水管连接处进行封堵。西侧和南侧有两个预制口的连接处需要封堵，在封堵完西侧的预制管口后，进行南侧的预制管口封堵，大概作业到下午2点半左右，曹某景发现距13#污水检查井约6.7米处的原先建成的12#雨水管道井封堵砖墙及土背墙突然被雨水管道内积水冲破，12#雨水管道内的积水裹挟着封堵的泥土开始大量地往13#污水检查井方向涌，且水量越来越大，就赶紧喊在13#污水井内作业的两名临时工曹某祥跟程某生赶快出来。大概1-2钟的时间，积水就将13#号污水检查井淹没了。

同时在13#污水井内作业的临时工程某生也发现刚砌好的砖块向内被挤出来了几公分，并且污水检查井口开始有水和泥巴掉进来，担心泥土砸到自己就躲进污水管里面，一会污水管道开始大量进水，就对曹某祥说出了问题快跑。曹某

祥站在井口下面一时没动，瞬间从管道冲进来的泥水就将曹某祥淹没到腰部，曹某祥就向程某生喊救命，程某生听到后就过去用手将曹某祥拉起来后，程某生在前曹某祥在后两人开始沿着污水管道内部边缘向外爬，污水管口有大量的水冲进来，曹某祥抓住程某生穿了雨鞋的一只脚，雨鞋脱落后曹某祥就被水冲回了污水检查井，程某生单独一人顺着污水管爬了出来。

当时地面上曹某景正在设法排水施救，看到程某生从污水管里面爬出后，曹某祥还被困在污水检查井内，曹某景赶紧调来边上的一台挖掘机施救，大概花了 10 多分钟挖掘机将 13#号污水检查井的井盖移开，曹某祥就从 13#污水检查井内浮了出来，曹某景将曹某祥拉到地面，随后 120 急救医生赶到现场，抢救 30 多分钟后，急救医生说人已经死亡了。


（五）事故现场情况

2025 年 9 月 25 日，通过现场勘查。现场位于鄱阳县沿河路道路改造提升项目 1 标段污水管网 13#污水检查井（帅特龙路口临河处）。






（事故现场照片）

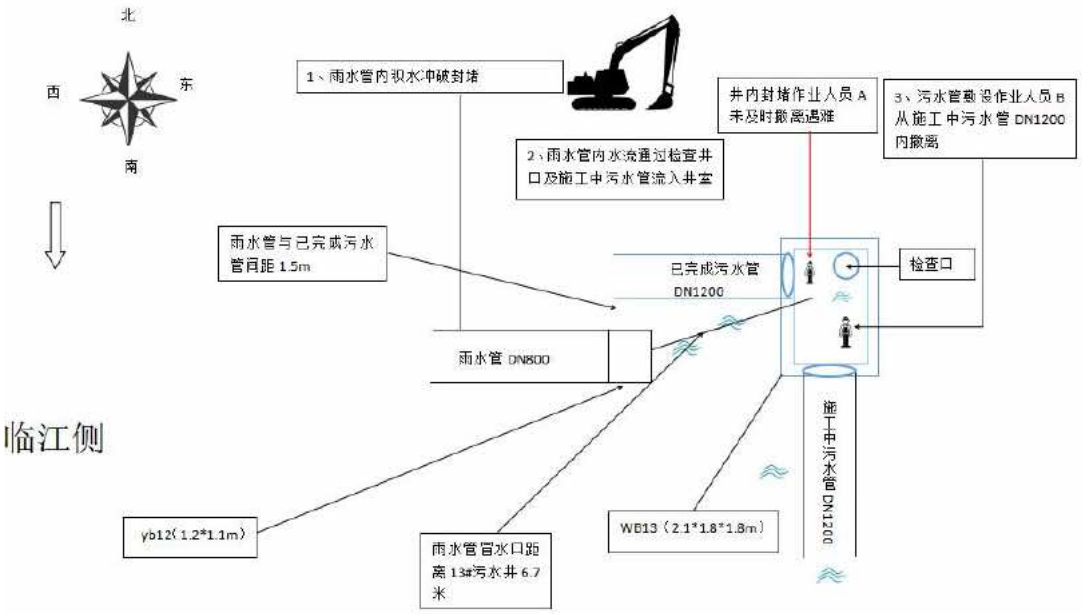


（现场施工示意图）

污水检查井规格长 2.1 米、宽 1.8 米、高 1.8 米，污水管的规格直径 1.2 米，长 6 米。污水检查井两个侧面中间留有预制管口与污水管相连，污水检查井井盖留有直径 0.7 米的检查口。

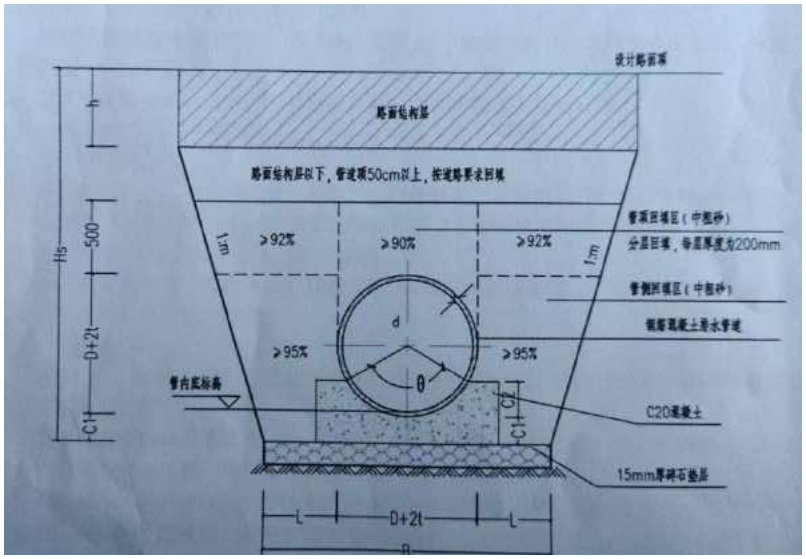

污水井规格示意图

（六）专家组分析意见

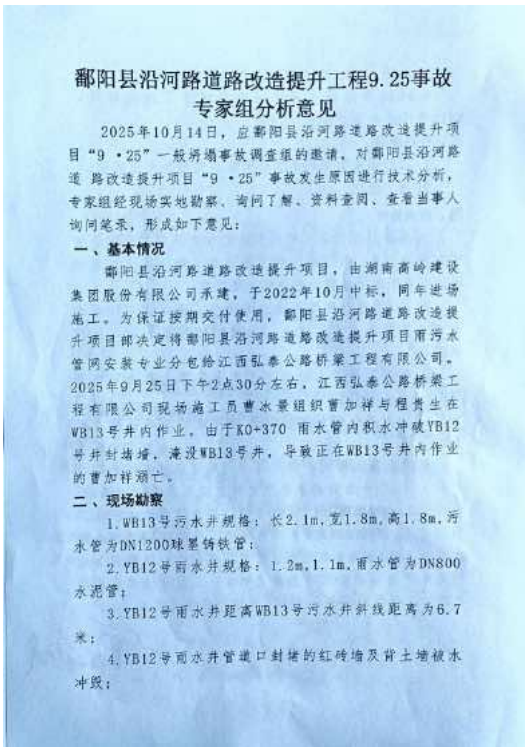

鄱阳县沿河路道路改造提升工程9.25事故
专家组分析意见

2025年10月14日，应鄱阳县沿河路道路改造提升项目“9·25”一般坍塌事故调查组的邀请，对鄱阳县沿河路道路改造提升项目“9·25”事故发生原因进行技术分析，专家组经现场实地勘察、询问了解、资料查阅、查看当事人询问笔录，形成如下意见：

一、基本情况

鄱阳县沿河路道路改造提升项目，由湖南商岭建设集团股份有限公司承建，于2022年10月中标，同年进场施工。为保证按期交付使用，鄱阳县沿河路道路改造提升项目部决定将鄱阳县沿河路道路改造提升项目雨污水管网安装专业分包给江西弘泰公路桥梁工程有限公司。2025年9月25日下午2点30分左右，江西弘泰公路桥梁工程有限公司现场施工员曹水景组织曹加祥与程贵生在WB13号井内作业，由于KO+370 雨水管内积水冲破YB12号井封堵墙，淹没WB13号井，导致正在WB13号井内作业的曹加祥溺亡。


二、现场勘察

1.WB13号污水井规格：长2.1m,宽1.8m,高1.8m,污水管为DN1200球墨铸铁管；

2.YB12号雨水井规格：1.2m,1.1m,雨水管为DN800水泥管；

3.YB12号雨水井距离WB13号污水井斜线距离为6.7米；

4.YB12号雨水井管道口封堵的红砖墙及背土墙被水冲毁；

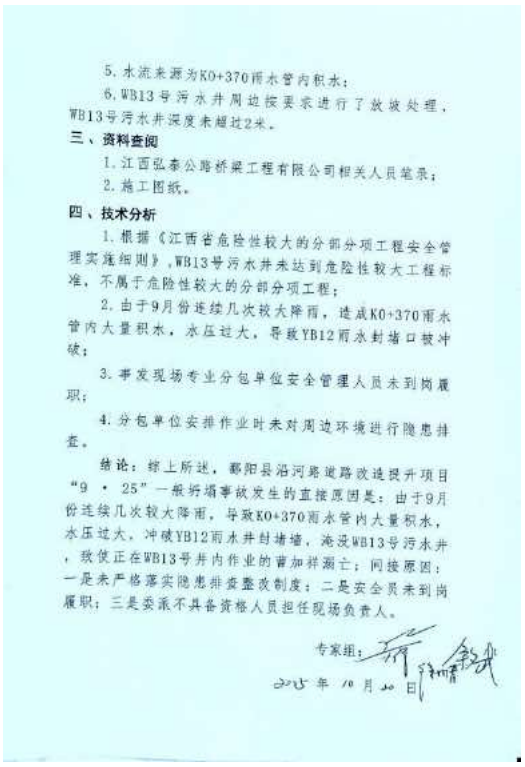

5.水流来源为KO+370雨水管内积水；

6.WB13号污水井周边按要求进行了放坡处理，WB13号污水井深度未超过2米。

三、资料查阅

1.江西弘泰公路桥梁工程有限公司相关人员笔录；

2.施工图纸。

四、技术分析

1.根据《江西省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》,WB13号污水井未达到危险性较大工程标准，不属于危险性较大的分部分项工程；

2.由于9月份连续几次较大降雨，造成KO+370雨水管内大量积水，水压过大，导致YB12雨水封堵口被冲破；

3.事发现场专业分包单位安全管理人员未到岗履职；

4.分包单位安排作业时未对周边环境进行隐患排查。

结论：综上所述，鄱阳县沿河路道路改造提升项目“9·25”一般坍塌事故发生的直接原因是：由于9月份连续几次较大降雨，导致KO+370雨水管内大量积水，水压过大，冲破YB12雨水井封堵墙，淹没WB13号污水井，致使正在WB13号井内作业的曹加祥溺亡；间接原因：一是未严格落实隐患排查整改制度；二是安全员未到岗履职；三是委派不具备资格人员担任现场负责人。

专家组：

2025年10月20日

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名人员死亡，事故直接经济损失约100万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援情况

曹某景发现污水检查井边上的12#雨水管道内积水突然压破雨水管道井的封堵砖墙及封堵土，雨水管道内的大量积水裹挟着封堵的泥土开始往13#污水检查井方向涌，开始使用抽水机进行排水施救。看到程某生从污水管内爬出来，曹某祥还在污水井内时，就调用挖机将13#污水井的井盖移开，将曹某祥搬移至地面，并立即拨打了120、110及119报警电话。15时05分许，120急救医生赶到现场，进行抢救，

30 多分钟后急救医生宣布曹某祥已经死亡。

（二）信息报告情况

事故发生后，曹某景立即向弘泰公司负责人刘某忠报告，随后刘某忠向总包单位项目部黄某刚经理报告，黄某刚向业主单位投资公司及监管单位鄱阳县住房和城乡建设局及属地饶州街道办事处报告，属地饶州街道办事处接到报告后，在 15 点 20 分向县应急管理局报告事故信息，随后县应急管理局按照事故上报原则录入事故直报系统。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，弘泰公司与曹某祥家属协商于 2025 年 9 月 25 日当晚达成赔偿协议，支付曹某祥死亡赔偿款 100 万元，善后处置中家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后,现场人员立即对曹某祥进行施救,同时拨打 120 及 119 救援电话。经事故调查组评估，此次事故应急救援和处置，事故单位和属地政府联动协调迅速，事故救援未导致事故扩大，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

2025 年 9 月份在鄱阳县沿河路道路改造提升项目施工现场区域有几场较大降雨，导致 1 标段 K0+370 雨水管内雨水大量积聚，雨水管内水压过大，压破 YB12 号雨水井封堵墙及土背墙，雨水管内冲出的积水淹没 WB13#污水井，导致正在 WB13#污水井内作业的曹某祥溺亡。

（二）事故间接原因

现场无专职安全管理人员，委派未取得施工员资格证书的曹某景担任现场施工员；对作业的13#污水井周边的隐患排查治理不到位；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解事故应急处理措施是事故发生的间接原因。

四、事故责任单位存在的主要问题

弘泰公司，弘泰公司未依法落实安全生产主体责任，施工项目未成立安全管理机构，报审的关键岗位人员未进入施工现场管理，现场无专职安全管理人员，委派未取得施工员资格证书曹某景担任现场施工员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[1]以及《中华人民共和国建筑法》第十四条[2]的规定；未对作业周边环境进行安全风险辨识，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患[3]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定；未对从业人员进行安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况[4]，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[2]《中华人民共和国建筑法》 第十四条：从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

[3] 《中华人民共和国建筑法》 第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

八条的规定。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理建议：

（一）对事故责任单位的处理建议

弘泰公司，未依法落实安全生产主体责任，施工项目未成立安全管理机构；报审的关键岗位人员未进入施工现场管理，现场无专职安全管理人员，委派未取得施工员资格证书曹某景担任现场施工员；未对作业周边环境进行安全风险辨识，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。违反了《中华人民共和国建筑法》第十四条，《中华人民共和国安全生产法》第二十四、二十八、四十一条之规定，对事故发生负有责任。建议由鄱阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]之规定，给予行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.刘某忠，弘泰公司法定代表人，未认真履行主要负责人安全生产工作职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[6]之相关规定，对事故的发生负有责任。建议由

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

鄱阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]之规定，给予行政处罚。

2.彭某娜，鄱阳县沿河路道路改造提升项目雨污水管网安装施工项目安全员，在施工过程中未认真履行职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[8]之相关规定。对事故的发生负有责任。建议由鄱阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项[9]之规定，给予行政处罚。

3.曹某景，鄱阳县沿河路道路改造提升项目雨污水管网安装施工项目现场施工员，在施工过程中未认真履行职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之相关规定，对事故的发生负有责任。建议由弘泰公司开除处理。

六、事故防范及整改措施

弘泰公司要深刻吸取事故教训，（1）加强公司安全生产管理，建立健全安全生产责任制，完善公司各项安全生产规章制度和安全生产条件，有关从业人员必须按照相关法律法规取得相应资格才能上岗作业。（2）建立健全并落实安全风险分级管控和事故隐患排查双重预防工作机制，加大对

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[9]《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

作业现场的安全隐患排查力度，对查出的安全隐患要及时整改，加强作业现场安全管理，优化作业区域周边环境。（3）加强对从业人员的安全教育和培训，并将灵活就业人员纳入本公司从业人员安全生产统一管理，提高工人安全防范意识和安全操作技能，严格督促工人认真遵守安全生产规章制度与操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

鄱阳县沿河路道路改造提升项目

“9·25”一般溺亡事故调查组

2025 年 10 月 29 日