嵊泗金桥制冰厂（普通合伙）“9·12”机械伤害一般生产安全事故调查报告

2021年9月12日12时左右，嵊泗金桥制冰厂（普通合伙）冰库内，在铲冰作业过程中发生一起机械伤害事故，造成1名作业人员死亡，直接经济损失约82万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省政府令第310号）等有关法律法规规定，县政府成立了由县应急管理局牵头，县经信局、县监察委、县公安局、县总工会组成的事故调查组，并邀请县人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因暴露出的问题，提出了下一步安全防范与整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

事故发生单位：嵊泗金桥制冰厂（普通合伙）（以下简称金桥制冰厂）

主要经营场所：浙江省嵊泗县菜园镇金平小平头村

统一社会信用代码：91330922676175986l（1/1）

执行事务合伙人：应坚浩

成立日期：2008年06月05日

合伙期限：2008年06月05日 至 2028年06月04日

类　型：普通合伙企业

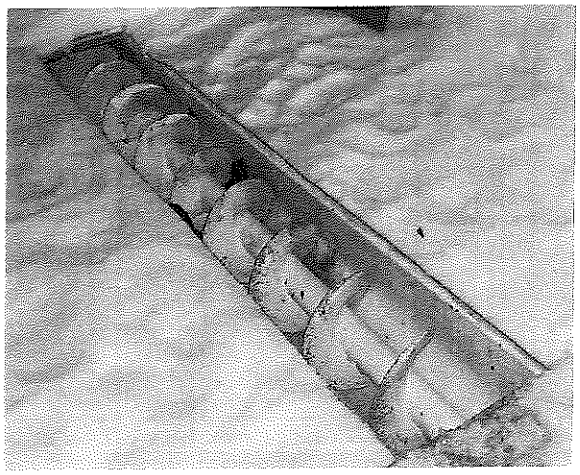
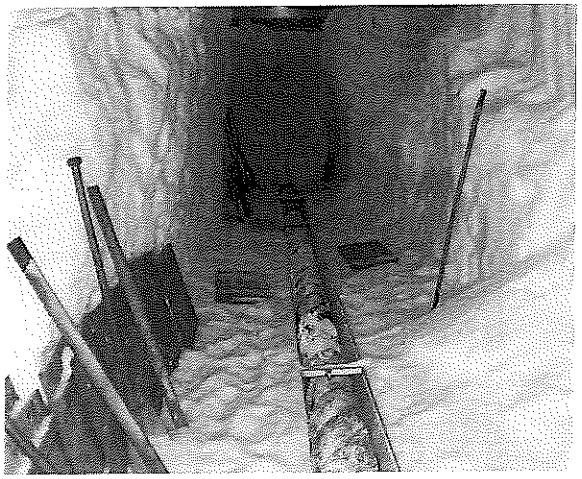
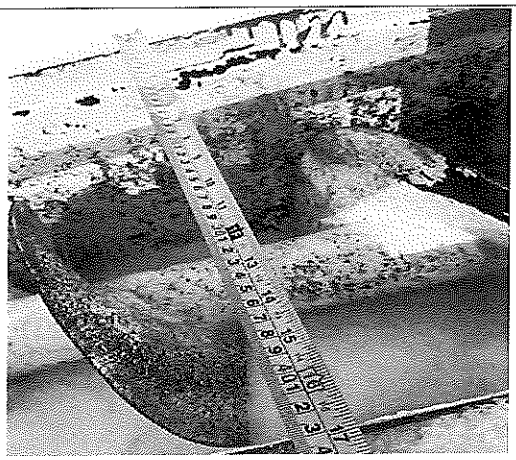
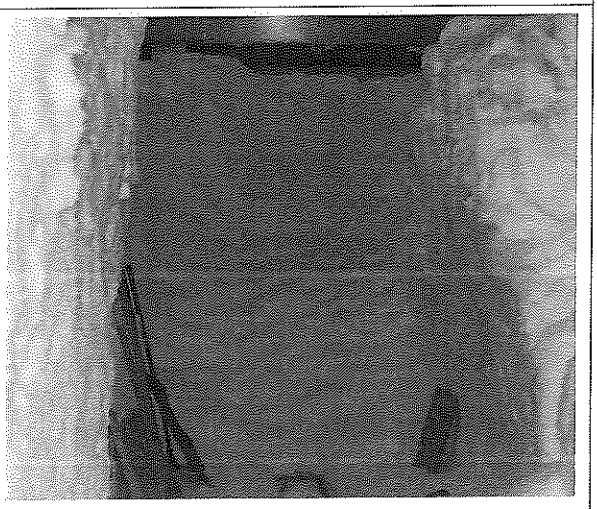
经营范围：非食用机制冰零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事发单位事故现场情况

1.事故现场位于金桥制冰厂冰库，该冰库库容为20m*20m*8m，冰库内现场有水平式螺旋输送机两台（左右各一台），工艺流程为利用液氨制冷将水制成雪花冰，通过人力将雪花冰铲入螺旋输送机运出冷库。

2.一台螺旋输送机螺旋直径为400mm,螺旋机长度为17m,料槽的宽度为450mm;另一台螺旋输送机螺旋直径为400mm,螺旋机长度为11m，料槽的宽度为450mm。两台螺旋输送机料槽外沿均无防护栏杆，料槽上方无防护罩。

3.冰库内高处区域未拉设钢丝绳，未给员工配备安全带，员工作业时未佩戴安全带。

	
事发当天运行的螺旋输送机	事发当天作业区域
	
螺旋输送料槽宽度 400mm	死者作业跌落处

（三）死者情况

姓名：王信岳

性别：男

出生年月：1951 年 1 月 2 日

家庭地址：浙江省嵊泗县菜园镇粮站弄 12 号

身份证号：330922195101025O1X

身份：金桥制冰厂普通工人。

二、事故经过、救援及报告情况

（一）事故经过

2021年9月12日11时30分左右，王信岳、范祥明、金阿定等6名作业人员进入冰库内开始铲冰作业。王信岳、范祥明、金阿定三人在同一作业点位，即事发螺旋输送装置。王信岳站立在2.5米至3米高的冰堆上，用铁锹将堆积的雪花冰推、铲至地面，再由地面作业的范祥明、金阿定用铁锹将雪花冰铲至螺旋输送装置中。12时左右，王信岳从冰堆上方掉落，面朝下趴在螺旋输送装置轨道中。

(二)救援情况

发现人员坠落后，旁边的作业人员立即抬手示意冰库外观察作业区监控的管理人员将事发螺旋输送装置关停。管理人员（叶淑女）在看到作业人员动作示意后，立即将螺旋输送装置关停。范祥明等作业人员上前呼叫王信岳，发现无应答。作业人员试图将王信岳从螺旋输送装置中救出，但因保暖棉衣卡住无法徒手将其救出。之后，通过从隔壁氨机房、停靠船只上找寻工具等方法施救，仍无法将其救出。13时许，负责人（应坚浩）拨打119、120求救。119消防救援于10分钟左右到达事故现场，通过让螺旋输送装置倒转的方式将王信岳从输送装置中救出。经医务人员现场诊断确认王信岳已无生命体征，随后由其家属将遗体送回金平家中。

（三）报告情况

事故发生后，金桥制冰厂未及时将事故情况报告县应急管理局等有关部门。

三、事故伤害分析

起因物：冰堆、不防滑的靴子

致害物：螺旋输送装置

伤害方式：机械伤害

不安全状态：铲冰作业站立处为冰雪覆盖区域，易打滑；高处作业无护栏；螺旋输送装置无防护罩；作业区域上方未拉设钢丝绳。

不安全行为：作业人员站在2.5—3米处作业，属高处作业，王信岳未佩戴安全带；站立处易打滑，未穿防滑安全鞋。

四、事故发生原因和性质

（一）直接原因

王信岳站立处属高处作业，作业区未设置护栏，作业区域上方未拉设可挂扣安全带的钢丝绳；在易打滑处未穿防滑安全鞋；螺旋输送机料槽上方无防护罩。

（二）间接原因

金桥制冰厂未建立健全冰库车间安全管理制度和操作规程，未对冰库内的螺旋输送装置等机械设备进行安全检查，未拉设钢丝绳索，提供有效的防滑鞋、安全带等安全防护设施设备；公司安全管理人员未对冰库车间开展行之有效的安全检查，安全隐患排查不到位，未对作业人员开展安全生产教育、培训，致使作业人员安全意识淡薄，作业现场设备安全防护不到位。

冰库铲冰作业劳动强度大，作业时间不稳定，王信岳年龄较大，难以胜任该工作岗位。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定：金桥制冰厂“9·12”机械伤害一般生产安全事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）王信岳。金桥制冰厂冰库作业人员，安全意识淡薄，对岗位风险判断不清，未采取有效防范措施。在冰雪覆盖区域站立未穿防滑安全鞋。对事故发生负有直接责任，鉴于王信岳在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）金桥制冰厂。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有主要责任。建议县应急管理局对其进行行政处罚。

（三）应坚浩。金桥制冰厂执行事务合伙人，作为企业主要负责人未督促落实本企业安全生产工作；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和冰库车间相关操作规程；未组织制定并实施本单位冰库作业人员相关的安全生产教育和培训计划，以口头提醒替代安全生产教育和培训，无相关记录；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除冰库内生产安全事故隐患，未定期对冰库进行安全隐患排查，无相关记录；未组织制定并实施本单位冰库车间相关的生产安全事故应急救援预案；未及时、如实报告生产安全事故。违反了《中华人民共和国安全生产

法》的有关规定，对事故发生负有领导责任。建议县应急管理局对其进行行政处罚。

（四）吕志科。金桥制冰厂安全管理员，负责安全生产工作。未组织或者参与拟订本单位冰库车间相关的安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与本单位冰库作业人员安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未组织或者参与本单位应急救援演练；未督促落实本单位冰库车间安全生产整改措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故发生负有管理责任，建议县应急管理局予以行政处罚。

六、事故防范措施

为认真汲取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和生产安全薄弱环节，强化作业安全生产管理，提出如下措施建议：

（一）金桥制冰厂要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，严格落实安全生产责任制、三级安全培训教育和安全隐患排查治理等规章制度和操作规程，完善设施设备安全防护，配齐配强个人安全防护用品，制定安全生产应急预案，按规定开展应急演练，加强现场安全检查，及时消除安全事故隐患，加强企业规范用工，特别是高风险岗位的用人，防范事故发生。

（二）菜园镇人民政府、行业主管部门要落实好属地管理、行业管理职责，将此事故及时向相关企业进行通报，同时开展安全生产大检查，督促企业加强隐患排查、安全生产教育培训、应急预案演练等工作，提高企业全员安全意识和水平，对安全生产

管理环节缺失或没有落实主体责任的企业应责令限期整改，并按照相关法律法规予以严肃查处，确保企业安全生产。

事故调查组成员签字

县应急管理局：

县经信局：

县监察委：

县公安局：

县总工会：

县人民检察院：

2021年11月10日