安岳岳城柠都广场电梯更新项目“2·28”一般机械伤害事故调查报告

安岳岳城柠都广场电梯更新项目“2·28”一般机械伤害事故调查组

2026 年 6 月 25 日

目录

一、事故基本情况.....1

（一）事故有关单位情况.....1

（二）项目相关情况.....3

（三）合同签订情况.....3

（四）事故电梯情况.....4

（五）其他有关情况.....4

（六）事故发生经过.....5

（七）人员伤亡及直接经济损失情况.....6

（八）现场勘验分析情况.....6

二、事故应急处置及评估情况.....9

三、事故原因及性质认定.....10

（一）直接原因.....10

（二）间接原因.....10

（三）事故性质.....10

四、调查发现的情况.....10

（一）事故有关单位.....10

（二）事故其他单位.....11

（三）有关部门和属地.....12

五、对有关单位和人员处理建议.....13

（一）事故责任单位和人员.....13

（二）事故其他单位和人员.....13

（三）有关部门和属地.....14

六、事故防范和整改措施建议.....14

安岳岳城柠都广场电梯更新项目“2·28”一般机械伤害事故调查报告

2026年2月28日10时40分许，岳城街道柠都广场住宅小区电梯更新项目拆除旧电梯过程中，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，2026年3月2日，县人民政府决定成立安岳岳城柠都广场电梯更新项目“2·28”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县政府分管安全副县长任组长，县应急管理局、县公安局、县住房和城乡建设局、县市场监督管理局、县总工会和岳城街道办事处等部门派员组成，并聘请电梯专家参与事故调查，同时邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.成都市鑫旺锦源万顺达电梯工程有限公司（以下简称成都万顺达公司），统一社会信用代码：91510105MAEKHQ0M4L，成立日期：2025年5月29日，注册地址：四川省成都市青羊区青龙街27号1栋2单元7层304号，法定代表人：钟某伍。经营范围：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；金属结构销售；机械设备销售；机械设备租赁；金属制品销售；金属制品修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.四川永立电梯工程有限公司安岳分公司（以下简称四川永立安岳分公司），统一社会信用代码：91512021326965750H，成立日期：2014年11月6日，注册地址：四川省资阳市安岳县岳阳镇秦九韶路南段60号四幢二单元30层2号，法定代表人：杨某军。经营范围：销售、维修、安装、保养：电梯；空调销售及安装服务；销售：电梯设备及配件（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.宜宾欣永立电梯工程有限公司（以下简称宜宾欣永立公司），统一社会信用代码：91511521MA67UXY55Q，成立日期：2019年7月2日，注册地址：四川省宜宾市翠屏区菜坝镇江山。领誉3幢4层4—8号，法定代表人：蒋某丽。经营范围包括许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程施工；安全评价业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳动保护用品销售；耐火材料销售；防火封堵材料销售；环境保护专用设备销售；安防设备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）项目相关情况

事发项目名称：安岳县2026年住宅老旧电梯更新项目。主要建设内容及规模：在安岳县柠都广场完成老旧电梯更新更换2台，奥鑫锦城完成老旧电梯更新更换12台。项目资金由超长期特别国债和小区业主自筹共同解决。本次事故发生于柠都广场小区电梯更新拆除作业期间。

（三）合同签订情况

1.2025年12月18日，安岳县柠都小区住宅部分自治管理委员会与四川永立安岳分公司签订电梯更新项目合同，工程内容是柠都广场住宅2台电梯更新。具体工程范围：2台电梯拆除、回收、残值、办理旧电梯注销等手续；采购、安装、调试、验收2台电梯等相关工作，合同金额415000元。

2.2026年1月20日，安岳县柠都小区住宅部分自治管理委员会、四川永立安岳分公司、宜宾欣永立公司签订三方协议。约定由宜宾欣永立公司概括受让四川永立安岳分公司2025年12月

18日与安岳县柠都小区住宅部分自治管理委员会签订的电梯更新项目合同全部权利及义务，提供原合同约定的采购、安装、调试、验收等服务内容。

3.2026年2月27日，宜宾欣永立公司资阳分站点经理杨某军通过微信和电话的方式联系成都万顺达公司法定代表人钟某伍，将柠都广场小区2#旧电梯拆除业务交由对方负责，双方未签订书面合同。

（四）事故电梯情况

电梯使用登记证编号：梯11川TY8090（24），设备名称：曳引驱动乘客电梯，设备代码：31105120212006000004，产品编号：05062733002，产品型号：MAX1000-C01.75，制造单位：广州广日电梯工业有限公司，制造日期：2006年3月，电梯层站数：26层22站22门，额定速度：1.75m/s，额定载重量：1000kg，控制（顶升）方式：并联控制，曳引钢丝绳数量：5根。该电梯于2006年经资阳市特种设备监督检验所监督检验，取得监督检验合格报告后投入使用，截至拆除作业前已运行19年。2025年12月16日，经三方专业检测机构评估，事故电梯综合安全状况等级为四级，建议立即停止使用。

（五）其他有关情况

1.四川永立电梯工程有限公司为柠都广场住宅小区电梯使用单位，并先后在县发展和改革局、资阳市市场监督管理局履行了项目备案及特种设备安装改造维修告知手续。

2.经事故调查组函询县市场监督管理局及县住房和城乡建设局，现行相关法律法规对电梯拆除作业的施工单位和作业人员资质无明确要求。经查，作业人员方某兵持有焊接与热切割作业特种作业操作证。

（六）事故发生经过

2026年2月28日6时许，钟某伍带领6名工人（方某兵、曾某均、罗某学、曾某东、陈某荣、于某）驾车从成都出发，8时许抵达安岳柠都广场小区电梯拆除作业现场。

8时58分，于某与罗某学到达楼顶机房。9时20分，于某接到切割工方某兵电话通知要求关电拉闸，随后二人将机房控制柜线路剪断。

9时23分至9时56分，方某兵、曾某东等4人在负二楼对轿厢护脚板、轿顶护栏、地坑缓冲器基座、对重护栏支架、限位器开关以及地坑线路等设备设施进行拆除。

9时58分至10时22分，方某兵、曾某东等4人在一楼对轿门、轿顶检修盒、轿顶护栏、轿门门刀、门机装置、轿门门头、轿顶天花板以及井道线路等设备设施进行拆除。

10时23分至10时40分，陈某荣、曾某东站在轿顶从一楼往上逐层开展电梯控制线剪线作业。10时39分，作业至20层左右时，曾某东叫于某起轿厢，随后发现轿厢快速往上冲，同时听见于某大喊制动失效，当轿厢在22层停下后，曾某东发现陈某荣头部卡在轿厢与井道壁间隙，身体悬空。11时03分，消防

救援人员到达现场将陈某荣从井道内救出。11 时 14 分，医护人员到达现场对陈某荣进行救治，后经抢救无效死亡。

（七）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，民事赔偿已进入司法程序，直接经济损失暂无法统计。

姓名	性别	身份证号码	籍贯	安全教育程度	伤亡情况
陈某荣	男	510623xxxxxxxxxxx	四川中江	无	死亡

（八）现场勘验分析情况

1.勘验情况

（1）现场电梯处于断电状态，已用防护板封闭各层门，轿厢位于 22 层至 23 层之间（见图 1），轿厢地坎与 22 层层门地坎垂直距离约 1000mm（见图 2），轿厢门额与 23 层层门地坎垂直距离约 400mm（见图 3），且左侧轿门门额与轿壁（轿门侧）均有明显变形（见图 4）。



图 1



图 2



图 3



图 4

（2）机房内检查。控制柜所有电气接线均被拆除（见图 5），

控制柜内用于电梯电气制动的封星接触器电气接线已被拆除(见图 6）；曳引轮轮槽、5 根φ12mm 曳引钢丝绳未见明显异常（见图 7、图 8），排除电梯曳引力不足；事故后已用绳夹固定住三根曳引钢丝绳（见图 9），限速器与安全钳联动装置完好。

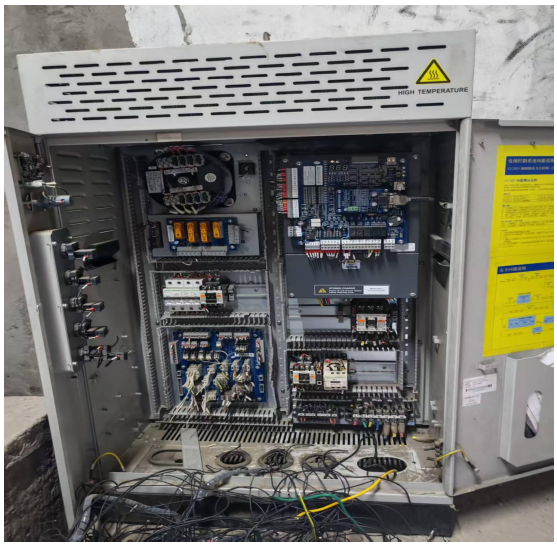


图 5

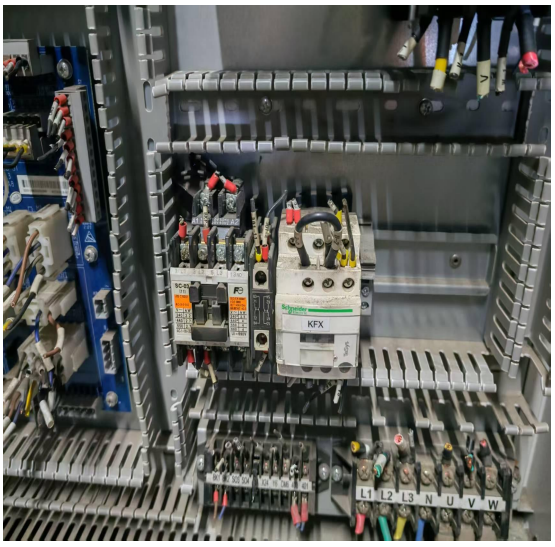


图 6

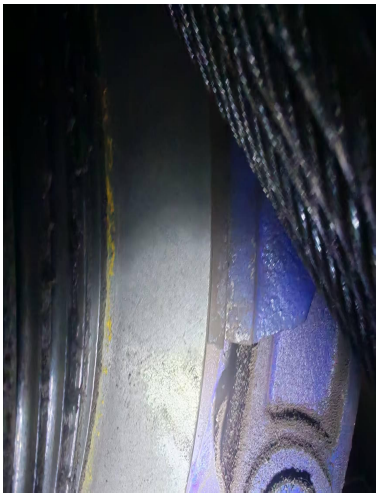


图 7



图 8

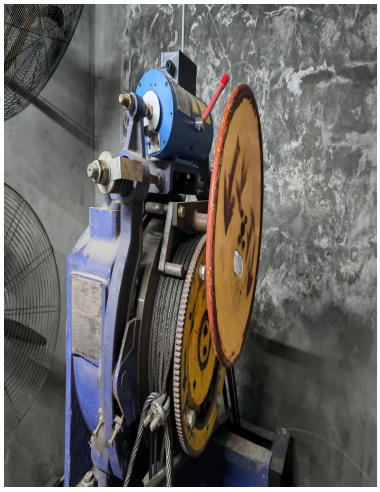


图 9

（3）井道内检查。轿顶护栏已被拆除（见图 10），轿厢侧补偿链已被拆除（见图 11），对重块数量无变化（见图 12）。



图 10



图 11



图 12

（4）机房内制动器检查。该电梯采用柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器，现场测试制动器铁芯（柱塞）有卡阻（见图13），制动器左右两侧制动闸瓦与制动轮间隙上下不均匀（见图14）。

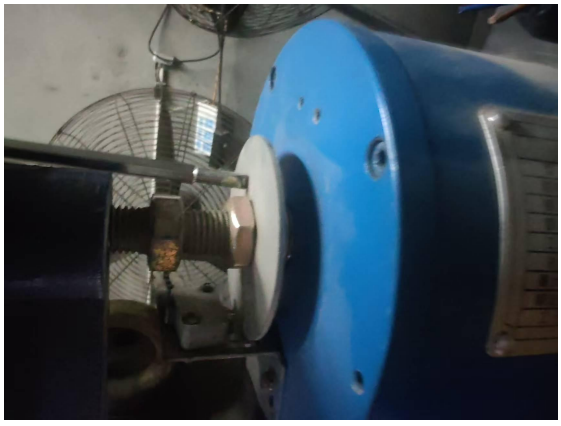


图 13



图 14

2.专家意见

现场电梯拆除作业期间，作业人员首先拆除电气连接线、轿顶护栏、轿厢补偿链、门机及轿厢吊顶等部件，然后再在机房手动松闸操控轿厢，从底层向上逐层停靠，拆除层门、门锁与电缆。为控制轿厢速度、精准停靠，机房人员先后 20 余次半开制动器，

设备长期带闸运行，闸瓦磨损、过热，制动性能显著降低。同时，因轿厢多处构件被拆除，对重与轿厢形成重量差：底层处对重偏重约450kg，顶层处偏重约750kg，轿厢上行位置越高，所需制动力越大。当轿厢运行至20层左右时，制动器制动力矩不足且电气辅助制动失效，无法让上行轿厢减速停稳。轿厢受对重牵引急速上冲，致使未系安全绳的作业人员陈某荣失稳坠落至轿厢与井道壁间隙。

综上，专家得出结论如下：一是电梯机械制动失效。反复手动不完全松闸，使制动器制动闸瓦磨损导致制动铁芯将制动臂顶住，制动闸瓦发热导致制动力矩不足；二是电梯电气辅助制动失效。控制柜内封星接触器接线被拆除，缺少上行速度限制措施；三是安全防护不到位。作业人员在轿顶上进行拆除作业时未系安全绳。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场作业人员立即前往22楼查看情况并对陈某荣进行施救，但未能打开电梯门。于某随即电话向钟某伍报告事故情况，路过业主拨打了119和120电话。11时03分，消防救援人员到达现场将陈某荣从井道内救出；11时14分，医护人员到达现场对陈某荣进行救治，后经抢救无效死亡。11时42分，岳城派出所公安民警到达现场开展初步勘查，排除了故意伤害刑事行为的可能。

接到事故报告后，岳城街道办事处、县房地产管理局、县市

场监督管理局和县应急管理局先后到达事故现场，有序开展现场勘验、情况核实及善后处置相关工作。

综上认定：事发时，现场人员先期处置到位，各相关部门接报后反应迅速、处置及时，舆情管控引导得当，未发生衍生事故和重大舆情，应急处置效果较好。

三、事故原因及性质认定

（一）直接原因

电梯拆除作业中制动器长期带闸运行导致制动性能下降，轿厢构件拆除形成重量差、电气辅助制动失效，轿厢受对重牵引急速上冲，导致未系安全绳的作业人员陈某荣失稳坠落至轿厢与井道壁间隙，发生事故。

（二）间接原因

成都万顺达公司安全管理不到位和安全生产规章制度不健全，安全教育培训和技术交底不到位，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。

（三）事故性质

该事故为死亡1人的一般生产安全责任事故。

四、调查发现的情况

（一）事故有关单位

成都万顺达公司。调查发现该公司为一人公司。一是安全管理不到位。未按规定配备专职或者兼职的安全生产管理人员[1]；电梯拆除作业过程中未安排专人进行现场安全管理[2]。二是安

全教育培训不到位。未组织作业人员参加安全教育培训和安全技术交底，作业人员未经考核合格便上岗作业[3]。三是安全生产规章制度缺失。该公司未建立任何安全生产规章制度、岗位细则及操作规程[4]。四是未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。未对作业现场安全风险进行检查并及时发现和消除作业过程中的安全事故隐患[5]，未监督、教育作业人员按规则佩戴、使用安全绳[6]。五是未制定工作方案。未根据电梯拆除作业内容及现场作业环境编制专项工作方案，作业人员仅凭原有经验开展作业。

（二）事故其他单位

宜宾欣永立公司。未与成都万顺达公司签订专门的安全生产管理协议，未约定各自安全生产管理职责，对成都万顺达公司拆除作业过程中安全管理不到位，安排的工作人员在正式作业前便

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

离开现场[7]；同时，在调查过程中发现电梯拆除作业前未进行动火作业申报。

（三）有关部门和属地

1.县市场监督管理局。按照“三管三必须”原则，依法履行特种设备安全监管职责。2025年，检查特种设备相关单位530余家次，排查安全隐患289处，下达监察指令书48份。其中，对柠都广场住宅小区电梯及相关维保单位开展监督检查4次，排查出5个问题并督促落实整改。督促电梯使用单位四川永立电梯工程有限公司履行电梯停用报废注销登记和安装改造维修告知手续。在本次事故中无明显责任过错。

2.县住房和城乡建设局（县房地产管理局）。按照乡镇（街道）履职事项清单相关要求，负责既有住宅电梯加装、老旧电梯更新更换工作，指导电梯加装点位、更新点位的安全生产工作。经查，2026年2月，县房地产管理局就电梯更新项目对宜宾欣永立公司开展了安全谈话，并联合属地社区向该小区居民进行了安全提醒和施工告知。但在电梯拆除、安装作业过程中，县房地产管理局安全管理不到位，县住房和城乡建设局对电梯更新项目安全生产工作指导不力。

3.岳城街道办事处。按照乡镇（街道）履职事项清单，街道

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

前期对辖区使用年限超15年的电梯开展排查摸底和安全检查，并将排查情况报送县房地产管理局。但存在对辖区内动火作业宣传指导工作不到位，未提前告知柠都广场小区电梯拆除作业单位进行动火作业申报的问题。

五、对有关单位和人员处理建议

（一）事故责任单位和人员

1.成都万顺达公司。对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依据相关法律法规，对其进行处理。

2.作业人员陈某荣。安全意识淡漠，站在轿顶作业时未系安全绳，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

3.成都万顺达公司法定代表人钟某伍。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对作业现场开展检查并及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由县应急管理局依据相关法律法规，对其进行处理。

（二）事故其他单位和人员

宜宾欣永立公司。对调查发现的问题，建议由县市场监督管理局依据相关法律法规，对其进行处理。

宜宾欣永立公司资阳分站点经理杨某军。未组织与成都万顺达公司签订安全生产管理协议，未约定双方安全生产管理职责。

建议由县市场监督管理局依据相关法律法规，对其进行处理。

（三）有关部门和属地

1.县市场监督管理局按要求和规定履行了相应职能职责，在本次事故中无明显责任过错，建议不追究其监管责任。

2.建议县住房和城乡建设局向县委、县政府作出书面检查，县住房和城乡建设局对县房地产管理局进行警示约谈，主要负责人对有关人员进行提醒谈话。

3.建议岳城街道办事处主要负责人对有关人员进行提醒谈话。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故经验教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故调查发现的问题，特提出以下防范和整改措施建议。

（一）压实企业主体责任，强化现场安全管理。成都万顺达公司要落实企业安全生产主体责任，完善公司安全生产规章制度和操作规程；要加强电梯拆除作业风险辨识和隐患排查，压实安全管理责任；要完善电梯拆除作业施工方案和安全防护措施，落实作业人员安全教育培训和技术交底，增强作业人员安全意识和技能水平。宜宾欣永立公司要强化分包项目安全生产工作的统一协调、管理，深化隐患排查治理，确保作业现场安全管理措施落实到位。

（二）明确部门监管职责，防范同类事故发生。县住房和城

乡建设局要加强老旧小区电梯更新项目监管，督促施工单位严格落实安全生产主体责任，强化日常安全检查，指导企业抓实安全隐患排查和风险管控，做到隐患早发现、早处置；要全面梳理老旧住宅小区电梯更新项目高风险环节和易发事故点位，以案为鉴深化警示教育，坚决防范同类生产安全事故发生。县市场监督管理局要持续深化电梯行业安全生产隐患排查治理，进一步强化电梯更新环节监督检验、使用管理及维护保养监督检查，协调指导电梯拆除作业安全管理。

（三）落实属地管理责任，筑牢安全管控防线。岳城街道办事处要加强辖区内老旧电梯安全隐患摸底排查，强化电梯更新项目现场安全检查和动火作业宣传指导；要做好安全施工、文明施工宣传引导，加强对施工单位的安全监管，防范企业安全主体责任不落实、安全管理不到位等风险，切实履行属地监管职责。