大连鑫裕物流装备制造有限公司

“11·4”

一般机械伤害事故调查报告

一、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故相关单位基本情况.....- 2 -
（二）事故相关人员基本情况.....- 2 -
（三）事故发生地及现场情况.....- 2 -
二、事故发生经过和应急处置评估情况.....- 3 -
（一）事故背景.....- 6 -
（二）事故经过.....- 6 -
（三）事故救援及报告.....- 6 -
（四）事故善后处理情况.....- 7 -
（五）事故应急处置评估情况.....- 7 -
三、事故相关情况.....- 8 -
（一）企业安全生产管理情况.....- 8 -
（二）个人履职情况.....- 8 -
四、事故性质和原因.....- 9 -
（一）事故直接原因.....- 9 -
（二）事故间接原因.....- 9 -
五、对事故有关责任单位及人员责任认定和处理建议.....- 9 -
（一）对责任单位处理建议.....- 10 -
（二）建议免于责任追究人员.....- 10 -
（三）建议给予行政处罚人员.....- 11 -
六、事故防范措施建议.....- 11 -

大连鑫裕物流装备制造有限公司“11·4”一般机械伤害事故调查报告

2024年11月4日8时10分左右，位于大连湾街道苏家村银峡路8号大连鑫裕物流装备制造有限公司生产车间，工人王**使用数显型11辊板料校平机进行钢板压板作业时被挤伤，经送医院抢救无效死亡。事故造成直接经济损失180万元。

甘井子区应急管理局接到报告后，立即组织相关人员赶赴事故现场勘察了解情况。经公安部门先期介入调查排除刑事案件后，甘井子区人民政府依据《安全生产法》和《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，成立由甘井子区应急局、区总工会、区公安分局等有关单位组成的大连鑫裕物流装备制造有限公司“11·4”一般机械伤害事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加，同时聘请机械行业安全专家，对事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等事故调查处理环节，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范及整改措施，现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

大连鑫裕物流装备制造有限公司（以下简称鑫裕装备制造公司），法定代表人：王**，成立日期：2017年12月25日，社会统一信用代码：91210211MA0UTGC02D，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），登记机关：大连市甘井子区市场监督管理局，注册地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道苏家村工业园区内，经营范围：集装箱、特种集装箱的设计、制造、销售；特种物流装备的设计、制造、销售；特种设备制造；物流装备相关零部件、钢结构的制造安装及相关技术咨询；货物、技术进出口；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关人员基本情况

1.王**，死者，男，**岁，汉族，大连市金州区二十里堡人，身份证号码：***，鑫裕装备制造公司侧板班操作工。

2.王**，男，**岁，身份证号码：***，鑫裕装备制造公司法定代表人。

3.吴**，男，**岁，身份证号码：***，鑫裕装备制造公司总经理，企业主要负责人。

4.王**，男，**岁，身份证号码：***，鑫裕装备制造公司生产车间主任。

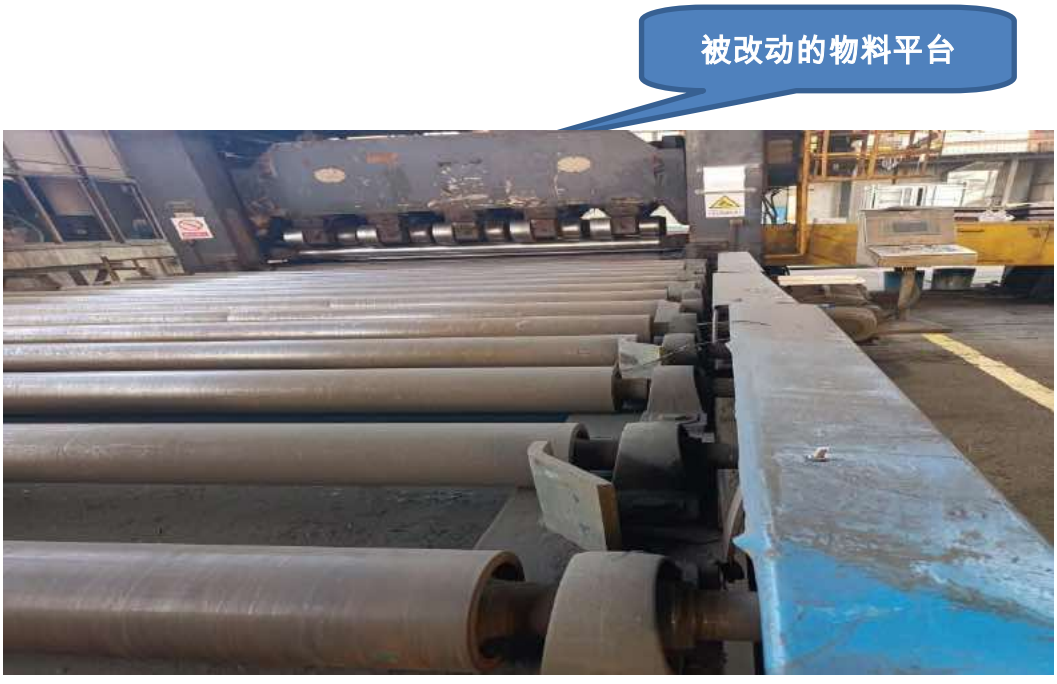
（三）事故发生地及现场勘察情况

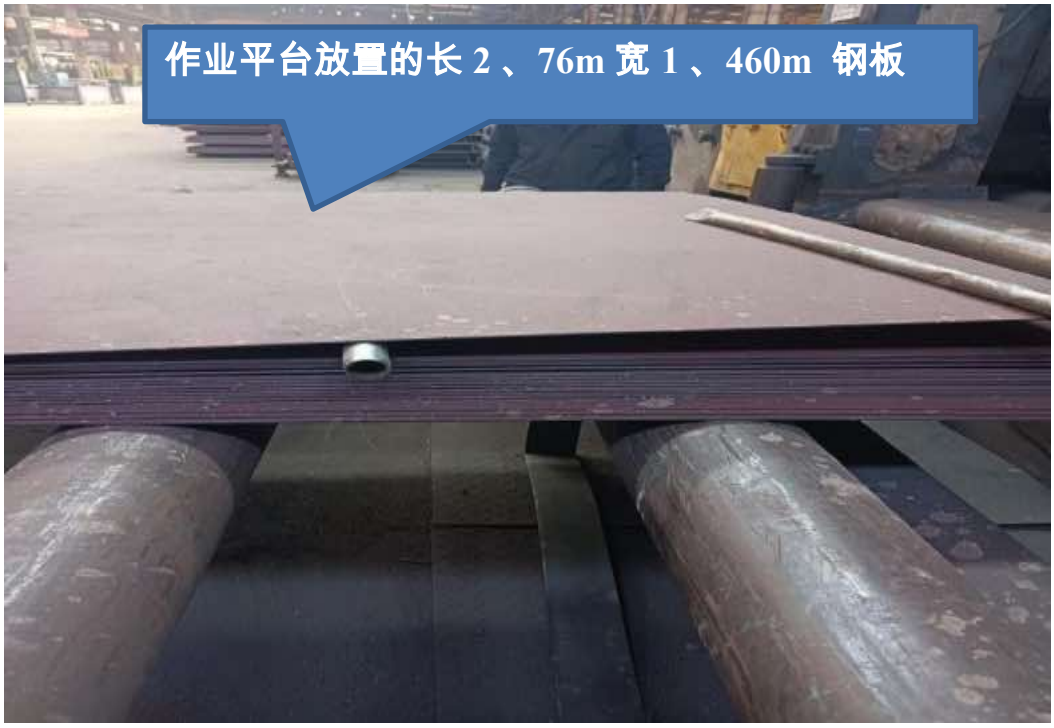
事发地位于大连湾街道苏家村银峡路8号，地理位置如图所示。

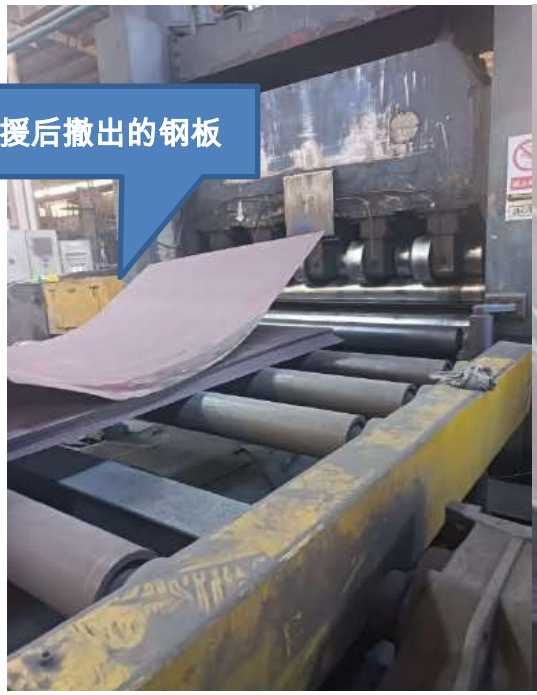


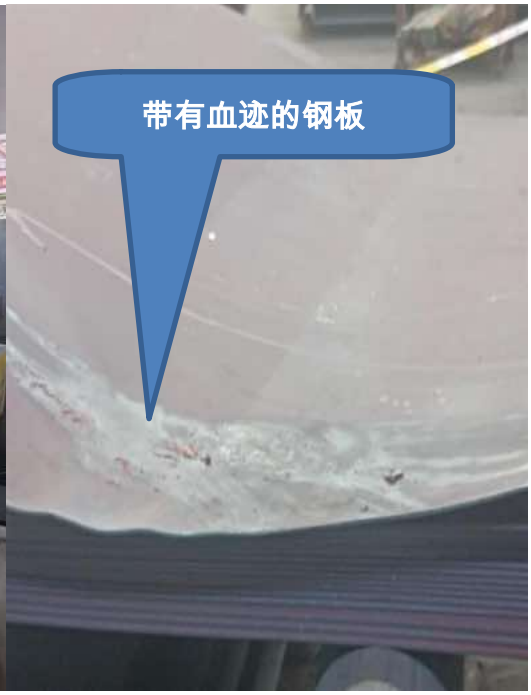
地理位置图

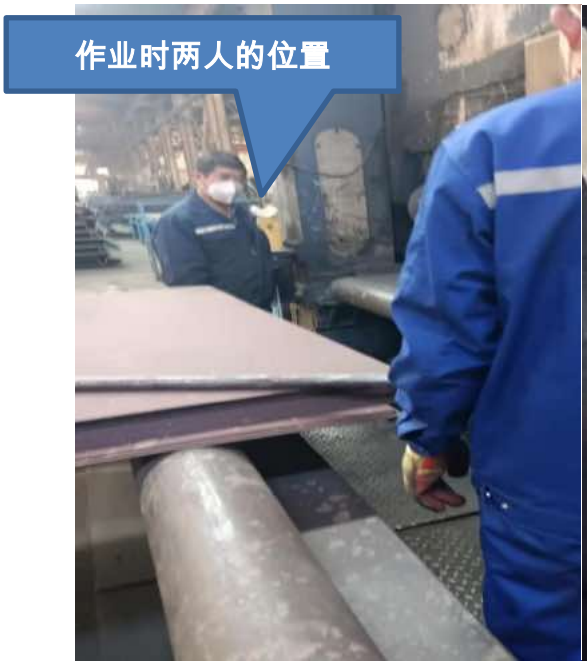
作业现场使用的设备型号为 W43S-18X2500 数显型 11 辊板料校平机，全长 2.7 米、宽 3.9 米，电动作业平台入料平台长 3.5 米、宽 3.2 米、距离地面 0、9 米，下料平台长 6.1 米、宽 3.2 米、作业送板速度每分钟五米（传送速度根据板料不同可以调节）。




作业平台放置的长 2 、76m 宽 1 、460m 钢板


救援后撤出的钢板


带有血迹的钢板


作业时两人的位置


送板口的尺寸



经检测事故设备（板料校平机）处于停电状态，设备进料口与出料口距离约为 4 米，相互传递信息采用喊话形式，进料口处有急停开关，原滚管滚动的物料传送平台变为被动式只做为物料托台使用，作业人员站在辊板料校平机送料口处两边协助上料。

二、事故发生经过和应急处置评估情况

（一）事故背景

王**与吉林省万辰劳务服务有限公司签订劳动合同书，王**被派遣至鑫裕装备制造公司，由该公司使用管理，派遣期限自 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日止。

2024 年 8 月 6 日，王**到鑫裕装备制造公司进行员工登记并开展三级安全教育，随后被分配到侧板班组工作，班组长任**。

2024 年 11 月 4 日，王**和赵**被车间班组长临时从侧板班组

调到冲压班组负责协助上料，刘*负责操作叉车上料和操作机器。

（二）事故发生经过

2024年11月4日7时左右，鑫裕装备制造公司生产车间班组长李**安排刘*操作辊板料校平机进行钢板校平作业，车间侧板班组长任**安排赵**和王**二人到冲压班组工作，协助刘*操作W43S-18X2500数显十一辊板料校平机进行校板作业。8时左右，三人到达车间辊板料校平机处，刘*负责操作设备叉车，赵**和王**协助负责上料，因入车间时进行过岗位培训，开始工作前刘*对赵**和王**进行了简单的操作流程培训，并交待工作时安全注意事项。

8时10分左右，刘*操作叉车把钢板放到校平机物料台上后去校平机控制台处准备启动设备，赵**和王**站在校平机的两侧向校平机进料口送钢板，刘*说先上一张板试试看平不平，王**和赵**就将物料台放置的钢板用撬杠撬起，然后把滚管放到板的下面就上了第一张钢板，过完机器之后赵**看着不是太平，紧接着刘*就喊王**和赵**直接上第二张钢板，赵**觉得第一块板不太平，就侧身仔细地又看了一眼板平不平时，赵**发现对面王**一侧的钢板斜着进入到机器，就冲着刘*连喊停，刘*听到了就按下停车按钮，又跑到配电柜将总开关拉下，由于设备的惯性没有马上停车，钢板由于摩擦系数的原因产生塑性弯曲力矩迅速形成一个向左旋转的剪切力，事发当天车间内气温较低，王**在工作服外上身穿着棉服，由于钢板的外沿有毛刺刮到王**棉服，王**被挤到设备的柱子之间。

（三）事故救援及报告

刘*发现王**被钢板和设备的柱子挤压在中间后，重新打开机器电源总闸开倒车档，把钢板从机器校平辊轴里退出来，王**瘫软在地上。公司总经理吴**从另一车间赶到，立即拨打120急救和110报警电话，120到达现场后将王**送往大连辽渔医院救治，经医院抢救无效死亡。

（四）事故善后处理情况

经大连湾街道积极协调，鑫裕装备制造公司与王**家属已经达成死亡赔偿谅解协议，一次性支付死亡赔偿金（一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、精神抚慰金、被抚养人员抚养费、家属处理后事发生的住宿费、交通费和误工费等所有费用）180万元。相关赔偿补偿金已全部到位，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（五）事故应急处置评估情况

接报事故后，区公安分局、区应急管理局等相关职能部门及大连湾街道有关人员立即赶赴事故现场开展应急处置，并按时将该起事故上报。区委区政府接报后，主要领导作出批示，要求做好事故善后工作，尽快查明事故原因，依法依规严肃追责，要汲取事故教训，采取有力措施，进一步加强安全监管，全面排查整治安全隐患。该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故相关情况

（一）企业安全生产管理情况

鑫裕装备制造公司基本落实了企业安全生产的主体责任；设置了专职的安全管理人员；定期组织了安全教育培训和安全检查；对设备进行了日常检修和维保；但未对压板作业进行风险辨识和隐患排查治理；未安排专门人员进行现场安全管理；对使用辊板料校平机操作人员安全教育培训不够；未及时发现并消除事故隐患。

（二）个人履职情况

1.吴**，作为公司主要负责人能够建立健全本单位安全生产责任制；能够组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、安全教育和培训计划以及安全生产事故应急救援预案，能够及时、如实报告生产安全事故；但是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对本单位安全生产工作督促、检查不够，未及时消除生产安全事故隐患。

2.王**，做为公司生产车间主任，能够参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；能够定期对车间班组长进行安全教育和培训；但是，对车间工人培训教育不到位，未能及时检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患。

（三）属地街道监管情况

1.大连湾街道经济办做为属地安全生产监管部门，能够履行安全生产监管职责，2024 年 3 月 27 日，能够按照检查计划对事

故企业进行检查，对发现的安全隐患下达了整改指令并及时督促企业进行了整改。

2、苏家村村委会，能够履行安全生产监管职责，能够及时组织辖区内重点企业负责人，传达学习各级关于安全生产工作要求，2024年5月2日工业经理兼安全员苏贵富对该企业进行安全检查，发现该企业生产车间存在多项安全隐患，对发现的安全隐患及时督促企业进行了整改。

四、事故性质和原因

经事故调查组现场勘察，询问事故有关人员并调阅相关资料，确认大连鑫裕物流装备制造有限公司“11·4”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故，造成此次事故发生的原因如下:

（一）事故直接原因

王**作为辅助上料人员安全意识不强，在进行辊板料校平机进行钢板压板作业时，斜放进入物料校平机右侧的钢板由于摩擦系数不同的原因产生塑性弯曲力矩迅速形成一个向左旋转的剪切力，事发当天车间内气温较低，王**在工作服外上身穿着棉服，由于钢板的外沿有毛刺刮到王**棉服，王**被挤到设备的柱子之间，造成左胸受伤经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

鑫裕装备制造公司落实安全生产主体责任不到位，未对压板作业进行风险辨识和隐患排查治理，未安排专门人员进行现场安全管理，对使用辊板料校平机操作人员安全教育培训不够，未及时发现并消除事故隐患。

五、对事故有关责任单位及人员责任认定和处理建议

（一）对责任单位处理建议

鑫裕装备制造公司未对压板作业进行风险辨识和隐患排查治理；未安排专门人员进行现场安全管理；对使用辊板料校平机操作人员安全教育培训不够；未及时发现并消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故负有主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项规定，建议由甘井子区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）建议免于责任追究人员

王**，系鑫裕装备制造公司工人，安全意识淡薄、对作业现场存在的危险性认识不足，上身穿棉服进行压板作业时缺乏自我保护意识，对事故发生负有直接责任，鉴于其在此次事故中死亡，故免予追究其相关责任。

（三）建议给予行政处罚人员

吴**，系鑫裕装备制造公司总经理，作为生产经营单位的主要负责人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对本单位安全生产工作督促、检查不够，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项规定，建议由甘井子区应急

管理局依法给予行政处罚。

（四）建议由企业处理人员

王**，作为鑫裕装备制造公司生产车间主任，未及时检查本车间的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议鑫裕装备制造公司依据公司相关规定，对王**做出处理，在收到本事故调查报告后30日内，将处理情况报大连市甘井子区应急管理局。

六、事故防范措施建议

（一）落实企业安全生产主体责任

企业要主动履行安全生产主体责任，健全安全管理规章制度，完善企业内部安全培训制度，严格执行“三级”安全培训教育，未经安全培训考核合格的从业人员不得上岗作业。

（二）强化企业安全生产管理

企业要加强安全生产责任制的落实，完善各类作业岗位安全操作规程，确保各类作业人员经过培训后方能上岗作业，对生产经营活动过程中存在各种违章操作行为，要及时制止并督促改正，及时消除违章指挥、违反操作规程、无证上岗等风险隐患，防止类似事故再次发生。

（三）进一步落实属地监管责任

属地街道要进一步强化和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的属地监管责任；要认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》的文件精神，按照省、市、区的文件要求，对本辖区域内机械加工企业进行严格的安全生产监督检查，及时发现隐患，指导督促企业切实解决问题。

大连鑫裕物流装备制造有限公司“11·4”

一般机械伤害事故调查组

2024 年 12 月 13 日