“12·1”安义县江西南亚铝业有限公司一般坠落溺亡事故调查报告

2021年12月1日23时51分许，位于南昌市安义县江西南亚铝业有限公司熔铸车间1#铸造井发生一起坠落溺亡事故，造成1名工人死亡，直接经济损失111万元。

根据国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定,按照江西省安委办《关于进一步做好当前安全防范工作的通知》（赣安办字〔2021〕75号）有关事故提级调查的要求，12月9日南昌市人民政府依法成立由市应急管理局党委书记、局长陈曙任组长，安义县人民政府、市工信局、市应急管理局相关领导任副组长，市应急管理局、市工信局、市公安局、市检察院、市总工会、安义县应急局等单位人员组成的“12·1”安义县江西南亚铝业有限公司一般坠落溺亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），对该起事故开展全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、谈话询问、查阅资料和专家分析论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题，提出了防范措施和建议。


一、事故发生单位概况

（一）事故单位

安义县江西南亚铝业有限公司（以下简称“南亚铝业公司”）：成立于 2009 年 10 月 14 日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：江西省南昌市安义县工业园区内，法定代表人：王猛，注册资本：壹仟万元人民币，统一社会信用代码：91360123696053812W，经营范围包括铝锭、铝棒、铝型材、建筑材料（危险化学品除外）、工业材料、不锈钢生产、加工、销售等。公司设置有行政部、工程部、销售部、采购部、财务部、质检部、设备部、熔铸车间、挤压车间、氧化车间、喷涂车间、木纹车间、包装车间、模具车间。

（二）事故现场情况

事故发生在江西南亚铝业有限公司熔铸车间 1#铸造井。

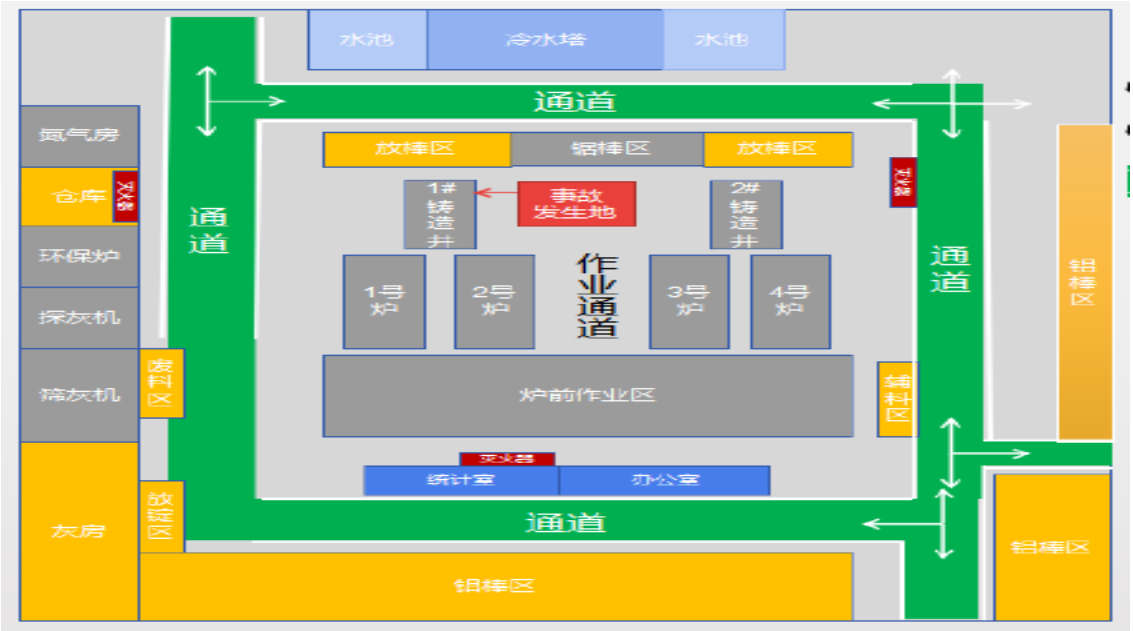


（熔铸车间布置图）



（事故发生地 1#铸造井）

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过。2021 年 12 月 1 日 16 时 30 分许，放水班组主操手段兵和副操手全明慧 2 人正常上班。21 时许，2 人在熔铸车间 1#铸造井（见附图 1）进行合模操作。全明慧使用 1#卷扬机提升引锭盘，因操作失误引发起吊底座的钢丝绳断裂（见附图 2），造成底座和引锭盘一道，掉落在铸造井中。

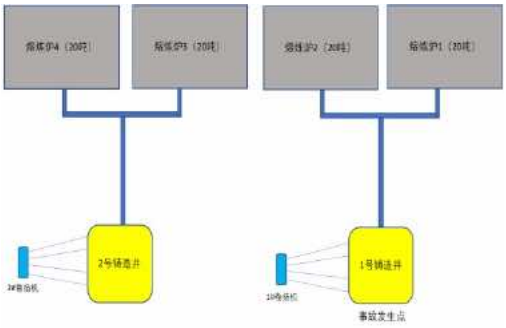

附图 1



附图 2

段兵立即打电话向熔铸车间主任吴光隆汇报，吴光隆带着另一班组的曹正勇、田万奇 2 人赶到现场，并指挥在场人员使用潜水泵（QY 型，65m^3/h、7.5kw)（见附图 3）进行抽水作业，准备将引锭盘打捞出深井；至 22 时 20 分许，吴光隆见抽水进展缓慢，无法短时间完成打捞，便指挥两个班组人员停止作业，并安排了第二天 5 时 30 分继续实施打捞，遂与曹正勇、田万奇 2 人离开了现场；23 时 45 分许，段兵收拾工具后也离开现场，现场留下全明慧 1 人。





附图 3

监控显示：23 时 48 分许,全明慧将吊斗挂钩挂上吊斗，再将吊斗（见附图 4）挂钩挂在行车吊钩上（见附图 5）；49 分许，全明慧手持行车遥控控制开关，跨入吊斗并启动行车，将吊斗运行至 1#铸造井上方；51 分许，吊斗从吊斗挂钩上脱落，全明慧连同吊斗一起掉落铸造井内，吊斗挂钩剧烈来回摆动；52 分许，途经现场的工人蕲平利见行车位于铸造井上方，且空挂着吊斗挂钩，觉得奇怪便伸头向井内察看，

因井内漆黑未察觉异常，就离开了现场，错过了最后的营救机会。



附图 4



附图 5

（二）现场救援情况。12 月 2 日 5 时 30 分许，段兵按约定进入熔铸车间。5 时 40 分许，段兵发现全明慧的鞋子、钥匙等个人物品放在 1#铸造井旁，四下寻找全明慧未果。于 6 时 31 分打电话给吴光隆，吴光隆当即联系全明慧及其同住的工友，均未见其音信，怀疑其落井，遂安排抽水寻人。7 时 30 分许，抽水至井内水位近底，发现全明慧尸体。吴光隆安排人员对 1#铸造井通风后，派出 4 名工人系好安全带（见附图 6），把另一只吊斗固定在行车挂钩上，吊入 1#铸造井内，协力将全明慧拉入吊斗，吊出井口。8 时 10 分许，安义县中医院“120”急救车接到求救电话后到达事故现场，医务人员检查尸体后，宣告全明慧死亡。



附图 6

（三）信息报送情况。事故发生后第二天（12 月 2 日），南亚铝业公司法人父亲王新华 7 时 40 分许到达现场，并联系上报事故情况至当地派出所，同时指派公司行政部经理付小兰联系“120”实施救援。8 时 10 分许，公安部门及“120”到达现场；9 时许，行政部经理付小兰到安义县社保局工伤股报告事故并办理申请工伤保险赔付手续。2 日晚 23 时，安义县应急管理局接到群众电话举报，举报人反映江西南亚铝业有限公司 12 月 2 日凌晨发生一起生产安全事故，该局经电话核查后初步认定企业存在事故瞒报行为，并于 12 月 3 日零时 10 分上报南昌市应急管理局值班室。

经调查询问和取证，12 月 2 号 20 时 41 分许，安义县应急管理局执法大队大队长杨春电话询问江西南亚铝业有限公司法人父亲王新华，确认有 1 人死亡，但死亡的具体原因不清楚，无法认定事故性质。23 时 01 分县应急局拨打“110”电话报警，请求公安部门查明情况、排除刑事案件；于 12 月 3 日零时 10 分将事故初步信息书面上报南昌市应急管理局值班室和县委、县政府办公室。

经调查核实：事故企业江西南亚铝业有限公司从 7 时 30 分确认事故发生联系公安部门及“120”、社保局后，到 20 时 41 分回复县应急局公司发生事故，中间的间隔时间为 13 个小时，认定事故报送中不存在主观故意的瞒报，属迟报行为。

（四）应急处置及善后情况。事故发生后，公安部门及“120”接到报告后立刻赶到现场开展工作。县应急管理局当晚 23 时许接到举报后对事故情况进行了核实，并于 12 月 3 日零时 10 分将事故信息书面上报南昌市应急管理局值班室和县委、县政府办公室。12 月 4 日，经县工业园派出所、园区管委会、公司与家属协商,达成一致协议，赔偿身亡者家属共计人民币 111 万元整。至此，善后赔偿工作完成。

三、人员伤亡和经济损失情况

（一）人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。

序号	伤亡情况	姓名	性别	住址	身份证号	工种
1	死亡	全明慧	男	湖北省咸丰县甲马池镇甲马池村 X 组 X 号	4228261981XXXX1512	放水工

（二）经济损失情况：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721–86）等标准，核定事故造成直接经济损失共计人民币 111 万元。


四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.使用不合标准、规格的钢丝绳，是造成底座和引锭盘掉落铸造井的“物的不安全因素”。吊运熔融金属的重要用途钢丝绳（规格 35*7）（执行标准为 GB 8918)，而 1#铸造井卷扬机使用的钢丝绳（规格为 6*37）经现场确认，直径为 17.5mm（规格为 6*37）（见附图 7）,仅为一般用途钢丝绳（执行标准为 GB/T 20118)，小于企业整改方案（见附图 8）规定的 20mm 要求，荷载不足。



附图 7

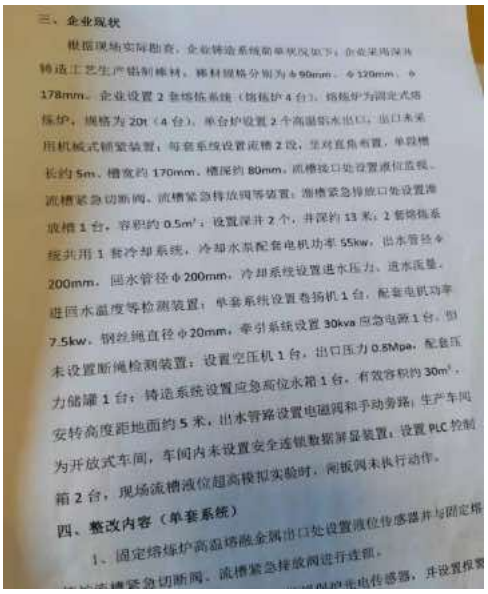

附图 8

2.放水班组副操手全明慧操作失误，引发起吊底座钢丝绳断裂，是引发事故的“人的不安全因素”。

3.全明慧违规使用行车吊人，开展危险作业未按规定采取安全措施，导致自身坠落铸造井溺亡，是造成事故的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.企业主体责任不落实：（1）企业安全管理人员配置严重不足，仅有1名专职安全员；（2）企业安全意识不强，未辨识进入铸造井和临界边作业风险，未组织制定下井作业安全规程，有限空间作业许可不规范；（3）企业对从业人员的培训流于形式。熔铸区域作业人员的培训时间不足，培训的考核内容与临界边岗位风险不相关;（4）该企业对于政府部门各类检查及部署的专项行动政治站位不高、敏感性不强,自觉性和主动性不够。对于企业隐患整改长期敷衍了事，在整改工作中“头痛医头、脚痛医脚”，假装整改、敷衍整改，未严格落实企业主体责任，造成安全隐患旧账未清、又欠新账。

2.企业在日常钢丝绳点检过程中，未按要求检查钢丝绳直径的变化情况，未及时发现钢丝绳存在断裂的安全隐患，钢丝绳断裂造成引锭盘掉落铸造井是深井铸造的重大隐患。

3.操作人员（含企业应急处置人员）违反相关安全操作规程。（1）在事故现场使用行车载人作业；（2）临界边危险作业未配置安全带；（3）未进行事前安全检测，进入铸造井等有限空间作业，存在高危风险。

（三）事故性质认定。

经调查认定，江西南亚铝业有限公司“12·1”坠落溺亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处罚建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查、勘查、核实的情况、事故原因分析和迟报事故的认定，建议给予下列单位及人员事故责任认定和相应经济处罚：

（一）事故责任单位

江西南亚铝业有限公司：安全生产主体责任未落实，安全管理人员配置严重不足，对从业人员的培训流于形式，针对政府部门各类检查查出的隐患，假装整改、敷衍整改，存在安全隐患旧账未清、又欠新账的问题，是事故发生的主体责任单位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由市应急管理局对其处人民币 100 万元的罚款。

（二）事故责任人员

1.免于追究责任 1 人

全明慧，江西南亚铝业有限公司熔铸车间放水工。使用 1#卷扬机提升引锭盘，因操作失误引发起吊底座的钢丝绳断裂，造成底座和引锭盘一道掉落在铸造井中。自身安全意识淡薄，在车间主任下达设备停修指令后未下班，违规使用行车吊人，未按规定配戴安全用品开展危险作业，导致自身坠落溺亡，对该起事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究。

2.经济处罚 4 人

（1）王猛，江西南亚铝业有限公司法人。企业发生安全事故未按规定及时上报，作为企业安全生产第一责任人，负有迟报责任;未落实隐患排查治理工作，及时消除生产事故隐患，安全生产职责履行不到位，对事故的发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（第五款、第七款）、《中华人民共和国安全生产法》第八十三条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条，建议由市应急管理局对其处上一年年收入100%的罚款。

（2）王刚，江西南亚铝业有限公司总经理。企业发生安全事故未按规定及时上报，作为企业安全生产管理责任人，负有迟报责任。未辨识进入铸造井和临界边作业风险，未组织制定下井作业安全规程，有限空间作业许可不规范，安全生产管理职责履行不到位，对事故的发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（第二款、第七款）、《中华人民共和国安全生产法》第八十三条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条之规定，建议由市应急管理局对其处上一年年收入100%的罚款。

（3）杨青根，江西南亚铝业有限公司厂长。未及时排查生产安全事故隐患；对从业人员的培训流于形式，熔铸区域作业人员的培训时间不足，培训的考核内容与临界边岗位风险不相关；对本单位的安全生产管理方面履职不到位，对事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安

全生产法》第二十五条（第二款、第五款），依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其处上一年年收入20%的罚款。

（4）吴光隆，江西南亚铝业有限公司熔铸车间主任。在事故现场使用行车载人作业；临界边危险作业未配置安全带；未进行事前安全检测，进入铸造井等有限空间作业，存在高危风险，对本单位的安全生产管理方面履职不到位；对事故的发生负有直接管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其处上一年年收入20%的罚款。

六、事故防范措施建议

针对这起事故暴露出的突出问题，为进一步落实各项安全生产措施，举一反三、警钟长鸣，有效防范和坚决遏制同类事故发生，特提出以下措施建议：

（一）提高思想认识，落实企业主体责任。针对“12.1”事故，全市铝材加工企业要开展“大反思、大警醒”安全生产教育，认真学习习近平总书记关于安全生产系列讲话精神，进一步提高全员思想认识，坚持“零容忍、零伤害”的安全理念，强化“红线”意识、“底线”思维和“安全重于一切、安全高于一切、安全先于一切、安全影响一切”的思想。认真落实安全生产主体责任，完善惩处机制，杜绝“三违”现象，对屡纠屡犯和部分危险岗位、关键岗位可能或造成事故发生的“三违”现象，要发现一起，严厉查处一起，真正做

到思想认识到位、安全责任到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（二）吸取事故教训，全面开展隐患排查治理。全市铝材行业尤其是有金属熔融作业的企业，要针对“12.1”事故以及近期类似行业发生的其他事故，举一反三，从事故发生、应急救援、事故上报等多方面深刻反思，坚决防范同类事故再次发生。同类型企业要认真开展危险源、风险点辨识、评估，制定并落实风险分级管控措施，要严格按照“深查”、“查深”的要求，对深井铸造、粉尘涉爆、铝制加工、有限空间作业的重点执法检查内容要求进行检查，排查作业环境隐患、设备固有缺陷、规程预案漏洞、人员违章行为，对排查出的各类隐患，严格落实整改，实现闭环销号管理。

（三）落实值班值守，强化联动协作机制。各企业要认真落实安全生产主体责任，特别是要落实“一把手”认真依法履行法定安全生产职责，坚决做到“不安全不生产、要生产必安全”，遇有各类突发事件要严格按照规定时限向负有安全生产监督管理职责的部门和应急管理局报告。全市有关部门要认真落实领导值班和应急值守工作，强化“四个一”工作机制，遇有自然灾害、生产安全事故、公共安全和公共卫生事件，要确保信息渠道畅通，及时互通信息，加强各部门协作配合，充分发挥联动效能，确保应急联动机制的高效运行，及时高效处置各类突发应急事项，全面提高应急管理水平和应急处置能力。

（四）加大监管力度，筑牢安全生产防线。要全面分析铝加工（深井铸造）领域存在的安全风险，深入开展专项执法行动。要按“三管三必须”的要求，各部门要形成合力，加强监督检查，强化对熔铸高危险作业的安全监管，尤其是要对铝材行业的熔铸车间铸造井的起吊底座和引锭盘的重要用途钢丝绳进行严格检查，督促企业做好隐患排查治理和风险辩识管控工作，做到隐患排查治理全覆盖，无死角、无盲区，确保安全生产各项要求和措施落实到位。要加大行政处罚力度，对企业违法违规行为要从严、从重处罚，特别对重点敏感时期发生事故的企业，一律停产停业整顿并经有关部门验收合格后方能恢复生产，仍不具备安全生产条件的，依法予以关闭、吊销有关证照。