| | |
|---|---|
| 索 引 号： | B36000-2026-7294394 |
| 文件编号： | |
| 分　　类： | 安全生产 |
| 生成日期： | 2026-10-12 |
| 公开方式： | 主动公开 |
| 公开时限： | 常年公开 |
| 公开范围： | 面向全社会 |
| 责任部门： | |

# 【事故调查报告公示】兴国江背兴国县江背镇家家福超市“5•10”高处坠落（轻伤）事故调查报告

访问量：68

# 兴国江背兴国县江背镇家家福超市“5·10”高处坠落（轻伤）事故调查报告

2026年5月10日15时38分，兴国县应急管理局接群众举报，反映“江背镇万佳超市装修期间，1名工人从二楼摔下”。接报后，县应急管理局立即对该举报进行调查核实，经核查，情况属实。

2026年5月10日14时40分许，兴国县江背镇家家福超市在现兴国县嘉欢食品店装修改造过程中，1名施工人员在室内二楼从事楼面切割作业时，因作业区域楼板及钢筋结构突发垮塌发生坠落，造成1人受伤。该事故直接经济损失人民币18839.63元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》等规定，2026年6月9日，兴国县人民政府成立了兴国江背兴国县江背镇家家福超市“5·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管理局牵头，县总工会、县公安局、县人社局、县住建局、江背镇人民政府派员组成。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘察现场、询问相关人员、调阅相关资料和集体讨论等方式开展了事故调查。现已查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理意见和事故防范措施建议。

经事故调查组认定，该起事故是一起作业人员在从事高空作业时，没有穿戴安全防护用品，存在违规冒险作业行为，导致1人发生高处坠落（轻伤）的事故。

## 一、事故概述

**（一）事故名称：**兴国江背兴国县江背镇家家福超市“5·10”一般高处坠落事故，更改为兴国江背兴国县江背镇家家福超市“5·10”高处坠落（轻伤）事故。

**（二）事故发生时间：**2026年5月10日14时40分许。

**（三）事故发生地点：**兴国县江背镇原万佳购物广场，现兴国县嘉欢食品店二楼。

**（四）事故单位：**兴国县江背镇家家福超市。

## 二、事故基本情况

**（一）事故发生单位概况**

事故发生单位为兴国县江背镇家家福超市（以下简称:江背家家福超市），江背家家福超市取得了兴国县市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：92360732MABTQTEX3K；经营者：邹**；类型：个体工商户；组成形式：个人经营；注册日期：2022年7月21日；经营场所：赣州市兴国县江背镇江背圩；经营范围：许可项目：食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：鲜肉零售，新鲜水果零售，食用农产品零售，家用电器销售，日用品销售，服装服饰零售，办公用品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

事发地原为万佳购物广场，现兴国县嘉欢食品店，位于江背镇江背圩319国道旁（江背镇农商银行斜对面）。2026年1月10日，由于万佳购物广场经营失败，以总额908098元人民币的价格，将超市经营及管理权转让给江背家家福超市，并签订《超市整体转让合同》，江背家家福超市接管后开始装修改造，同时向市监部门申请变更《营业执照》（名为：兴国县嘉欢食品店），经营者：危佳文。5月15日，兴国县嘉欢食品店领取《营业执照》。

**（二）项目概况**


2026年1月10日，由于原万佳购物广场经营失败，被江背家家福超市收购经营、管理权。接管后，因扩大经营规模，要将1-2层连通，按照相关规定要求，需新增一条消防楼梯，作为第二安全出口，因此需要在将二楼西北角的楼板切割出一个楼梯口。扩大规模后，改名兴国县嘉欢食品店，经营面积约1084平方米，装修改造内容：为墙体粉刷、水电安装等，总投资费用约30万元。

2026年4月27日，邹**（江背家家福超市负责人）通过网络，联系到张**（伤者），沟通切割第二安全出口的时间、费用，以及具体作业内容和其它要求。最终双方口头商定，雇佣切割费用为3000元，不含建筑垃圾清运，没有签订书面协议。

2026年5月7日，邹**雇佣的一楼其他装修人员入场，正式对原万佳购物广场（现兴国县嘉欢食品店）的一楼室内进行全面装修改造（如墙体粉刷、水电安装等）。

事发时，一楼正处于水电安装、墙体粉刷等装修施工阶段，二楼仅切割楼板，后期再计划全面装修。装修改造期间，邹**为现场安全管理负责人。

超市布局图

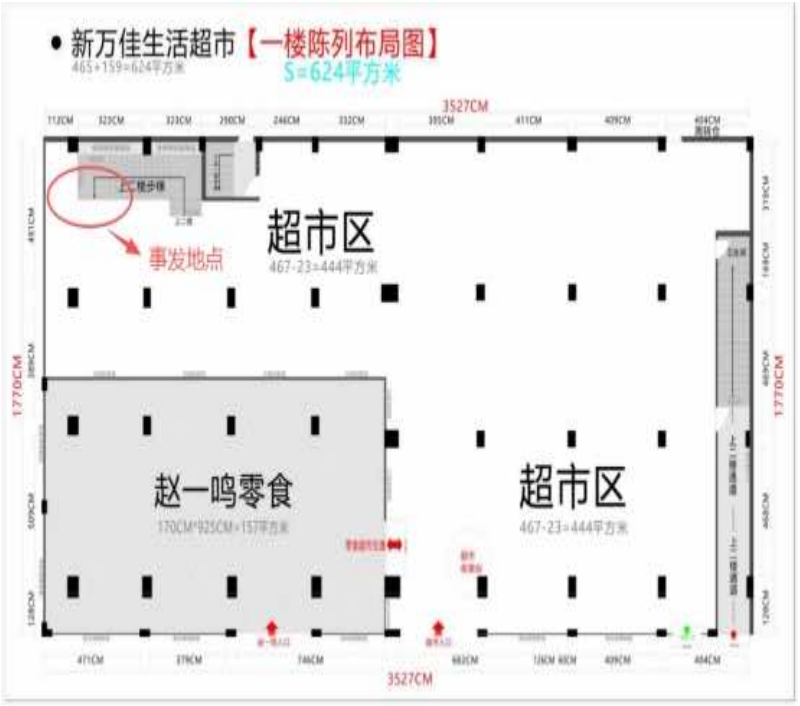


**（三）事故发生单位安全管理情况**

经调查，现兴国县嘉欢食品店装修改造施工前，江背家家福超市负责人（邹**）口头向社区报备。

从事装修改造人员均为邹**口头临时雇佣，没有签订书面施工合同或协议。

施工前，邹**在店外设置橙色围挡，楼板切割作业区域采用货架、彩条布进行隔离，但邹**没有按规定对施工作业人员组织开展安全教育培训，仅口头告知注意安全等事项，也没有为高空作业人员提供安全防护用品。施工期间，没有督促高空作业人员穿戴安全防护用品，安全管理不到位。

**（四）事故发生经过**

2026年5月9日下午，张**与其父亲（张*贵）带着轨道式切割机、电镐等工具正式入场，实地与邹**和严**（超市设计方）商谈切割楼梯口的区域，安装切割设备及设置隔离防护措施等，为切割作准备。

5月10日8时左右，张**父子俩来到现兴国县嘉欢食品店二楼，正式启动切割作业。首先，张**负责启动轨道式切割设备，开始切割混凝土楼板，然后再操作电镐对切割好的混凝土楼板进行破碎，张*贵在旁边负责接通水管等辅助工作。作业前，邹**现场简单（口头）交代安全注意事项。

12时左右，张**父子俩与一楼施工人员同时下班，在附近吃午饭，尔后返回施工现场午休。

14时20分左右，张**继续在二楼的楼板上从事切割作业。首先，张**启动切割设备，在墙角位置切割混凝土楼板，切割1米左右后，再操作电镐破碎混凝土楼板，张*贵在墙体后面休息。

14时40分左右，整个切割作业任务已完成四分之三左右，张**继续操作电镐，在破碎混凝土楼板过程中，一侧的混凝土楼板及钢筋网突然发生断裂、坍塌，张**随之滑落至一楼地面，左膝跪在破碎的水泥块上。

事故发生后，张*贵通过另一道楼梯跑向一楼坠落点，会同一楼工友将隔离货架移开，查看张**伤势，其他工友拨打了120急救电话。

14时50分左右，江背镇卫生院的医护人员赶到事故现场，对张**进行一系列检查、包扎等紧急处置，医护人员初步判断左脚有骨折。随后，附近居民以及现场工友配合医护人员将张**抬上救护车，送往县里医院，途中与兴国县第二医院的救护车进行对接、转运，被送至兴国县第二医院住院治疗。

**（五）伤者医疗情况**

5月10日15时52分，兴国县第二医院CT检查报告诊断张**结果显示：1.左髌骨粉碎性骨折；2.右侧额部头皮软组织稍肿胀，脑内未见明显创伤性改变；3.右侧第6前肋局部骨皮质稍凹陷，建议3-4周后复查明确具体情况。

5月14日12时33分，张**转至兴国县中医院治疗，医院诊断结果显示：1.左髌骨粉碎性骨折；2.左膝关节多处韧带损伤；3.左膝关节积液；4.右桡骨茎突骨折；5.右腕三角骨粉碎性骨折；6.肝功能检查结果异常；7.右侧第6肋骨骨折？8.多处挫伤。

5月16日9时20分至10时50分，兴国县中医院根据张**的伤势情况，进行了左髌骨粉碎性骨折切开复位内固定术+左膝韧带修补手术。

5月28日，张**在兴国县中医院办理了出院手续，在家中休养。

6月15日，张**开始接单，继续从事切割作业。

**（六）事故现场情况**

经调查，事发地原为万佳购物广场，现兴国县嘉欢食品店，位于江背镇江背圩319国道旁（江背镇农商银行斜对面），事发时二楼整个切割作业任务完成四分之三左右，切割作业区域为混凝土结构，距离地面层高约3.5米，切割长度约5.5米、宽度约3.8米，空中悬挂钢筋

网和轨道式切割机。









**（七）伤者基本信息及直接经济损失情况**

伤者信息：张**，男，汉族，36岁，户籍地址：江西省赣州市兴国县良村镇*******3号，公民身份号码：360732198******137，系江背家家福超市邹**临时雇佣的切割作业施工人员。截至目前，直接经济损失人民币18839.63元。

**（八）事故伤情认定**

该起事故是一起作业人员在从事高空作业时，因没有穿戴安全防护用品，存在违规冒险作业行为，导致发生1人高处坠落（轻伤）安全责任事故。认定轻伤依据：

①依据兴国县中医院的疾病诊断证明书诊疗意见：建议张**休息1个月，加强营养，定期复查。

②依据询问笔录、返岗照片等，经调查，2026年5月10日，张**受伤入院治疗；5月28日，办理出院，在家中休养；6月15日，返岗继续从事切割作业等。

③依据原《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）中“4.1轻伤指损失工作日低于105日的失能伤害”的规定。经调查，张**受伤后，返岗作业时间在36天内，实际损失工作日低于105日，符合判定轻伤情节。

综合上述，结合实际，按照实事求是原则，最终认定张**高处坠落受伤为轻伤事故。

## 三、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

14时40分左右，事故发生后，一楼工友立即协助张*贵将隔离的货架移开，查看询问张**伤情，及时拨打120急救电话。

14时45分，严**向邹**报告事故情况。

14时50分左右，江背镇卫生院的医护人员赶到现场，第一时间对张**现场开展急救处置措施。

江背镇长兴社区巡查人员经过此地发生事故后，主动配合医护人员将伤者转移至安全区域，及时将事故发生、人员受伤情况向江背镇人民政府分管领导报告。江背镇人民政府分管安全生产工作领导接报后，立即赶到事故现场，参与指挥应急处置工作。

### （二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即作出应急处置措施，及时拨打120急救电话，负责人在接报后，第一时间赶赴事故现场。镇政府、社区工作人员，迅速作出应急反应，对施工现场、区域落实安全管控措施，设置安全警戒线，防止人员进入危险区域内，确保安全。卫生医疗部门接报后，医护人员迅速赶赴事故现场，开展急救处置措施，及时将伤者送至医院检查治疗。

### （三）应急处置评估结论

事故发生后，现场人员迅速作出应急处置，及时拨打120等电话。社区立即启动应急响应，主动开展应急处置措施，及时向镇政府分管领导报告事故情况。但江背镇人民政府认为伤者伤情较轻，没有按规定及时向上级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。江背家家福超市负责人积极主动承担伤者治疗费用，履行相关责任与义务。综合评估，该事故应急响应迅速，现场应急处置合理有效，事故得到妥善处理，未引发社会不稳定因素。

## 四、事故原因分析

**（一）直接原因**

**1.人的不安全行为：**张**安全意识淡薄，风险辨识能力不足，对作业环境存在的安全风险预见性不够。在高空从事切割作业时，自我保护安全意识较差，违反安全相关规定，没有穿戴安全绳及安全帽，存在违章冒险作业行为，导致发生高处坠落受伤，是造成本次事故的直接原因。

**2.物的不安全状态：**涉事切割区域距离地面约3.5米，剩余没有破碎的部分楼板、钢筋网与建筑主体只有一个连接点，3个连接点被切割，改变了结构，连接不稳固。由于在进行破碎作业过程中，电镐锤击时产生较大的振动力，加上切割下方没有采取安全支护措施，难以承受楼板自身、人员的重力，导致剩余楼板发生断裂垮塌，是造成本次事故的另一直接原因。

**（二）间接原因**

**1.教育培训不到位。**江背家家福超市负责人（邹**）作为现场安全管理人员，未有效组织开展安全教育培训，施工作业前仅口头向作业人员告知注意安全，导致作业人员对高处作业安全意识、风险辨识能力不足，自我保护意识较差。

**2.安全管理不到位。**江背家家福超市履行安全生产主体责任不到位，未向高空作业人员提供安全绳、安全帽等劳动防护用品，没有及时发现消除事故隐患，施工现场管理缺失，安全管理不到位。

五、有关责任单位存在的问题

**1.江背镇家家福超市，**楼梯改造涉及高空切割作业，属于改动建筑主体结构，施工前未对建筑结构进行安全性评估，采取有效措施消除事故隐患。

**2.江背镇人民政府，**作为属地监管单位，负责监管辖区企业安全生产和宣传工作，日常安全检查巡查不到位，发现事故隐患不及时、不深入；未严格按照《关于强化限额以下建设工程安全监管工作的通知》（赣市安防减救办字〔2025〕73号）文件要求，落实限额以下建设工程信息登记、发放施工安全告知书，签订施工安全管理承诺书；接到长兴社区事故报告后，没有及时向上级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

**（一）不予追究责任人员的建议**

**张**，**系江背家家福超市临时雇佣的切割作业施工人员。安全意识淡薄，对作业环境潜在的安全风险预见性不够，高处作业未穿戴安全绳及安全帽，存在违章冒险作业行为，应对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中受伤，免予追究其责任。

**（二）对有关责任单位的处罚建议**

**江背镇家家福超市，**未按规定有效组织开展安全生产教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握安全操作技能；未向从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育佩戴与使用；未有效告知作业场所、岗位存在的危险因素，采取措施及时消除事故隐患，落实主体责任不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[]、第四十一条第二款[]、第四十四条第一款[]、第四十五条[]规定，应对事故负有责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项[]、第九十九条第五项[]、第一百零二条[]规定进行处罚。

**（三）其他处理建议**

建议江背镇人民政府向兴国县人民政府作出书面检查。

七、事故主要教训

**（一）主体安全责任落实欠缺。**超市经营主体对装修改造施工安全重视不足，未编制楼板切割专项施工方案，擅自改动建筑结构，盲目组织施工。

**（二）作业现场安全管理缺失。**高处作业失管，不落实安全技术交底，配发必要安全防护用品，未安排专人现场监督、教育高空作业人员按照规则佩戴、使用，缺乏现场安全管控能力，最终酿成人员坠落受轻伤事故。

八、防范整改措施建议

为认真汲取事故教训，防止类似事故再次发生，针对事故中暴露的问题，提出如下整改措施建议:

**（一）压实企业安全生产主体责任。**企业要切实履行安全生产主体责任，开展安全隐患排查治理，及时发现和消除安全隐患，制定各种规章制度和操作规程。同时，要加强从业人员的安全生产知识培训教育，落实各项安全防护措施，特别是高处作业、临边作业等危险作业，要认真检查施工人员佩戴安全防护装置情况，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，确保安全管理到位。

**（二）强化乡镇日常安全监管排查。**江背镇人民政府要进一步落实属地管理责任，严格落实《关于强化限额以下建设工程安全监管工作的通知》（赣市安防减救办字〔2025〕73

号）文件精神，积极开展安全生产隐患大排查大整治力度，建立辖区内现有室内装修改造活动的台账明细，并及时动态更新，随时明晰“心中一本账”。同时，要进一步深入开展施工安全专项整治活动，尤其是高空作业等危险性施工安全的检查，要督促企业加强教育培训，狠抓安全生产责任、制度落实，提高从业人员安全意识和安全操作技能，要严查各类违章冒险作业行为，及时发现和消除事故隐患，切实堵塞安全漏洞。

兴国江背兴国县江背镇家家福超市“5·10”

高处坠落（轻伤）事故调查组

2026年10月11日