西乡塘上尧村七组产业楼“3·20”局部坍塌事故调查报告

西乡塘区人民政府事故调查组

2024 年 8 月

目　录

一、 事故发生经过及应急处置 2

（一） 事故发生经过 2

（二） 应急处置情况 4

二、 事故相关情况 4

（一） 事故相关单位及人员基本情况 4

（二） 事故房屋概况 6

（三） 二层装修施工情况 7

三、 事故原因分析 8

（一） 直接原因分析 8

1. 装修改造擅自拆除多幅承重墙 8

2. 房屋存在结构隐患 9

3. 装修未委托有资质设计单位设计，盲目施工 9

4. 施工队伍无资质冒险蛮干 9

（二） 现场勘验及检测鉴定情况 10

1. 现场勘验情况 10

2. 检测鉴定情况 15

3. 价值评估情况 16

四、 有关单位和个人存在的主要问题及处理建议 16

（一） 韦*翔 16

（二） 覃*耀等 12 人施工队 17

（三） 南宁市西乡塘区上尧街道办事处上尧村民委员会 18

（四） 南宁市晶铭市场开发投资有限公司 18

（五） 南宁市诚致酒店 19

五、 事故防范及整改措施建议 19

（一） 事故房屋整改处置建议 19

（二） 举一反三，扎实开展既有房屋装饰装修工程安全排查 20

（三） 加强监管，加强既有建筑改扩建、装饰装修审批监管 21

（四）注重成效，认真总结经验开展整治“回头看” 21

2024年3月20日8时许,南宁市西乡塘区新阳路227-76号上尧村七组产业楼副楼二层发生局部坍塌，事故未造成人员伤亡，直接经济损失300余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等法律法规的有关规定，城区政府决定成立由城区住房和城乡建设局牵头，城区政府办、应急管理局、城市管理局、自然资源局、公安分局、总工会上尧街道等单位和部门组成的西乡塘上尧村七组产业楼“3·20”局部坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）。同时聘请有关专家成立专家组参与事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实市委主要领导批示要求，按照城区政府工作部署，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查取证、查阅资料、询问谈话、专家讨论等方式，查清了事故经过、发生原因和直接经济损失情况，查明了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，**西乡塘上尧村七组产业楼“3·20”局部坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、事故发生经过及应急处置

（一）事故发生经过

2024 年 3 月 7 日，事故房屋二层承租人韦*翔在未办理施工许可的情况下，经朋友介绍找到包工头覃*耀，并委托其在二楼组织墙体拆除施工。3 月 8 日至 3 月 19 日期间，覃*耀带领 11 名装修工人拆除二楼房间隔墙，并在沿街侧外墙开凿门窗洞口。3 月 16 至 19 日施工工人在 G 轴交 2~8 轴外墙上开凿窗洞。3 月 20 日 8 时许，房屋发生局部坍塌，坍塌部位为副楼二层 F~G 轴交 2~2/5 轴共四跨外墙及屋面（见图 1、2、3），坍塌面积约 30 平方米，未造成人员伤亡。

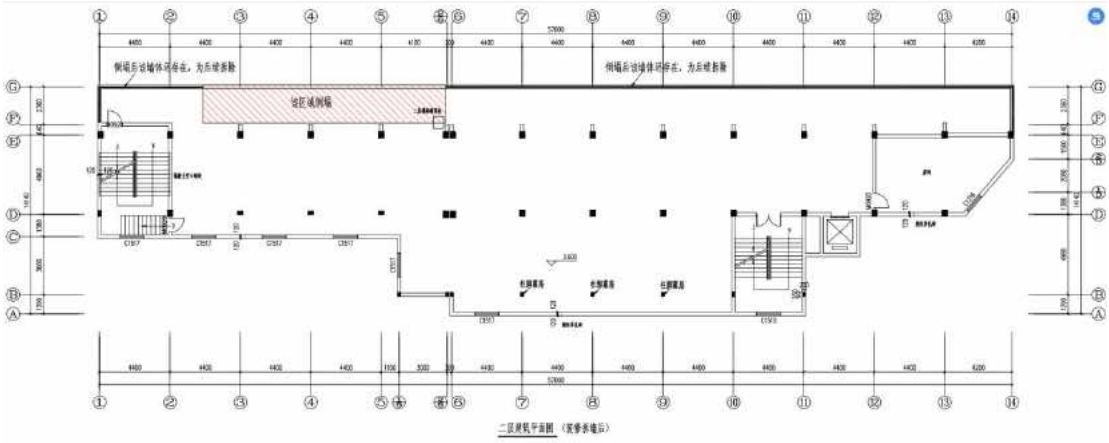


图 1　拆墙后二层平面图



图 2　坍塌现场照片



图 3　坍塌部位照片

（二）应急处置情况

2024年3月20日上午8时许，房屋发生局部坍塌后，诚致酒店前台员工立即电话告知酒店负责人钟*樟，并疏散住客。

事故发生后，城区党委政府高度重视，党政主要领导、分管领导和挂点领导迅速赶赴现场处置，并第一时间召开专题会议布置。城区应急、住建、城管、公安和上尧街道等部门相关人员在现场进一步开展原因调查等后续处置工作。事故现场采取紧急处置措施，将涉事房屋人员全部疏散，周边设置封闭围挡，拉设警戒线，实行24小时专人值班看守，禁止无关人员出入。根据专家意见，组织专业人员对主楼已被拆除的承重墙部位增加安全支撑，先行拆除副楼二层，以消除安全隐患。

二、事故相关情况

（一）事故相关单位及人员基本情况

1. 南宁市西乡塘区上尧街道办事处上尧村民委员会

南宁市西乡塘区上尧街道办事处上尧村民委员会（以下简称上尧村委会），机构类型：村民委员会，法定代表人：梁*军。统一社会信用代码：54450107ME2511120K。上尧村委会下设村民小组上尧村第七组（又称上尧村七组）为事故房屋土地权属人，该村民小组无独立法人，上尧村第七组组长为陈*雄，身份证号：450111********0037。

2. 南宁市晶铭市场开发投资有限公司

南宁市晶铭市场开发投资有限公司（以下简称晶铭公司）

成立于2008年6月17日，法定代表人：李*傧，统一社会信用代码：9145010767504292XB。经营范围：对市场开发的投资，房屋租赁，物业管理服务（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。李*傧为法人代表兼大股东，黄*平为股东并代李*傧管理公司主要事务，彭*银、庞*育二人实际出资并参与晶铭公司事务管理及收益分配。

3. 南宁市诚致酒店

南宁市诚致酒店注册于2020年9月30日，经营性质为个体工商户，经营者为卓*宾，现场管理者为钟*樟，统一社会信用代码：92450107MA5PY0C51C。经营范围：住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

4. 韦*翔

韦*翔，男，身份证号：450981********5014，是事故房屋二层承租人，计划将二层用于经营桌球馆，其还担任南宁市武鸣区伍友台球俱乐部（个体工商户）法定代表人。

5. 覃*耀等12人施工队

该事故房屋二层墙体拆除的施工队伍，由包工头覃*耀组织的12人施工队伍，该施工队未持有施工企业资质，不具备拆除施工、装饰装修上岗证或执业资格证。覃*耀，男，身份证号：452127********0973，是房屋二层墙体拆除施工承包人。

（二）事故房屋概况

事故房屋为南宁市西乡塘区新阳路227-76号上尧村七组产业楼。房屋为五层混合结构建筑，总建筑面积约2860平方米。房屋一层作为商铺对外经营；二层原为足浴店，拟改建为桌球馆，三、四楼用作宾馆；五楼作为办公和管理用房。坍塌时，二楼正在装修改造施工，房屋一楼商铺、三至五楼酒店及办公室正常经营使用。

该房屋所在土地为上尧村委会所有的集体土地，2010年1月晶铭公司与上尧村委会签订场地租用合同，合同约定晶铭公司向上尧村第七组租用新阳路近南宁市第三人民医院旁面积约700平方米的集体土地并投资建设一栋四层以上楼房，晶铭公司享有二十年使用权及经营权。合同第六点第四小点约定租用期间晶铭公司要加强安全生产管理工作，在租赁期内所发生的安全事故与上尧村第七组无关。晶铭公司于2010年投资建设了一栋四层（局部五层）的建筑。晶铭公司在事故调查期间未向调查组提供用地、规划和建设工程竣工等相关审批手续；所提供施工蓝图无设计人员签章，无设计单位、审图机构印章。2024年3月21日，西乡塘区自然资源局向城区住建局反馈，经城区自然资源局核查历史审批数据系统，未检索到该地块相关用地规划和审批手续，且该片区控制性详细规划显示该地块规划用地属性为公园绿地，现状建筑属于“无法采取改正措施消除对规划实施的影响”范畴，建议将该地块上的现状建筑认定为未批先建及违反规划管理的违建行为。

2020年黄*平代表晶铭公司与卓*宾签订房屋租赁协议，协议约定晶铭公司将一楼商铺及二至四层出租给卓*宾作为商务酒店及附属餐饮、娱乐配套项目使用，租期六年，并约定晶铭公司负责露台搭设改做房屋使用。协议未约定安全生产相关条款。2021年晶铭公司在一层屋面向上加建副楼二层。

事故发生后，调查组聘请专家组对房屋进行调查，并委托广西壮族自治区建筑科学研究设计院对房屋进行房屋安全鉴定。5月10日，广西壮族自治区建筑科学研究设计院出具房屋安全鉴定报告，报告显示该房屋为Dsu级危房，同时该房屋还存在框架结构、砌体结构、钢结构及木结构等多种承重结构，结构体系混乱；副楼二层为临时搭建，与主楼无有效结构拉结，除端部墙体外，中间无承重横墙，为非稳定结构。

（三）二层装修施工情况

2024年2月26日，韦*翔曾询问诚致酒店负责人钟*樟是否可以拆除二楼墙体并索要房屋图纸。钟*樟转而询问晶铭公司负责人黄*平，得到黄*平答复表示房屋为框架结构并取得房屋原建设施工图（该图纸无任何单位盖章，图纸标注出图时间为2010年2月，设计单位为广西农垦设计院），2月28日，钟*樟即转告韦*翔二楼墙体可以拆除，还要求其控制施工噪音，以免影响楼上酒店住客休息，并将图纸转交给韦*翔。

2024年3月7日，卓*宾、黄*平作为甲方正式与乙方韦*翔签订租赁合同，合同约定甲方将房屋二楼约573平方米

的商铺转租给乙方用于经营家电、桌球、娱乐，租期 5 年。韦*翔计划将其用于经营桌球馆。合同约定乙方不得改动商铺内部结构，若需改动需征得甲方同意，否则造成的损失均由乙方承担。3 月 8 日，韦*翔承租后通过朋友介绍找到覃*耀，口头委托其对二楼墙体进行拆除施工。施工面积约 600 平方米。3 月 8 日至 3 月 19 日期间，覃*耀组织长期与其合作的十一名工人拆除二楼房间隔墙，并在沿街侧外墙开凿门窗洞口。3 月 16 至 19 日施工工人在 G 轴交 2~8 轴外墙上开凿窗洞。3 月 20 日 8 时许，房屋发生局部坍塌，坍塌部位为副楼二层 F~G 轴交 2~2/5 轴共四跨外墙及屋面。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组委托广西壮族自治区建筑科学研究设计院对事故房屋进行勘查、取样、实测，并对房屋未拆结构承重墙前、和拆除后分别建模进行验算、综合分析，逐一排除了人为破坏、地震、气象、地基不均匀沉降等可能导致坍塌的因素，查明了事故发生的直接原因：违法违规装修，冒险蛮干，擅自拆除多幅承重墙，打乱了房屋原有受力体系，削弱了构件、结构承载力，直接造成房屋 Dsu 级危房；施工扰动进一步加剧结构薄弱处破坏，最终导致房屋副楼二层局部坍塌。具体情况如下：

1. 装修改造擅自拆除多幅承重墙

本次装修改造拆除主楼二层 8 幅承重墙，分别是 3、4、5 轴*C~E 轴、2/5、6 轴*B~D 轴，7、8、9 轴*A~D 轴。造

成这些位置原来的底框梁失去底框作用，底框梁上移一层了，三楼的楼面梁被动变成底框梁，从而造成大量承重构件承载力不足，结构受力体系更加混乱。

本次装修拆墙直接造成房屋成为整体危房，拆墙的震动进一步影响二层副楼天面板的稳定性。原副楼二楼天面板在F轴仅依靠墙体抹灰层支承，装修者擅自拆除主楼二层F轴外墙使副楼二层天面板在F轴完全失去竖向支承；同时在新G轴上开凿窗口，主楼和副楼拆墙的震动等一系列不利因素进一步加剧副楼二层天面板与主楼脱离，最终导致副楼二层天面局部坍塌。

2. 房屋存在结构隐患

晶铭公司提供的原施工图纸无设计人员及设计单位签章、无施工图审查章、未提供施工图审查合格报告。房屋未按原设计图施工，且未组织参建单位进行验收即投入使用。房屋结构体系混乱，未经原设计单位同意擅自加建副楼二层，造成副楼二层结构稳定性差。

3. 装修未委托有资质设计单位设计，盲目施工

本次装修大面积拆改，韦*翔毫无风险意识，对房屋结构形式及施工风险严重误判，盲目进场进行违规拆除作业。未委托原设计单位或具有相应资质条件的设计单位提供设计方案，无图纸、无方案，未经专业技术人员对房屋现状进行勘察，未能提前发现房屋的结构形式，避免乱拆乱改，提前规避风险。

4. 施工队伍无资质冒险蛮干

韦*翔未委托具备相应施工资质的单位进行施工，作业人员缺乏相应专业知识和施工经验，缺乏风险隐患判别处置能力。在拆除主楼二层 F 轴外墙时，应可以发现副楼二层天面板在此轴无竖向支承结构，作业人员未立即停止拆改工作，采取加固措施，未报告业主和相关管理部门，仍继续冒险作业，错过加固排危、消除隐患的最佳时机。

（二）现场勘验及检测鉴定情况

1. 现场勘验情况

经专家组现场勘验，房屋存在框架梁柱承重与砌体砖墙承重混杂的混杂结构承重现象。实际建成的建筑结构体系、结构布置与原设计的全框架结构不符。

副楼一层上部原设计为大露台，实际加建了（E~新 G 轴）的二层部分砌体结构，但无设计图纸。副楼加建的二层与主楼无任何有效结构拉结和锚固措施（图 4、5），副楼二层除端部横墙外，中间无承重横墙，仅有一幅外纵墙（新 G 轴）支承屋面板，属不稳定结构。

主楼二层 F 轴墙体已被拆除，副楼二楼屋面板与主楼 F 轴外墙外侧接壤，但副楼屋面板未搁置在 F 轴墙体上，也没有设置横向墙体承重，即该屋面板在 F 轴处为悬空状态，靠 F 轴外墙仅靠数厘米厚的抹灰层支承副楼屋面板（图 6）。

房屋二楼多幅墙体被拆除（图 7-1、7-2、8-1、8-2），坍塌处可见主楼 F 轴墙体已经被拆除，副楼 G 轴外墙有新开窗洞，坍塌处副楼屋面板与主楼接触面较平整，副楼与主楼间无任何有效连接结和锚固，副楼 G 轴外墙的 2 轴-2/5 轴段

已完全倒塌，倒塌的墙体砖块散落在建筑外地面和二层楼面，墙体和屋面板倒塌冲击砸坏二楼楼面局部楼板，副楼二层 G 轴处的 5 轴至 2/5 轴楼板已明显弯曲（图 9）。



图 4　主、副楼无有效拉结锚固

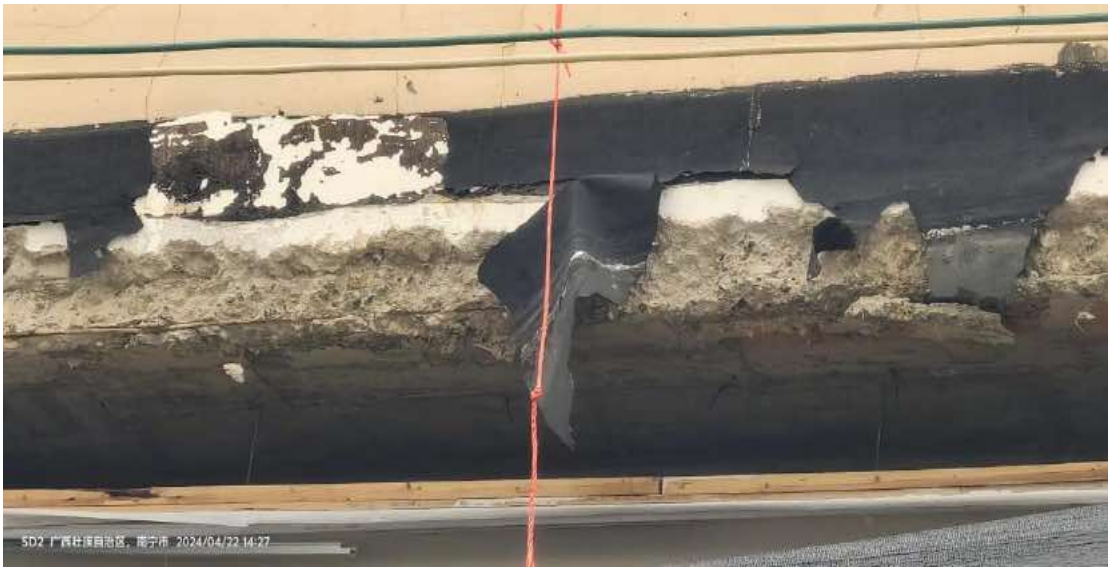


图 5　倒塌处主、副楼无有效拉结锚固


附楼二层屋面板位于，
主楼外墙外侧，无竖
向承重结构支承。
支撑二层天面的砂浆层
E~F轴短横墙已被拆除
主楼F轴外墙
已被拆除
E轴框架柱

图 6　倒塌处结构情况

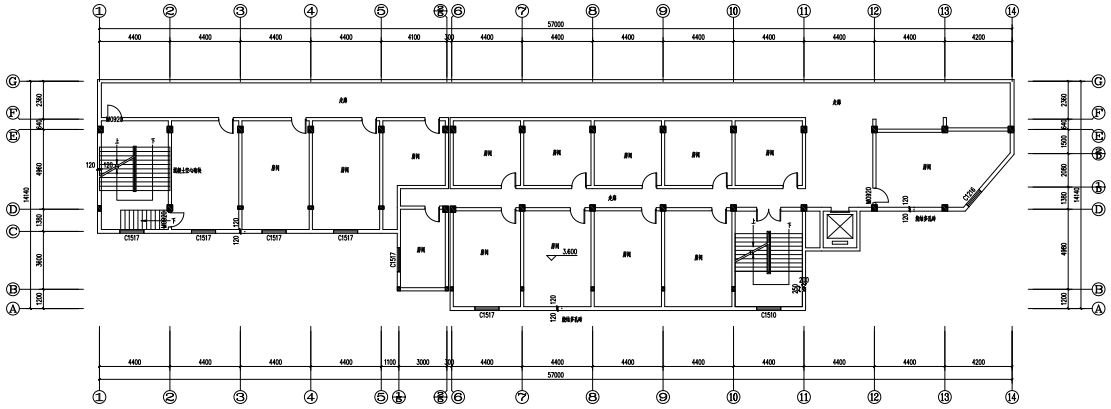


图 7-1　主楼二层原平面图

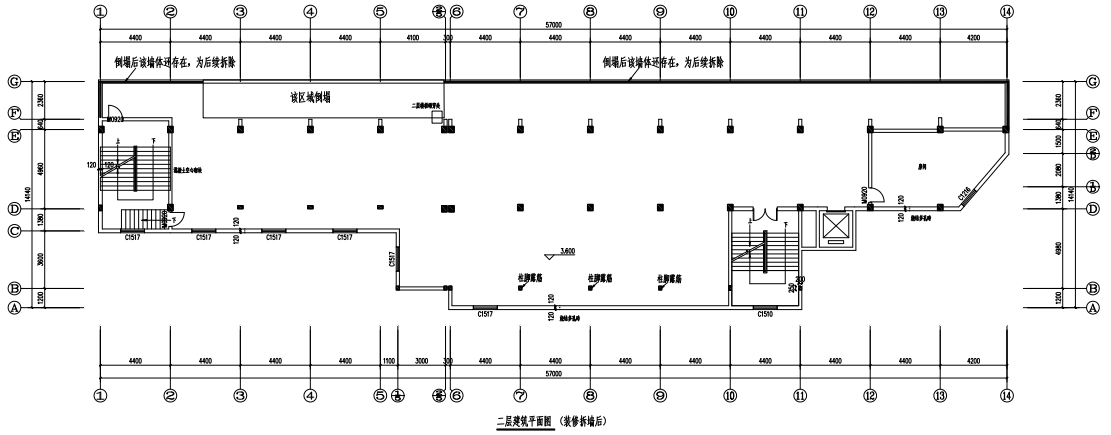


图 7-2　主楼二层拆除墙体后平面图



图 8-1　二层拆墙前照片



图 8-2　二层拆墙后照片



图 9　副楼二楼楼板被砸坏情况

2. 检测鉴定情况

坍塌事故发生后，事故调查组委托了第三方检测机构对房屋进行了房屋安全鉴定。

检测结果显示该房屋框架部分的构件尺寸大部分按照原图纸施工，但有部分框架构件尺寸小于原设计尺寸。框架部分的梁柱构件配筋均小于原设计图纸。砌筑砂浆抗压强度

满足规范对砖墙砌筑砂浆的最低限值的要求，但不满足规范对混凝土小砌块墙体砌筑砂浆的最低限值的要求，该建筑墙体存在砖与混凝土小砌块混合砌筑的情况。对墙体整体性有不利影响。

分析构件安全性鉴定结果可看出装修改造拆墙对结构安全危害极大。拆墙致使22个框架柱评级降为Du级构件，17根梁评级降为Du或Cu级构件，危险构件大幅增加，给房屋的结构安全带来严重威胁。房屋安全鉴定结果为：安全性鉴定为Dsu级，抗震鉴定不满足抗震鉴定标准的要求。

3. 价值评估情况

调查组委托广西方中房地产评估事务所有限公司于2024年3月20日至2024年5月17日对上尧七组综合楼的市场价值进行了评估。根据国家现行有关法律、法规和政策条例及实地查勘和核对，对上尧村七组产业楼市场价值进行合理测算，于5月17日出具房地产估价报告，上尧村七组产业楼建筑物市场价值为 3026415 元（大写：叁佰零贰万陆仟肆佰壹拾伍元整）。

四、有关单位和个人存在的主要问题及处理建议

（一）韦*翔

未履行建设单位主要负责人和房屋使用人职责。未委托原设计单位或具有相应资质条件的设计单位提供设计方案，未查明房屋结构状况，未取得施工许可证亦未向街道报备的情况下，擅自委托无资质的个人组织拆除房屋承重结构。施

工直接导致房屋二层发生局部坍塌，造成房屋 Dsu 级危房，损失约 300 万余元，造成较大社会舆论负面影响，后果严重。其行为违反了《中华人民共和国建筑法》[①]第七条、第四十九条、《建设工程质量管理条例》[②]第七条、第十五条、《建筑工程施工许可证管理办法》[③]第三条、《中华人民共和国安全生产法》[④]第二十条、和《南宁市房屋使用安全管理规定》[⑤]第十一条规定。其行为还违反《中华人民共和国刑法》[⑥]第一百三十四条之一第三款规定，涉嫌危险作业罪。

对事故发生负有责任，目前，西乡塘区行政综合执法局已依据《建设工程质量管理条例》[②]第六十九条对韦*翔作出处罚决定；同时追究刑事责任，建议由公安机关立案调查。

（二）覃*耀等 12 人施工队

覃*耀未履行施工责任人职责，未持有施工企业资质，不具备拆除施工、装饰装修上岗证或执业资格证，违法承揽

---

①**《中华人民共和国建筑法》第七条：**建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
第四十九条：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
②**《建设工程质量管理条例》第七条：**建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。
第十五条：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。
第六十九条：违反本条例规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的，责令改正，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款；房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的，责令改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。有前款所列行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。
③**《建筑工程施工许可管理办法》第三条：**本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。
④**《中华人民共和国安全生产法》第二十条：**生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。
⑤**《南宁市房屋使用安全管理规定》第十一条：**房屋所有权人、使用人应当按照房屋设计的结构和用途，正确使用房屋，保障房屋结构安全，并且不得影响毗连房屋的使用安全。
⑥**《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之一：**在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制：（三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。

上尧村七组产业楼二楼墙体拆除作业，未对房屋现状进行调查，无设计方案和施工图纸，以及未取得施工许可证的情况下，盲目组织施工和违规拆除作业，拆除房屋二层多幅承重墙，直接导致房屋二层发生局部坍塌，造成房屋 Dsu 级危房，损失约 300 万余元，造成较大社会舆论负面影响，后果严重。其行为违反了《中华人民共和国建筑法》[①]第十四条、第二十六条、第四十九条、《建筑工程施工许可管理办法》[②]第三条和《中华人民共和国安全生产法》[③]第二十条、《中华人民共和国刑法》[④]第一百三十四条之一第三款规定，涉嫌危险作业罪。

对事故发生负有直接责任，建议由公安机关立案调查。

（三）南宁市西乡塘区上尧街道办事处上尧村民委员会

作为上尧村七组产业楼的合作建设单位，2010 年建设上尧村七组产业楼时未办理规划建设、施工许可、竣工验收等建设手续，所使用的图纸不符合施工图出图相关规范，且未按图施工。

上尧村七组产业楼建议由西乡塘区“两违”办依法查处。

（四）南宁市晶铭市场开发投资有限公司

作为房屋投资建设单位，违规建设上尧村七组产业楼，2010 年建设上尧村七组产业楼时未办理规划建设、施工许可、竣工验收等建设手续，所使用的图纸不符合施工图出图相关规

①**《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：**生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

范，且未按图施工。作为该房屋的实际控制、管理单位，对承租单位安全生产工作统一协调、管理不到位。在知晓韦*翔计划进行拆墙改造装修的情况下，未向其提供准确的房屋现状图纸，未明确告知其房屋现状，也未审核其装修施工方案，默许其进行违规装修改造。在装修施工过程中未开展定期检查。违反《中华人民共和国安全生产法》[①]第四十九条第二款规定。建议由南宁市西乡塘区应急管理局依法处理。

（五）南宁市诚致酒店

作为房屋使用、管理单位，对承租单位安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时将施工期间巡查发现的问题上报房屋建设单位或主管部门。未向晶铭公司准确核实房屋现状情况，未取得晶铭公司明确同意的情况下，同意韦*翔对二楼进行装修改造。在施工过程中，诚致酒店负责人钟*樟曾到现场查看，但未将施工过程中检查发现的问题进行制止，也未将隐患通报韦*翔或报告晶铭公司，违反《中华人民共和国安全生产法》[①]第四十九条第二款规定。建议由南宁市西乡塘区应急管理局对违反《中华人民共和国安全生产法》的行为进行依法处理。

五、事故防范及整改措施建议

（一）事故房屋整改处置建议

经核查，上尧村七组产业楼在建设时未办理规划审批、施工许可、竣工验收等建设手续，且该片区控制性详细规划显示该地块规划用地属性为公园绿地。现状建筑属于“无法

①**《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：**生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

采取改正措施消除对规划实施的影响”范畴，该地块上的现状建筑认定为未批先建及违反规划管理的违建行为。

因本次违法违规装修拆除房屋多幅承重墙，打乱了该房屋原有受力体系，削弱了构件、结构承载力，直接造成房屋整体危房。根据房屋安全鉴定结果显示，该房屋安全性鉴定等级为 Dsu 级，抗震鉴定不满足抗震鉴定标准要求。该房屋存在较大消防安全及结构安全隐患。

综上所述，建议对上尧七组产业楼进行**拆除处理**。

（二）举一反三，扎实开展既有房屋装饰装修工程安全排查

深刻吸取事故教训，各镇办各部门要认真落实《自治区住房城乡建设厅关于开展房屋建筑违法违规装饰装修施工排查工作的紧急通知》（桂建函〔2024〕189 号）、《南宁市住房和城乡建设局关于加强全市既有房屋室内装饰装修管理工作的紧急通知》（南住建〔2023〕233 号）、《南宁市住房和城乡建设局关于开展全市房屋建筑违法违规装饰装修专项整治行动的紧急通知》（南住建〔2024〕202 号）等文件要求，严格落实《西乡塘区既有房屋装饰装修工程安全排查方案》、《南宁市西乡塘区房屋建筑违法违规装饰装修专项整治行动方案》，落实属地监管职责及行业监管责任，城区各镇、街道组织对辖区装饰装修工程进行摸底排查，各行业主管部门按照“三管三必须”原则依职责组织相应检查，重点排查学校、幼儿园、幼托、教育培训、养老机构、医院、体育馆、影院、宾馆、酒店、民宿、要点、休闲娱乐等公共

场所房屋使用安全状况，摸清底数，消除隐患。

（三）加强监管，加强既有建筑改扩建、装饰装修审批监管

结合《南宁市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》工作部署，自然资源部门要严格按审核要求审查建设工程设计方案再核发建设工程规划许可证。各镇、街道、各部门在巡查检查中发现违法建设、改变使用性质、违规拆改、搭建搭盖等情况的，及时将违法线索移交城管综合执法部门。住建、城管综合执法部门对群众和单位投诉、报告的改建、扩建、装饰装修违法违规行为，要依法予以查处，做到发现一起，及时查处一起，切实防范化解重特大安全事故。遇到阻碍执法、拒不配合执法及拒绝恢复变动建筑主体和承重结构等情况，应及时联络公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》处罚。对擅自变动建筑主体和承重结构造成重大安全隐患危及公共安全，涉嫌构成犯罪的，移送公安机关依法处理。对设计单位超越资质等级承揽业务、未按工程建设强制性标准设计和装饰装修企业超越资质等级承揽业务、擅自施工变动建筑主体和承重结构等违法行为，给予罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等处罚，记入企业信用档案；对物业管理单位未按规定告知禁止行为和注意事项、未按规定巡查检查、制止和报告的，给予罚款、吊销营业执照等处罚，记入企业信用档案。

（四）注重成效，认真总结经验开展整治“回头看”

坚持发现问题导向和结果导向，做到发现问题“不贰过”

一遍到位。一是重点检查前期发现的装饰装修问题是否全部按要求整改到位、处罚到位。二是结合以查代教的方式，在巡查过程中将装饰装修违规行为严重后果告知到业主和作业人员，坚持安全第一，预防为主。三是完善发现问题处置机制，强化日常巡查机制，强化快速处置机制。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，坚决杜绝麻痹思想和侥幸心理，坚持底线思维，采取有力防范措施，持续全面排查整治在建装饰装修工程活动安全隐患，以时时放心不下的责任感，确保人民群众生命财产安全，切实维护社会稳定。