辰溪辰阳**府一期(壹号院-1)“9·3”一般高处坠落瞒报事故调查报告

辰溪县人民政府

辰溪辰阳**府一期(壹号院-1)“9·3”一般高处坠落瞒报事故调查组

(2024年9月26日)

一、事故概述
二、事故基本情况
（一）事故项目情况
（二）事故涉及单位概况
（三）工程发包、分包及监理情况
（四）事故发生经过
（五）当时事故发生现场基本情况
（六）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失
三、事故应急处置和评估情况
（一）事故现场应急处置
（二）应急救援评估
（三）事故善后情况
四、事故举报及瞒报情况
（一）举报过程
（二）瞒报过程
五、事故发生的原因和事故性质
（一）事故直接原因
（二）事故间接原因
（三）事故性质
六、事故相关单位安全管理情况
（一）事故主要单位
（二）事故涉及单位
***、政府监管部门履职情况**
八、有关责任单位存在的主要问题
（一）事故主要责任单位
（二）事故涉及责任单位
九、对有关责任单位和责任人员的处理建议
（一）对有关责任单位
（二）免于追究责任的人员
（三）对有关责任人员
（四）其他处理意见
十、事故防范和整改措施

辰溪县人民政府
辰溪辰阳**府一期(壹号院-1)“9·3”
一般高处坠落瞒报事故调查报告

2023年9月3日16时许，江西**建筑工程有限公司辰溪分公司在建项目沅江北岸**府一期(壹号院-1)发生一起高处坠落事故，死亡1人，直接经济损失约人民币1**万元。

事故发生后，事故相关责任单位未如实向当地人民政府和行业行政主管部门报告，刻意隐瞒。2024年6月6日上午10时50分，辰溪县应急指挥中心平台接到群众实名举报该事故信息情况。6月7日，县安委办组织工作人员赶赴在建项目工地、县人民医院、死者所属地人民政府进行核查，经核实，举报情况属实。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，2024年6月7日，县人民政府批准成立由县委常委、常务副县长谭*勤为组长，县安委办主任、县应急管理局书记、局长谢*喜为副组长，县政府办、县应急管理局、县公安局、县总工会、县住房和城乡建设局等单位相关负责同志为成员，并邀请县纪委监察委派员参加的辰溪辰阳**府一期(壹号院-1)“9·3”一般高处坠落瞒报事故调查组。事故调查组下设技术组、管理组、综合组、责任追究组和后勤保障组，依法依规对该起事故进行全面调查。市安委办于当日进行了挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过深入现场勘验、调查取

证、综合分析、查阅相关资料等方式方法，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失及瞒报等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和今后防范类似事故发生的整改建议。

经调查认定，辰溪辰阳**府一期(壹号院-1)“9·3”一般高处坠落事故，是一起一般生产安全责任事故，事故发生后，项目建设单位、施工单位及监理等相关企业未如实向行业行政主管部门或属地人民政府报告，属于瞒报事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2023年9月3日16时左右。

（二）事故发生单位：江西**建筑工程有限公司

（三）事故发生地点：辰溪县辰阳镇**府一期(壹号院-1)项目2#楼第14楼层风井内至第一楼层地面。

（四）事故类别：一般高处坠落瞒报事故。

（五）人员伤亡情况：1人死亡（死者：覃*汝，女，54岁，汉族，辰阳镇**村人，小学文化，身份证号码：43302319******83。

（六）直接经济损失：1**.0万元。

（*）事故级别：一般事故。

（八）事故性质：生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）工程项目基本情况

2022年4月21日，经辰溪县发展和改革局同意，出具了《**府一期(壹号院-1)项目备案证明》（辰发改投资〔2022〕4号）文件。项目代码：2201-431**-04-01-117758。总投资8000万元；名称：**府一期(壹号院-1)项目；建设地点：辰

溪县城东沅江北岸。建设内容及规模：拟建整体框架结构商住楼3栋（1#楼为11F层住宅，建筑高度：37.45m,建筑面积为6813.74㎡；2#楼为18F高层住宅，建筑高度：58.2m,建筑面积5645.04㎡；3#楼为18F-26F高层住宅，建筑高度：81.4m,建筑面积为16277.55㎡），总建筑面积31540㎡。主要建设内容为住宅、商业及其他公共配套设施。

（二）事故涉及相关单位概况

1.湖南合益置业有限公司:**湖南**合益置业有限公司（以下简称：湖南**公司）为该工程项目建设方，成立于2021年7月1日；法定代表人：朱*民；统一社会信用代码：91431**3MA4TGRA999。注册资本：叁仟万元整；类型：其他有限责任公司；住所：湖南省怀化市辰溪县辰阳镇育才路建设环保大楼门面；经营范围：房地产开发经营、房地产经纪服务房地产中介服务、自有房屋租赁、物业管理、公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修、建筑幕堆饰和装修、水电安装服务、农副产品批发与零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

该公司于2022年8月2日取得怀化市住房和城乡建设局核发的《房地产开发企业资质证书》，证书编号:（湘建房开(怀)字第05200001号）；法定代表人:朱*林；资质等级：二级；住所：湖南省怀化市辰溪县辰阳镇育才路建设环保大楼门面；公司类型：有限责任公司。2022年4月28日，取得辰溪县自然资源局核发的《建设用地规划许可证》（地字第〔城〕431**3202204004）；2022年5月30日，取得辰溪县自然资源局核发的《建设工程规划许可证》（建字第〔城〕431**3202205005）（建设项目包含一期壹号院1#、2#、3#）。

2022年8月31日，取得辰溪县住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：431**3202208310101），工程项目名称：**府一期(壹号院-1)2#楼项目。

2.江西建筑工程有限公司：**江西**建筑工程有限公司（以下简称：江西**公司）为该工程项目施工总承包方，成立于2018年3月8日，注册资本4000万元，注册地位于江西省九江市修水县义宁镇修河天街26栋204铺，法定代表人龚*龙。经营范围包括许可项目：建设工程施工、建筑劳务分包、建设工程勘察、施工专业作业、建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目：固体物治理、土石方工程施工、城乡市容管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3.江西建筑工程有限公司辰溪分公司：**江西**建筑工程有限公司辰溪分公司（以下简称：亚*辰溪分公司）系江西**建筑工程有限公司的分公司，成立于2022年8月12日，注册地位于湖南省怀化市辰溪县辰阳镇辰州北路天怡大厦501室；法定代表人：彭*文；统一社会信用代码：91431**3MABX0J711U；经营范围：一般项目；凭总公司授权开展经营活动、承接总公司工程建设业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4.中博集团有限公司：**中**博集团有限公司（以下简称：中**博公司）为该工程项目监理方，成立于2009年8月3日，注册地位于成都市武侯区武侯大道顺江段77号2栋6楼12号。法定代表人：苟*，统一社会信用代码：91510000692268920Y；公

司为有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：人民币5000万元；经营范围：工程监理服务、工程造价咨询、工程咨询、工程招标代理、工程项目管理、工程勘察设计、政府采购招标代理、工程检测、工程管理服务；建筑信息模型技术咨询、岩土工程的设计、施工；工程测量；水文地质勘察；建设工程设计及技术服务；软件开发、档案管理、规划设计管理;信息技术咨询服务;质检技术服务;测绘服务;地质灾害治理服务;建筑工程;市政公用工程;公路工程;水利水电工程:电力工程;通信工程;机电工程;石油化工工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2020年4月3日取得住房和城乡建设部核发的《工程监理资质证书》，证书编号：E151007229,有效期至2025年4月3日，资质等级：工程监理综合资质。

5.其他相关单位：湖南劳*建筑劳务有限公司（以下简称：湖南劳*公司），成立于2022年9月20日，注册地位于湖南省郴州市汝城县**镇**大道湖景华亭，统一社会信用代码：9143026MAX0JPX16，经营范围：许可项目；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营项目、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；施工专业作业，建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外），电气安装服务等。

（三）工程项目发包、分包及监理情况

1.工程项目发包情况：2022年8月15日，湖南**公司与江西**公司签订了《建设工程施工合同》，将辰溪**府一期(壹号院-1)工程项目整体发包给江西**公司。江西**公司于2022年8月6日将该工程项目授权委托给江西**公司辰溪分公司负责施工建设。

2.工程项目劳务分包情况：2022年1月6日，江西**公司与湖南劳*公司签订《劳务承包合同》，以清工总包干方式进行承包。合同中明确湖南劳*公司负责江西**公司辰溪分公司承包施工的**府工程项目，采取包工、包辅料、包机具设备、包文明施工、包临时设施、包安全的形式将“泥工、模板工、钢筋工、架子工、水电安装”等劳务工作，承包给湖南劳*公司施工并承担支付工资、费用。同时，在安全管理协议中明确双方安全管理职责。公司负责人夏*安排熊*文具体负责该工程项目的日常现场管理，并将该工程项目劳务施工分为水电班，外架班，泥水班，钢筋班，木工班5个班组。泥水和木工班组由熊*宝承包，他委托给丁*生在工地进行管理；水电班组由候*文承包；钢筋班组由胡*福承包；外架班组由郭*强承包。

3.工程项目监理情况：2022年5月23日，中**博公司与湖南**公司签订《建设工程监理合同》，约定双方的职责。2022年6月1日公司发放《委派函》（监理委字〔2022〕第009号），委派总监理工程师程*民、专业监理工程师游*（主要负责安全生产方面）、监理员占*明（主要负责质量方面）全面负责**府一期(壹号院-1)工程项目的监理工作，樊*生为总监代表，入驻该项目，开展监理工作。

（四）事故发生经过

2023年8月29日，泥水和木工班组负责人丁*生安排杂工作业人员吴*和、覃*汝一起做**府一期(壹号院-1)2#楼各楼层清理杂物及**生工作。吴*和负责用电钻打地面和墙面结块清理不动的渣土，覃*汝负责清理和运送垃圾。吴*和、覃*汝通过几天的清理，将2#楼从18楼层清理至15楼层。2023年9月3


日[1]13时30分左右，2人开始清理14楼层各个房间及相关设施内的建筑垃圾，吴*和用电钻清除结块的渣土，覃*汝清运其它垃圾。16点20分左右，覃*汝从2#楼第14楼层风井的通风方孔进入风井内清理防护木板上20公分高的建筑垃圾，垃圾清理完后，再拆除风井内的木板和防护钢管，在拆除防护钢管的时候，人体上半身失去了支撑点，整个人连同木板和钢管一起从14楼层风井内掉到一楼的地面上，导致事故发生。

（五）当时事故发生现场基本情况

该起事故发生在辰溪县辰阳镇**府一期(壹号院-1)工程2#楼14楼层风井至一楼地面（图一）。地理位置：东经110°11′59″，北纬28°00′08″（图二）。该2#楼一个楼层为两户，一梯一户，共设计18层，为框剪结构，标准楼层层高3.0m，总楼高58.2m。14楼层距1楼高度为38.95m。2#楼风井规格为1.4m×0.8m，方孔规格为0.5m×0.7m，方孔距14楼层地板0.3m。从14楼层风井方孔（图三）内可见有安装防护钢管（图四）的孔南北各6个孔。风井内当时水平安装有钢管，钢管上铺设有木板，木板上堆有20公分的建筑渣土，风井内无其它防护设施。

1 2023年9月3日为星期日，非国家法定工作日。

（图二）事故地理位置

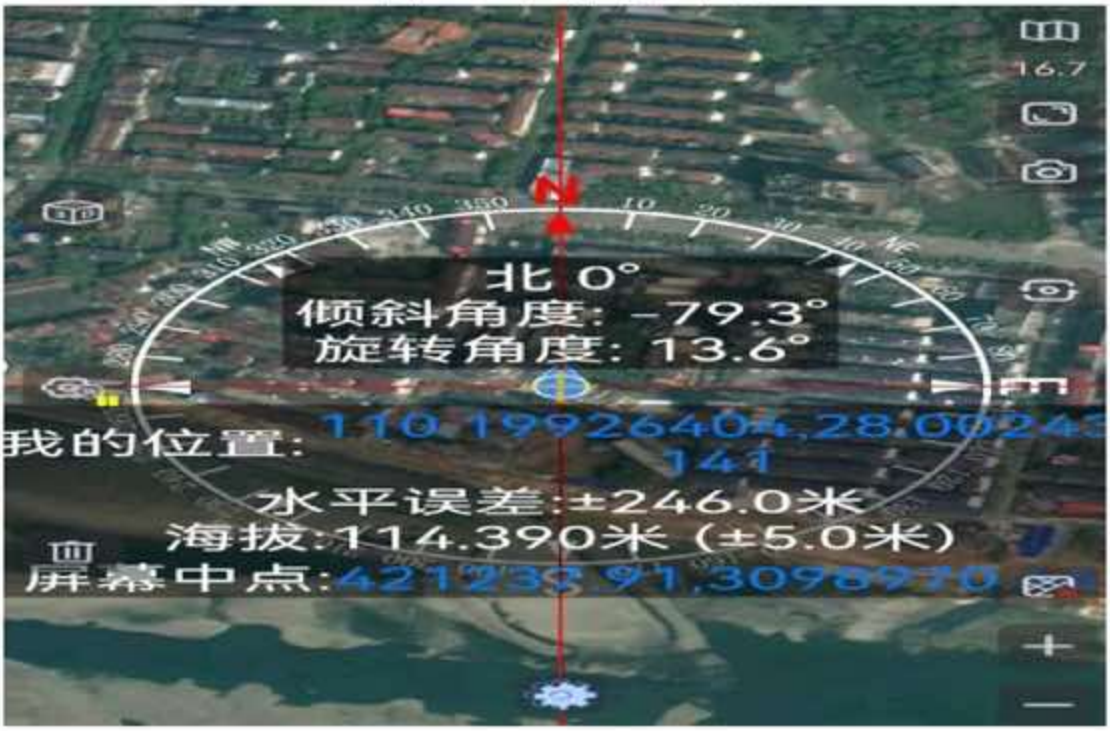

（图三）14楼层风井方孔



（图四）防护钢管




（六）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

该起事故致1人死亡，死者：覃*汝，女，54岁，汉族，辰溪辰阳镇**村人，身份证号码：43302319******83。直接经济损失人民币1**万元。

三、事故应急处置和评估情况

（一）事故现场应急处置

事故发生后，正在同一楼层做工的吴*和突然听到有东西掉到楼下的响声，就从房间里面跑出来。发现在风井方孔内做事的覃*汝不见了，吴*和就伸头到风井口内向下看，发现覃*汝躺在一楼的地面上。吴*和马上跑下楼，看到覃*汝侧躺在一楼的地面上，头部损伤，四肢和躯干较为完整，地上无血迹，风井口内的木板和钢管掉在覃*汝的旁边。吴*和就跑到项目部向劳务公司的负责人熊*文进行了报告。熊*文接到报告后立即和吴*和返回事故现场。

16：27分，熊*文到了现场，看到覃*汝的情况，就拨打“120”急救电话。在等救护车期间，陆续有湖南**合益公司总工朱*迪、亚*辰溪分公司项目部经理赵*、中**博公司安全专监游*等人员到达现场。

16：40分，“120”急救车到达现场。经辰溪县急救中心医生现场诊断：脉搏为0次/分，呼吸为0次/分，血压为0/0mmHg，意识丧失，瞳孔扩大，皮肤苍白。诊断结论为覃*汝院前死亡。

随后，朱*迪咨询随车医生要了人民医院太平间电话联系方式，并拨打了电话。十几分钟后，人民医院来车把死者遗体运至太平间停放。

（二）事故善后情况

确定覃*汝死亡后，朱*迪和熊*文2人，分别代表湖南**合益置业有限公司、湖南劳*公司与死者家属代表覃*强（覃*汝弟弟）在武陵城酒店一房间协商善后赔偿等事宜。2023年9月4日凌晨4点左右，以赔偿人民币共计***万元整（￥**0000.00）达成了一致。由熊*文代表湖南劳*公司，覃*强代表死者家属在《工地施工伤亡赔偿协议书》上签字、盖章。签订协议后，死者家属将遗体拉回村里安葬。协议赔偿款项及要求履行完毕后，死者家属未提出其他经济补偿或诉求，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（三）应急救援评估情况

事故发生后，**府一期(壹号院-1)项目部第一时间组织人员拨打了县人民医院“120”电话进行救治，但未如实向属地人民政府和相关行业行政主管部门报告事故情况，存在瞒报行为。

四、事故举报及瞒报情况

（一）举报过程

2024年6月6日10点50分，辰溪县应急指挥中心《安全生产举报系统》平台收到一起举报件，举报内容为：2023年9月3日16时左右，辰溪县**府一期(壹号院-1)建筑工地发生一起高处坠落事故（死亡1人、系女性）。接到事故信息举报件后，县安委办主要领导高度重视，立即安排工作人员于2024年6月7日上午9:30分前往县住建局及二级机构建设工程质量安全监督站核查。经询问，县住建局及二级机构建设工程质量安全监督站未听到该项目相关人员提起或议论过2#楼发生过事故的信息，也没有接到过事故报告。10点20左右，工作人员前往辰溪县辰阳镇人民政府进行核查，经询问，辰阳镇分管安全生产和建设的副职领导及相关部门负责人未听说该项目发生过事故，也没有接到过事故报告的信息。11点40分左右，工作人员前往县人民医院急救中心核查，发现在县人民医院“120”指挥中心2023年9月3日16时27分，有号码为：151709****16的急救电话记录。随即调取了当日的《院前急救病历》记录。病历记录记载：“120”接警电话时间为2023年9月3日16时27分；电话内容：覃*汝，女，**府建筑工地小工，从14楼摔落致意识障碍10分钟；医院立即安排当值医生刘**，护士兰**知随120急救车于16时30分，16时40分到达现场。经医生和护士现场初步诊断为院前死亡，并由熊*文作为病员代理人在《院前急救病员（代理人）签字单》上签名确认。随后，核查人员向151709****16电话的机主核实信息。接通后，机主说他就是熊*文。经询问熊*文，证实2023年9月3日16时左右，**府一期(壹号院-1)2#楼14层确实发生了一起高处坠落亡人事故。死者名叫覃*汝，女，为湖南劳*公司泥水和木工班组务工人员，于2023年7月3日到工

地上班，与湖南劳*公司当日签订了《建设领域简易劳动合同书》[2]。熊*文全程参与了死者的善后赔偿处理事宜。

（二）瞒报过程

当日，事故发生后，熊*文向湖南**公司总工朱*迪、江西**公司项目经理赵*、湖南劳*公司法人代表夏*和中**博集团专监游*进行了报告。随后夏*分别向湖南**公司和**府一期(壹号院-1)项目的实际控制人朱*湖及股东彭**、股东梁**国进行了报告。因覃*汝当场死亡，朱*湖和夏*分别安排朱*迪和熊*文联系死者家属商谈赔偿等善后事宜。根据江西**公司法人代表龚*龙，亚*辰溪分公司法人代表彭*文，湖南**公司总工朱*迪，湖南劳*公司法人代表夏*，江西**公司副经理徐*义等相关知情人员表述[3]：当时工程项目实际控制人朱*湖考虑

---

2 《建筑领域简易劳动合同书》用人单位：湖南劳*劳务建筑劳务有限公司，劳动者姓名：覃*汝；身份证号码：43302319******83。一、甲方安排乙方在怀化市辰溪县（市、区）**府一期壹号院建设工程项目从事小工工岗位工作，日期：2023年7月3日。

3 龚*龙的《谈话笔录》：问：你接到电话知道事故发生后，是怎么处理的？

答：当时，我立即向鹏辰合益置业公司（开发商）的董事长朱*湖进行了报告。朱*湖回答我说，他知道了，正在赶往辰溪的路上。他告诉我，他会和劳务公司一起第一时间把这个事情处理好，不会让事情扩大，告诉我不要到辰溪来，也不要和其他人提起，以免对项目后期造成影响。至于向不向当地政府和相关部门报告事故情况，由他自己决定，一切责任由他负责，不会影响到我亚*建筑总公司。听他这么说，我也就不管这个事情了。

彭*文的《谈话笔录》问：你接到电话知道事故发生后，是怎么处理的？

答：我们总公司龚*龙告诉我，鹏辰合益置业公司（开发商）的董事长朱*湖会亲自和劳务公司的法人代表夏*他们，在第一时间把这个事情处理好。要我不要到辰溪来，避免把让事情扩大，也要我不要和任何人提起发生事故的事情，以免对项目后期造成影响。如果有什么后果，一切责任由他负责，不会影响到我们亚*公司和辰溪分公司。听他这么说，我也就不管这个事情了。

徐*义的《谈话笔录》：问：2023年9月3日，**府壹号院项目发生一起高处坠落事故.你清楚吗？

答：清楚。当天我在江西，大概是下午5点多钟（具体时间记不清了），项目经理赵*打电话告诉我说工地出事了。我先后给我们公司的法人龚*龙和项目的开发商朱*湖（他是整个项目的负责人）进行了报告。然后就准备开车回到辰溪现场来。大概在5点30分钟左右，我接到公司法人龚*龙的电话，说这个事情朱*湖和劳务公司法人夏*，会全部处理好，要我们公司不要插手，也不要跟任何人说，不必要赶回辰溪去。所以我就不再过问这件事情了，后面的处理情况我不清楚。

夏*的《谈话笔录》问：事故发生时。你在现场吗？

答：不在现场，我在江西修水县。2023年9月3日16时左右，我接到我劳务公司在**府壹号院的具体负责人熊*文（电话号码：151709****16）的电话说，工地出事了，掉下来一个工人，并已经打了120急救电话。我回复他，打了急救电话，就向建设单位（湖南**合益置业有限公司）、施工总包单位（江西**建筑工程有限公司辰溪分公司）进行报告。当时，熊*文报告了江西**建筑工程有限公司总工朱*迪（电话号码：177702***20）和总监理游*（电话号码：1910***338）。大概几分钟后我又接到建设单位老总梁**国（电话号码：1539***888）的电话，问我知不知道工地出事故了，我回答说知道了，他说他没有空，要我过去处理一下，赔偿金的事情要我不要担心，不会亏待我（意思是他们会出钱）。接完电话后，我立即自己开车赶往辰溪。2023年9月4日凌晨2点左右，我就赶到了辰溪。我赶到的时候，湖南**合益置业有限公司的两个老总朱*湖（已于2024年3月去世）、彭**，江西**建筑工程有限公司总工朱*迪3人一起同死者家属已经商议好了死者的善后赔偿事宜。我到现场的时候，提出要向人社部门申请工伤保险和向有关部门报告。当时，公司老总朱*湖（已于2024年3月去世）跟我们说，这些事情由他去处理。要我跟公司财务卢会计（电话号码：181621**826）写个借条，意思就是走我公司的账，进行拨付死者家属赔偿金，我当时很犹豫，他又补充说，这个不算付给你公司的工程款，赔偿费用全部由他们公司负责。为了工程能正常的运行下去和稳定死者家属的情绪，我就答应了他们，出面去处理这个事

到，事故知晓的人若越多，就会对工程进展和以后的楼盘销售等方面带来不利影响和严重后果，况且与死者家属协商比较顺利，随即决定不向属地人民政府及相关行业部门报告，并要求该工程项目知情人员均要封锁事故信息，不得向任何相关部门报告和任何人员透露事故相关信息。其次，赔偿款项由湖南劳*公司以向江西**辰溪分公司借款的形式进行。江西**辰溪分公司将事故赔偿款（1**万元整）做2[4]笔转至湖南劳*公司账户，湖南劳*公司做3笔[5]转至死者家属代表覃*强的账号。朱*湖等相关知情人员，经济利益至上，在事故发生之日至被举报前，未如实按照相关法律法规等要求向行业主管部门及属地人民政府上报。朱*湖因病已于2024年3月7日死亡[6]，但该事故在举报前，一直处于瞒报状态，县住建局、属地人民政府和相关监管人员对该事故均不知情。

经调查核实，确认该起事故是一起存在瞒报行为的一般生产安全责任事故。

五、事故发生的原因和事故性质

因现场无监控设备和目击证人，经现场勘查、调查询问、综合判断等认定：覃*汝是在**府一期（壹号院）2#楼第14楼层风井方孔

情。我自己没有见过死者和死者家属，是熊*文配合朱*迪和死者家属谈赔偿金等事宜。熊*文当时在医院，安抚死者家属。因为医生来到事故现场，经过诊断宣布死亡后，就直接拉去了县人民医院的太平间。

4 《协助查询交易明细结果（简要版）》第22页（共23页）序号343，客户名称：湖南劳*建筑劳务有限公司，账号：430501707****01370，交易日期：2023年9月4日，借贷方向：贷；交易金额**0000万对方账号：8201*****973430，对方户名：江西**建筑工程有限公司辰溪分公司。

序号346.，客户名称：湖南劳*建筑劳务有限公司，账号：4305*****00001370，交易日期：2023年9月4日，借贷方向：贷；交易金额****00万；对方账号：82014**0039**430，对方户名：江西**建筑工程有限公司辰溪分公司。

5 序号：345，客户名称：湖南劳*建筑劳务有限公司，账号：4305****7360***1370，交易日期：2023年9月4日，借贷方向：借；交易金额610000万；对方账号：6270030201*****84，对方户名：覃*强；备注：付**府壹号院伤亡赔偿金。

序号：348，客户名称：湖南劳*建筑劳务有限公司，账号：43050170773****1370，交易日期：2023年9月4日，借贷方向：借；交易金额**0000万；对方账号：627003020109****

序号：350，客户名称：湖南劳*建筑劳务有限公司，账号：4305017****00001370，交易日期：2023年9月4日，借贷方向：借；交易金额***000万；对方账号：6270030201*******84，对方户名：覃*强；备注：付**府壹号院伤亡赔偿金。

6 《居民死亡医学证明（推断）书》行政区划编码：36.424，编号：49151171X20240022，死者姓名：朱*湖，性别：男，年龄：55，身份证号码：36042419*****1733.；死亡原因：多脏器衰竭（脑动脉瘤）；死亡日期：20243月7日。

内清理建筑垃圾及回收防护钢管时，从风井方孔内坠落到一楼地板上，坠落高度约38.95m，导致其当场死亡。

（一）事故直接原因

覃*汝安全知识缺乏，安全意识淡薄，自我保护能力不强，未按照规定在建筑工地临边、孔洞作业中未佩戴相关的劳动防护用品，导致在**府一期（壹号院）2#楼第14楼层风井方孔内清理建筑垃圾时，失足从风井方孔内坠落，是本起事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.隐患排查整治不到位。项目部和劳务公司在安排劳务人员进行清扫作业时，对事故现场风井方孔通口未按《建筑与市政施工现场安全**生与职业**生通用规范》3.2.3条[7]规定，未采取有效措施消除事故隐患，对施工作业现场存在的安全隐患排查治理不到位。

2.现场安全管理不到位。工程项目部及监理单位安全管理人员在开展日常安全检查时，对2#楼的楼梯、风井等楼层临边或有孔洞，未设置安全防护措施，且在作业场所，作业人员未佩戴安全帽等个体劳动防护用品违章作业行为现场管理不到位。

3.教育培训不到位，形式大于内容。项目施工单位、监理单位、劳务承包单位对作业人员安全管理松散，未对务工人员进行有效的安全教育培训和安全技术交底；未按照相关规定如实记录培训内容和考核结果，致使作业人员安全意识淡漠、安全技能缺乏，违规违章作业长期存在。

（三）事故性质

事故调查组通过调查取证和分析，认定该起事故是一起一般安全生产责任事故，且存在瞒报行为。

---

7 《建筑与市政施工现场安全**生与职业**生通用规范》3.2.3条“在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞及无围护或围护设施高度低于1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台、层面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。”

六、事故相关单位安全管理情况

（一）事故主要单位

1.江西建筑工程有限公司。**该公司建立了安全生产责任制，明确从总经理、分公司经理到班组工人岗位全员安全职责。成立了安全生产管理领导小组，制定了《**府一期（壹号院-1）应急预案》《**府一期（壹号院-1）预防高处坠落方案》《安全生产管理规章制度》《建筑施工安全操作规程》等安全生产制度性文件。2022年8月23日，下文成立了**府一期（壹号院-1）建设项目部，明确了安全管理职责；28日，对关键岗位人员进行了任命，任命赵*为项目经理，徐*义为分管安全副总经理，胡**南、冷*秀为专职安全员；樊*立为项目技术总负责人，张普**为技术负责人。公司下设：工程部、行政部、财务部、经营部、成本部、安检部等6个部门。

2.江西建筑工程有限公司辰溪分公司。**2022年8月6日，江西**公司与江西**辰溪分公司签订了《授权委托书》，授权委托辰溪分公司为代理公司。根据授权，辰溪分公司为独立法人，独立经营，自负盈亏。以公司的名义全权负责履行该项目湖南**公司（招标单位）**府一期（壹号院-1）项目（工程项目名称）的（包括但不限于工程施工、现场管理、开具增值税发票、工程款结算等），参加该工程项目的洽谈、签订、履行及合同款结算与领取相关事宜。公司下设：工程部、行政部、财务部、经营部、采购部、成本部、安检部等7个部门。实际负责该项目的日常运行和项目关键人员的日常管理。

（二）事故相关单位

3.中博集团有限公司。**程*民、游*代表中**博公司入驻该项目后，按照职责开展监理工作。在事故前后的2023年6月23日、6月29日、7月17日、8月8日、8月23日、8月25日、8月30日分别对该

项目存在的安全问题，下达了《监理通知单》，由项目部负责人签字确收，同时抄送至湖南**公司。

4.湖南劳*建筑劳务有限公司。2022年6月8日，泥水和木工班组承包人熊*宝与劳*公司法人代表夏*签订了《建筑工程（泥水工）承包合同》和《建筑工程（木模工）承包合同》，并在合同中约定双方安全生产各自职责。2022年9月1日，湖南劳*公司与熊*文签订了《建筑领域简易劳动合同书》；2023年7月3日，公司与覃*汝签订了《建筑领域简易劳动合同书》。熊*文受夏*委托，从事管理岗位[8]工作；覃*汝被分在熊*宝承包的泥水班组，从事清扫**生工作（小工）。劳务工人上岗作业前，按照规定在实名制通道，通过《建筑工人实名制管理平台》系统进行了打卡[9]登记。项目部对劳务务工人员的教育培训、打卡登记、技术交底等日常工作情况进行管理。

***、政府监管部门履职情况**

辰溪县住房和城乡建设局（以下简称：县住建局）。府一期（壹号院-1）工程项目于2022年8月31日取得《建筑工程施工许可证》后，由县住建局二级机构建设工程质量安全监督站（以下简称：县质安站）负责日常安全监管工作，县质安站安排副站长黄*华任监督工程师，魏*然为监督员到该工程项目，代表站里执行日常监督管理。2022

8 《建筑领域简易劳动合同书》用人单位：湖南劳*劳务建筑劳务有限公司，劳动者姓名：熊*文，身份证号码：360424197***164515。一、甲方安排乙方在怀化市辰溪县（市、区）**府一期壹号院建设工程项目从事管理工岗位工作；日期：2022年9月1日。

9 《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）第二条：本办法所称建筑工人实名制是指对建筑企业所招用建筑工人的从业、培训、技能和权益保障等以真实身份信息认证方式进行综合管理的制度。

第*条　建筑企业应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。

总承包企业（包括施工总承包、工程总承包以及依法与建设单位直接签订合同的专业承包企业，下同）对所承接工程项目的建筑工人实名制管理负总责，分包企业对其招用的建筑工人实名制管理负直接责任，配合总承包企业做好相关工作。

住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于修改《建筑工人实名制管理办法（试行）》的通知（建市〔2022〕59 号）一、将第八条修改为：“全面实行建筑工人实名制管理制度。建筑企业应与招用的建筑工人依法签订劳动合同，对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立用工书面协议。建筑企业应对建筑工人进行基本安全培训，并在相关建筑工人实名制管理平台上登记，方可允许其进入施工现场从事与建筑作业相关的活动。”

年8月至2023年12月，县质安站对该项目开展各项检查12次，发现隐患260余处，重大隐患2处，下发整改通知及督办函6份、停工通知单1份；安全标准化考评5次，认定考评不合格5次；开展监督检查6次，安全生产约谈1次，上报施工企业、监理单位相关项目责任人不良行为5份。

1.2022年9月13日，下达《关于责令办理建设工程开工安全生产条件审查的通知》[10]的整改指令，责令立即改正，及时办理开工前安全条件审查，审查合格后方可施工。

2.2023年3月7日，对该项目进行第一季度质量安全考评，发现存在建设单位未与劳务分包单位签订《安全生产协议书》，施工人员入场未进行三级安全教育培训，且未明确年度教育培训时间和内容，未购买工伤保险等多项问题。下达了《限期整改通知书》（辰质安监改字〔2023〕HSH0302号）文书，记录有质量行为方面的4项；安全生产管理方面：关键岗位人员2项；施工机具3项；施工用电7项；安全管理13项[11]；起重设备6项；外脚手架与支模体系9项；文明施工与扬尘治理10项；基坑工程4项；高处作业9项；消防安全6项；防汛3项；质量问题16项。

3.2023年4月12日，针对未办理工伤保险的问题，下达了《关于督办建设工程工伤保险的通知》[12]文件，催其尽快办理。2023年6月

10 湖南**合益置业有限公司：经查，你单位建设的_**府一期(壹号院-1)项目工程，于2022年8月31日取得建筑工程施工许可证，至今未办理开工安全生产条件审查，目前施工形象进度为_复合地基施工及售楼部主体结构施工，其行为已严重违反《湖南省建筑工程开工安全生产条件审查制度》湘建建(2019)238号第四条之规定。现责令你单位接到本通知后，立即改正，及时办理开工前安全条件审查，审查合格后方可施工。辰溪县建设工程质量安全监督站：2022年9月13日；签收人:朱*迪。

11 湖南**合益置业有限公司:：湖南**合益置业有限公司:：你单位建设(施工)的_**府.壹号院工程，在全县第一季度施工质量安全生产标准化考评中，经检查存在下列质量安全问题：（四）安全管理1.现场未提供“一会三卡”，班前会交底会资料；2..施工现场安全隐患公示牌和分级管控牌与现场不一致，未动态跟踪管理；3.未按要求建立安全生产责任制；4.未按分部分项进行交底；5.安全技术交底签字盖章手续不全；6.未建立安全检查制度；7.施工人员入场未进行三级安全教育且明确年度教育培训和考核；8.施工管理人员，专职安全员未规定进行年度教育培训和考核；9.未与劳务分包单位签订安全生产协议书；10.劳务分包未按规定建立安全机构且未配备专职安全员；11.基坑周边未按规定悬挂安全标准；12.未绘制现场安全标志布置图；13.劳务作业人员未购买工伤保险；

12 《关于督办建设工程工伤保险的通知》湖南**合益置业有限公司:江西**建筑工程有限公司:经查，你单位建设(施工)的_**府一期(壹号院)项目工程，在2023年第1季度安全质量标准化考评中提出的质量安全问题:1、未办理项目工伤保

至2023年7月，该项目因拆迁征地问题，处于停工状态；2023年8月，拆迁协商达成后继续施工。

4.2023年8月22日，对该项目检查时，发现仍未办理工伤保险等其他问题，下达了《建设工程停工整改通知书》（辰质安建改字〔2023〕HSH0803号）文书[13]，针对发现的相关问题，责令该单位立即停止施工作业进行整改。

5.2023年8月31日，施工单位项目经理赵*和监理单位项目总监程前明，该项目因对监督不力，被认定严重不良行为，上报上级住建部门。并在2023年9月第三季度安全质量考评中认定为不合格。通过信用惩戒上报不良行为的方式，该项目于2023年10月16日[14]为务工人员购买了工伤保险。

6.2023年9月8日，对该项目进行检查时，发现存在特种作业人员无证上岗作业，安全生产责任制资料不齐全，现场作业人员未进行三级安全教育等多项问题，下达了《限期整改通知书》（辰质安监改字〔2023〕HSH0903号）文书，记录有安全生产管理方面：特种作业人员2项；关键岗位人员2项；施工机具4项；施工用电6项；安全管理5[15]项；起重设备8项；外架5项；支模体系4项；文明施工6项

险;2、总监程前明未到岗履职等问题，至今未整改落实，其行为已严重违反《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》第十*条、第三十三条之规定。现责令你单位接到本通知后，立即改正，及时整改闭合。辰溪县建设工程质量安全监督站2023年4月12日。

13 江西**建筑工程有限公司:湖南**合益置业有限公司:你单位施工的**府一期(壹号院)项目工程，在日常巡查中存在下列相关问题:1、监理单位项目总监程*民、监理员占*民未按规定在岗履职。2、施工单位安全技术交底、安全教育培训不到位。3、未办理项目工伤保险。4、临边洞口防护不到位，现场安全警示标识过少。上述问题，违反了以下法律法规、标准规范或规范性文件的规定:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等。你单位立即停止施工作业，对上述问题进行整改。13 江西**建筑工程有限公司:湖南**合益置业有限公司:你单位施工的**府一期(壹号院)项目工程，在日常巡查中存在下列相关问题:1、监理单位项目总监程*民、监理员占*民未按规定在岗履职。2、施工单位安全技术交底、安全教育培训不到位。3、未办理项目工伤保险。4、临边洞口防护不到位，现场安全警示标识过少。上述问题，违反了以下法律法规、标准规范或规范性文件的规定:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等。你单位立即停止施工作业，对上述问题进行整改。整改完毕后，将整改完成的相关资料于5个工作日内报送我单位，方可施工。辰溪县建设工程质量安全监督站：2023年8月22日；签收人:赵*。

14 《单位参保证明》单位编号：3200000000002819555，单位名称：**府一期（壹号院），险种：工伤保险，参保时间：2023-10-16，当前参保人数：121。

15 安全管理:1、安全生产责任制资料不齐全(建议施工单位按“安全管理检查评分表”逐一核查);2、无悬挑脚手架专项施工方案，未见安全检查资料;3、抽查现场部分人员未做三级安全教育;4、未按分部分项进行安全技术交底;5、现场安全标志布置缺失。

；扬尘治理4项；高处作业5项；吊篮6项；消防安全6项；防汛3项；质量问题13项。

2023年，县住建局对全县建筑施工企业，下发《责令停止违法（规）行为通知书》11份，《限期整改通知书》7份，《停工整改通知书》2份；记录认定企业不良行为记录15起，责任人不良行为记录17起；移交建筑施工领域违法违规线索4起，履行了监管部门职责。

八、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故主要责任单位

1.江西建筑工程有限公司。**作为施工总承包单位，未严格落实企业安全生产主体责任，重效益轻安全，安全管理混乱，对监理单位、劳务单位项目的管理人员疏于管控，在对授权委托辰溪分公司进行工程项目管理中，存在：1.未及时为劳务作业人员购买工伤保险；2.未严格执行建筑业从业人员实名制管理制度等相关行业规定；3.对项目施工现场安全检查不力，未发现并及时消除事故隐患[16]；4.未严格履行安全检查和隐患排查治理职责；5.未严格履行安全生产教育培训工作职责规定，如实记录安全生产教育培训和考核情况，对覃*汝、吴*和[17]等多名务工人员未进行安全教育培训，直接安排上岗作业[18]，对事故发生负有主要责任。且在事故发生后未如实

16 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

17 查阅项目部提供的《新工人进场三级安全教育试卷（泥工）》和《建筑施工企业三级安全教育登记表》未发现覃*汝和吴*和的考试试卷和登记表；根据吴*和《谈话笔录》问：你在辰溪县**府壹号院2号楼建筑工地做泥工，做了多久时间？答：大概时间是：2023年7月26日-2024年4月26号。问：覃*汝是什么时候来你们工地来上班的，你知道吗？答：听说她2022年就在这里做事了，具体时间我不清楚。问：覃*汝和你一起做事，是从什么时候开始？答：就是从我来的时候开始的。丁*生的《谈话笔录》问：覃*汝是你们班组的吗？答：是的。她大概是2023年7月份来的，做杂工的。熊*文的《谈话笔录》问：覃*汝是什么时间来你们劳务公司上班的？答：2023年的7月份左右。问：覃*汝上班前，经过安全教育培训吗？答：经过，8月份我们组织过工人培训学习，她参加过。

18 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第一、二款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

向行业主管部门或属地人民政府上报，存在瞒报[19]事故的行为。

（二）事故相关责任单位

2.中博集团有限公司。**作为工程项目监理单位，未依法履行建设工程安全生产管理监理职责，存在：1.现场巡检不力，未按要求对施工方案安全保证措施落实情况进行监督检查，对施工单位违规行为和安全隐患没有及时监督整改；2.对施工单位不停止施工、隐患整改不及时的行为未及时向有关主管部门报告，对事故发生负有监理责任。

九、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）对事故直接责任单位

1.事故直接责任单位。江西**建筑工程有限公司在**府一期（壹号院-1）在建工程项目管理中未履行日常安全检查，隐患排查治理和安全生产教育培训工作等职责。发生事故后，该单位未按照规定向行业主管部门或负有安全生产监督管理职责的相关部门及属地人民政府报告，属于瞒报行为，建议由辰溪县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项[20]之规定，给予行政处罚。

2.事故相关责任单位。中**博集团有限公司作为该项目监理单位，未全面履行安全监理工作职责，对负责实施监理的建设工程安全管理不到位，发现事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

19 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条　生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

20 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的；

时停止施工。建议由辰溪县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[21]之规定，给予行政处罚。

（二）免于追究责任人员

1.覃*汝，**府一期(壹号院-1)项目泥水班组务工人员，安全意识淡薄，未佩戴安全帽等个体劳动安全防护用品进行清扫作业，冒险蛮干，违章作业，发生高处坠落事故，导致其死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.朱*湖，府一期(壹号院-1)工程项目实际控制人，为了经济利益，责成与事故有关的4家公司及公司知情人员刻意隐瞒事故，未按照规定上报，情节恶劣，对事故发生负有主要责任。鉴于其因病死亡，建议免予追究责任。

（三）对有关责任人员

3.龚*龙，作为江西**公司董事长，法人代表，对授权委托辰溪分公司安全管理、监理单位、劳务单位等项目管理人员履职情况管控不严，未严格履行企业主要负责人职责[22]，参与并同意瞒报事故，对事故发生负有主要领导责任，建议由辰溪县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项之规定，给予行政处罚。

4.彭*文，作为亚*辰溪分公司总经理、法人代表、主要负责人，履行企业主要负责人工作职责不力，对事故发生负有主要领导责

---

21 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

22 《中华人民共和国安全生产法》生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（*）及时、如实报告生产安全事故。

任，建议由辰溪县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[23]之规定，给予行政处罚。

5.徐*义，作为江西**公司副总经理，分管该工程项目安全生产工作，未严格履行从业人员日常安全教育培训、安全检查、隐患排查等工作职责，对事故发生负有主要领导责任，建议由辰溪县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[24]之规定，给予行政处罚。

6.赵　*，江西**公司**府一期(壹号院-1)项目部项目经理，作为总承包方项目经理，负责该项目全面工作。未严格履行组织开展日常安全检查、隐患排查治理、从业人员安全教育培训等工作职责，对事故的发生负有直接管理责任，建议由辰溪县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，给予行政处罚。

7.胡南，**作为江西**公司**府一期(壹号院-1)项目部专职安全员，未严格落实从业人员安全教育培训、安全检查、隐患排查等工作职责，对事故发生负有直接管理责任，建议由辰溪县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，给予行政处罚。

8.程*民，作为中**博公司委派到**府一期(壹号院-1)项目总监理工程师，未严格执行国家法律法规要求，履职安全监管职责不到位，对事故发生负有直接管理责任。建议由辰溪县应急管理局依据

---

23 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

24 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，给予行政处罚。

9.游　*，作为中**博公司委派到**府一期（壹号院-1）项目专业监理工程师，未执行国家法律法规要求，履行安全监管职责不到位，对事故发生负有直接管理责任。建议由辰溪县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，给予行政处罚。

（四）其他建议

建议县住房和城乡建设局向辰溪县人民政府作出深刻检查，认真总结，吸取教训，进一步加强改进建筑施工等主管行业的安全监管工作。

十、事故防范和整改措施

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关单位提出如下整改措施：

（一）进一步提高法律意识，依法依规报告事故信息

县住建局及建设、监理、施工等企业要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的一系列重要论述思想、党的方针政策及《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，不断提高安全意识和法律意识，树牢安全发展理念，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，及时、如实、准确、完整报告事故信息，积极配合政府开展事故调查。同时，行业主管部门要严格事故调查行政执法，严肃查处迟报、漏报、瞒报、谎报等违法行为。

（二）进一步强化责任意识，坚持安全发展

县住建局要制定相应措施，督促企业落实全员制安全生产主体责任。要强化对建设各方责任单位和人员履约、履职情况的监督检查，严惩不履行合同、不履行职责等行为；要强化对项目施工总承

包及分包的监管，严惩违法分包、“以包代管”等乱象；要重点监管检查危险性较大部分项目工程的实施情况，切实杜绝群死群伤事件。

各建设单位、建筑施工、监理等企业要充分认识到建设施工的高风险性，杜绝麻痹思想和侥幸心理。建设单位要加强对施工、监理等环节安全生产的统一管理，严格对照合同，积极履约评价管理，要严查现场管理组织架构及人员到岗履职情况；施工总包单位要对照事故发生进行认真分析，深刻反思，落实整改；同时，要加大对分包单位的安全管理，督促人员履职到位，现场施工安全管控到位，杜绝“以包代管”乱象；监理单位要配备足额的安全监理人员，全面管控现场施工风险，严防类似事故发生。

（三）进一步规范教育培训，提高安全技能

培训不到位、安全意识不强是最大的隐患。建设、施工、监理等企业单位要切实加强从业人员的安全教育培训，做到员工培训不到位不上岗；要不走形式，保证足够课时，让从业人员切实掌握相应的安全常识和操作技能，提升风险辨识意识。同时，日常安全检查中，要对工人安全意识淡薄、违章作业等行为，做好批评与再教育，提升安全意识，真正把安全风险管控到位，各项规章制度落细落地落到实处。

（四）进一步规范劳务用工，纳入统一管理

施工企业要规范日常劳务用工管理，日常教育培训要到位，技术交底要到位，安全防护要到位，应急救援要到位。施工单位要严格督促劳务单位落实用人制度，有针对性开展安全培训和教育，强化安全管理人员能力和水平，强化务工人员安全知识和技能，提升素质，预防事故。县住建局要进一步规范劳务市场管理，对不具备资质和不服从管理的劳务公司，督促企业落实清退制度，清退到位

。各相关职能部门要加大对劳务用工执法力度，严防务工人员未经培训考核上岗作业。