宝安福海深圳市元亨光电股份有限公司“10·30”（2025年）一般物体打击事故调查报告

2025年10月30日，宝安区福海街道深圳市元亨光电股份有限公司发生一起物体打击事故，造成1人受伤。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝规〔2025〕8号）的要求，由街道应急管理办牵头，福海派出所、街道总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、勘查鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，深圳市元亨光电股份有限公司“10·30”（2025年）一般物体打击事故是一起因工人违规冒险作业、作业现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

李某青，系深圳市元亨光电股份有限公司旧设备回收及拆卸

施工队负责人，日常主要从事废品回收，其未在工商部门注册登记，无固定作业人员及办公场所。

2. 事故相关单位概况

深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称元亨公司），统一社会信用代码：91440300741233426R，成立日期：2002 年 8 月 20 日，类型：非上市股份有限公司，法定代表人：朱某涛，办公地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 5 层。

（二）事故相关概况

2025 年 10 月 23 日，元亨公司将一批废旧的设备出售给李某青，双方签订了《买卖合同》，合同总价款为人民币 5780000 元。双方在合同内明确各自安全管理要求，约定由李某青负责废旧设备的拆除、运输、处理等事宜。

（三）相关人员情况

1.李某青，废旧设备回收及拆卸施工队负责人，负责涉事废旧设备回收、拆卸等施工管理工作。

2.王某切（事故伤者），系李某青临时雇请的工人，负责涉事晾干架的拆卸工作。经查询，王某切持有焊接和热切割作业类的特种作业操作证，有效期至 2027 年 6 月 27 日。

3.罗某明，元亨公司副总裁，负责公司搬迁和设备买卖的统筹工作。

4.张某东，元亨公司安全主任，负责公司的安全巡查。

（四）拆卸施工队的安全管理情况

李某青在工人开工前有口头提醒工人施工时注意安全及佩戴、使用劳动防护用品；未对工人进行岗前安全教育培训，未制定晾干架切割操作规程，未安排专门人员进行现场安全管理。

（五）元亨公司安全管理情况

元亨公司在合同内与李某青明确了各自安全管理要求；对作业现场有安排人员进行检查、巡查，提供了对作业现场相关安全检查记录与照片等材料。

（六）事故发生经过

2025 年 10 月 30 日，李某青安排工人王某切和汤某汉到元亨公司二楼对金属晾干架等设备进行拆卸。其中，王某切负责废旧设备切割分离工作，汤某汉则负责搬运等杂活。15 时 50 分许，汤某汉在一楼休息后返回二楼时，突然听到王某切大声呼救，当其循声赶到事发现场时发现王某切已被金属晾干架压在下方，并造成了王某切腹部受伤。

（七）事故现场情况

事故地点在元亨公司二楼晾干房，事故现场有涉事倒下的晾干架（图 1），晾干架有四个支撑脚（图 2），其中一个支撑脚有明显被气割的痕迹（图 3）。

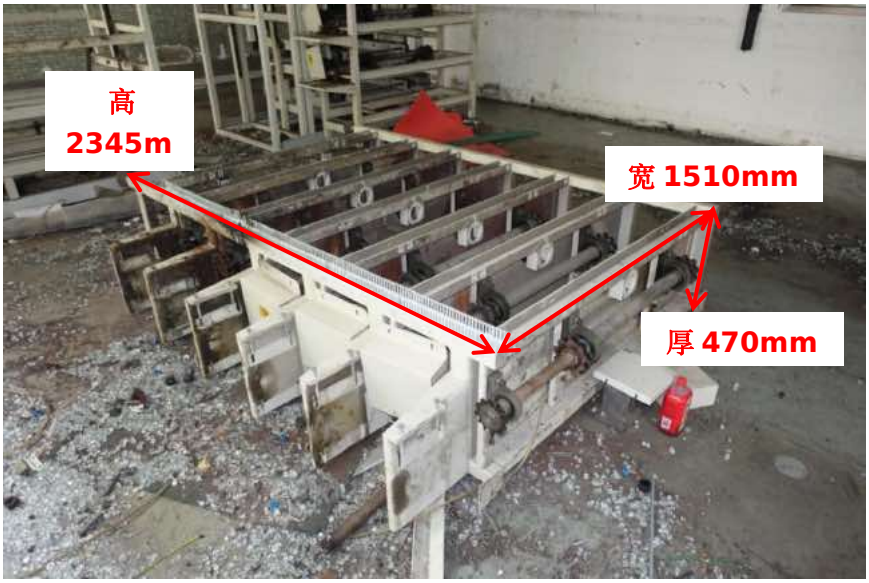


图 1 涉事晾干架



图 2 晾干架底部四个支撑脚



图 3 支撑脚明显被气割的痕迹

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成 1 人受伤。伤者王某切，男，60 岁，重庆市开县人；经医院诊断伤者伤情为：1.腹部闭合性损伤；2.胸部骨折；3.骨盆多发粉碎性骨折等，根据《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）4.2 条及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）的相关标准，伤者伤情诊断核定损失工作日约 510 个工作日，超过 105 个工作日，属于重伤。2025 年 12 月 20 日，王某切经抢救无效死亡。

2.事故造成的直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失分为医疗费用与赔偿费用，其中医疗费用为人民币 886807.23 元，善后赔偿费用为人民币 980000 元，合计总额为人民币 1866807.23 元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，汤某汉立即拨打了120急救电话，120到现场后将伤者送到福永人民医院进行救治。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，福海街道应急办、福海派出所等相关职能部门的有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报到区值班室，应急办（安监）对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

福海街道应急办（安监）积极组织协调伤者的治疗费用与后续工作。李某青和元亨公司与王某切家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问及技术鉴定，认定事故直接原因是：工人王某切安全意识不足，在未对涉事金属架采取防倾倒措施的情况下，使用气割对涉事金属架西北侧支撑脚的螺杆进行冒险切割，在切割或拉倒金属架过程中被突然向西倾倒的金属架压倒在地面，造成本起事故。

（二）间接原因

拆卸施工队负责人李某青履行安全生产管理职责不到位，未对作业工人进行安全教育和培训；未认真督促、检查本单位的安

全生产工作，未及时消除涉事工人在未采取防倾倒措施的情况下冒险切割涉事金属架支撑脚的生产安全事故隐患。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

经广东省质量监督机械检验站现场勘查鉴定：

1.事故现场位于涉事单位的二楼晾干房内，在该房间的墙面上贴有“晾干架线保养表”，从该表可知晾干架线的结构包括晾干架、行车、导轨、工装板、感应装置、传动链条、轴承、电气控制系统等，其大部分构件已被拆解搬走，现场只剩下少量构件。据委托单位介绍，涉事金属架属于晾干架线的晾干架。

2.涉事金属架向西倒放在晾干房的东侧，西侧还有一个未倾倒的相同的金属架，测得涉事金属架的外形尺寸约为 1510mm×470mm×2345mm（长×宽×高），该金属架主要由金属方管、槽钢、钢板相互焊接而成，在涉事金属架的北侧还焊接有 6 个向北延伸的钢平台，尺寸为 300mm×340mm（长×宽），涉事金属架共设有 7 层，其中 2~7 层的底部均焊接有厚约 1.5mm 的钢板，而且 2~7 层的 2 根中部横梁上均通过螺丝固定安装有 3 个轴承和 1 组轴系，轴系包括 2 根光轴、5 个齿轮和 3 个轴承，在每组轴系的北侧均挂有链条。经测量计算得金属架的总重量约为 370.7 kg，6 组轴系及链条和 18 个轴承的重量约为 171.9kg，合计总重量为 542.6kg。

3.涉事金属架的四根立柱均为金属方管，尺寸约为 50mm×

50mm×2345mm（长×宽×高），每根立柱的底部均设有支撑脚，直径均为ϕ97mm，通过旋转螺杆上的螺母可调节支撑脚的高度，其中西北侧支撑脚的螺杆已被切断，测得西南侧支撑脚的高度为74mm，东南侧支撑脚的高度为79mm，东北侧支撑脚的高度为77mm。通过与西侧未倾倒的相同的金属架进行比对，以及对现场的地面压痕进行勘查，发现涉事金属架的原放置位置距离现倒放位置约1000mm，测得北侧地面上的2个压痕距离北侧墙面约990mm，再减去涉事金属架北侧延伸的300mm钢平台，涉事金属架实际与北侧墙面之间的距离约为690mm，较为狭窄，人置身在该部位时，难以蹲下作业及向后避让。

4.经勘查，涉事金属架北侧的2根立柱离地约1000mm的位置和西北侧支撑腿的螺杆均有明显的切割痕迹，从切割面可知切割方式均为气割，其中2个立柱几乎被切断，支撑腿的螺杆已被切断。综上所述，事发时涉事人员应位于涉事金属架旁边，使用气割对涉事金属架西北侧支撑脚的螺杆进行冒险切割，不排除切割过程中该金属架突然向西倾倒并压倒涉事人员，也不排除涉事人员在完成切割后，在拉倒涉事金属架的过程中向后避让不及，导致被压。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

王某切安全意识淡薄，在拆除作业时违规冒险将晾干架的支撑脚先切断，导致晾干架倒下砸到其腹部受伤，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

李某青履行安全生产管理职责不到位，未对作业工人进行安全教育和培训；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事工人在未采取防倾倒措施的情况下冒险切割涉事金属架支撑脚的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、事故主要教训

本次事故中，涉事工人安全意识不足，在作业过程中冒险作业；李某青组织拆除晾干架，未对工人进行岗前安全教育培训，未制定晾干架切割操作规程，未及时发现并消除工人违规冒险作业的生产安全事故隐患，最终导致事故发生。

六、事故整改和防范措施

李某青应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

（一）在施工作业前应制定安全操作规程，对工人进行安全教育培训，增强作业人员安全防范意识，杜绝冒险作业。

（二）加强施工现场安全管理，督促作业人员严格遵守安全

规章制度及操作规程，及时消除作业现场存在的事故隐患。