吉安吉水蒙华铁路 MHTJ–33 标段“7·18”一般车辆伤害事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2026 年 5 月

目　录

一、事故基本情况……1

（一）工程项目基本情况……1

（二）事故相关单位概况……2

（三）事故相关单位安全生产管理情况……4

（四）合同签订情况……4

（五）事故发生经过……6

（六）事故现场情况……7

（七）人员伤亡和直接经济损失情况……8

（八）事故当天气象情况……8

二、事故应急处置及评估情况……8

（一）事故信息接报及响应情况……8

（二）事故现场应急处置情况……9

（三）医疗救治和善后情况……9

（四）事故应急处置评估……10

三、事故原因及性质……10

四、有关责任单位存在的主要问题……11

（一）事故相关单位……11

（二）属地政府和监管部门……11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……11

（一）建议免予责任追究的人员……11

（二）对有关公职人员的处理建议……12
（三）对事故有关责任人员的处理建议……12
（四）对事故有关责任单位的处理建议……13
（五）对有关部门的处理建议……13
六、事故主要教训……13
（一）安全生产主体责任不实，安全管理短板隐患突出…13
（二）现场安全管控履职不力，交叉作业风险防控缺位…13
（三）属地调查责任落实不严，事故处置工作推进滞后…14
七、事故整改和防范措施……14
（一）树牢安全发展理念，压实安全生产主体责任……14
（二）严抓现场安全管控，强化交叉作业风险防范……14
（三）规范事故调查程序，压紧属地履职监管责任……15

2019 年 7 月 18 日凌晨 3 时 30 分许，在吉水县盘谷镇境内蒙华铁路 MHTJ-33 标段一工区 1837+303 处，编号为 56022 的轨道车完成施工作业返回时在行驶中撞到一名轨道精测作业人员，发生一起车辆伤害事故，造成 1 人重伤，直接经济损失约 326 万元。事故发生后，有关单位未按照有关规定开展事故调查，造成本次事故尚未批复结案。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关规定，以及江西省安委办有关要求，吉安市人民政府对这起事故提级调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题，提出了整改防范措施。

经调查认定，吉安吉水蒙华铁路 MHTJ-33 标段“7·18”一般车辆伤害事故，是一起因施工作业人员未取得调度命令、违规进入轨道作业，且同向行驶的轨道车未及时发现作业人员、避让不及时，而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本情况

蒙华铁路MHTJ-33标段是国家北煤南运战略大通道蒙华铁路(现称浩吉铁路)的重要施工标段,起讫里程:DK1813+467.9~DK1878+000,正线全长64.58km,于2015年开工建设,2019年9月28日全线开通运营。本次事故发生在蒙华铁路MHTJ-33标段一工区,由中铁二十二局集团轨道工程有限公司承建。事发时,项目正处于收尾阶段。

(二)事故相关单位概况

1.建设单位

浩吉铁路股份有限公司(原蒙西华中铁路股份有限公司,以下简称蒙华公司),为蒙华铁路的建设单位。该公司于2012年9月28日成立,2019年10月29日更名为浩吉铁路股份有限公司,类型为其他股份有限公司(非上市),注册资本598.5亿元,经营范围包括铁路运输、工程设计、工程勘察等。蒙华公司在项目建设期下设4个现场指挥部,其中在江西省新余市设湘赣指挥部,负责湖南和江西境内工程建设管理。事故发生时,公司法定代表人为汪某平,湘赣指挥部指挥长为贾某田。

2.施工单位

中铁二十二局集团轨道工程有限公司(以下简称轨道公司),原中铁二十二局第一工程有限公司(以下简称第一公司),2018年8月变更为中铁二十二局集团轨道工程有限公司,是中铁二十二局集团控股的全资子公司,为蒙华铁路MHTJ-33标段一工区(起讫里程:DK1813+467.9~DK1863+400)的施工单位。该公司

成立于2006年9月12日，类型为有限责任公司（法人独资），注册资本3亿元经营范围包括施工总承包，专业承包等。事故发生时，公司法定代表人为田某华。

3.技术服务单位

西安柒浩测控科技有限公司（以下简称柒浩公司），系蒙华铁路MHTJ-33标段一工区轨道精测技术服务单位。该公司成立于2018年8月27日，类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本688万元，经营范围包括工程测量测绘，计量仪器、测量仪器、仪器仪表的销售、租赁及技术服务等。2019年6月合同签订后，柒浩公司安排张某等3人负责轨道精测工作，其中张某担任轨道精测负责人，上述人员均由轨道公司项目经理部统一管理。事故发生时，公司法定代表人为宋某。

4.轨道车租赁单位

王某明（自然人），男，56岁，身份证号412901197004164***，河南省南阳市卧龙区人，系肇事轨道车所有人及出租方。2019年4月，协议聘请刘某太（铁路机车驾驶证已过期，属无证驾驶）为该肇事轨道车司机，约定包吃包住，月薪7000元，工程完工后结清工资。

5.监理单位

北京铁研建设监理有限责任公司（以下简称北京铁研公司），系蒙华铁路DK1658+293.5～DK1878+000段监理单位。该公司成立于1994年9月，类型为有限责任公司（法人独资），注册资

本3000万元，经营范围包括铁路工程、公路工程监理等，监理资质等级为甲级。2015年5月24日，北京铁研公司成立蒙华铁路MHJL-11标监理项目部，驻地设在江西省新余市。该项目部实行“监理项目部—监理分站—现场监理组—现场监理”四级监理管理体系，项目部下设5个监理站。其中，监理四站（吉安分站）负责蒙华铁路吉安段DK1813+467.9～DK1878+000区段监理工作。事故发生时，公司法定代表人为刘某华，项目总监理工程师为刘某伟，总监代表兼监理四站站长为刘某东。

（三）事故相关单位安全生产管理情况

轨道公司（原第一公司）2015年6月成立第一公司蒙华项目经理部，2018年5月变更为轨道公司蒙华项目经理部（以下简称项目经理部），负责承担蒙华铁路MHTJ-33标段一工区的施工组织、工程质量、安全生产等工作。该项目安全生产实行项目经理部和作业队两级管理，项目经理部设置安全总监和安全环保部，作业队设置专职安全员。初期项目经理部下设6个作业队，根据施工进度，项目经理部于2018年11月份陆续裁撤作业队，相关人员纳入项目经理部统一管理，现场剩余道砟铺设、轨道精测等收尾施工任务，由项目经理部直接统筹组织实施。事故发生时，廖某根任项目经理部项目经理，刘某生任项目经理部副经理，负责现场剩余道砟铺设和轨道精测任务的施工安排和人员调配，后期现场未配置专职安全员，安全管理工作由刘某生兼任负责。

（四）合同签订情况

1.施工合同

2015年8月，蒙华公司与二十二局就蒙华铁路MHTJ-33标段签订施工承包合同，工期为55个月。随后，二十二局将蒙华铁路MHTJ-33标段一工区（除不得进行专业工程分包的工程内容），以内部承包形式承包给下属子公司轨道公司，双方签订内部专业承包合同。

2.轨道精测技术服务合同

2019年6月，轨道公司和柒浩公司签订轨道精测合同。合同约定柒浩公司为轨道公司提供轨道精测数据，轨道精测具体里程范围为正线里程DK1813+467.9～DK1863+400，线路长度49.88km。

3.轨道车租赁合同

此前，王某明与蒙华铁路MHTJ-33标段一工区道砟铺设工程负责人杨某广达成口头协议，由王某明提供轨道车负责该工区道砟运输，双方按运输方量结算费用，但未签订书面合同。后因蒙华铁路MHTJ-33标段一工区施工进入收尾阶段，铁路正线铁轨铺设全部完成，沿线已设置封闭围挡，项目剩余工程材料、施工机械无法通过汽车实施场内运输。2019年5月20日，轨道公司项目经理部与王某明签订《工程设备租赁合同》，租用王某明所属轨道车承担标段相关运输任务，租金按台班标准核算，每月15日办理结算。

轨道公司项目经理部与杨某广双方共用该台轨道车，轨道车

日常调度使用由轨道公司项目经理部统一安排、统一管理。本次事故发生时，案涉轨道车系按照轨道公司项目经理部安排承担施工材料运输任务。

（五）事故发生经过

2019 年 7 月 17 日 21 时 20 分许，根据轨道公司项目经理部安排，轨道车司机刘某太驾驶编号为 56021 的轨道车（返程时编号为 56022），牵引 3 节平板车（如图 1 所示）前往蒙华铁路 MHTJ-33 标段 DK1846～DK1850 段开展施工作业，该车车长（瞭望员）卢某刚在车尾值守。7 月 18 日凌晨 3 时 07 分，轨道车从

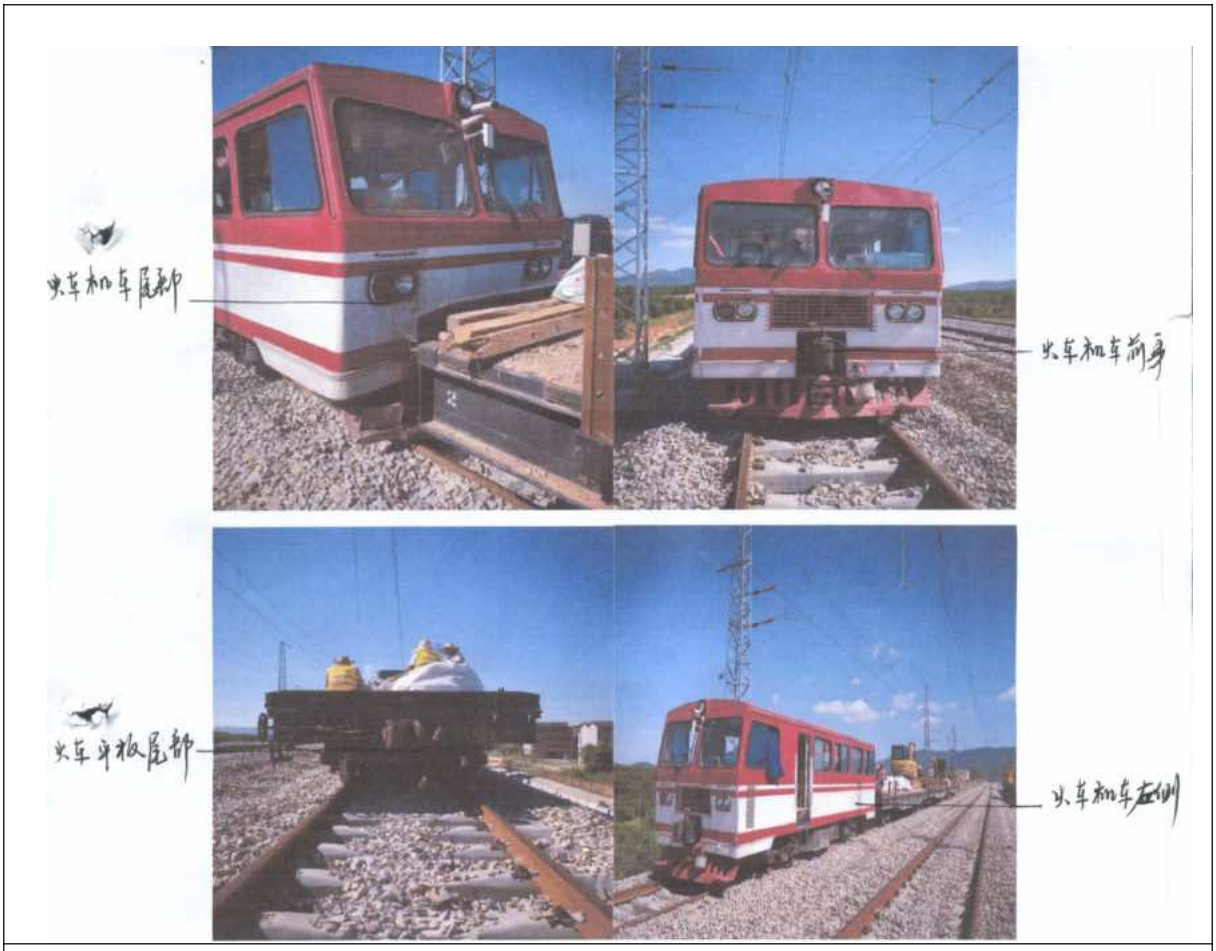


图 1　肇事火车图

DK1850 处返回谷村车站，因铁轨区间不具备调头条件，轨道车采取倒车方式行驶返回。

2019 年 7 月 17 日 20 时许，柒浩公司测量技术人员张某带队，带领宋某飞、郑某龙前往蒙华铁路 MHTJ-33 标段 DK1841 段测量点开展轨道精测工作。7 月 18 日凌晨，张某等人完成 DK1837 段一处测量点位作业后，由张某在轨道上手推装载测量设备的作业小车前往下一测点，宋某飞、郑某龙二人沿铁路路基随行。

7 月 18 日凌晨 3 时 30 分许，编号为 56022 的火车倒行至蒙华铁路 MHTJ-33 标段 DK1837+303 段时，从后方将正在铁轨上行走的张某撞伤，张某随后被送往医院救治。

（六）事故现场情况

事故现场位于吉安市吉水县盘谷镇谌溪村旁，距离蒙华铁路同江特大桥西侧约 1000 米（位置如图 2 所示）。



图 2　事故现场位置图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

经事故调查组核实，本次事故共造成1人重伤。伤者张某，男，汉族，事故发生时32岁，户籍所在地为河北省保定市高碑店市，身份证号130684198702O5****。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定，本次事故造成直接经济损失约326万元(不含事故罚款)。

（八）事故当天气象情况

经调查，2019年7月18日凌晨3~4时，吉水县盘谷镇平均温度为27.7℃，风速2米/秒。风向为偏北风、降雨量为0mm，总体天气多云，无大雾天气。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，轨道公司蒙华项目经理部副经理刘某生于7月18日凌晨4时许向项目安全总监宁某瑞报告了事故情况。宁某瑞接到报告后立即向项目经理部项目经理廖某根报告，廖某根要求宁某瑞立即向吉水县应急管理局报告现场情况，并安排宁某瑞去医院协调人员救治相关事宜。随后，宁某瑞向吉水县应急管理局报告了事故情况。吉水县应急管理局在核查确认该起事件为生产安全事故后，未按规定上报事故信息，也未将事故信息录入生产安全事故直报系统，存在瞒报行为。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，轨道车司机刘某太、车长卢某刚和柒浩公司测量人员宋某飞、郑某龙立即对张某进行止血施救，刘某太同时拨打了120急救电话。3时38分，宋某飞拨打了110报警电话。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

接到120急救电话后，吉水县盘谷镇卫生院派出救护车赶赴现场，4时15分救护车到达现场。医护人员经现场诊断，判定张某伤势严重，超出卫生院救治能力范围，在救护车上对伤者张某采取紧急处置措施后，于凌晨6时许将伤者张某转运至吉安市中心人民医院。经医护人员救治，吉安市中心人民医院于当日13时50分对伤者张某完成了双下肢截肢手术，术后张某转入ICU继续治疗。根据张某家属要求，7月24日，张某转往南方医科大学南方医院继续治疗。此后，张某先后前往高碑店市医院、北京博爱医院、保定泰和康复医院接受进一步诊疗。2020年1月，张某伤情基本稳定。

2.善后情况

因伤者张某治疗费用等问题，其家属于2019年7月22日到吉水县应急管理局反映诉求。吉水县应急管理局牵头组织事故相关单位及张某家属召开协调会，就医疗费用支付问题进行协商，商定由项目经理部及涉事轨道车所属单位先行垫付医疗费用共计8万元。此后，因后续治疗费用及赔偿事宜未能最终达成共识，

张某家属先后向吉安市应急管理局、江西省应急管理厅、应急管理部反映情况。同时，张某先后向吉水县人民法院提起民事诉讼，向吉水县劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁。2020年8月17日，吉水县人民法院作出判决，由相关责任单位（人）赔偿张某共计3262396.78元。2021年7月20日，吉水县劳动人事争议仲裁委员会就张某工伤赔偿作出了裁决。

（四）事故应急处置评估

经调查评估，本次事故应急处置过程中，现场人员开展了初步救援，120等应急处置工作及时有序，未导致事故伤亡损失扩大。但相关责任单位善后处置工作推进滞后，引发了信访事件，造成了不良社会影响。

三、事故原因及性质

事故调查组依据现有证据、资料，经综合分析，认定事故直接原因和间接原因如下：

1.直接原因

测量作业人员张某未取得调度命令违规进入轨道作业，违规手推测量设备车在轨道上行走；轨道车司机刘某太夜间无证驾驶轨道车，未及时发现在轨道上行走的张某且避让不及时，导致车辆伤害事故发生。

2.间接原因

事故责任单位安全生产主体责任落实不力，安全生产管理和隐患排查治理不到位。轨道公司未切实履行统筹协调职责，对轨

道精测、轨道车运输等现场作业安排缺乏有效管控，致使作业人员在同一轨道区域交叉作业期间，未落实隔离防护、信息互通及现场监护等关键安全措施。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

轨道公司。其安全生产思想松懈，项目临近收尾阶段缩减现场安全管理人员配置；履行统一协调管理职责不到位，对外包作业单位管理存在漏洞；施工现场管理不到位，未及时排查发现测量工作人员未取得调度命令擅自进入轨道作业、轨道车司机铁路机车驾驶证过期失效等生产安全事故隐患。

（二）属地政府和监管部门

1.吉水县人民政府。事故调查组织领导不到位，未督促依法开展调查。

2.吉水县应急管理局。未按规定上报事故信息；牵头单位履行职责不到位，未按法定程序组织开展事故调查工作，造成调查工作超期中断。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予责任追究的人员（共2人）

1.张某，男，群众，轨道精测技术服务人员。其安全意识淡薄，未取得调度命令违规进入轨道作业，在前往下一测量点时违规手推测量设备车在轨道上行走，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中重伤，伤残等级为二级，大部分生活自理障碍，建

议免予追究责任。

2.刘某生，男，中共党员，轨道公司蒙华项目经理部副经理。其负责全线面砟上砟、轨道铺设及精调、无砟道床施工相关工作，兼职安全员，履行岗位职责不到位，施工现场管理不到位，未及时排查发现轨道精测人员张某违规擅自进入轨道作业、轨道车司机刘某太铁路机车驾驶证过期失效等安全隐患，对事故发生负有管理责任。鉴于其已因病去世，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对在事故调查过程中发现有关公职人员履职方面的问题线索及相关材料，建议移交纪检监察机关依纪依规处理。

（三）对事故有关责任人员的处理建议（共2人）

1.廖某根，男，中共党员，现任中铁二十二局集团有限公司北京经营部副总经理(事故发生时任轨道公司蒙华铁路项目经理部项目经理，任职时间为2018年6月至2024年10月）。其履行岗位安全生产职责不到位，项目临近收尾阶段安全管理人员配备不足，对外包作业单位统一协调管理不到位，对外包作业单位未取得调度命令擅自进入轨道作业、无相应资质证上岗作业等问题失察，对事故发生负有领导责任。建议由上海铁路监督管理局依据有关规定对其进行处理。

2.刘某太，男，群众，肇事轨道车司机。其安全意识淡薄，铁路机车驾驶证过期失效、无证上岗作业，夜间驾驶轨道车未及时发现在轨道上行走的张某、避让不及时，对事故发生负有直接责任。建议由上海铁路监督管理局依据有关规定对其进行处理。

（四）对事故有关责任单位的处理建议

轨道公司。其未落实企业安全生产主体责任，在项目临近收尾阶段安全管理人员配备不足，项目施工现场管理和隐患排查治理不到位，对外包作业单位安全生产工作统一协调、管理不到位，对事故发生负有管理责任。建议由吉安市应急管理局依据有关法律规定对其进行处理。

（五）对有关部门的处理建议

1.责成吉水县应急管理局向吉水县人民政府作出深刻书面检查。

2.责成吉水县人民政府向吉安市人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）安全生产主体责任不实，安全管理短板隐患突出。轨道公司企业安全生产主体责任落实不力，安全管理体系存在薄弱环节，全员安全责任意识淡薄。项目收尾阶段，轨道公司对项目经理部违规缩减现场安全管理人员的行为监管缺位、失察失管，现场安全管控力量不足，给事故发生埋下了隐患。

（二）现场安全管控履职不力，交叉作业风险防控缺位。轨道公司未切实履行施工现场统一协调管理职责，对涉事外包作业单位作业人员的现场管控力度不足，致使施工作业人员在交叉作业期间，隔离防护、信息互通、现场监护等关键安全措施均未落实到位。同时，针对作业人员未取得调度命令擅自进入轨道区域作业、违规手推测量设备车在轨道行走、轨道车司机无证驾驶等

多项违法违规行为，轨道公司未能及时排查和制止。多方安全管理缺位、违规作业行为叠加，最终引发事故。

（三）属地调查责任落实不严，事故处置工作推进滞后。事故发生后，吉水县应急管理局既未按规定上报事故信息、将事故信息录入生产安全事故直报系统，造成事故瞒报；也未按规定及时向县政府报告成立事故调查组。成立调查组后，未及时明确调查人员组成及职责分工，调查工作统筹部署缺位；面对现场取证受阻、相关人员配合度低等调查阻碍，既未主动攻坚克难推进调查，也未依规履行程序申请延长调查期限。此次事故调查工作程序不规范、履职不到位、推进效率低下，造成事故长期超期未结，属地事故调查处置工作存在明显短板。

七、事故整改和防范措施

（一）树牢安全发展理念，压实安全生产主体责任。涉事企业要牢固树立安全发展理念，坚守安全生产红线底线，坚决摒弃重效益、轻安全的错误观念，压实企业安全生产主体责任。轨道公司要规范合同安全管理，严把合同条款审核关，严禁通过合同设置安全生产免责条款、规避安全管理责任，应当足额配齐配强项目全周期安全管理人员，切实履行项目统筹协调、全程监督管控职责。

（二）严抓现场安全管控，强化交叉作业风险防范。轨道公司等工程发包单位要严格履行施工现场统一协调管理职责，全面抓实项目作业现场安全管控，牵头督促各参建单位签订安全管理协议，明晰各方安全权责；紧盯作业审批、人员资质、现场监护

等关键环节，从严排查整治各类违规作业行为，切实扛起统筹管控主体责任。外包作业单位要从严管控现场作业全流程，坚决杜绝安全管控流于形式，从源头防范化解各类安全风险隐患。

（三）规范事故调查程序，压紧属地履职监管责任。吉水县人民政府及相关部门要严格依法履行职责，事故发生后应按规定及时报送事故信息、启动调查、规范成立事故调查组，抢抓最佳取证时机，坚决杜绝重善后处置、轻事故调查的问题。要统筹调配专业技术力量，强化事故调查工作支撑保障，遇有调查阻力时应主动攻坚化解，严格按规定办理调查延期手续，规范事故调查全流程处置，坚决杜绝调查停滞、超期未结等问题，全面提升事故调查规范化、专业化水平。