附件 1

湖北登灏机械有限公司“7·28”一般起重伤害事故调查报告

2024 年 7 月 28 日 8 时 27 分左右，仙桃市胡场镇工业园湖北登灏机械有限公司发生一起一般起重伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 80 余万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，要求全力做好事故调查和善后处置，查明事故原因，严肃追究事故责任，深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实安全措施，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 354 号）等有关法律法规规定，2024 年 8 月 9 日，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市经信局、市市场监督管理局、市总工会等部门有关同志组成的湖北登灏机械有限公司“7·28”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并分设技术组、管理组、综合组。同时，事故调查组邀请市纪委监委派员监督、指导事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、视频分析等多种方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质和事故责

任，提出了对事故责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范整改的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

湖北登灏机械有限公司（以下简称“登灏公司”），成立日期：2021年1月28日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；营业期限：2021年1月28日至无固定期限；注册资本1000万元人民币；法定代表人：胡振；统一社会信用代码：91429004MA49NQG27D。公司住所：仙桃市胡场镇发展大道北侧（湖北广兴停车设备股份有限公司内）；经营范围：金属结构制造；铸造机械制造；建筑工程用机械制造；物料搬运装备制造；环境保护专用设备制造；轴承钢材产品生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；机械设备销售；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）事故单位建设情况

事故发生地位于仙桃市胡场镇发展大道北侧，湖北广兴停车设备股份有限公司厂区内厂房第四车间。广兴公司于2006年建成，厂区内有一座厂房（由4个车间组成），一座二层办公楼和一个生活区。2019年8月，湖北友亿机械有限公司承租湖北广兴停车设备股份有限公司厂房第3和第4车间及办公楼第一层和宿舍、食堂，2023年1月转租给湖北登灏机械有限公司（承租第3和第4车间及办公楼第一层和宿舍、食堂）。

（三）事故单位厂区总体布局情况

登灏公司位于仙桃市胡场镇发展大道北侧，湖北广兴停车设备股份有限公司厂区内，占地面积58.2亩。登灏公司为厂区内厂房最北边的两个车间（3车间和4车间），建筑面积6260平方米，办公区域（宿舍、食堂）在湖北广兴停车设备股份有限公司院内东南边。厂区布局见图1。

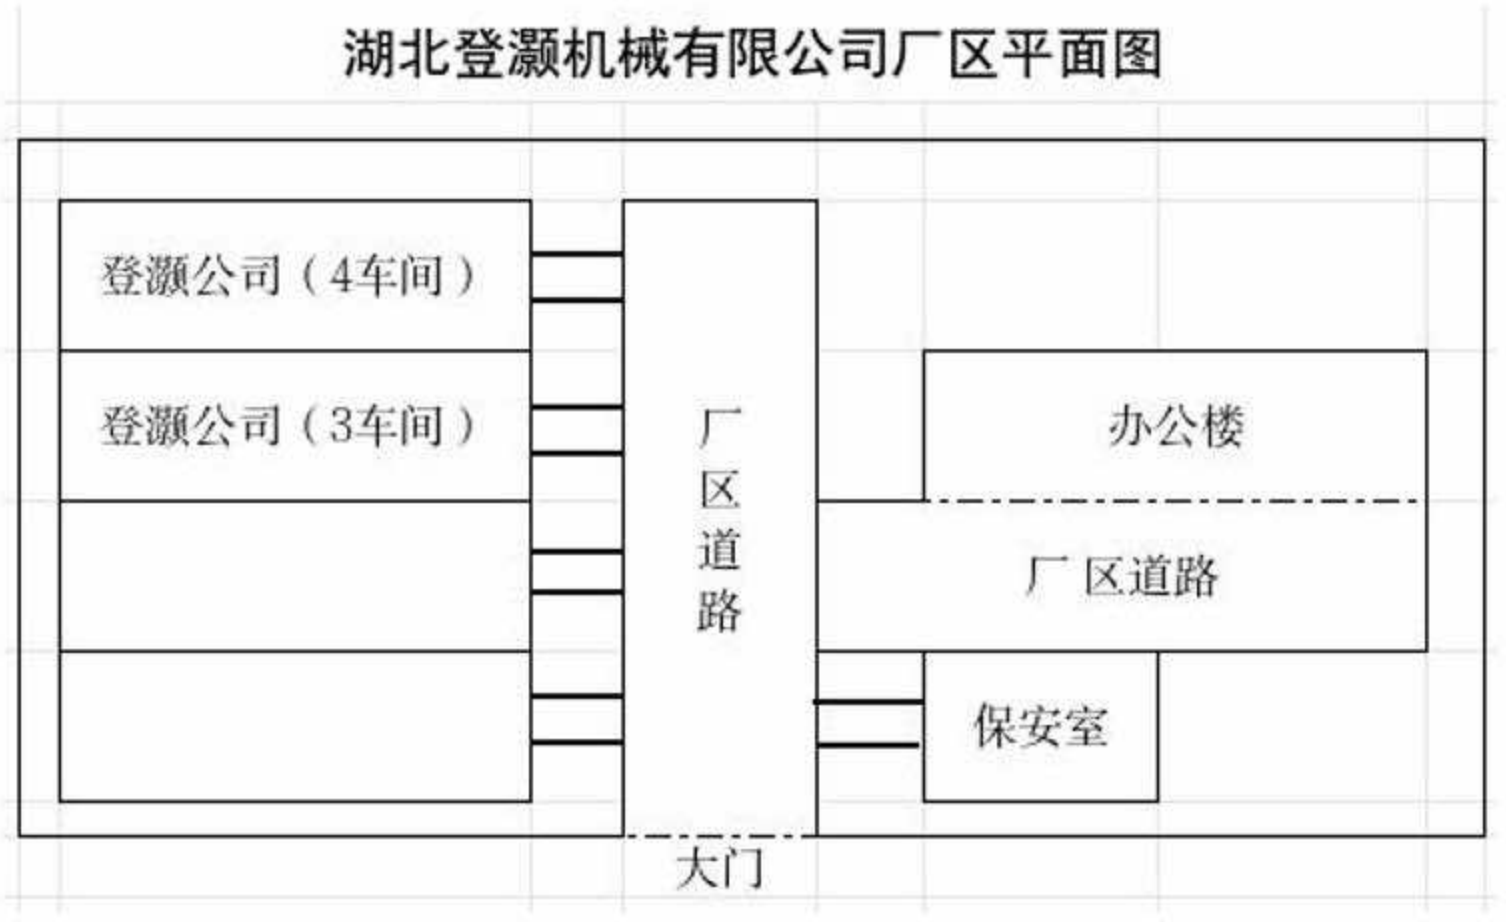


图1　厂区布局

（四）涉事起重设备基本情况

经查，涉事起重设备为2台电动单梁起重机，额定载重量为5T，跨度为22.5m，起升高度为9m，起升速度为8m/min，运行速度为20—30m/min，制造商单位为河南卫华重型机械股份有限公司。该设备检验日期为2023年9月22日，下次检验日期为2025年09月。

（五）涉事操作人员情况

马小华，男，54岁，文盲，湖北省仙桃市胡场镇桑林垸村

五组村民。2020年6月，通过现场应聘进入湖北友亿机械有限公司，2023年1月转入登灏公司工作，职务为普工。在此次事故中为起重（行吊）作业挂钩和遥控操作人员，不符合起重机械作业人员资格[1]。

韩高波，男，55岁，大专学历，湖北省仙桃市胡场镇河口村七组30号村民。2023年10月通过网络应聘进入登灏公司工作，职务为下料操作工。在此次事故中为起重（行吊）作业挂钩人员。

马大华（死者），男，56岁，文盲，湖北省仙桃市胡场镇桑林垸村五组村民。2020年6月，通过现场应聘进入湖北友亿机械有限公司，2023年1月转入登灏公司工作，职务为普工。在此次事故中为起重（行吊）作业取钩人员，不符合起重机械作业人员资格。

（六）事故发生当日的天气情况

气象资料显示，7月28日，仙桃市胡场镇天气晴，气温32℃至27℃，偏南风3至4级，阵风5级，湿度60-95%。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年7月28日，胡场镇党委、胡场市场监管所、市应急管理局第一时间赶到现场，进行现场勘验，调取了视频监控。

7时53分，送货货车到达事故地点（第四车间），等待卸货。

1.《起重机械安全管理人员和作业人员考核大纲》（国质检特〔2013〕680号）第五条：作业人员应当符合以下基本条件：（三）具有初中以上（含初中）学历；（四）经过专业培训，具有起重机械安全技术知识和实际操作技能。

8 时 02 分，马小华、韩高波和马大华 3 人开始吊装卸货作业，马小华负责操作行吊并负责吊装物一端的挂钩，韩高波负责清点钢材并负责吊装物另一端的挂钩。

8 时 18 分，开始吊装第一捆钢材。

8 时 21 分，第一捆钢材卸运完毕，操作行吊返回装运车辆区域。

8 时 25 分，开始吊装第二捆钢材。

8 时 27 分，第二捆钢材吊运至堆码区域堆放时，行吊西侧的挂钩自动脱落，吊装物出现倾倒迹象。马小华发现吊装物有倾倒的迹象后，立即呼喊马大华逃离现场，马大华在听到马小华的呼喊后，向堆码物空地南侧的另一处堆码物上攀爬，攀爬过程中摔倒至空地，随即吊装物向空地处倾倒将马大华压住。

（二）事故信息报告和应急处置情况

1. 应急救援情况

8 时 27 分，安全管理员颜泽德、焊工组组长胡强听到喊声后赶到现场，颜泽德立即拨打了 120 急救电话，同时安排胡强和现场工人周前平对马大华进行施救。

8 时 29 分，安全管理人员颜泽德向公司负责人胡振电话汇报马大华被吊装中倾倒的方钢砸到，并压住。

8 时 34 分，在颜泽德的指挥下，胡强和周前平用行吊将压在马大华身上的钢材吊起，众人未将伤者移动。

8 时 48 分左右，胡场镇镇领导、相关职能部门人员到达现场，开展处置工作。

8 时 50 分，120 急救人员到达现场，胡强和马小华配合医护

人员将马大华抬至车间空旷处，随即医护人员对马大华进行现场急救，确认马大华无生命体征。

2. 事故信息上报情况

8 时 32 分左右，登灏公司向仙桃市胡场镇人民政府电话报告登灏公司发生伤人事件。

9 时 04 分左右，登灏公司负责人胡振到达了吊装作业现场，向现场医护人员了解到马大华无生命体征后，拨打了 110 报警电话。

10 时 14 分左右，仙桃市胡场镇人民政府向仙桃市委、市政府值班室报告了事故情况。

15 时 24 分，仙桃市胡场镇人民政府向仙桃市应急管理局机要报告了事故情况。

3. 善后处置情况

事故发生后，登灏机械公司立即组织现场工作人员对被压人员进行了救援。胡场镇党委、市公安局胡场派出所、胡场市场监管所、仙桃市应急管理局等相关单位在接到报告后，第一时间组织人员赶赴事故现场开展勘查、调查、处置，未造成次生安全事故。

胡场镇党委组织司法所、派出所，以及工业、应急、综治等相关单位，组建了事故善后工作专班，及时安抚死者家属情绪，积极协调善后有关事宜。8 月 2 日，死者家属与登灏公司自愿达成调解协议，登灏公司一次性赔付死者家属人民币 80 万元。

4. 善后评估情况

本次事故现场应急救援和处置科学有序，未发生次生事故。事故报告及时、客观，符合相关法律法规和文件要求。整体舆情

平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者马大华，男，汉族，身份证号：******，现年56岁，住址：湖北省仙桃市胡场镇桑林垸村五组。事故造成直接经济损失80余万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

依据现场勘察，结合事故发生时的视频监控资料，经调查认定，事故的直接原因是：起重机（行吊）操作人员在吊具未采取防脱落措施的情况下违规作业[2]。

（二）管理原因

登灏公司作为事故发生单位，安全生产主体责任不落实，安全管理混乱。

1.未落实安全生产规章制度和操作规程，吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理[3]，未对吊装作业现场进行安全风险辨识及安全隐患排查，未对存在的风险有害因素制定风险管控措施[4]，未制定应急预案并开展演练[5]。

2.《起重机械安全规程》第1部分：总则 4.2.2.3 当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩；当吊钩起升过程中有被其他物品钩住的危险时，应采用安全吊钩或采取其他有效措施。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第六项：组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

2. 未对吊装作业人员进行专门的安全教育培训[6]，作业人员安全意识淡薄，安全风险辨识能力不足，在作业现场存在阻碍物的情况下，仍然远距离开展吊装作业。

3. 现场安全管理混乱。卸料作业现场无岗位操作规程，未设置明显的安全警示标志[7]。

（三）有关部门方面原因

仙桃市市场监督管理局胡场监管所，在日常监管中履行了行业监管职责，但未严格督促企业认真落实《起重机械安全管理人员和作业人员考核大纲》（国质检特〔2013〕680号）相关规定，安全监管工作存在一定的不足。

（四）地方党委政府方面原因

仙桃市胡场镇政府未全面履行属地安全生产监管职责，研究部署工贸行业安全生产专项整治不深入不细致，对辖区内各部门履行安全职责领导、督促不够，对本辖区各行业专班组织开展“全市‘厂中厂’‘园中园’安全生产和消防专项整治‘雷霆行动’”督导检查不到位。

（五）事故性质

经调查认定，湖北登灏机械有限公司“7·28”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员（3人）

6.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

7.《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

1.马大华（死者），男，普工。不具备吊装作业资格，在吊装作业现场存在安全隐患的情况下，参与吊装取钩作业，导致事故发生。

2.马小华，男，普工。不具备吊装作业资格，在吊装作业现场存在安全隐患的情况下，违规操作行吊遥控并进行吊装挂钩作业，导致事故发生。

3.韩高波，男，下料操作工。在吊装作业现场存在安全隐患的情况下，参与吊装挂钩作业，导致事故发生。

（二）建议给予行政处罚的单位（1家）

登灏公司未遵守《安全生产法》和有关安全生产法律法规规定，未落实安全生产规章制度和操作规程，未按要求开展教育培训，安全生产主体责任不落实，作业现场安全管理混乱，对事故发生负有责任。建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（2人）

1.胡振，登灏公司法定代表人。未履行企业主要负责人安全生产职责，未落实本单位全员安全生产责任制，未认真组织全员安全生产教育和培训，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。督促、检查本单位的安全生产工作不力、消除生产安全事故隐患不及时，未组织开展本单位吊装作业生产安全事故应急救援演练，对事故发生负有领导责任。建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

2.颜泽德，登灏公司安全管理人员。作为公司安全管理人员，未依法履行安全生产管理人员职责[8]，对事故发生负有责任，建

8.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（四）对有关单位的问责建议。

1.责成仙桃市胡场镇向仙桃市委、市政府作出书面检查。

2.责成仙桃市市场监督管理局督促胡场镇市场监管所配合属地政府对辖区特种设备生产、使用企业进行全面摸排，建立管理台账、细化防范措施、杜绝安全隐患，并将工作情况及台账报市安委办。

六、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）严格落实企业安全生产主体责任。各生产经营单位要深刻汲取此次事故教训，要严格按照安全生产法律法规要求，进一步压实生产经营单位的安全生产主体责任，认真贯彻执行《湖北省生产经营单位主要负责人安全生产职责清单指引》和《湖北省生产经营单位全员安全生产责任清单指引》，严格落实安全生产各项规章制度，全面开展全员安全生产教育和培训，明确岗位操作规程，不断提升企业本质安全水平。

（二）认真履行行业安全监管职责。各部门要严格按照“管行业必须管安全，管生产经营必须管安全，管业务必须管安全”的总体要求，严格落实各部门在行业管理中的安全生产职责。要把安全隐患大排查大整治落到实处，摸清底数，厘清责任，真正做到横向到边，纵向到底，不留死角，不留盲区，要综合施策，形成齐抓共管的工作局面。

（三）严格落实安全生产属地责任。各地要进一步提高政治

站位，树牢安全发展理念，强化安全生产红线意识，统筹好发展和安全的关系，严格落实安全生产属地管理责任，加强应急管理体系建设，健全安全生产工作长效机制，按照市安全生产委员会关于印发《全市“厂中厂”“园中园”安全生产和消防专项整治“雷霆行动”方案》（仙安发〔2024〕5号）要求，加强安全生产工作的组织领导，细化工作措施、完善工作台账、抓好整改提升，真正做到促一方发展，保一方平安。

湖北登灏机械有限公司“7·28”

一般起重伤害事故调查组

2024年9月26日