# 阳东雅韶“4·15”一般车辆伤害事故调查报告

阳江市阳东区政府事故调查组

2026年6月24日

# 目 录

一、事故基本情况 ..... - 3 -
（一）涉事单位及有关人员基本情况 ..... - 3 -
（二）涉事单位、人员之间关系 ..... - 4 -
（三）事故现场调查情况 ..... - 4 -
（四）事故发生经过 ..... - 6 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 7 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 7 -
（一）事故应急救援处置情况 ..... - 7 -
（二）事故善后处理情况 ..... - 7 -
（三）应急处置评估 ..... - 8 -
三、事故直接原因 ..... - 8 -
四、相关单位存在问题 ..... - 9 -
五、地方党委政府监管履职情况 ..... - 9 -
（一）雅韶镇人民政府 ..... - 9 -
（二）阳江市阳东区应急管理局 ..... - 10 -
六、事故责任认定及处理建议 ..... - 10 -
（一）建议不予追究责任人员 ..... - 10 -
（二）建议给予行政处罚的单位及人员 ..... - 11 -
七、事故教训 ..... - 12 -
八、事故防范和整改措施建议 ..... - 13 -
九、事故调查组成员意见及签名表（略）

# 阳东雅韶“4·15”一般车辆伤害事故调查报告

2026年4月15日17时03分左右，位于雅韶镇广东赢信建筑材料有限公司石料破碎作业现场发生一起铲车撞到摩托车事故，造成1人死亡，直接经济损失70万元（以下简称雅韶“4·15”事故）。

事故发生后，阳东区委、区政府领导高度重视，立即指派雅韶镇政府、区应急局、区住建局、市公安局阳东分局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求雅韶镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后及家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定以及市安全生产委员会办公室关于对雅韶“4·15”事故调查处理工作挂牌督办的有关要求，2026年4月16日，阳东区政府依法成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急局、市公安局阳东分局、区人社局、区住建局、区总工会、区检察院和雅韶镇政府派员组成的阳东雅韶“4·15”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对雅韶“4·15”事故进行全面调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、

注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，雅韶“4·15”事故是一起因外来人员擅自进入厂区，铲车司机未及时发现并避让停在铲车后方的外来人员造成的一般车辆伤害生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）涉事单位及有关人员基本情况

1.广东赢信建筑材料有限公司。统一信用代码：91441723MA7DYNFA76，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：曾某威，注册资本：人民币壹仟万元，成立日期：2021年12月24日，住所：阳江市阳东区雅韶镇雅韶圩二里砖厂（住所申报），经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料生产专用机机械制造；建筑用石加工；建筑砌块制造；供应链管理服务；机械零件、零部件销售；装卸搬运；环保咨询服务；碳纤维再生利用技术研发；污水处理及再生利用；技术进出口；国内贸易代理；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.曾某威，男，54岁，阳江江城人，广东赢信建筑材料有限公司法定代表人。

3.程某鑫，男，44岁，阳江江城人，广东赢信建筑材料有限公司砂石破碎洗砂场承租方。

4.谭某偏（事故死者），男，69岁，阳江人，广东合贤建筑材料有限公司员工。

5.冯某城，男，34岁，阳江江城人，砂石破碎洗砂场铲车司机。

（二）涉事单位、人员之间关系

谭某偏（事故死者）是广东合贤建筑材料有限公司欠薪员工，广东合贤建筑材料有限公司的法定代表人程某浩是广东赢信建筑材料有限公司股东之一，占股51%。广东合贤建筑材料有限公司与广东赢信建筑材料有限公司共用生产设备和办公场所等。2026年4月10日，广东赢信建筑材料有限公司与程某鑫签订了《工程打包租赁合同》，广东赢信建筑材料有限公司将位于阳江市阳东区雅韶镇雅韶圩二里砖厂的工厂整体打包出租给程某鑫，包含厂房建筑、配套办公用房、宿舍、生设备、仓储设施等，双方未明确各自的安全生产管理职责。

（三）事故现场调查情况

1.事故发生位置是在厂区石料破碎生产线的进料口面前

生产区，事故位置西边是石料堆放区，东边是破碎生产线。事发现场停放一辆装载机、一辆二轮摩托车，装载机自北向南停放，装载机铲斗处于悬空抬起状态，在装载机前面停有一辆摩托车，摩托车头向西尾向东倒地停放，死者正躺在装载机左边前轮，头部有明显辗轧状，死者左手下方有一顶头盔，装载机左前轮有明显血渍，装载机左前轮前方有一滩血渍，血渍面积约为20cm*40cm。涉事厂区内未见“禁止无关车辆和人员进入作业区域”“当心厂内机动车辆”等警示标志。

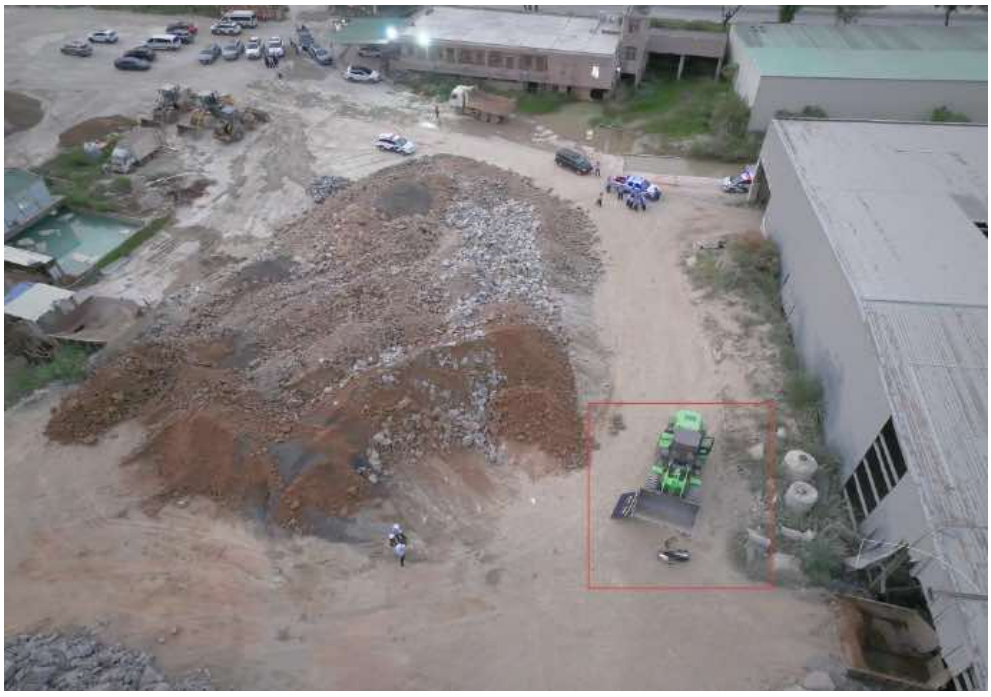


图1 事故现场俯瞰图

2.涉事铲车为柳工牌轮式装载机（俗称“铲车”），型号：862HE，产品识别代码：〉CLG862HECTL897831〈,额

定工作载荷：6500kg，工作质量：21855kg，标称电压：618V，标称容量：423kW·h，最大设计车速：40km/h，整机功率：190kW，制造年份：2026，生产厂家：广西柳工机械股份有限公司，厂家地址：广西省柳州市柳太路1号。涉事摩托车为豪爵牌踏板摩托车，型号：喜之星HJ100T-7C，车牌：粤QNK367。




图2 涉事车辆图片

3.监控视频情况。经调查，事发地有监控设备记录事故经过。

4.天气情况。事发时间为2026年4月15日17时许，阴天，微风，天气情况对事故发生无影响。

（四）事故发生经过

2026年4月15日，谭某偏儿子谭某打电话给厂长冯某挺，说他父亲谭某偏会去石场（位于阳江市阳东区雅韶镇雅韶圩二里砖厂）找老板讨要工资，需要劝谭某偏回家。

据监控视频：2026年4月15日17时，谭某偏驾驶粤QNK367号牌二轮摩托车驶入位于阳江市阳东区雅韶镇雅韶圩二里砖厂的砂石破碎洗砂场,并径直开往砂石破碎生产线，停在了正在作业的铲车后面。17时03分，铲车倾倒完破碎沙石后，在倒车过程中压倒了停在铲车正后方的谭某偏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定该起事故造成的直接经济损失为70万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后在场人员马上拨打110报警电话和120急救电话，经阳东区人民医院医生检查后当场宣告谭某偏死亡。

接报后，雅韶镇政府、区应急局、市公安局阳东分局等相关单位启动事故应急预案，先后赶赴事故现场开展调查，妥善处理善后事宜，并在第一时间将该起事故情况上报至区总值班室和市应急管理局。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，阳东区委、区政府和雅韶镇委、镇政府以

及区应急局等有关部门高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。2026 年 4 月 22 日，广东合贤建筑材料有限公司、广东赢信建筑材料有限公司和程某鑫与死者家属签订了《人身损害赔偿协议书》。三方协商一致，由三方共赔偿 70 万元，已支付到死者家属指定账户，死者家属情绪稳定。

（三）应急处置评估

事故发生后，阳东区各级政府及相关部门应急响应迅速，响应程序正确，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况，未出现政府相关部门和工作人员失职、渎职现象，死者家属情绪稳定，当地网络舆情平稳，事故应急响应、救援及善后处置总体有力有序，应急处置评估为良好。

## 三、事故直接原因

1.谭某偏缺乏安全意识，未经许可、未与铲车驾驶员进行任何沟通确认的情况下，擅自进入正在从事铲装作业的砂石破碎洗砂场并停在正在作业的铲车后方（该区域属于铲车驾驶员视线盲区和作业危险区），未保持对作业环境的安全警觉，未能及时发现危险并撤离，最终因躲闪不及被铲车撞倒后碾压致死。

2.冯某城安全意识淡薄，在驾驶铲车倒车过程中未注意观察作业场所状况，违反操作规程[1]，未及时发现并避让擅自

[1] 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008） 第 6.4.11 条 机动车倒车时，驾驶员须先查明周围情况，确认安全后，方准倒车。

进入作业危险区的外来人员，导致谭某偏被铲车撞倒后碾压致死。

## 四、相关单位存在问题

1.广东赢信建筑材料有限公司，作为出租方，未与承租方签订安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，未对承租单位进行统一协调管理，也未委派专人对其厂区出租区域进行日常安全检查并督促承租方消除安全隐患[2]。

2.程某鑫未依法领取营业执照，并作为承租方、租赁广东赢信建筑材料有限公司厂区从事生产经营活动，安全生产资金投入不足，厂区内张贴安全警示标志不明、不全面，未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立健全安全生产管理等制度[3]。

## 五、地方党委政府监管履职情况

### （一）雅韶镇人民政府

雅韶镇能深入贯彻落实国家、省、市安全生产部署，把安全生产摆在重要议事日程，研究部署安全生产工作。雅韶镇制定了2025年党政领导干部安全生产工作责任清单，依据清单内容开展安全生产安全大检查隐患排查工作。2025年，镇主要领导带队检查20次，共出动132余人次，共检查232

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款 生产经营单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

家次，排查一般隐患286个。雅韶镇共检查工贸等行业企业75家次，出动工作人员220人次，排查发现问题193项，并督促全部完成整改；其中建材行业检查5家次，发现问题8项，并督促全部完成整改。经调查，针对此起事故，未发现雅韶镇政府履职相关问题。

（二）阳江市阳东区应急管理局

阳东区应急管理局负责职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。阳东区应急管理局编制了《阳江市阳东区应急管理局关于印发<阳江市阳东区应急管理局2025年度安全生产监督检查计划>的通知》（东应急〔2025〕30号），督促生产经营单位落实安全生产主体责任。2025年，共开展安全生产监管执法623次，行政处罚20宗，经济行政罚款172.3694万元，报送典型案例6宗，其中，共检查工矿企业58家次，发现隐患问题205项，共排查重大隐患40个，立案处罚8宗。开展工贸行业专家指导服务，共检查工贸企业11家，发现隐患问题116项，其中排查出重大隐患14个。开展工矿企业安全生产检查指导服务62家次，发现问题285项，上述隐患问题均已闭环整改完成。经调查，针对此起事故，未发现阳东区应急管理局履职相关问题。

## 六、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

谭某偏。缺乏安全意识，擅自进入砂石破碎洗砂场并停

在正在作业的铲车后方，因躲闪不及被铲车撞倒后碾压致死，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.广东赢信建筑材料有限公司。作为出租方，未与承租人签订安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，未对承租单位进行统一协调管理，也未委派专人对其厂区出租区域进行日常安全检查并督促承租方消除安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由阳江市阳东区应急管理局对其进行调查处理。

2.曾某威。作为广东赢信建筑材料有限公司的主要负责人，是对承租单位安全管理直接负责的主管人员，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议、未在租赁合同中明确各自的安全生行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由阳江市阳东区应急管理局对其进行调查处理。

3.程某鑫。未依法领取营业执照，并作为承租方、租赁广东赢信建筑材料有限公司厂区从事生产经营活动，安全生产资金投入不足，厂区内张贴安全警示标志不明、不全面，未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立健全安全生产管理等制度。其行为违反了《安全生产违法行为行政

处罚办法》第八十七条[4]规定和《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条[5]规定，建议由阳东区市场监督管理局对其进行调查处理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定，对事故发生负有责任，建议由阳江市阳东区应急管理局对其进行调查处理。

4.冯某城。作为铲车司机，安全意识淡薄，在驾驶铲车倒车过程中未注意观察作业场所状况，违反操作规程，未及时发现并避让擅自进入作业危险区的外来人员，导致谭毓偏被铲车撞倒后碾压致死。其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一项[6]规定，建议由阳江市阳东区应急管理局对其进行调查处理。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

## 七、事故教训

（一）出租方“以租代管”，未依法与承租方签订安全

[4] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第八十七条 个人未依法取得有关安全生产许可、营业执照从事生产经营活动的，依照关于安全生产以及无证无照经营查处的法律、行政法规进行处理；导致发生生产安全事故的，依法承担责任。

[5] 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条 市场主体应当按照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。市场主体登记包括设立登记、变更登记和注销登记。

[6] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 5 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 2 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或安全管理规定作业的。

生产管理协议，未对承租方的安全生产工作进行统一协调管理，未定期开展安全检查，“一租了之”导致承租方的生产经营活动长期处于安全管理盲区。

（二）从业人员安全意识淡薄，未接受安全教育培训，未严格落实岗位安全责任，未遵守操作规程，在倒车作业中疏于观察后方、未鸣笛示警示。

## 八、事故防范和整改措施建议

（一）程某鑫要严格落实安全主体责任。一要依法办理市场主体登记，合法从事生产经营活动。二要举一反三，深刻吸取本次事故教训，组织召开全体从业人员安全生产警示教育会议，组织全员签订安全生产承诺书，切实增强从业人员的安全意识和自我防护能力，确保各项整改措施落实到位，防止类似事故再次发生。三要依法保障安全生产所必需的资金投入，在装载机作业区域、物料堆放区域等有较大危险因素的场所设置明显的安全警示标志，在人车交叉作业区域设置隔离设施或实行人车分流等措施。四要依法与出租方签订安全生产管理协议，与广东赢信建筑材料有限公司补充签订专门的安全生产管理协议，或者在租赁合同中补充约定各自的安全生产管理职责，明确双方在安全生产方面的权利义务，配合广东赢信建筑材料有限公司做好厂区统一协调管理工作。

（二）广东赢信建筑材料有限公司要加强对承租方管理。一要及时把事故教训传达给单位员工，及时组织学习深

刻反思、警示教育，全面组织开展自查自纠，有效预防类似事故发生。**二要**对承租方开展安全大检查，细致排查和整改各类事故隐患，严厉查处各类安全生产违法违规行为，推动其企业安全生产主体责任落实。**三要**组织对承租方开展作业现场风险研判，深入分析存在的各类安全风险，制定并落实相应的管控措施。**四要**在承租方作业过程中，加强作业现场的检查和管理，及时发现安全风险和隐患，督促承租方作业人员及时整改，坚决杜绝“以租代管”和“租而不管”的现象。**五要**强化对安全监护人员教育，深入了解作业现场安全风险，上岗时要集中精神，确保能及时发现和制止员工违章作业行为。**六要**承担起统一协调、管理的职责，进一步加强承租方作业人员的管理，建立承租方安全规章管理制度并严格执行，按照要求与承租方依法订立书面合同，在合同中明确双方的权利和义务，并签订安全管理协议，确定各自的安全管理职责。

（三）阳东区应急管理局要认真查找工作中存在的不足和漏洞，查缺补漏，补足短板，管好自己的安全生产“责任田”。**一要**加强工贸行业特别是建材企业安全监管力度，及时发现和处理安全隐患，防患于未然。**二要**把重大事故隐患排查整治作为日常监管、安全巡查的重点，决不能有丝毫松懈，半点马虎，做到工作有部署安排、有督促检查、有整改落实。**三要**认真查找当前工贸行业企业防范生产安全事故存

在的薄弱环节和突出问题，针对生产企业特点、针对重点、难点问题，采取果断措施，对整治工作推动不力的进行通报批评，实现整治闭环管理。

（四）雅韶镇人民政府要组织开展建材行业专项整治行动，摸清辖区内建材行业和仓库的实际经营情况，特别是存在外包、承租等项目、场所，查摆存在的突出问题，根据行业的薄弱环节和检查过程中暴露出来的问题,列出问题清单，督促企业及时整改实现闭环管理。同时要加大宣传警示力度，营造群防群治的良好氛围。