高新区（新市区）机场街道陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司机场工程飞行区道面水稳基层工程“7·22”一般车辆伤害事故调查报告

2024年7月22日21:40时许，高新区（新市区）乌鲁木齐地窝堡机场改扩建工程停机坪施工工地，陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司乌鲁木齐机场项目部承建的机场工程飞行区场道工程FXQ-CD-第五合同包（07标段）道面水稳基层工程作业现场，装载机驾驶员在执行水稳摊铺作业时发生1起一般车辆伤害事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、公安分局、司法局、人力资源和社会保障局、总工会、建设局、农业农村局、机场街道办事处及相关技术专家共同组成的高新区（新市区）“7·22”一般车辆伤害事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况。

经调查，认定高新区（新市区）机场街道陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司机场工程飞行区道面水稳基层工程“7·22”一般车

辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。现形成报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司营业执照（分包单位），统一社会信用代码：91610802MA****Y35R；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：陕西省榆林市榆阳区西沙保宁西路宏远巷8排1号。法定代表人：高培宏；成立日期：2021年11月26日，营业期限：长期；经营范围：一般项目，承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；水泥制品销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；水土流失防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；河道采砂；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司安全生产许可证编号：（陕）JZ安许证字〔2021〕080511，主要负责人：高培宏，单位地址：陕西省榆林市府谷县人民中路民信大厦5楼501，许可范围：建筑施工，有效期：2024年10月20日。陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司建筑业企业资质证书，证书编号：D361501419，有效期：

2026年7月1日。资质类别及等级：公路工程施工总承包三级，环保工程专业承包三级，钢结构工程专业承包三级，市政公用工程施工总承包三级。发证机关：府谷县住房和城乡建设局，发证时间：2021年7月1日。

2. 北京场道市政工程集团有限公司营业执照（项目施工总承包单位），统一社会信用代码：9111000072****900F；公司类型：有限责任公司（法人独资）；住所：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室，法定代表人：连文致；成立日期：2023年3月29日；经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程监理；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；地质灾害治理服务；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动）。

北京场道市政工程集团有限公司建筑业企业资质证书，证书编号：D111064351，有效期：2028年12月11日。资质类别及等级：市政公用工程施工总承包一级；机场场道工程专业承包一级；机场目视助航工程专业承包二级。北京场道市政工程集团有限公司安全生产许可证，证书编号：（京）JZ安许证字〔2022〕110252，许可范围：建筑施工，有效期：2022年10月26日至2025年10月25日，发证机关：北京市住房和城乡建设委员会，发证时间：2022年10月26日。

3. 西安西北民航项目管理有限公司（监理单位），统一社会信用代码：9161013122****643A，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：西安市唐延路3号唐延国际中心7层，法定代表人：胡新龙，成立日期：2019年7月4日，营业期限：长期，经营范围：工程项目管理总承包；工程建设监理；机场工程、市政工程、工业及民用建筑工程设计及预决算咨询；工业信息应用系统及信息网络系统的设备监理；机场工程前期项目策划及技术咨询；工程招标代理；机场适用性试验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

西安西北民航项目管理有限公司工程监理资质证书，证书编号：B161001196-4/1，有效期至2029年2月7日，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；航天航空工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（二）事故发生相关单位关系

1. 乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程飞行区场道工程FXQ-CD-第五合同包（07标段）施工范围包括土石方工程、地基处理工程、道面工程、排水工程、消防工程、通信管网预埋管及包封、标识标线、下穿通道工程、综合管廊等内容，本施工段位于乌鲁木齐机场北侧。

2. 监理公司是西安西北民航项目管理有限公司。监理期限：从监理合同生效之日起至监理范围内工程保修期满为止。工程规模：飞行区指标为4F，包括新建长3200m和3600m的跑道各一条，配套建设相应的滑行道系统、站坪（停机坪）工程、排水工程（含雨水箱涵）、滑行道桥、综合管廊、下穿通道、消防工程、场道附属工程（围界、巡场路、道口、防吹篱）、目视助航（助航灯光、供电、站坪照明、机务用电）、通信管网等工程。监理范围：包括监理服务范围工程施工阶段至保修期阶段的全过程监理。服务范围民航专业工程监理服务，具体包括但不限于“场道标段划分图”图示范围内IV、V.VI施工段对应跑道、滑行道系统、站坪（停机坪）工程、排水工程（含雨水箱涵）、滑行道桥、综合管廊、下穿通道、通信管网、消防管网、土方储运等。

3. 分包单位是陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司，发包单位为北京场道市政工程集团有限公司，合同签订时间为2023年5月31日。合同内分包工作内容：07标段施工图纸范围内道面工程的水稳基（垫）层施工等包含但不限于以上内容主体结构施工图

纸范围劳务作业内容。其他本合同约定须乙方完成的施工内容。总分包单位签订有安全生产管理协议书。

（三）事故发生单位安全管理情况

1. 陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司在此项目安排了徐海强（持安全管理人员C证）负责现场管理；与装载机司机叶浪和夜班负责人刘拴签订了劳务合同；每周召开班组安全会议，每日召开班前会。无相关安全管理制度、操作规程和事故应急预案；每日班前会签名记录均无叶浪和刘拴（死者）；无隐患排查记录和设备检查记录；现场使用装载机未注册登记、无检测报告；未核实装载机驾驶员大型工程机械设备操作证。

2. 北京场道市政工程集团有限公司乌鲁木齐机场项目部任命钟备战为项目负责人，对该工程项目施工工作实施组织管理，其持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，任命张焱、尚某民、赵某平、王某涛、李某军、齐某为安全管理人员（均持有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证书为C证）。该单位已建立安全生产责任制，编制各项安全管理制度、安全操作规程和生产安全事故应急救援预案，开展从业人员三级安全教育、入场安全教育和安全技术交底；项目部每周由主要负责人、安全管理人员带队进行安全巡查，对发现的隐患进行闭环管理。装载机操作规程中无行车安全要求；项目经理及安全员均未参与班组班前会安全学习；未定期开展安全例会；未建立危险源辨识和风险管控清单，未辨识工程车辆机械在场道

行进中的风险，未制定采取防控措施；该单位未对陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司装载机操作人员持证上岗情况进行严格核实。

3. 监理单位西安西北民航项目管理有限公司任命总监理工程师饶某隆负责该项目道路工程安全管理，下设专业监理韩某冬负责该项目工程质量监督，其日常监理日志已记录监理工作情况，总监定期巡检工地，已下发监理工程师通知单和整改回复单，已制定有安全监理细则、旁站监理细则和水泥稳定砂砾石基层监理实施细则，监理每周存有监理例会会议纪要和各方参会人员签名。

（四）事故发生经过

2024 年 7 月 22 日 20:30 时许，在高新区（新市区）乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程飞行区场道工程 FXQ-CD-第五合同包（07 标段）建设工地，夜班带班人员刘拴（死者）安排装载机驾驶员叶浪驾驶无牌照龙工 855D 型号装载机执行场道工程路面裁边修整作业任务，并对压路机未压实的侧边区域进行裁剪，叶浪驾驶装载机进行施工作业，刘栓在现场指挥。21:40 时许，叶浪准备驾驶车辆将已裁剪的废料铲除，在其向后倒车时听到呼喊声，其立即制动停车熄火下车观察，发现刘拴躺在装载机右前轮下，头向北受伤流血。

（五）事故现场勘验情况

1. 项目施工地点位于乌鲁木齐市新市区乌鲁木齐机场改扩建工程 T4 航站楼中指廊以西约 40 米处，北纬 43°54′1″，东经 87°28′18″（图 1）。

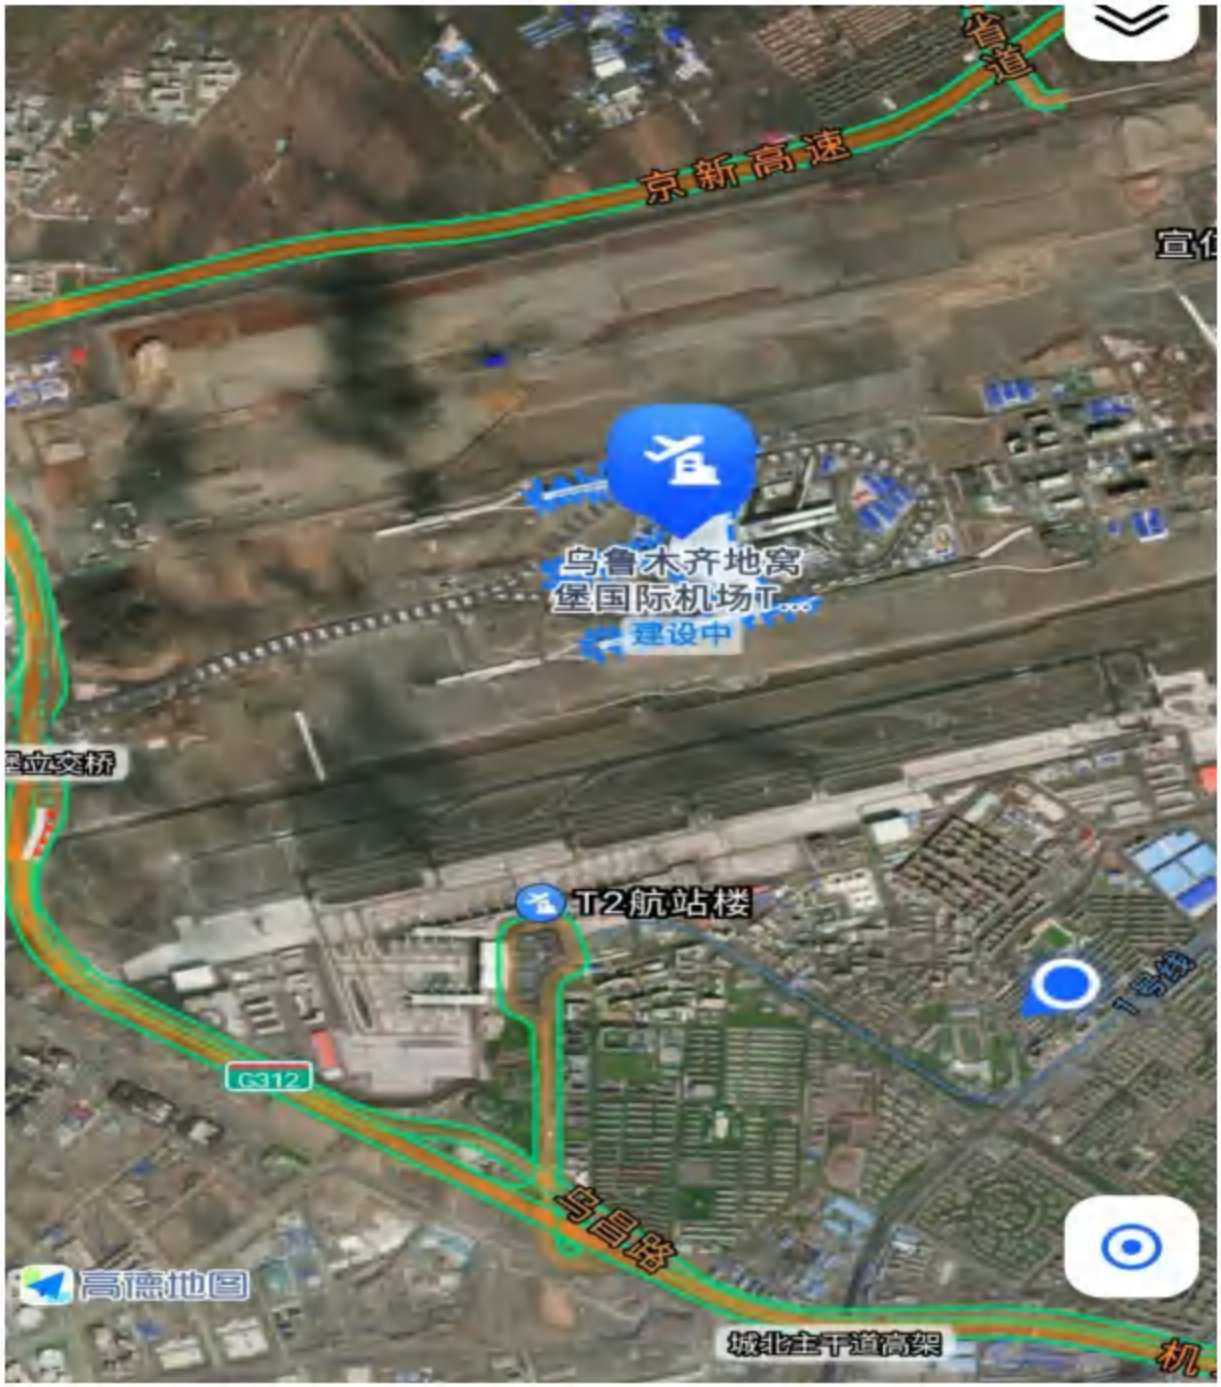


图 1 现场交通地理位置

2. 事故发生地在停机坪地面摊铺场道，事故装载机后方约 8.5 米处停有摊铺机（图 2）。



图 2 事故发生地所处位置

3. 事故所处作业面位于摊铺作业面中部位置，摊铺作业面东西走向，宽 13 米，长 30 米，为砂石平整压实地面。事发现场无监控设备，周围无人员作业（图 3）。



图 3 事故所处作业面基本情况

4. 装载机为河南龙工机械制造有限公司 2015 年制造，整备质量 16600kg，最高设计车速 36km/h，外形尺寸 7900*3000*3400，

有出厂合格证，无管理部门注册登记、核发牌照，无检测报告。机身贴有操作规程和警示标语（机械后方禁止站人）。装载机停于裁边作业点以东22.15米处，车头向西。涉事装载机为陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司向高某强（自然人）租赁使用，租赁协议于2024年5月1日签订，租赁时间从2024年5月起至2024年10月止。

5. 事故现场装载机尾部倒车提示音喇叭完好有效。双侧倒车镜完好有效。倒车灯完好有效。刹车灯及后转向灯故障，无法正常工作（图4）。



图4 涉事装载机安全附件情况

6. 事故现场处于裁边作业点以东19米，距作业面北边约2.5米，装载机铲斗前方地面，及右前轮胎上有部分血迹，右后轮胎

上有痕迹，是否为血迹暂不确定（图 5、6、7）。



图 5 事发时现场状态（一）



图 6 事发时现场状态（二）



图 7 事发时现场状态（三）

7. 7 月 22 日事发时视线较好。

（六）事故造成的人员伤亡

1. 伤亡人员情况：刘拴，男，汉族，55 岁，户口所在地：陕西省榆林市榆阳区，身份证号：612701********5511，系陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司劳务工。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 7 月 22 日 21:40 时许，现场装载机作业人员叶浪在倒车时听到呼叫声后停车下车，在装载机右前轮下发现刘拴（死者）已被装载机碾压。叶浪及时向工友呼救，现场管理人员白某森立即赶往事发现场，21:44 时，电话通知陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司项目负责人徐海强，21:45 时，拨打 120 急救电话。徐海强和北京场道市政工程集团有限公司乌鲁木齐机场项目部安

全员张焱，从搅拌站赶至现场后，分别将现场情况通过电话向公司负责人和监理公司负责人上报。

22:20 时许，110 警务人员和 120 急救人员赶至现场检查后，确定刘拴已死亡。22:50 时许，区公安分局、应急管理局、属地街道和社区在接报后均及时赶赴现场处置。在该起事故上报过程中，事故现场人员，事故发生单位负责人均按要求上报了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

现场装载机作业人员叶浪在倒车时听到呼叫声后，停车并下车，在装载机右前轮下发现刘拴（死者）被碾压。叶浪及时向工友呼救，现场管理人员白某森赶至现场后，21:44 时，电话通知陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司项目负责人徐海强，21:45 时，拨打 120 急救电话。徐海强和北京场道市政工程集团有限公司乌鲁木齐机场项目部安全员张焱，从搅拌站赶至现场后，张焱从机场 T4 东二门处带领 110 警务人员和 120 急救人员前往事故现场。

接到事故报告后，高新区（新市区）管委会、区政府领导，区应急管理局、公安分局和机场街道办事处（现已与迎宾路街道办事处合并）等有关领导、工作人员先后赶至事故现场，了解事故发生经过，开展事故处置工作。**一是**对现场周围布置警戒封锁，保护事发现场，对事故现场等进行封控；**二是**要求装载机停工整改，防止类似事故再次发生；**三是**要求涉事单位配合属地街道办事处做好死者家属善后安抚等工作；**四是**区应急管理局、公安分

局对事发现场相关人员进行前期调查。

（三）医疗救治和善后情况

2024年7月22日22:20时许，120急救车赶至现场，经急救医生检查后，确认刘拴（死者）已死亡。事故发生后，陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司及时通知死者家属，并陪护安抚家属。2024年7月30日，陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司与死者家属达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员在保证不发生次生事故的情况下，及时通知本单位主要负责人，逐级上报，叶浪及时呼救，陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司项目负责人徐海强及时拨打120急救电话，120医护人员拨打110报警电话，应急处置得当。

区委、管委会、区政府及政府相关部门（区应急管理局、公安分局、机场街道办事处（现已与机场街道办事处合并））应急响应迅速，能够严格履行各自安全生产职责，到达事故现场后，有序开展各项工作，善后处理得当，未造成不良社会影响。

三、事故原因技术分析

（一）事故直接原因

结合现场人员笔录口供、刘拴（死者）受伤着地和头部位置、右前后轮胎血迹、碾压痕迹等信息综合推断，造成事故的直接原因是叶浪在驾驶装载机倒车时，未仔细观察车辆后方安全情况，未确定指挥人员刘拴所处位置，盲目倒车作业，导致装载机右后

轮将刘拴碰倒碾压后，右前轮二次碾压刘拴头部。

（二）事故直接原因分析

1. 装载机驾驶员叶浪违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（国务院令第 405 号）第五十条“机动车倒车时，应当查明车后情况，确认安全后倒车”之规定，在倒车时未仔细观察装载机后方安全情况，是事故发生的直接原因之一。

2. 叶浪明知装载机作业区域内有指挥人员刘拴（死者）出没，在未确定刘拴确切位置的情况下盲目倒车，是事故发生的直接原因之一。

3. 事发现场演绎图示（图 8）。

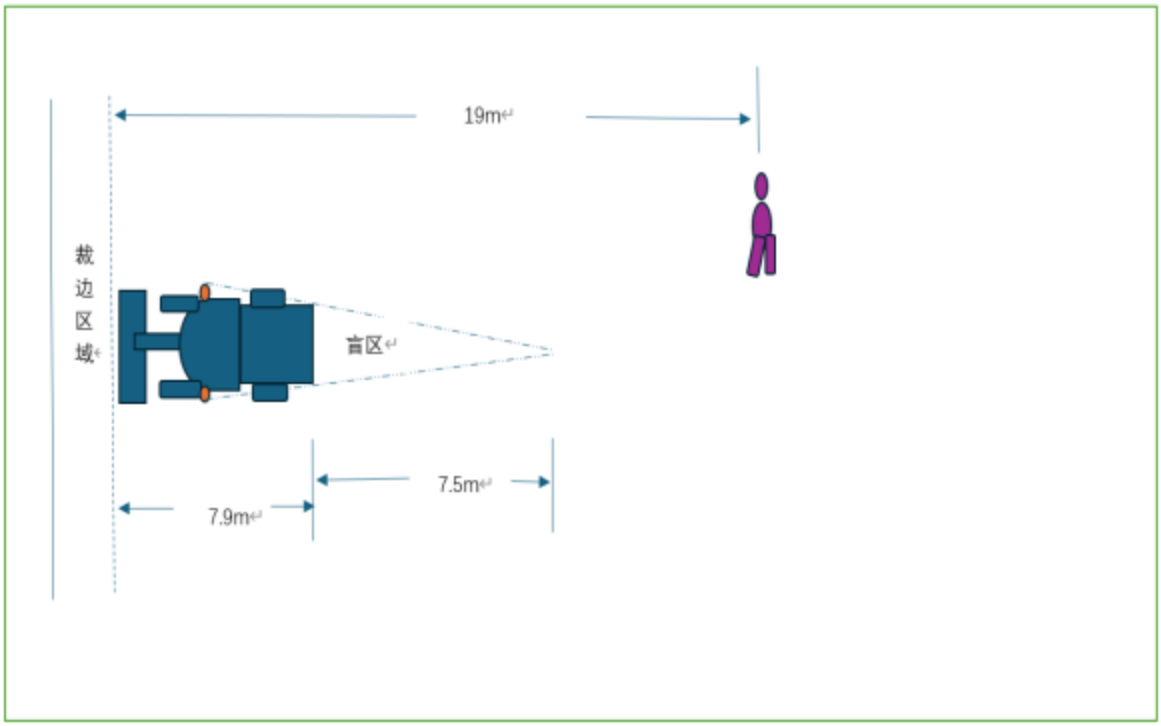


图 8 事发现场演绎

（三）事故装载机相关检验检测和检定情况

1. 事故现场装载机尾部倒车提示音喇叭完好有效，双侧倒车

镜完好有效，倒车灯完好有效，刹车灯及后转向灯故障，无法正常工作。

2. 据自治区第二济困医院《院前急救病历》显示：头部出血爆裂，脑组织外露。初步诊断：临床死亡（图9）。


乌鲁木齐市院前急救病历

图9 乌鲁木齐市院前急救病历

（四）其他可能因素排除

1. 排除中暑或工人自身疾病导致晕倒致车辆伤害，当天气温

21-29℃，无入职体检报告、尸检报告和自身服用药物佐证材料。

2. 排除物体打击，作业面无物体打击物品存在。

（五）间接原因技术分析

1. 装载机未在农机管理部门报备，无安全性能检测报告。

2. 装载机驾驶员仅持有C1驾照，未持有农机管理部门核发的大型工程机械设备操作证。

3. 陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司未建立适合自身的安全管理制度和安全操作规程，夜班作业现场无跟班专职安全管理人员，无隐患排查和治理记录，其行为违反《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法（2017年204号）》第十六条、第十七条、第十九条[1]中关于使用车辆设备和驾驶员之规定。

4. 北京场道市政工程集团有限公司未对施工现场安全风险认真进行辨识，未制定管控措施，未建立危险源清单和风险管控清单，企业制定的装载机操作规程未涉及行车安全要求；对施工现场安全隐患未认真排查治理；未参与班组班前会安全活动；未对隐患排查治理结果进行公示教育；未认真对分包单位车辆和操作人员进行合法合规性验证。

---

[1]《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法（2017年204号）》**第十六条** 大型工程机械设备投入使用前，其所有人应当持 本人身份证明、大型工程机械设备来历凭证、整机出厂合格证明 等材料，向住所地农机监理机构申请注册登记；农机监理机构对 安全技术状况符合技术要求的大型工程机械设备，予以登记并核 发号牌、行驶证和检验合格标志。 新购置的大型工程机械设备免于安全技术检验。大型工程机械设备使用期间登记事项发生变更的，其所有人 应当申请变更登记。 **第十七条** 大型工程机械设备和车辆应当每年进行安全技术检验。农机监理机构、公安机关交通管理部门核发大型工程机 械设备和车辆检验合格标志时，应当对安装定位管制终端及接入定位管制平台情况进行审核；审核不合格的，不予核发检验合格标志。 **第十九条** 大型工程机械设备驾驶证、操作证应当每年进行 1 次签注。签注时，大型工程机械设备驾驶人员应当向农机监理 机构提交县级以上医疗机构出具的有关身体条件证明、户籍所在 地公安派出所出具的安全背景审查资料。

5. 监理方未认真排查现场施工人机交叉作业风险隐患，未按照监理细则要求认真检查车辆和人员合法合规性等情况。

四、有关责任单位存在的主要问题

1. 陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司未建立适合本单位的安全管理制度和安全操作规程，徐海强作为项目现场负责人，未持有安全生产管理人员资格证书B类（项目负责人安全管理资格证书），仅持有专职安全生产管理人员资格证书，夜班作业现场无跟班专职安全管理人员，无隐患排查和治理记录，违规使用车辆设备和人员，对本次事故发生负有责任。

2. 北京场道市政工程集团有限公司乌鲁木齐机场项目部未认真辨识施工现场安全风险，未建立危险源清单和风险管控清单；企业制定装载机操作规程未涉及行车安全等有关要求；未认真排查治理施工现场安全隐患；未认真验证分包单位车辆和操作人员合法合规性等情况。

3. 监理单位西安西北民航项目管理有限公司未执行本公司文件《安全监理细则》中“7.1.3条审查施工方报送的专业与分包单位的企业资质和安全生产许可证”及“7.1.6条 督促施工总承包方检查其各分包单位的安全生产管理制度和安全生产管理体系，必要时参与检查”之规定，未有效落实工作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

叶浪，男，陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司乌鲁木齐机场项目涉事装载机驾驶员，持有C1驾照（准驾范围为小型、微型载

客汽车，轻型、微型载货汽车，轻、小、微型专项作业车），对事故发生负有直接责任。其行为违反《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》第十五条第一款[2]之规定，建议农业农村部门进行行政处罚；对其驾驶装载机致使他人死亡的行为，建议移送公安机关，追究刑事责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 高培宏，男，陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司总经理。未建立适合本单位安全管理制度和安全操作规程，未督促检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全隐患，对事故发生负有主要领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项之规定[3]，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]之规定，对陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司安全生产主要负责人高培宏进行行政处罚。

2. 钟备战，男，北京场道市政工程集团有限公司乌鲁木齐机场项目部项目经理，未督促辨识工程车辆机械在场道行进过程中产生的风险，未及时制定采取防控措施；未排查生产安全生产事故隐患；未履行相应安全职责，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项[5]之规定，对事故发生

[2]《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监管管理办法》第十五条第一款 大型工程机械设备实行登记制度，大型工程机械设备驾驶人员应当取得驾驶证或者操作证。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安 全生产管理人员履行下列职

负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对北京场道市政工程集团有限公司乌鲁木齐机场项目部项目经理钟备战进行行政处罚。

3. 张焱，男，北京场道市政工程集团有限公司乌鲁木齐机场项目部安全管理人员，未辨识工程车辆机械在场道行进过程中产生的风险，未及时制定采取防控措施；未排查生产安全生产事故隐患；未履行相应安全职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，对北京场道市政工程集团有限公司乌鲁木齐机场项目部安全管理人员张焱进行行政处罚。

4. 徐海强，男，陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司乌鲁木齐机场项目负责人，无项目主要负责人资质，公司无安全管理机构设置，无相应安全管理制度、安全操作规程；未及时排查生产安全事故隐患，无隐患排查记录和设备检查记录；该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项[7]之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司乌鲁木齐机场项目负责人徐海强进行行政处

责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

罚。

5. 陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司履行企业安全生产主体责任不到位，无隐患排查和治理记录。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]之规定，对事故发生负有责任。建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]之规定，对陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司进行行政处罚。

6. 北京场道市政工程集团有限公司未履行安全生产主体责任，未认真辨识施工现场安全风险，未制定管控措施，未建立危险源清单和风险管控清单，未认真排查治理施工现场安全隐患。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[10]之规定，对北京场道市政工程集团有限公司进行行政处罚。

7. 西安西北民航项目管理有限公司未发现施工单位隐患排查治理存在缺陷，未向相关部门报备并监督检查进场工程车辆、操作人员持证上岗等情况，未采取管理措施及时发现并消除事故隐患。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工代表大会报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[10]《中华人民共和国安全生产法》生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

二款之规定，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条之规定，对西安西北民航项目管理有限公司进行行政处罚。

六、事故主要教训

（一）陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司安全管理机构不健全，无相关安全管理制度、操作规程和事故应急预案；未认真开展安全培训教育，对作业现场隐患排查治理不到位。未认真核查人员、设备合法合规等情况，未在项目工程收尾阶段加强安全管理。

（二）北京场道市政工程集团有限公司乌鲁木齐机场项目部主要负责人和安全管理人员未认真落实安全生产职责，导致施工现场作业风险辨识和管控缺失，未参与人员班前会和班组安全活动，未针对工程机械行走作业风险制定相应安全管理制度和安全操作规程。

（三）监理单位西安西北民航项目管理有限公司未严格按照监理细则实施监理。

七、属地街道职责情况

机场街道办事处(现已与迎宾路街道办事处合并)分别于2024年1月、6月对T4机场改扩建工程进行安全生产检查，并开展《中华人民共和国安全生产法》《新疆维吾尔自治区安全生产条例》等法律法规宣传。

八、事故整改和防范措施

（一）陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司应建立健全项目施工

现场安全管理组织架构，制定和落实符合法律法规和施工现场要求的安全管理制度、安全操作规程；提高现场作业人员安全意识和风险辨识、隐患排查能力；加强人员、设备入场合法合规性审核。

（二）北京场道市政工程集团有限公司乌鲁木齐机场项目部该项目主要负责人应根据装载机作业特点编制装载机作业安全管理制度和操作规程、安全技术方案（措施），落实各项安全措施，消除安全事故隐患；定期参加班前会、班组安全活动等强化安全培训教育，增强现场安全管理人员风险意识和辨识能力，使其具备与岗位相适应的安全管理能力水平；加强分包单位人员、设备资质合规性监督管理。

（三）监理单位西安西北民航项目管理有限公司应切实履行安全监理职责，严格按照监理细则要求对施工单位进行管理，提升监理能力，解决现场安全问题。

（四）机场街道办事处（现已与迎宾路街道办事处合并）应按职责认真履行安全生产监管责任，严格依法规范辖区生产作业秩序，对本辖区生产作业活动开展安全生产检查和隐患排查治理，及时发现并督促整改隐患问题，有效防范和遏制各类事故发生。

（五）行业主管部门应履行安全生产监管责任，对机场场道工程、民航空管工程、机场目视助航工程、航站楼、货运站工艺流程及民航专业弱电系统工程进行安全生产监督检查，严格依法规范辖区生产作业秩序，及时发现并督促隐患整改，有效防范和遏制各类事故发生。

陕西翔宇宏泰路桥有限责任公司乌鲁木齐机场

项目部“7·22”一般车辆伤害

事故调查组

2024年9月18日