龙南市赣州简美康跨境电商产业园区1#厂房“12·11”一般火灾事故调查报告

2025年12月11日13时01分54秒,江西省赣州市龙南市金塘开发区的龙南市赣州简美康跨境电商产业园区赣州简美康运动用品有限公司1#厂房发生火灾，造成厂房部分结构受损，厂房内部运动用品、家具、电器、建材、生产设备以及零食百货等被烧毁，无人员伤亡，直接财产损失约为615.17万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《赣州市火灾事故调查处理规定》（赣府办发〔2021〕1号）、《龙南市火灾事故调查处理规定》（龙府办发〔2022〕31号）等相关要求，龙南市人民政府依法成立了由市消防救援局牵头，区安环办、市应急管理局、市纪委监委、市公安局、市工信局、市住建局、市市监局、市自然资源局、市检察院、市行政审批局、市网信办、市人社局、市总工会、龙南镇人民政府组成的龙南市赣州简美康跨境电商产业园区1#厂房“12·11”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、检测鉴定、询

问谈话和调阅资料等方式，查清了事故发生经过、原因、直接财产损失和有关单位情况，查明了地方党委政府及其有关部门和单位在监管方面存在的问题和相关人员的责任，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，龙南市赣州简美康跨境电商产业园区1#厂房“12·11”一般火灾事故是一起因电气线路故障、企业消防安全主体责任不落实、随意分隔出租致使火灾蔓延扩大、有关部门履职不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）房屋建筑情况



图1 现场方位图

1.项目建设情况。

赣州简美康跨境电商产业园区位于龙南经济技术开发区金塘园区，共有八栋建筑，分别为1#、2#厂房（单层）、三栋办公楼（两层）、一栋食堂（两层）和两栋宿舍楼（五层），现系龙南新基建设有限公司（龙南市城市投资控股集团有限公司下属子公司）所有。2003年10月22日，龙南县城镇总体规划建设指挥部办公室为江西龙南金塘纺织有限公司核发了建设用地规划许可证；2004年1月13日，龙南县城镇总体规划建设指挥部办公室为江西龙南金塘纺织有限公司核发了1#厂房的建设工程规划许可证；2011年，该产业园区产权转移至五矿东林照明（江西）有限公司；未查询到1#厂房建设工程消防审核、验收或备案手续；2020年5月29日，龙南新基建设有限公司取得了该产业园区的不动产权证。

2.建筑租赁情况。

2023年7月31日，赣州简美康运动用品有限公司从龙南新基建设有限公司（龙南市城市投资控股集团有限公司下属子公司）租赁了龙南市石人片区原五矿东林标准厂房，园区名称变更为赣州简美康跨境电商产业园，并对整个厂区进行了翻新，房屋结构未发生改变。2024年6月，赣州简美康运动用品有限公司从原东江镇厂房搬至现在的产业园。赣州简美康跨境电商产业园区1#厂房，赣州简美康运动用品有限公司自用面积约2367平方米，主要是用于瑜伽垫加工、包装、销售和仓储；2023

年 8 月至 2024 年 11 月期间，赣州简美康运动用品有限公司通过招商陆续将 1#厂房其它区域分隔出租给 8 家小微企业（具体见涉事单位基本情况）。

（二）起火建筑基本情况

起火建筑位于龙南市金塘开发区龙南市赣州简美康跨境电商产业园区（见图 2），火灾涉及赣州简美康运动用品有限公司 1#厂房，厂房为地上一层，主体框架钢结构，局部钢筋混凝土结构，建筑高度 7.8 米，建筑产权面积 10349.3 平方米。此次火灾中，1#厂房框架钢结构整体过火严重，过火面积约 5905 平方米，钢筋混凝土结构未见明显过火。



图 2 火灾现场方位图

（三）涉事单位基本情况

1.龙南新基建设有限公司（龙南市城市投资控股集团有限

公司下属子公司）。统一社会信用代码：91360727MA397*****，法定代表人：张*；经营范围：建设工程施工、物业管理、租赁服务等。

2.赣州简美康运动用品有限公司。统一社会信用代码：91360727MA384*****，法定代表人：周*威；经营范围：户外用品销售，体育用品及器材制造、销售等。

3.龙南市正贤广告制作店。统一社会信用代码：92360727MAE4G*****，法定代表人：叶*贤；2024年6月1日通过租赁入驻赣州简美康跨境电商产业园1#厂房,租赁面积约500平方米。经营范围：五金产品制造，五金产品零售，批发等。

4.龙南市博杨家具馆。统一社会信用代码：92360727MABWL*****，法定代表人：赖*胜；2024年11月1日通过租赁入驻赣州简美康跨境电商产业园1#厂房，租赁面积约500平方米。经营范围：家具销售，家具安装和维修服务等。

5.龙南县鸿发装饰材料店。统一社会信用代码：92360727MA384*****，法定代表人：王*华；2023年12月10日通过租赁入驻赣州简美康跨境电商产业园1#厂房，租赁面积约480平方米。经营范围：室内装饰材料零售。

6.龙南市尚嘉金属制品经营部。统一社会信用代码：92360727MA39K*****，法定代表人：徐*芳；2024年3月10日通过租赁入驻赣州简美康跨境电商产业园1#厂房，租赁面积约680平方米。经营范围：金属制品来料加工及销售。

7.赣州顺丰速运有限公司。统一社会信用代码：9136070030913*****，法定代表人：王*雪；2023年10月16日通过租赁入驻赣州简美康跨境电商产业园1#厂房，租赁面积约1500平方米。经营范围：货物运输代理，快递服务，包装服务等。

8.龙南市欧雅家具加工厂。统一社会信用代码：92360727MA7B1*****，法定代表人：叶*君；2023年10月30日通过租赁入驻赣州简美康跨境电商产业园1#厂房，租赁面积约550平方米。经营范围：家具制造,家具销售。

9.龙南县宏泰贸易商行。统一社会信用代码：92360727L3814*****，法定代表人：舒*琴；2024年10月1日通过租赁入驻赣州简美康跨境电商产业园1#厂房，租赁面积约430平方米。经营范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发零售。

10.龙南市爱尚家家具店。统一社会信用代码：92360727MA38J*****，法定代表人：周*阳；2023年8月7日通过租赁入驻赣州简美康跨境电商产业园1#厂房,租赁面积约400平方米。经营范围：家具零售。

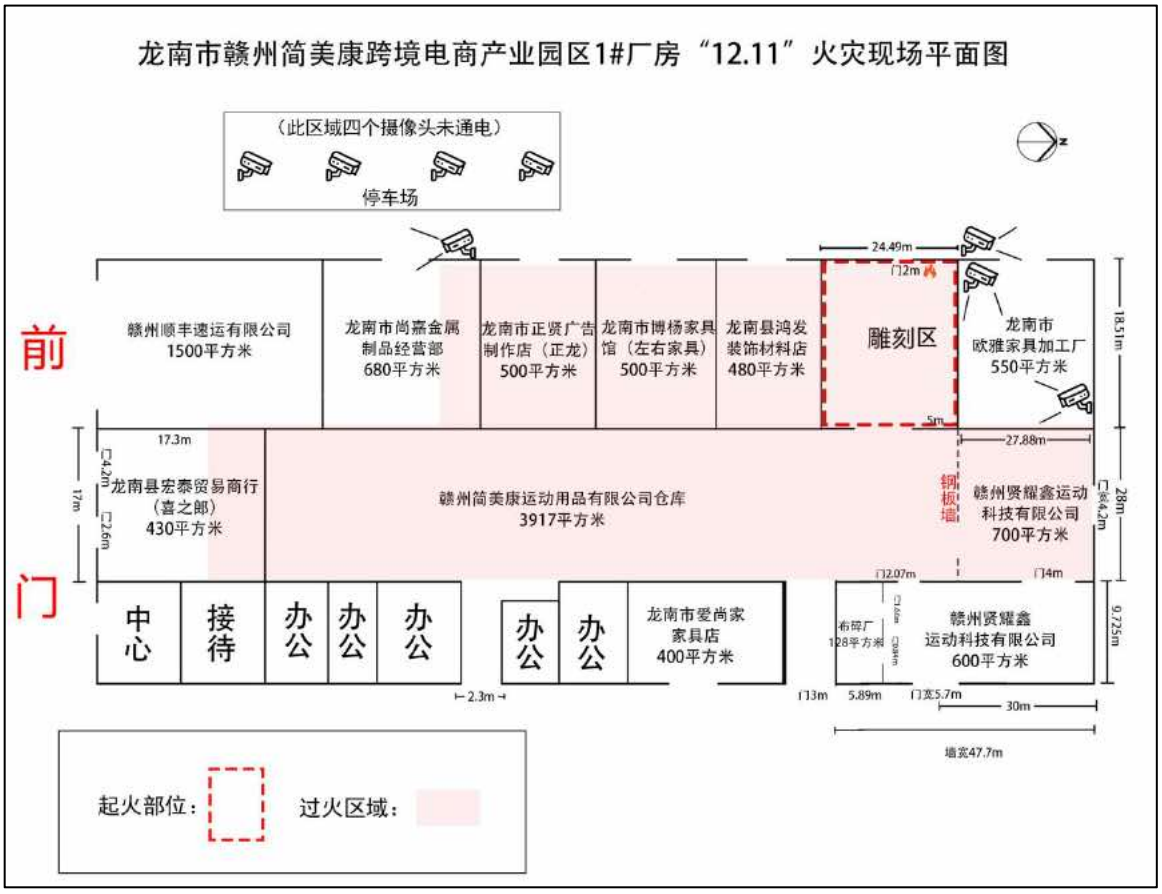


图 3 1#厂房火灾现场平面图

二、事故发生经过、应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 12 月 11 日中午，赣州简美康运动用品有限公司员工黄*清上班后在工位上打包瑜伽垫，不久后黄*清听到雕刻区传出噼里啪啦的声音，一看发现还冒着浓烟，于是大喊“着火了”。火灾发生后，龙南市正贤广告制作店员工吴*于 2025 年 12 月 11 日 13 时 01 分许拨打了火警电话“119”进行报警。

（二）事故应急处置情况

2025 年 12 月 11 日 13 时 01 分 54 秒，赣州市消防救援支队接到报警称：龙南市金塘开发区的赣州简美康跨境电商产业园

区 1#厂房发生火灾，无人员被困。接警后，立即调派大队 7 个消防站、14 辆消防车、60 名消防救援人员赶赴现场处置；赣州市消防救援支队全勤指挥部遂行出动，同时联动公安、应急、市政、供电、环卫等部门协同处置。13 时 07 分，消防救援首战力量到达现场，经侦查发现，现场为单层钢结构厂房起火，火势猛烈，正向四周蔓延，无人被困，消防救援人员迅速展开扑救行动。15 时 08 分许基本控制火势，16 时 08 分许火势基本被扑灭。

（三）事故处置情况的评估认定

火灾发生后，龙南市各级各部门反应迅速，协同配合，有序开展应急处置。消防救援队伍战术运用得当，处置迅速，有效遏制火势蔓延，最大限度地降低了事故损失，保证了灭火救援任务的安全完成。

三、人员伤亡和财产损失情况

此次事故中 1#厂房框架钢结构坍塌受损严重，烧毁运动用品、家具、电器、建材、生产设备以及零食百货等物品若干，造成含赣州简美康运动用品有限公司在内的 9 家企业不同程度受损，事故未造成人员伤亡。根据《火灾损失统计方法》(XF185-2014)等相关标准初步统计，直接财产损失约为 615.17 万元。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、调查询问、物证鉴定等，综合认定该起火灾起火时间为2025年12月11日12时58分许；起火部位为龙南市金塘开发区赣州简美康跨境电商产业园区赣州简美康运动用品有限公司1#厂房雕刻区；起火点为雕刻区大门北侧混凝土排架柱往北1.2米、距墙体往东1.1米区域；起火原因可以排除雷击、人为放火、遗留火种，认定为电气线路故障引燃周边可燃物蔓延成灾。

（二）事故间接原因

一是存在随意分隔出租。赣州简美康运动用品有限公司将1#厂房随意分隔出租给含自己在内的9家企业，厂房各企业之间未进行有效的防火分隔，雕刻生产作业区违规存放大量瑜伽垫、瑜伽砖等可燃货物且未保持有效的安全距离，致使火势迅速蔓延扩大。

二是消防设施不完善。1#厂房内物品为固体可燃物，未按要求设置火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、排烟系统等消防设施；厂房内仅设置有室内消火栓、灭火器等设施，但未进行日常检查维护，致使消火栓无水，火灾发生后不能有效控制初期火灾。

三是电气线路敷设不规范。赣州简美康运动用品有限公司雕刻区两组排插相互串联，排插及裸露线路放置于瑜伽垫、瑜伽砖等可燃物表面，电气线路私拉乱接敷设不规范。

四是日常管理流于形式。赣州简美康运动用品有限公司未

明确安全管理岗位及人员职责，未定期开展日常防火巡查，未定期对消防设施进行测试，未能及时发现消火栓无水、电气线路敷设不规范等安全隐患；未对员工开展消防安全、用电安全教育培训，员工缺乏火灾隐患识别和初期火灾处置能力。

五、事故暴露的主要问题

（一）有关企业存在的问题

1.赣州简美康运动用品有限公司:作为赣州简美康跨境电商产业园区运营主体，消防安全和安全生产主体责任不落实，是本次事故的主要责任单位。一是未履行园区消防安全统一管理义务，未建立健全安全生产、消防安全管理制度和全员责任制，未明确安全管理机构及人员；二是违规将厂房随意分隔出租给多家企业，未进行有效的防火分隔，未与各承租方签订安全生产管理协议，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理；三是日常管理流于形式，未对园区内消防设施进行维护，隐患排查未有效落实到位，未发现厂区存在的火灾隐患问题，放任室内消火栓无水、消防设施配置不全等问题长期存在；四是未组织员工开展安全生产和消防安全教育培训，生产作业区违规存放大量可燃货物且未保持有效的安全距离、电气线路敷设不规范的隐患未及时整改；五是未制定完善的生产安全事故应急救援预案，未组织开展消防应急演练。

2.龙南新基建设有限公司:龙南新基建设有限公司作为赣州简美康跨境电商产业园区 1#厂房建筑产权单位，未履行产权

方的安全管理责任，未签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；对龙南市赣州简美康跨境电商产业园安全生产工作统一协调、管理工作流于形式，多为座谈照片，未见安全管理隐患排查相关台账记录；对厂房消防设施配置不全、电气线路存在安全隐患等问题失察；未对租赁方的违规运营行为进行监督，未督促租赁方落实消防整改要求，放任存在重大安全隐患的厂房长期投入生产经营使用。

3.1#厂房各承租企业（龙南市正贤广告制作店、龙南市博杨家具馆等8家企业）:各承租企业落实自身安全生产和消防安全主体责任不到位，违规在消防设施不合格、防火分隔不到位的厂房内开展生产经营活动；未对员工开展消防安全教育，员工缺乏火灾防范和应急处置能力。

（二）有关部门（单位）存在的问题

1.龙南市城市投资控股集团有限公司：作为龙南新基建设有限公司的上级部门，履行“三管三必须”职责有差距，长期放任未经建设工程消防验收的厂房“带病”运行，未能及时组织相关部门排查出涉事厂房存在的混合生产经营分隔不到位、消防设施缺失、用电不规范等重大隐患。

2.龙南经开区行政审批局：作为网格牵头单位未有力做好园区消防安全管理工作，推进“园中园”“厂中厂”消防安全专项整治工作不力，对龙南市赣州简美康跨境电商产业园园区排查不深入，未有效督促企业落实消防安全主体责任、发现消

除火灾隐患。

3.龙南经开区安环办：作为园区安全生产协调管理部门，对园区安全形势研判不足，隐患排查存在盲区，发现安全隐患能力不足，未能及时发现并督促网格单位跟踪推动企业整改隐患。

4.龙南市住房和城乡建设局：2019年4月职能划转后，未及时发现之前未经消防验收的龙南市赣州简美康跨境电商产业园区1#厂房擅自投入使用。

5.龙南市公安局工业园区派出所：对辖区消防安全隐患排查整治不力，排查不全面、不深入，未及时发现并督促企业整改隐患。

6.龙南市消防救援局：牵头推进消防安全治本攻坚行动大排查大整治不到位;未有效指导督促园区内生产经营单位全覆盖开展消防宣传培训和应急疏散演练。

7.龙南市应急管理局：执法检查未实现全覆盖，督促推动相关部门、工业园区落实消防安全治本攻坚行动不到位，督促有关企业落实相关消防安全措施不到位。

六、事故责任追究及建议

(一)建议移送司法机关处理的人员

1.周*威，作为赣州简美康运动用品有限公司主要负责人，安全意识淡薄，履行法定安全管理职责不到位，对公司安全生产疏于管理，安全生产主体责任落实不到位。未组织制定并实

施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；对事故发生负有主要责任，建议移送司法机关依法追究法律责任。

2.樊*华，赣州简美康运动用品有限公司安排负责龙南市赣州简美康跨境电商产业园园区管理，未认真履行管理员职责，未定期开展园区安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未定期组织园区各企业开展应急救援演练；未及时排查园区生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，对事故发生负有主要责任，建议移送司法机关依法追究法律责任。

(二)对有关公职人员的处理建议

1.廖*，龙南市城市投资控股集团有限公司副总经理、龙南建工集团有限公司董事长，负责国资（租金收缴）等方面工作，分管建工集团、国资公司，分管龙南市城市投资控股集团有限公司经营管理下的原五矿东林厂房（现为简美康跨境电商产业园区）资产管理工作，任职期间，未深入掌握简美康跨境电商产业园区实际情况，对园区安全生产主体责任不落实等问题情况失察。对此，廖*同志负主要领导责任。

2.李*，龙南市国有资产经营管理有限公司（龙南市城市投资控股集团有限公司下属公司）副经理，负责龙南市城市投资控股集团有限公司经营管理下的原五矿东林厂房（现为简美康

跨境电商产业园区）资产管理工作，任职期间,履行安全生产监督管理职责不到位,对产业园区安全生产检查不深入、不细致,督促产业园区整改落实不到位。对此，李*同志负有直接责任。

建议将上述人员履职不力问题线索移交给纪检监察机关，由纪检监察机关提出处理意见。

(三)建议给予行政处罚的单位

赣州简美康运动用品有限公司。未建立并落实准确有效的生产安全事故隐患排查治理制度和隐患排查相关记录，日常安全管理仅通过口头告知、文件传达等方式；将厂房分租给其他承租单位，未签订专门的安全生产管理协议，或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[①]、第四十九条第二款[②]规定，对事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[③]规定，建议由龙南市应急管理局依法给予行政处罚。

(四)其他建议

1.建议龙南市城市投资控股集团有限公司向龙南经济技术开发区管理委员会作出书面检查。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

② 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

③《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照规定处以罚款。

2.建议网格牵头单位龙南经开区行政审批局向龙南经济技术开发区管理委员会作出书面检查。

七、事故防范措施和建议

（一）提高政治站位，全面压实消防安全责任。要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要论述，坚持 “人民至上、生命至上”，严格落实《江西省管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》要求，进一步明晰属地政府、行业部门的安全监管职责，形成“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作格局。属地政府要切实履行安全生产属地管理责任，行业部门要严格落实行业监管责任，对“园中园、厂中厂”企业开展重点监管，坚决遏制生产安全和火灾事故发生。

（二）开展专项整治，全面排查违建和消防不合格建筑。由安环办、消防、住建、应急管理、属地政府等部门联合开展违法违建、擅自改变使用性质投入使用建筑专项整治行动，对全市范围内的产业园区、厂房、仓库等建筑进行全面排查，建立问题台账，实行闭环管理。对违建、未履行消防验收程序的建筑，限期完善相关手续；对消防设施配置不全、防火分隔不符合要求、电气线路存在重大隐患的建筑，责令立即整改，整改不到位的坚决依法关停；严厉查处产权单位和租赁方违规出租、运营不合格建筑的违法行为。

（三）强化宣传教育，全面提升全社会安全防范意识。要

深刻吸取本次事故教训，开展消防安全集中宣传教育活动，通过线上线下多种形式，普及电气安全、消防隐患排查、初期火灾扑救等知识，重点针对企业经营者、员工开展安全培训。督促企业落实全员安全教育培训制度，提升从业人员的安全意识和操作技能；利用典型事故案例开展警示教育，引导各类市场主体树牢安全发展理念，自觉落实消防安全主体责任。

（四）健全长效机制，全面提升安全监管治理能力。完善安全生产和消防安全监管长效机制，加强部门间协同配合，建立信息共享、联合执法、闭环整改的工作机制，形成监管合力。要加强建筑工程消防验收和违建排查整治工作；加大日常消防监督检查力度；要强化生产经营单位安全生产主体责任落实的监管；要建立“消防管家”服务模式，聘请消防技术专家协同开展隐患排查、消防安全评估和隐患整改指导工作；要落实网格化安全管理责任，实现对各类安全隐患的早发现、早处置，从根本上防范和减少生产安全事故的发生。