附件 1

富士和机械工业（湖北）有限公司“10·2”一般物体打击事故调查报告

2024 年 10 月 2 日 15 时 55 分左右，仙桃市龙华山街道富士和机械工业（湖北）有限公司发生一起一般物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 170 余万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，要求全力做好事故调查和善后处置，查明事故原因，严肃追究事故责任，深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实安全措施，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 354 号）等有关法律法规规定，2024 年 10 月 23 日，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市经信局、市市场监督管理局、市总工会等部门有关同志组成的富士和机械工业（湖北）有限公司“10·2”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并分设技术组、管理组、综合组。同时，事故调查组邀请市纪委监委派员监督、指导事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、视频分析等多种方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质和事故责

任，提出了对事故责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范整改的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

富士和机械工业(湖北)有限公司(以下简称“富士和公司”)，成立日期：2010年6月8日；企业类型：有限公司(中外合资)；营业期限：2010年6月8日至2060年6月8日；注册资本：叁仟玖佰贰拾柒万叁仟美元整；法定代表人：宗绪顺；统一社会信用代码：91429004553946656l。公司住所：湖北仙桃经济开发区；经营范围：各类汽车零部件、农业机械车辆零部件、建筑用车辆零部件、家用电器零部件、汽车用精密铸锻毛坯件、盘式制动器总成等汽车关键零部件及模具等相关产品的设计、制造、销售，并提供相关的售后服务。

（二）事故发生地基本情况

事故发生地位于仙桃市龙华山街道新城大道89号富士和机械工业（湖北）有限公司从南向北180米，从西向东210米，铸造2线车间与加工2车间顶部连廊西北角处。该待拆除废弃管道连接铸造1车间至铸造4车间，位于距地面6米高连廊处，全长约193米，发生向下移位管道在由南向北第11个接口与第12个接口连接处。事故地点平面图见图1。

富士和公司事故地点平面图

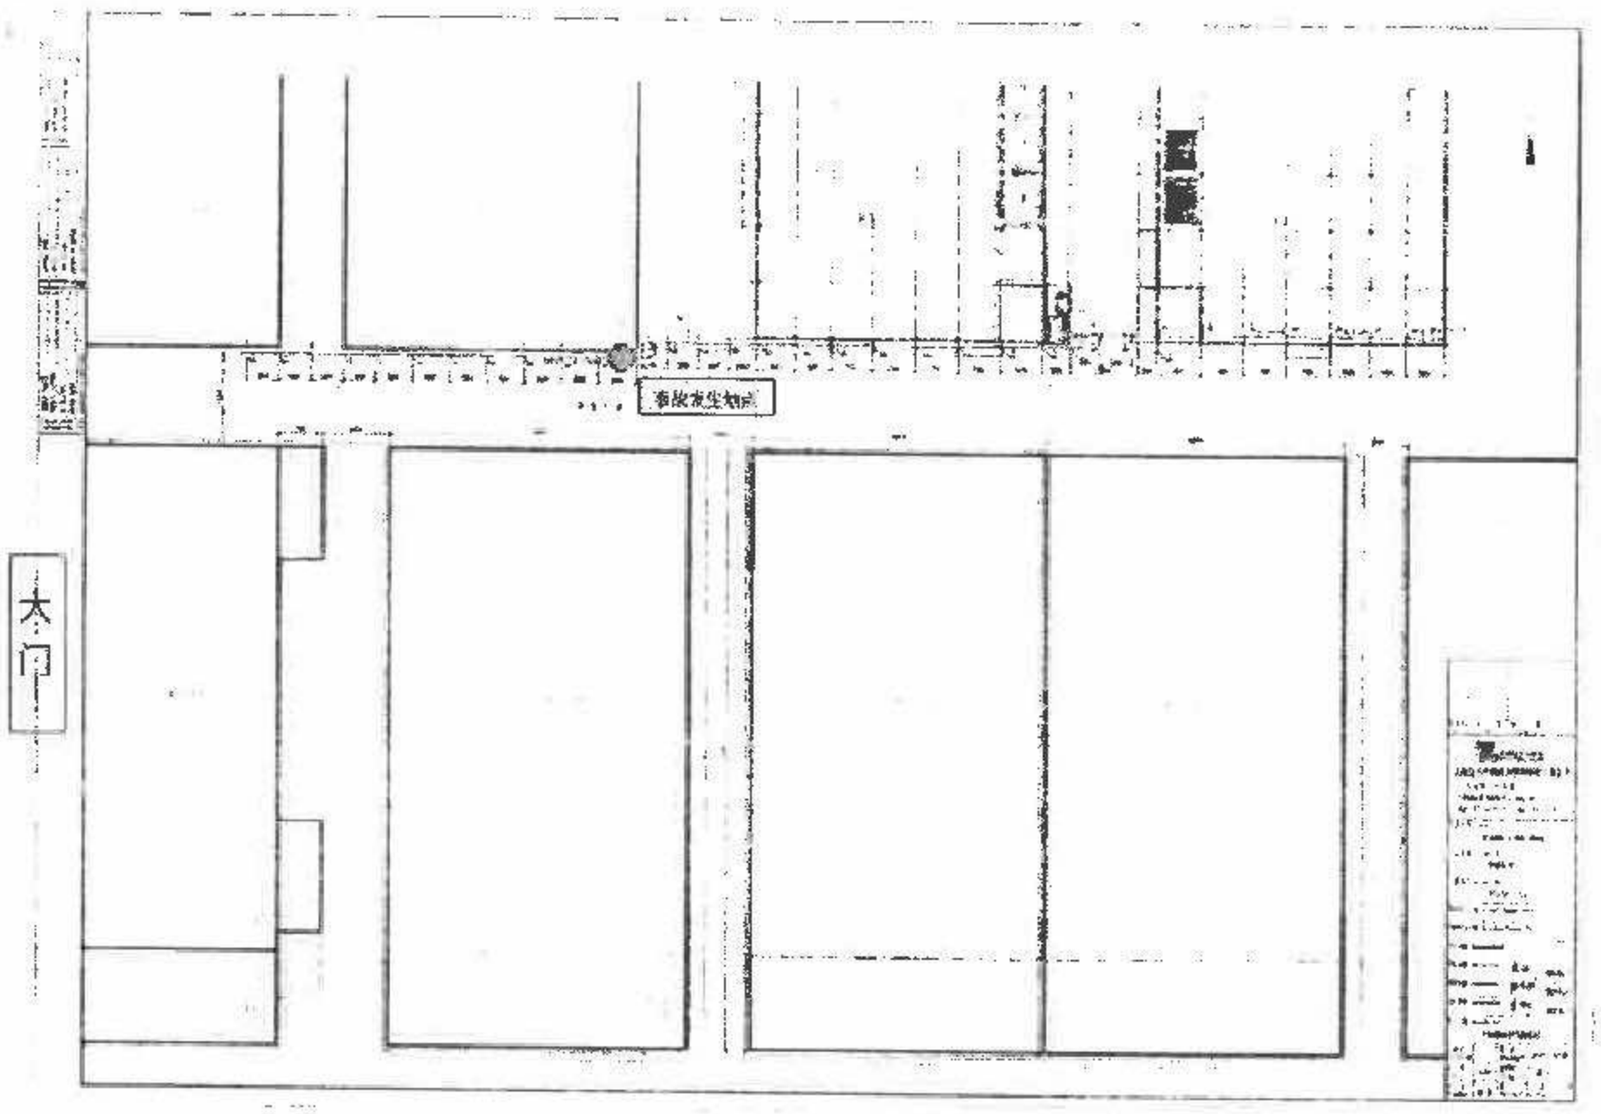


图 1

（三）涉事操作人员情况

赵战军(死者),男,38岁,身份证号为:[redacted],陕西省宝鸡市凤翔县[redacted]居民，在仙住址:湖北省仙桃市新城大道[redacted]。富士和公司员工，职务为加工部加工保全课公务组组长,具体负责富士和公司厂区公共设施设备的管理与计划维护工作。

（四）事故发生当日的天气情况

气象资料显示，10月2日，仙桃市龙华山街道办事处多云，气温13℃至25℃，东北风4级，相对湿度43%。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年10月2日，龙华山街道办事处、市市场监督管理局、

市应急管理局第一时间赶到现场，进行现场勘验。

15 时左右，何亮、张斌和肖刚 3 人，按照公司会议上决定的工作计划到达作业现场，开展废弃管道拆除前的巡检巡视工作。作业前，肖刚对何亮和张斌 2 人进行安全技术交底。

15 时 05 分左右，何亮、张斌 2 人从加工一厂西北角的安全爬梯登高至铸造一厂和加工一厂之间的连廊，从铸造一厂的南边连廊处，向北边连廊处对废弃空气管道进行巡检巡视。

15 时 35 分左右，何亮、张斌 2 人巡检至铸造二厂与加工二厂的连廊，靠近铸造二厂的东北角处，发现废弃管道接口处向下移位。随即，何亮联系赵战军对移位情况进行确认。

15 时 40 分左右，赵战军到达现场，何亮向赵战军说明隐患情况。随即，赵战军返回地面拿撬棍和木方等工具，何亮和张斌 2 人继续向北进行管道巡检巡视工作。

15 时 45 分左右，何亮和张斌听到身后发生响声，回头看到赵战军面朝上，头部有血流出，躺在脱落的管道与管道接口旁。

（二）事故信息报告和应急处置情况

1. 应急救援情况

16 时左右，何亮将现场情况电话报告至加工部经理蓝维诚，蓝维诚安排加工四课课长陈卫拨打 120 急救电话。同时，警卫室刘飞分别向加工保全课课长方佑斌、总经理特别助理邱文淦、总经理徐聪明电话汇报事故情况。环安室助理工程师肖刚（现场安全管理）电话向环安室课长刘成报告事故情况。

16 时 10 分左右，120 急救人员到达事故现场，加工部经理蓝维诚安排环安室助理工程师肖刚、保全课陶雄和警卫室刘飞协

助救护人员开展抢救工作。

16 时 20 分左右，120 急救人员将赵战军送往仙桃市第一人民医院急救。

18 时 30 分左右，经医院抢救无效，宣布赵战军已无生命体征。

2. 事故信息上报情况

16 时 20 分左右，富士和公司总经理徐聪明到达事故现场。

16 时 30 分左右，富士和公司向仙桃市龙华山街道办事处电话报告富士和公司发生伤人事件。

17 时 12 分左右，仙桃市龙华山街道办事处向仙桃市委、市政府值班室和市应急管理局报告了事故情况。

3. 善后处置情况

事故发生后，富士和公司立即组织现场工作人员协助医护人员对伤者进行急救。龙华山街道办事处党工委、市公安局龙华山派出所、市市场监督管理局、市应急管理局等相关单位在接到报告后，第一时间组织人员赶赴事故现场开展勘查、调查、处置，未造成次生安全事故。

龙华山街道办事处党工委组织司法所，以及工业、应急、综治等相关单位，组建了事故善后工作专班，及时安抚死者家属情绪，积极协调善后有关事宜。10 月 6 日，死者家属与富士和公司自愿达成调解协议，富士和公司共计赔付死者家属 170 余万元（含一次性赔付人民币 117.866 万元、赵战军需供养亲属费用约 50 余万元）。

4. 善后评估情况

本次事故现场应急救援和处置科学有序，未发生次生事故。

事故报告及时、客观，符合相关法律法规和文件要求。整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者赵战军，男，汉族，身份证号为：[redacted]，现年38岁，原住址：陕西省宝鸡市凤翔县[redacted]号，在仙住址：湖北省仙桃市新城大道[redacted]。事故造成直接经济损失170余万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

经调查组综合分析，事故的直接原因是：加工保全人员未经许可登高，使用撬棍和木方对向下移位的管道进行处理，被脱落的管道接口撞击头部，致其死亡。

（二）管理原因

富士和公司作为事故发生单位，安全生产主体责任不落实，安全教育培训不到位。未落实安全生产规章制度和操作规程[1]，高处作业未安排专门人员进行现场安全管理[2]，对管道拆除作业存在的安全风险辨识不全，未对存在的风险有害因素制定风险管控措施[3]。

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

（三）地方党委政府方面原因

仙桃市龙华山街道办事处未全面履行属地安全生产监管职责，研究部署工贸行业安全生产专项整治不深入不细致，对辖区内各部门履行安全职责领导、督促不够，各行业安全生产工作督导检查不到位。

（四）事故性质

经调查认定，富士和机械工业（湖北）有限公司“10·2”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员（1人）

赵战军，男，38岁，身份证号为：[redacted]，陕西省宝鸡市凤翔县[redacted]居民，现住址：湖北省仙桃市新城大道[redacted]，为加工部加工保全课公务组组长，具体负责富士和公司厂区公共设施设备的管理与计划维护工作。不具备登高作业资格，且未将巡查检查出的事故隐患上报[4]，未经许可私自登高对隐患进行处理[5]。鉴于其在事故中死亡，免予追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（1家）

富士和公司，未严格落实企业安全生产主体责任；全员安全生产责任制落实不到位；未严格督促从业人员落实安全生产规章制度和操作规程；未督促特种作业人员取得相应资格上岗作业。

4.《中华人民共和国安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

5.《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（三）建议给予行政处罚的人员（3人）

1.徐聪明，富士和公司总经理。未履行企业主要负责人安全生产管理职责；未落实本单位全员安全生产责任制；未认真组织全员安全生产教育和培训；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。督促、检查本单位的安全生产工作不力、消除生产安全事故隐患不及时[6]，对事故发生负有领导责任。建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

2.邱文淦，富士和公司总经理特别助理，负责公司安全生产管理。未依法履行安全生产管理人员职责[7]，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

3.肖刚，富士和公司环安室助理工程师，负责作业现场的安全管理。未落实现场安全管理职责[8]，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（四）对有关单位的问责建议。

责成仙桃市龙华山街道办事处对辖区内所有企业开展安全生产摸排、建立废弃管道台账、细化防范措施、杜绝安全隐患，并将工作情况及台账报市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室。

六、事故防范和整改措施建议

6.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

7.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

8.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）严格落实政府部门安全监管责任。各地和有关部门要深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，把防范化解安全风险摆在重要位置，强化底线思维、红线意识，大力推进安全发展、高质量发展。认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，牢牢守住安全底线。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。各生产经营单位要严格按照安全生产法律法规要求，严格落实生产经营单位的安全生产主体责任，认真落实本单位全员安全生产责任制，强化全员安全生产教育和培训，明确岗位操作规程。及时组织并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。针对企业重点区域和岗位，全覆盖开展隐患排查，建立台账、制定措施，及时消除各类生产安全事故隐患。

（三）严格落实日常巡察和监督检查。要清醒认识当前工贸安全生产形势，严格落实全省工贸企业安全监管工作会议精神，扎实开展工贸行业安全生产治本攻坚三年行动，采取专家帮扶、集中整治、专项行动等方式，紧盯重点企业和薄弱环节，加强日常巡察和监督检查，切实把安全生产工作抓实抓细抓到位。

富士和机械工业（湖北）有限公司“10·2”

一般物体打击事故调查组

2024年11月29日

仙桃市应急管理局办公室　　2024年12月2日印发